

濱江水資源再生中心

建物拆除、樹木移植(除)及圍籬圍設工程

# 樹木移除計畫書

## (修正二版)

---

---

主辦機關：臺北市政府工務局衛生下水道工程處

承攬廠商：台正營造有限公司

提送日期：中華民國 113 年 05 月 10 日

前次會議審查意見、修正說明、頁碼等回覆對照表

開會事由：濱江水資源再生中心建物拆除、樹木移植(除)及圍籬圍設工程 樹木移除計畫書審查會議

1. 時間：113年4月2日（星期二）下午2時00分

2. 地點：衛工處行政大樓3樓第1會議室

3. 主持人：

4. 出席委員(依姓氏筆劃排序)：

5. 出席人員：詳見附件四、樹木移除計畫書審查會議紀錄

審議意見：

項次	委員/幹事	委員綜合討論建議	處理情形	頁碼	備註
1		本案樹木移除有依據公園處相關作業要點辦理，原則無意見，惟簡報內移除原因有5種，基本資料表未將移除原因納內，請補充。	謹遵委員意見辦理，已更正P.7-13樹木樹籍資料總表之移除原因欄位。	P.6-14	
2		現場若有佚失樹木，其死亡原因是否有褐根病？本案有受保樹木，其周邊是否有做褐根病檢測？	謹遵委員意見辦理，依111年之調查結果，本基地未發現有褐根病重大感染者；另於2024年4月10日完成受保護樹木周邊樹木根系採樣並送驗，檢測結果顯示送驗樣本均無褐根病，詳見附件五。	-	
3		環境影響說明書建議移除237株，經二年後調查其建議移除數量增加至244株，原因為何	謹遵委員意見辦理，樹木移除數量已調整為235株，請參閱計畫書章節2-3 移植移除數量變更說明。	P.4-5	
4		本案移除數量約50%，過程與里民溝通資料需納入	謹遵委員意見辦理，本案樹木移植與移除說明會已於113年2月19日舉辦，詳參附件三相關紀錄，未來將視需要決定是否再次辦理。	P.233	
5		本案移除樹木設法讓廢棄樹木樹幹枝葉循環利用。	謹遵委員意見辦理，移除樹木之樹體及枝條經破碎後，可做為本案移植樹木之覆蓋材，經過正常堆肥處理後亦可作為有機非料施用，以達到資源有效利用。	P.224	

項次	委員/幹事	委員綜合討論建議	處理情形	頁碼	備註
6		環境影響說明書之樹木移植(除)與實際移植(除)數量差異要清楚說明。	謹遵委員意見辦理，請參閱計畫書章節2-3 移植移除數量變更說明。	P.4-5	
7		本案樹木移除244株，移除量達52%，是否有跟附近居民溝通過？建議檢附說明會紀錄。	謹遵委員意見辦理，說明會記錄請參閱計畫書附件三。	P.233	
8		本案之樹木移植與移除之執行、監造、設計單位等需清楚說明。	謹遵委員意見辦理，請參閱計畫書章節8、樹木承商。	P.225	
9		本案樹木移除數量與「環境影響說明書」(定稿本)不一致部分，需敘明清楚原因為何。	謹遵委員意見辦理，請參閱計畫書章節2-3 移植移除數量變更說明。	P.4-5	

# 目錄

前次會議審查意見、修正說明、頁碼等回覆對照表 .....	I
目錄 .....	III
1. 工程概述： .....	1
1.1 工程名稱：濱江水資源再生中心建物拆除、樹木移植(除)及圍籬圍設工程 .....	1
1.2 主辦機關：臺北市政府工務局衛生下水道工程處 .....	1
1.3 承攬廠商：台正營造有限公司 .....	1
1.4 監造單位：式新工程顧問股份有限公司 .....	1
1.5 工程地點：濱江水資源再生中心新建工程範圍(濱江街以東、以南，濱江街180巷以西、松江路581巷以北之區域).....	1
1.6 契約金額：新臺幣89,600,000 元整 .....	1
1.7 工程期限：113 年 01 月 19 日~ 113 年 11 月 13 日 .....	1
1.8 工程內容： .....	1
2. 基地環境概述 .....	2
2.1 基地交通位置及範圍示意圖 .....	2
2.2 全區平面配置及施工範圍圖 .....	3
2.3 移植移除數量變更說明 .....	4
3. 申請移除樹木之理由 .....	5
4. 欲移除樹木樹籍基本資料 .....	6
4.1 樹木樹籍資料總表 .....	6
4.2 樹木基本資料表 .....	15
5. 非屬受保護樹木之證明文件 .....	203
6. 樹木移除計畫 .....	204
6.1 事前公告 .....	204
6.2 修除作業 .....	204
6.3 根系挖除作業 .....	204
6.4 移除樹木之再利用 .....	204
7. 經費預算 .....	205
8. 樹木承商 .....	205
9. 其他須檢附之資料 .....	206

9.1	樹木安全評估調查表(附件二)	206
9.2	樹木移植及移除施工說明會舉辦紀錄(附件三)	206
10.	樹木移植申請人及承商資料	207
10.1	工作組織編制	207
10.2	技術證照	208
10.3	公司登記證明文件	209
	附件一、移除樹木識別牌	211
	附件二、臺北市政府工務局公園處樹木安全評估調查表	212
	附件三、樹木移植及移除施工說明會舉辦紀錄	213
	附件四、樹木移除計畫書審查會議紀錄	217
	附件五、受保護樹木保護帶內(樹冠外推3米)樹木褐根病檢測結果	221

## 1. 工程概述：

- 1.1 工程名稱：濱江水資源再生中心建物拆除、樹木移植(除)及圍籬圍設工程
- 1.2 主辦機關：臺北市政府工務局衛生下水道工程處
- 1.3 承攬廠商：台正營造有限公司
- 1.4 監造單位：式新工程顧問股份有限公司
- 1.5 工程地點：濱江水資源再生中心新建工程範圍(濱江街以東、以南，濱江街180巷以西、松江路581巷以北之區域)
- 1.6 契約金額：新臺幣89,600,000 元整
- 1.7 工程期限：113 年 01 月 19 日~ 113 年 11 月 13 日
- 1.8 工程內容：

本工程包含施作本市濱江水資源再生中心建物拆除工程範圍內之樹木移除。地點位於濱江水資源再生中心新建範圍(松山區濱江街以東、以南，濱江街180巷以西、松江路581巷以北之區域)。樹木有 白千層(約占27.5%)、正榕(約占15.6%)、印度橡膠樹(約占0.8%)及先驅樹種(約占30.1%)如構樹、血桐 等共47種喬木，基地內喬木數量共 480 株。

## 2. 基地環境概述

### 2.1 基地交通位置及範圍示意圖

本案基地位於濱江水資源再生中心新建範圍，以松江路581巷分為南、北兩基地。北邊基地東側為臺北市工務局衛生下水道工程處所屬建築以及臺灣大車隊臨時停車場；西側大部分為鐵皮搭建之臨時房屋，目前多為汽車修理廠；濱江街154巷巷底為營運中之資源回收廠，濱江街180巷6弄之基地邊界處為一座小廟；基地南側目前為部分廢棄之魚塢、民眾栽植之果園及菜園，以及以先驅樹種組成之次生林。

南邊基地以鄰近民眾自行栽植柚子、香蕉等果樹組成之果園為主。該基地除有人為管理之菜園及果園外，其他地點可見大量廢棄物堆置及丟棄，尤以基地西側與臺灣大車隊相鄰之綠地及南側土堆處最為明顯。



圖 1 基地位置與範圍

## 2.2 全區平面配置及施工範圍圖

本案樹木地點位於濱江水資源再生中心新建工程範圍(濱江街以東、以南，濱江街180巷以西、松江路581巷以北之區域)，共計移除樹木235株。

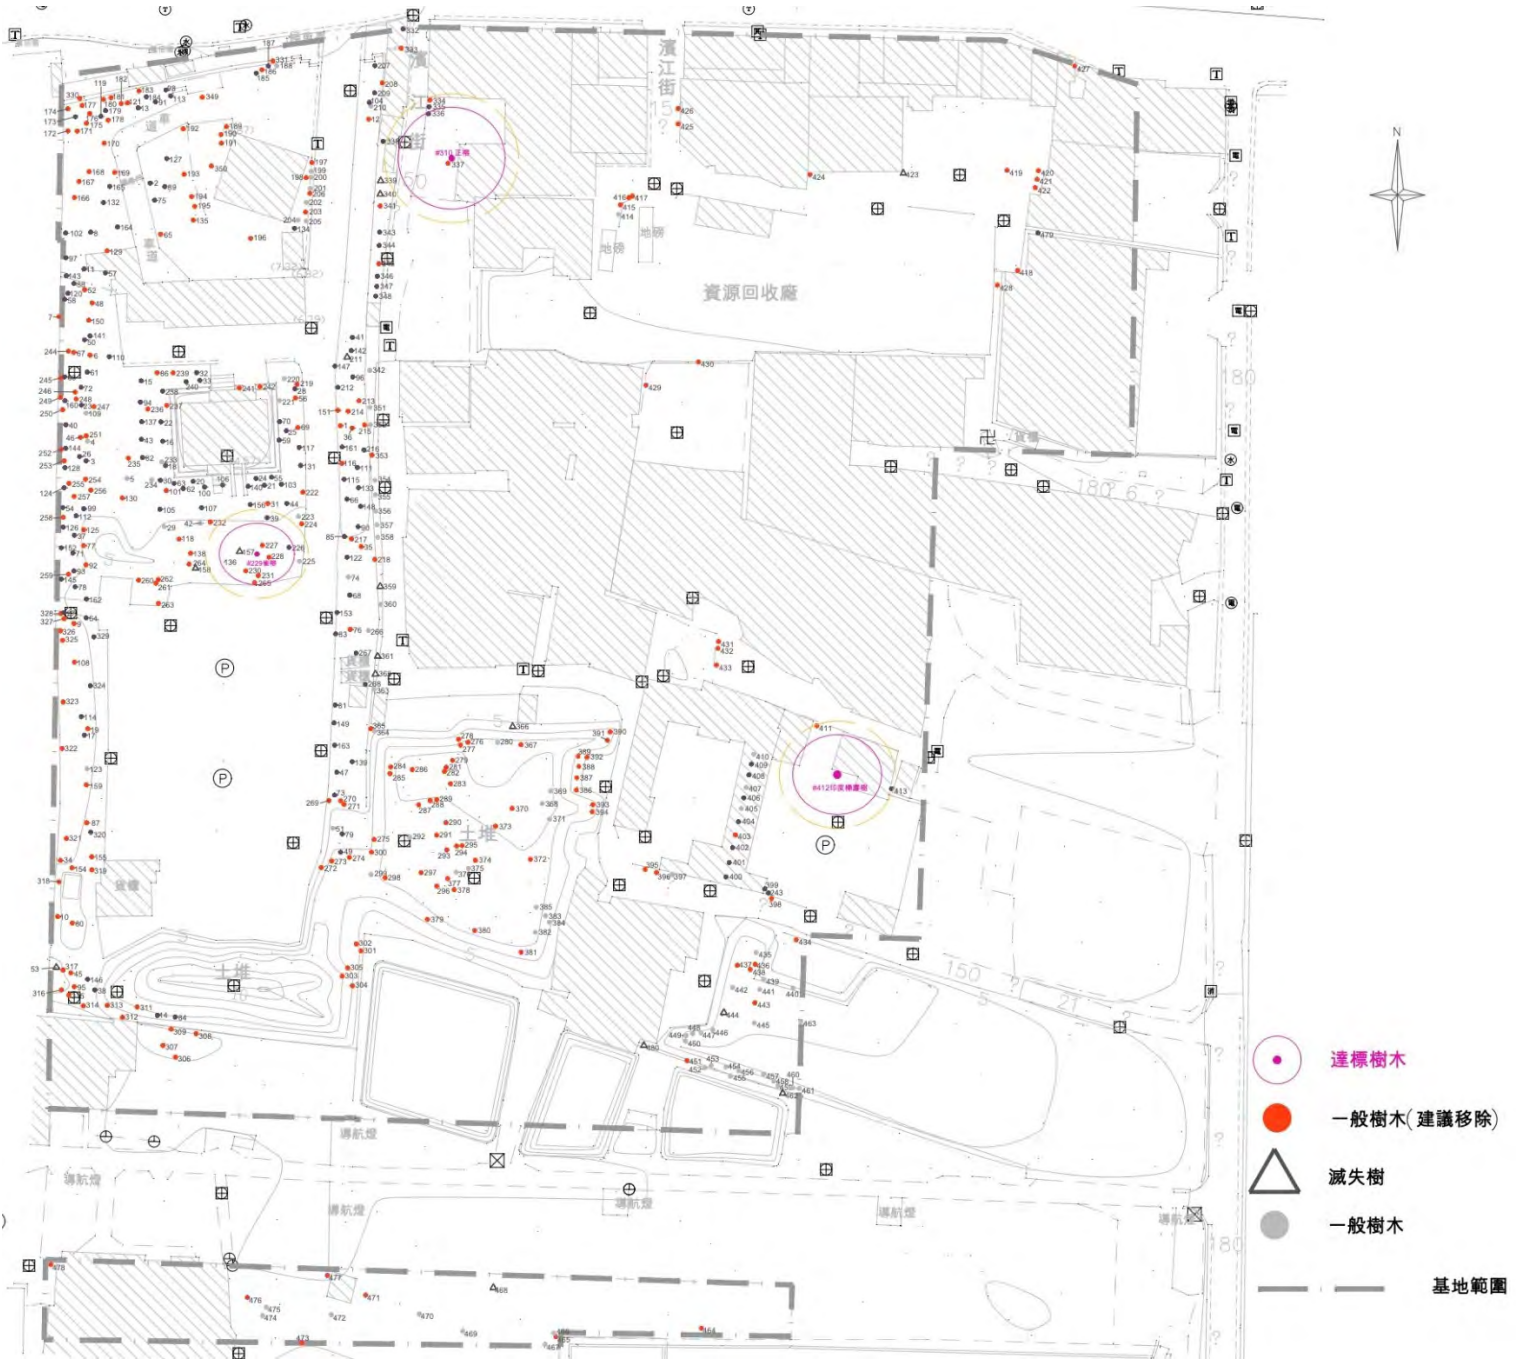


圖 2 全區平面配置及施工範圍圖

## 2.3 移植移除數量變更說明

表 1 樹木移除數量變更統計表

項目	樹木處置辦法	環境影響說明書內容	113年調查與審查後數量	備註
受保護樹木	原地保留	1	1	
	一次定植	2	2	
非受保護樹木	一次定植	144	144	
	二次移植	33	33	
	區外移植	63	48	
	建議移除	237	235	
<b>總計</b>		<b>480</b>	<b>463</b>	113年調查後減失17株

環境影響說明書內容		113年調查 樹木減失	樹木編號	113年審查 建議移除	樹木編號	113年審查 各處置總量
原地保留 (受保護樹木)	1	0		0		1
一次定植 (含受保護樹木2株)	146	0		0		146
二次移植	33	0		0		33
區外移植	63	5	#359、#361、 #362、#444、 #468	10	#135、#196、 #230、#333、 #337、#365、 #420、#424、 #434、#437	48
建議移除	237	12	#53、#136、 #138、#157、 #158、#211、 #339、#340、 #366、#423、 #462、#478	225		235
合計	480	17		235		463

原環境影響說明書規劃基地內共480株樹木，其中237株樹木須移除，惟至111年至今已過2年，期間樹木可能有所復原，或因自然死亡、天災及民眾拆除違建時受損等，故本次重新調查後雖原建議移除樹木數量減少至225株，但移植八里廠之樹木有10株於本次計畫經專業人員評估建議改為移除處理，故本次計畫中建議移除樹木總量為235株。

又本次計畫於113年3月重新調查基地內樹木時，發現共有17株樹木已自然枯損，或因天災、人為拆除影響而減失，無法於現場確認，故將其自原處理方案中剔除。

綜合以上因素，本次計畫中移植、移除之樹木數量與環境影響說明書原規劃有所出入，特此說明。

### 3. 申請移除樹木之理由

本案基地將興建濱江水資源再生中心，現配合舊建物拆除工程，進行基地內喬木移植與移除作業。基地內經判斷及評估不建議移植之樹木，如入侵種(銀合歡)、先驅樹種(構樹、血桐、山黃麻、桑樹)、移植成活率低(白千層)、有結構安全風險或重大危害(全株80%以上枯萎)狀況等樹木將進行移除。另有部分果樹經多次強剪或斷頭，或作為嫁接砧木，樹形遭破壞無法恢復，移植後不具有景觀價值；以及部分樹木緊鄰建物或結構物、樹木根系下方有管線，根球不易挖掘，或因本案拆除工程難以保留亦將於本次移除計畫通過後移除，移除樹木編號，種類及原因詳見表4.1。

依據臺北市樹木申請移植及移除作業要點第八條第(一)項，基地內之構樹、血桐、山黃麻、桑樹、島榕屬先驅樹種；另 <陳雅萍(2018)。北台灣公園喬木現況適應性分析與應用。(碩士論文)。國立臺灣大學，臺北市>指出白千層為移植成活率低之樹種。

移植存活率分級 <sup>2</sup>	樹 種
移植存活率高 (移植存活率指數 5分-4.41分)	茄苳、九芎、大葉桃花心木、阿勃勒、大花紫薇、流蘇、羊蹄甲、艷紫荊、木棉、鐵刀木、藍花楹、火焰木、大頭茶、棋盤腳、苦楝、楓香、大葉山欖、水黃皮、光蠟樹、小葉欖仁、正榕、欖仁
移植存活率中等 (移植存活率指數 4.40分-3.35分)	鳳凰木、朴樹、樹杞、黃連木、楊梅、黃槿、柳榆、印度紫檀、青楓、無患子、錫蘭橄欖、山櫻花、掌葉蘋婆、珊瑚樹、洋紅風鈴木、黃金風鈴木、臺灣欒樹、欒樹、小葉南洋杉、紫藍、銀樺、羅漢松、山芙蓉、烏心石、蒲葵、竹柏、芒果
移植存活率低 (移植存活率指數 3.34分-1分)	香楠、白千層、山菜豆、森氏紅淡比、二葉松、紅楠、柱英、烏柏、玉蘭花、黑松、福木、厚皮香、樟樹、臺灣赤楠、瓊崖海棠

<sup>2</sup> 移植存活率分級：1分係指移植很困難、移植存活率低；3分係指移植有中度困難、移植存活率中等或必須在特殊條件下才易存活；5分則是容易移植、移植存活率很高。  
Mean=3.88  
SD =1.05

圖 3 喬木移植存活率分級圖

(節錄自 陳雅萍(2018)。北台灣公園喬木現況適應性分析與應用。(碩士論文)。國立臺灣大學，臺北市)

#### 4. 欲移除樹木樹籍基本資料

##### 4.1 樹木樹籍資料總表

項次	編號	名稱	樹高(m)	樹冠(m)	胸高直徑 (cm)	胸高周長 (cm)	是否為 受保護樹木	移除原因	備註
1	1	白千層	9.0	4.0	30.9	97.1	否	移植存活率低	
2	6	正榕	11.0	12.0	27.5	86.4	否	有結構安全風險	
3	7	構樹	10.0	8.0	30.0	94.2	否	先驅樹種	
4	9	白千層	10.0	5.0	29.0	91.1	否	移植存活率低	
5	10	白千層	7.0	3.0	30.2	94.9	否	移植存活率低	
6	12	白千層	10.0	5.0	44.5	139.8	否	移植存活率低	
7	19	正榕	2.4	0.0	28.2	88.6	否	重大危害(全株80% 以上枯萎)	
8	27	白千層	11.0	5.0	31.7	99.6	否	移植存活率低	
9	31	白千層	9.0	0.0	38.0	119.4	否	重大危害(全株80% 以上枯萎)	
10	34	白千層	7.0	0.0	29.2	91.7	否	重大危害(全株80% 以上枯萎)	
11	35	白千層	10.0	3.0	38.7	121.6	否	重大危害(全株80% 以上枯萎)	
12	36	構樹	11.0	10.0	34.8	109.3	否	先驅樹種	
13	45	白千層	11.0	5.0	45.0	141.4	否	重大危害(全株80% 以上枯萎)	
14	46	白千層	9.0	2.0	30.6	96.1	否	移植存活率低	
15	48	正榕	10.0	15.0	30.7	96.4	否	有結構安全風險	
16	51	正榕	10.0	9.0	49.0	153.9	否	重大危害(全株80% 以上枯萎)	
17	52	白千層	12.0	7.0	33.5	105.2	否	移植存活率低	
18	56	白千層	9.5	6.0	38.9	122.2	否	重大危害(全株80% 以上枯萎)	
19	65	白千層	9.0	4.0	37.7	118.4	否	重大危害(全株80% 以上枯萎)	
20	67	白千層	12.0	5.0	30.8	96.8	否	移植存活率低	
21	69	白千層	11.0	6.0	35.7	112.2	否	重大危害(全株80% 以上枯萎)	

項次	編號	名稱	樹高(m)	樹冠(m)	胸高直徑 (cm)	胸高周長 (cm)	是否為 受保護樹木	移除原因	備註
22	76	白千層	8.0	0.0	52.5	164.9	否	有結構安全風險	
23	77	正榕	11.0	6.0	58.4	183.5	否	有結構安全風險	
24	80	構樹	7.0	8.0	27.9	87.7	否	先驅樹種	
25	86	白千層	11.0	15.0	40.1	120.0	否	移植存活率低	
26	87	正榕	12.0	10.0	43.6	141.7	否	有結構安全風險	
27	92	正榕	12.0	6.0	31.2	72.3	否	有結構安全風險	
28	95	白千層	9.0	6.0	41.2	129.4	否	重大危害(全株80% 以上枯萎)	
29	101	白千層	12.0	5.0	52.1	159.6	否	移植存活率低	
30	108	白千層	12.0	5.0	40.8	126.3	否	移植存活率低	
31	116	白千層	12.0	5.0	54.9	170.6	否	移植存活率低	
32	118	烏柏	9.0	0.0	42.0	131.9	否	重大危害(全株80% 以上枯萎)	
33	121	茄苳	10.0	15.0	61.8	194.2	否	重大危害(全株80% 以上枯萎)	
34	123	正榕	10.0	16.0	48.4	152.1	否	有結構安全風險	
35	125	正榕	11.0	5.0	47.9	147.7	否	有結構安全風險	
36	129	正榕	12.0	13.0	50.2	157.1	否	有結構安全風險	
37	130	山黃麻	12.0	6.0	53.1	166.8	否	先驅樹種	
38	135	雀榕	19.0	7.0	58.0	139.8	否	重大危害(全株80% 以上枯萎)	
39	150	正榕	14.0	7.0	50.0	131.6	否	有結構安全風險	
40	151	構樹	12.0	9.0	57.3	180.0	否	先驅樹種	
41	154	白千層	11.0	6.0	56.0	181.0	否	移植存活率低	
42	155	正榕	8.0	10.0	47.7	125.0	否	有結構安全風險	
43	159	正榕	10.0	17.0	52.6	177.5	否	有結構安全風險	
44	166	構樹	10.0	4.0	28.3	88.9	否	先驅樹種	
45	167	構樹	9.0	3.0	15.8	49.6	否	先驅樹種	
46	168	第倫桃	5.0	1.5	15.2	48.1	否	有結構安全風險	
47	169	構樹	11.0	6.0	19.1	60.0	否	先驅樹種	
48	170	構樹	9.5	4.0	17.1	53.7	否	先驅樹種	

項次	編號	名稱	樹高(m)	樹冠(m)	胸高直徑 (cm)	胸高周長 (cm)	是否為 受保護樹木	移除原因	備註
49	171	血桐	7.5	5	18.9	59.4	否	先驅樹種	
50	172	白千層	10.0	5.5	44.1	133.5	否	移植存活率低	
51	174	構樹	7.5	5.0	25.8	81.1	否	先驅樹種	
52	175	第倫桃	6.0	2.0	16.3	51.2	否	重大危害(全株80% 以上枯萎)	
53	176	白千層	8.0	3.0	28.9	91.7	否	移植存活率低	
54	177	構樹	8.0	4.0	23.3	73.2	否	先驅樹種	
55	178	白千層	8.0	2.0	23.5	73.8	否	移植成活率低	
56	180	構樹	6.0	2.5	19.3	60.6	否	先驅樹種	
57	181	構樹	5.5	2.0	15.4	48.4	否	先驅樹種	
58	182	構樹	7.0	2.0	17.1	53.7	否	先驅樹種	
59	183	血桐	7.5	4.0	15.4	48.4	否	先驅樹種	
60	186	構樹	7.0	1.0	12.0	37.7	否	先驅樹種	
61	189	血桐	6.0	5.0	18.7	58.7	否	先驅樹種	
62	190	構樹	6.0	4.0	18.5	58.1	否	先驅樹種	
63	191	構樹	8.0	3.0	13.0	40.8	否	先驅樹種	
64	192	血桐	6.0	6.0	14.3	44.9	否	先驅樹種	
65	193	正榕	9.0	8.0	46.6	138.2	否	有結構安全風險	
66	194	正榕	8.0	6.0	21.5	143.3	否	有結構安全風險	
67	195	雀榕	7.0	5.0	42.0	110.0	否	有結構安全風險	
68	196	蓮霧	13.0	8.0	40.0	125.7	否	重大危害(全株80% 以上枯萎)	
69	197	桑樹	6.5	5.0	20.0	62.8	否	先驅樹種	
70	198	芭樂	6.0	1.5	9.3	29.2	否	重大危害(全株80% 以上枯萎)	
71	203	龍眼	5.0	1.0	8.6	28.9	否	有結構安全風險	
72	206	龍眼	6.0	1.0	8.0	25.1	否	有結構安全風險	
73	208	正榕	8.0	5.0	47.7	121.0	否	有結構安全風險	
74	213	構樹	7.5	2.0	16.1	50.6	否	先驅樹種	
75	214	正榕	5.0	8.0	26.4	76.0	否	有結構安全風險	
76	215	構樹	8.0	2.0	17.7	55.6	否	先驅樹種	

項次	編號	名稱	樹高(m)	樹冠(m)	胸高直徑 (cm)	胸高周長 (cm)	是否為 受保護樹木	移除原因	備註
77	217	血桐	6.5	6.0	16.2	50.9	否	先驅樹種	
78	218	正榕	13.0	15.0	70.0	219.9	否	有結構安全風險	
79	219	構樹	8.0	4.0	13.9	43.7	否	先驅樹種	
80	222	白千層	6.5	3.0	38.4	120.6	否	重大危害(全株80% 以上枯萎)	
81	224	構樹	7.5	5.0	16.3	51.2	否	先驅樹種	
82	227	血桐	8.0	4.5	18.6	58.4	否	先驅樹種	
83	228	山黃麻	8.0	5.0	24.5	77.0	否	先驅樹種	
84	230	垂榕	10.0	8.0	53.4	167.8	否	有結構安全風險	
85	231	血桐	7.0	7.0	16.3	51.2	否	先驅樹種	
86	232	血桐	7.0	5.0	14.5	45.6	否	先驅樹種	
87	235	血桐	8.0	2.5	14.0	44.0	否	先驅樹種	
88	236	血桐	8.5	5.0	11.5	36.1	否	先驅樹種	
89	237	白千層	8.0	4.0	32.3	106.2	否	移植存活率低	
90	239	白千層	11.0	5.0	30.1	92.7	否	移植存活率低	
91	241	馬拉巴栗	3.5	2.0	10.4	32.7	否	有結構安全風險	
92	242	馬拉巴栗	8.0	5.0	8.9	77.0	否	有結構安全風險	
93	244	構樹	7.5	4.0	19.4	60.9	否	先驅樹種	
94	245	血桐	9.0	3.5	17.2	54.0	否	先驅樹種	
95	246	血桐	9.0	4.5	19.7	61.9	否	先驅樹種	
96	247	血桐	8.5	7.0	25.8	81.1	否	先驅樹種	
97	248	構樹	8.0	3.0	18.4	57.8	否	先驅樹種	
98	249	構樹	7.5	3.5	23.6	74.1	否	先驅樹種	
99	250	構樹	7.0	4.0	17.1	53.7	否	先驅樹種	
100	251	血桐	8.5	5.0	27.5	86.4	否	先驅樹種	
101	252	血桐	8.0	4.0	22.9	71.9	否	先驅樹種	
102	253	構樹	9.0	5.5	35.9	112.8	否	先驅樹種	
103	254	構樹	8.0	7.0	28.6	89.8	否	先驅樹種	
104	255	血桐	9.0	5.0	22.6	71.0	否	先驅樹種	
105	256	芒果	6.0	6.0	21.4	71.6	否	有結構安全風險	

項次	編號	名稱	樹高(m)	樹冠(m)	胸高直徑 (cm)	胸高周長 (cm)	是否為 受保護樹木	移除原因	備註
106	257	血桐	9.0	5.0	14.0	44.0	否	先驅樹種	
107	258	血桐	8.0	2.0	21.1	66.3	否	先驅樹種	
108	259	血桐	9.0	6.0	18.2	57.2	否	先驅樹種	
109	260	血桐	8.0	4.5	22.5	70.7	否	先驅樹種	
110	261	構樹	9.0	7.0	23.6	74.1	否	先驅樹種	
111	262	構樹	9.0	7.0	27.8	87.3	否	先驅樹種	
112	263	構樹	6.0	5.0	11.3	35.5	否	先驅樹種	
113	264	垂榕	9.0	7.0	47.5	163.4	否	有結構安全風險	
114	265	正榕	9.5	12.0	61.6	188.5	否	有結構安全風險	
115	269	山黃麻	5.5	4.0	12.5	39.3	否	先驅樹種	
116	270	正榕	9.0	8.0	54.7	164.6	否	有結構安全風險	
117	271	正榕	9.5	6.0	43.0	130.1	否	有結構安全風險	
118	272	構樹	6.0	7.0	15.6	49.0	否	先驅樹種	
119	273	血桐	5.5	4.0	10.8	33.9	否	先驅樹種	
120	274	血桐	8.0	3.5	15.4	48.4	否	先驅樹種	
121	275	血桐	9.0	4.0	30.3	95.2	否	先驅樹種	
122	276	構樹	8.0	5.0	11.7	36.8	否	先驅樹種	
123	277	構樹	7.0	7.0	15.2	47.8	否	先驅樹種	
124	278	構樹	8.0	8.0	12.8	40.2	否	先驅樹種	
125	279	構樹	9.0	7.0	13.4	42.1	否	先驅樹種	
126	281	構樹	5.0	7.0	20.7	65.0	否	先驅樹種	
127	282	構樹	8.0	11.0	27.1	85.1	否	先驅樹種	
128	283	構樹	9.0	16.0	33.4	104.9	否	先驅樹種	
129	284	血桐	10.0	7.0	19.1	60.0	否	先驅樹種	
130	285	構樹	9.0	7.0	34.1	107.1	否	先驅樹種	
131	286	構樹	8.5	4.5	18.7	58.7	否	先驅樹種	
132	287	血桐	10.0	3.5	25.3	79.5	否	先驅樹種	
133	288	血桐	10.0	3.5	18.5	58.1	否	先驅樹種	
134	289	構樹	3.0	0.0	30.0	94.2	否	先驅樹種	
135	290	血桐	8.0	5.0	18.3	57.5	否	先驅樹種	

項次	編號	名稱	樹高(m)	樹冠(m)	胸高直徑 (cm)	胸高周長 (cm)	是否為 受保護樹木	移除原因	備註
136	291	血桐	7.5	5.0	23.2	72.9	否	先驅樹種	
137	293	構樹	6.5	8.0	25.7	80.7	否	先驅樹種	
138	294	血桐	9.0	3.0	23.9	75.1	否	先驅樹種	
139	295	血桐	8.5	5.0	18.0	56.5	否	先驅樹種	
140	296	構樹	9.0	10.0	35.0	110.0	否	先驅樹種	
141	297	構樹	6.5	7.5	26.9	84.5	否	先驅樹種	
142	298	構樹	8.5	11.5	28.7	90.2	否	先驅樹種	
143	300	血桐	9.5	6.0	23.5	73.8	否	先驅樹種	
144	301	血桐	5.0	3.0	21.2	66.6	否	先驅樹種	
145	302	血桐	5.5	6.0	26.0	81.7	否	先驅樹種	
146	303	血桐	4.0	5.5	25.2	79.2	否	先驅樹種	
147	304	血桐	5.5	6.0	17.5	55.0	否	先驅樹種	
148	305	血桐	5.5	4.5	15.5	48.7	否	先驅樹種	
149	306	血桐	5.5	7.5	18.3	57.5	否	先驅樹種	
150	307	構樹	6.0	5.0	23.2	72.9	否	先驅樹種	
151	308	構樹	6.0	5.5	15.1	47.4	否	先驅樹種	
152	309	構樹	4.0	5.5	17.5	55.0	否	先驅樹種	
153	311	血桐	5.5	7.0	17.0	53.4	否	先驅樹種	
154	312	血桐	7.0	8.0	12.5	39.3	否	先驅樹種	
155	313	血桐	7.0	9.0	14.1	44.3	否	先驅樹種	
156	314	血桐	7.5	5.5	24.0	75.4	否	先驅樹種	
157	315	血桐	8.5	4.0	17.0	53.4	否	先驅樹種	
158	316	血桐	8.0	5.5	19.2	60.3	否	先驅樹種	
159	317	血桐	7.5	5.5	17.8	55.9	否	先驅樹種	
160	318	血桐	7.0	7.0	21.0	66.0	否	先驅樹種	
161	319	正榕	10.0	11.0	36.6	131.9	否	有結構安全風險	
162	321	血桐	6.0	3.0	20.5	64.4	否	先驅樹種	
163	322	血桐	10.0	6.0	20.2	63.5	否	先驅樹種	
164	323	血桐	6.5	9.0	22.4	70.4	否	先驅樹種	
165	325	血桐	10.0	7.0	22.5	70.7	否	先驅樹種	

項次	編號	名稱	樹高(m)	樹冠(m)	胸高直徑 (cm)	胸高周長 (cm)	是否為 受保護樹木	移除原因	備註
166	326	血桐	6.0	5.0	18.8	59.1	否	先驅樹種	
167	327	血桐	9.0	6.0	24.8	77.9	否	先驅樹種	
168	328	血桐	10.0	7.0	25.3	79.5	否	先驅樹種	
169	330	正榕	8.0	3.5	25.3	54.3	否	有結構安全風險	
170	331	構樹	7.5	5.5	22.2	69.7	否	先驅樹種	
171	333	印度橡膠樹	11.0	7.0	60.0	188.5	否	有結構安全風險	
172	334	馬拉巴栗	7.5	3.5	17.8	55.9	否	有結構安全風險	
173	337	芒果	8.0	6.0	32.0	100.5	否	有結構安全風險	
174	341	正榕	8.5	4.0	33.4	104.9	否	有結構安全風險	
175	345	正榕	5.0	3.5	35.4	111.2	否	重大危害(全株80% 以上枯萎)	
176	349	構樹	8.0	6.5	23.0	72.3	否	先驅樹種	
177	350	血桐	6.0	3.5	12.2	38.3	否	先驅樹種	
178	353	馬拉巴栗	4.5	2.0	7.6	23.9	否	有結構安全風險	
179	365	臺灣欒樹	7.0	5.0	18.4	56.5	否	有結構安全風險	
180	367	柚子	4.0	2.0	10.0	32.4	否	重大危害(全株80% 以上枯萎)	
181	370	構樹	6.5	5.5	37.6	118.1	否	先驅樹種	
182	372	血桐	7.0	8.5	41.1	129.1	否	先驅樹種	
183	373	血桐	7.5	4.0	18.8	59.1	否	先驅樹種	
184	374	血桐	7.5	5.0	21.5	67.5	否	先驅樹種	
185	377	血桐	7.5	8.5	15.0	47.1	否	先驅樹種	
186	378	山黃麻	9.5	8.5	36.0	113.1	否	先驅樹種	
187	379	構樹	8.0	5.5	18.6	58.4	否	先驅樹種	
188	380	銀合歡	7.5	5.0	15.7	45.9	否	外來入侵種	
189	381	血桐	6.0	8.5	36.5	114.7	否	先驅樹種	
190	386	構樹	8.0	6.0	23.6	74.1	否	先驅樹種	
191	387	構樹	8.5	5.0	23.7	74.5	否	先驅樹種	
192	388	構樹	7.5	5.0	26.9	84.5	否	先驅樹種	
193	389	構樹	5.0	6.5	13.6	42.7	否	先驅樹種	
194	390	構樹	5.5	8.5	14.0	44.0	否	先驅樹種	

項次	編號	名稱	樹高(m)	樹冠(m)	胸高直徑 (cm)	胸高周長 (cm)	是否為 受保護樹木	移除原因	備註
195	391	構樹	5.0	5.5	11.0	34.6	否	先驅樹種	
196	392	血桐	5.5	4.0	21.5	67.5	否	先驅樹種	
197	393	構樹	5.0	7.0	25.6	80.4	否	先驅樹種	
198	394	構樹	5.0	5.5	24.6	77.3	否	先驅樹種	
199	395	馬拉巴栗	3.5	2.5	8.1	25.8	否	有結構安全風險	
200	396	雀榕	5.5	5.0	23.0	103.0	否	有結構安全風險	
201	398	血桐	6.0	5.5	25.7	80.7	否	先驅樹種	
202	403	澳洲鴨腳木	8.0	3.0	20.7	64.1	否	有結構安全風險	
203	407	正榕	6.0	5.0	27.0	84.8	否	有結構安全風險	
204	411	正榕	13.0	7.0	49.5	115.3	否	有結構安全風險	
205	415	雀榕	5.0	3.0	13.0	40.8	否	有結構安全風險	
206	416	雀榕	5.0	3.5	24.1	75.7	否	有結構安全風險	
207	417	馬拉巴栗	6.5	2.5	13.0	40.8	否	有結構安全風險	
208	418	血桐	7.0	6.0	39.9	125.3	否	先驅樹種	
209	419	構樹	8.5	6.0	29.5	92.7	否	先驅樹種	
210	420	大葉雀榕	10.0	10.5	58.1	182.5	否	有結構安全風險	
211	421	血桐	8.5	13.5	43.5	136.7	否	先驅樹種	
212	422	血桐	8.5	9.0	29.4	92.4	否	先驅樹種	
213	424	大葉雀榕	9.0	8.0	57.0	179.1	否	有結構安全風險	
214	425	構樹	9.0	7.5	22.1	69.4	否	先驅樹種	
215	426	構樹	9.0	6.0	29.0	91.1	否	先驅樹種	
216	427	正榕	10.0	11.5	71.4	224.3	否	有結構安全風險	
217	428	山黃麻	8.0	3.0	24.2	76.0	否	先驅樹種	
218	429	稜果榕	5.0	5.0	20.0	62.8	否	有結構安全風險	
219	430	茄苳	6.5	5.0	36.0	113.1	否	重大危害(全株80% 以上枯萎)	
220	431	構樹	4.0	4.5	22.3	70.1	否	先驅樹種	
221	432	構樹	5.0	3.0	15.0	47.1	否	先驅樹種	
222	433	構樹	5.0	4.0	14.8	46.5	否	先驅樹種	
223	434	芒果	5.5	5.0	18.0	56.5	否	重大危害(全株80% 以上枯萎)	

項次	編號	名稱	樹高(m)	樹冠(m)	胸高直徑 (cm)	胸高周長 (cm)	是否為 受保護樹木	移除原因	備註
224	436	桑樹	7.0	6.0	17.9	56.2	否	先驅樹種	
225	437	芒果	5.5	4.5	20.5	64.4	否	重大危害(全株80% 以上枯萎)	
226	438	桑樹	5.5	3.0	10.5	33.0	否	先驅樹種	
227	443	桑樹	7.0	4.0	17.5	55.0	否	先驅樹種	
228	451	芭樂	4.2	1.0	13.9	43.7	否	重大危害(全株80% 以上枯萎)	
229	464	山黃麻	3.8	3.0	10.6	33.3	否	先驅樹種	
230	465	檫樹	2.4	2.0	8.0	32.0	否	有結構安全風險	
231	471	柚子	3.7	3.0	14.7	48.1	否	有結構安全風險	
232	473	山黃麻	8.0	16.0	48.1	151.1	否	先驅樹種	
233	476	血桐	8.0	10.0	42.3	132.9	否	先驅樹種	
234	477	楊桃	4.8	2.5	19.0	55.6	否	有結構安全風險	
235	478	正榕	8.0	9.0	50.0	157.1	否	有結構安全風險	

## 4.2 樹木基本資料表

樹木編號	1		基地位置		
樹種	白千層				
學名	<i>Melaleuca leucadendra</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	9.0	米高直徑(cm)	30.9	米高樹圍(cm)	97.1
樹冠幅(m)	4.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	本樹緊鄰道路旁，其生育地堆積大量廢棄雜物。主幹近根領有處空洞、近胸高處亦有處較大傷口未能癒合。骨架粗枝曾遭不當修剪，傷口腐朽；樹冠上多不定枝叢生；葉片明顯較小，樹勢不佳，建議移除。				
其他備註	風險分數49分，1個關鍵因子				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	6		基地 位置		
樹種	正榕				
學名	<i>Ficus microcarpa</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	11.0	米高直徑(cm)	27.5	米高樹圍(cm)	86.4
樹冠幅(m)	12.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於樹林間，其生育地堆積大量雜物垃圾。樹木傾斜生長；浮根情形明顯、根部多處缺損、表皮破裂。主幹近根領有多處不當修剪枝條造成的傷口；其樹冠多由不定枝與枯枝組成、樹冠稀疏、葉片較小，樹型與樹勢較差，建議移除。</p>				
其他備註	風險分數30分，0個關鍵因子				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	9		基地 位置		
樹種	白千層				
學名	<i>Melaleuca leucadendra</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	10.0	米高直徑(cm)	29.0	米高樹圍(cm)	91.1
樹冠幅(m)	5.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input checked="" type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於樹林間，其生育地堆積大量雜物垃圾。樹木傾斜生長，主幹上有處較大傷口未能癒合，已有腐朽產生、骨架粗枝曾遭不當修剪，傷口腐朽。樹體間有大量萌蘗枝與枯腐枝條；葉片稀疏，樹勢不佳，建議移除。</p>				
其他備註	<p>風險分數38分，2個關鍵因子</p>				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

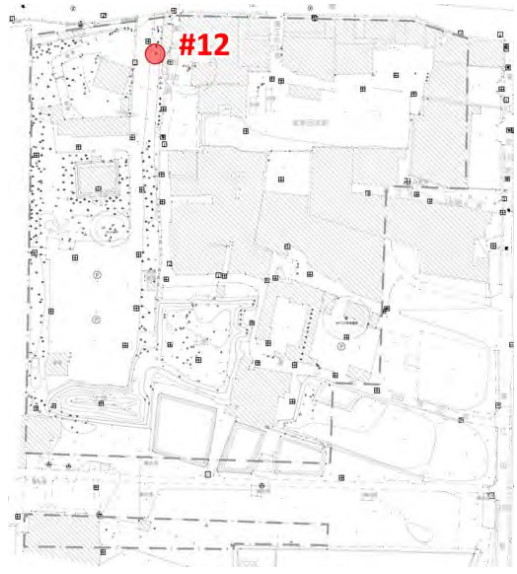
- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	10		基地 位置		
樹種	白千層				
學名	<i>Melaleuca leucadendra</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	7.0	米高直徑(cm)	30.2	米高樹圍(cm)	94.9
樹冠幅(m)	3.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input checked="" type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於樹林間，鄰近圍牆，其生育地堆積大量廢棄雜物。主幹樹皮大面積剝落；樹體亦有蟲蛀的跡象。骨架粗枝有多處曾遭不當修剪，傷口腐朽；樹冠間有大量不定枝與枯腐枝條；葉片稀疏，整體樹勢不佳，建議移除。</p>				
其他備註	<p>風險分數42分，3個關鍵因子</p>				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	12		基地 位置		
樹種	白千層				
學名	<i>Melaleuca leucadendra</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	10.0	米高直徑(cm)	44.5	米高樹圍(cm)	139.8
樹冠幅(m)	5.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input checked="" type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於樹林間，鄰近圍牆，其生育地堆積大量廢棄雜物。樹木傾斜生長、根領樹皮嚴重缺損；亦有蟲蛀的跡象。主幹上多處側枝扭曲並纏繞勒緊主幹；樹冠間有大量不定枝與枯腐枝條；葉片稀疏，整體樹勢不佳，建議移除。</p>				
其他備註	<p>風險分數62分，2個關鍵因子</p>				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	19		基地 位置		
樹種	正榕				
學名	<i>Ficus microcarpa</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	2.4	米高直徑(cm)	28.2	米高樹圍(cm)	88.6
樹冠幅(m)	0.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input checked="" type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於樹林間，其生育地堆積大量廢棄雜物。根領樹皮缺損；骨架粗枝曾遭截頂修剪，傷口未能癒合產生腐朽；整體樹型崩壞、樹勢不佳，建議移除。</p>				
其他備註	全樹80%以上枯萎，屬重大風險				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	27		基地 位置		
樹種	白千層				
學名	<i>Melaleuca leucadendra</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	11.0	米高直徑(cm)	31.7	米高樹圍(cm)	99.6
樹冠幅(m)	5.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於樹林間，緊貼其他樹木，生育地堆積大量廢棄雜物。主幹樹皮缺損剝落，骨架粗枝等勢情形明顯，多處側枝曾遭不當修剪，傷口腐朽。樹冠間有大量不定枝與枯腐枝條；葉片稀疏，整體樹勢不佳，建議移除。</p>				
其他備註	<p>風險分數39分，2個關鍵因子</p>				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	31		基地 位置		
樹種	白千層				
學名	<i>Melaleuca leucadendra</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	9.0	米高直徑(cm)	38.0	米高樹圍(cm)	119.4
樹冠幅(m)	0.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於樹林間，其生育地堆積大量廢棄雜物。樹木輕微傾斜生長、樹體遭其他鄰近樹種與寄生植物纏繞包覆；樹冠間有大量不定枝與枯腐枝條；葉量稀疏，整體樹型樹勢不佳，建議移除。</p>				
其他備註	全樹80%以上枯萎，屬重大風險				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	34		基地 位置		
樹種	白千層				
學名	<i>Melaleuca leucadendra</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	7.0	米高直徑(cm)	29.2	米高樹圍(cm)	91.7
樹冠幅(m)	0.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input checked="" type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	樹木已死亡。				
其他備註	全樹80%以上枯萎，屬重大風險				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	35		基地 位置		
樹種	白千層				
學名	<i>Melaleuca leucadendra</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	10.0	米高直徑(cm)	38.7	米高樹圍(cm)	121.6
樹冠幅(m)	3.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input checked="" type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input checked="" type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於樹林間，鄰近圍牆，其生育地堆積大量廢棄雜物。全株樹木遭其他鄰近樹種與寄生植物纏繞包覆；樹冠間萌發大量不定枝，亦有大量枯腐枝條懸掛其中；葉量稀疏，整體樹型樹勢不佳，建議移除。</p>				
其他備註	全樹80%以上枯萎，屬重大風險				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	45		基地 位置		
樹種	白千層				
學名	<i>Melaleuca leucadendra</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	11.0	米高直徑(cm)	45.0	米高樹圍(cm)	141.4
樹冠幅(m)	5.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input checked="" type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	樹木已死亡。				
其他備註	全樹80%以上枯萎，屬重大風險				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	46		基地 位置		
樹種	白千層				
學名	<i>Melaleuca leucadendra</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	9.0	米高直徑(cm)	30.6	米高樹圍(cm)	96.1
樹冠幅(m)	2.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input checked="" type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於樹林間，生育地堆積大量廢棄雜物。主幹有處傷口未能癒合、樹皮缺損剝落。骨架粗枝扭曲且等勢情況明顯，側枝曾遭不當修剪，傷口腐朽。樹冠間有大量不定枝與枯腐枝條；葉片稀疏，整體樹型樹勢不佳，建議移除。</p>				
其他備註	<p>風險分數33分，2個關鍵因子</p>				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

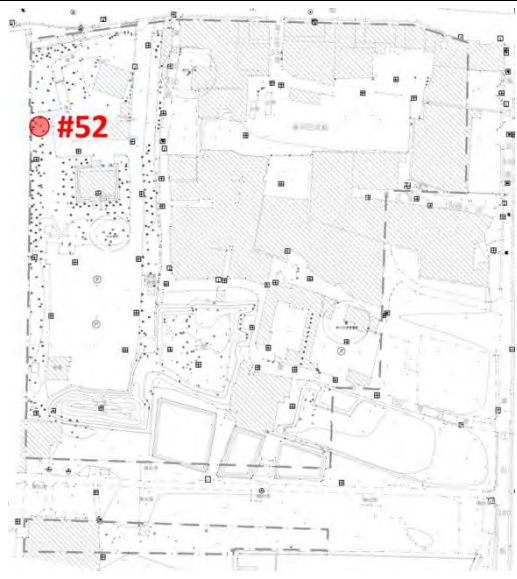
樹木編號	48		基地 位置		
樹種	正榕				
學名	<i>Ficus microcarpa</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	10.0	米高直徑(cm)	30.7	米高樹圍(cm)	96.4
樹冠幅(m)	15.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於樹林間，其生育地堆積大量雜物垃圾；浮根情形明顯、部份根部缺損破裂。樹木有多處枝條遭不當修剪導致傷口無法癒合；大量萌蘗枝生。骨架粗枝等勢情況明顯、樹冠多由不定枝與枯枝組成、樹冠稀疏、葉片較小，樹型與樹勢較差，建議移除。</p>				
其他備註	<p>風險分數40分，4個關鍵因子</p>				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	51		基地 位置		
樹種	正榕				
學名	<i>Ficus microcarpa</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	10.0	米高直徑(cm)	49.0	米高樹圍(cm)	153.9
樹冠幅(m)	9.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於樹林間，其生育地堆積大量雜物垃圾；浮根情形明顯、部份根部缺損破裂。樹木有多處枝條遭不當修剪導致傷口無法癒合；大量萌蘗枝生。骨架粗枝等勢情況明顯、樹冠多由不定枝與枯枝組成、樹冠稀疏、葉片較小，樹型與樹勢較差，建議移除。</p>				
其他備註	<p>風險分數37分，0個關鍵因子</p>				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	

樹木編號	52		基地 位置		
樹種	白千層				
學名	<i>Melaleuca leucadendra</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	12.0	米高直徑(cm)	33.5	米高樹圍(cm)	105.2
樹冠幅(m)	7.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於樹林間，鄰近建築物，其生育地廢棄雜物堆積。樹木傾斜生長、其主幹有大面積樹皮缺損剝落，亦有蟲蛀的跡象。骨架粗枝曾遭不當修剪，導致傷口未能包覆癒合。樹冠遭其他鄰近樹種與寄生植物纏繞包覆；樹冠間萌發大量不定枝，亦有大量枯腐枝條懸掛其中；整體葉量稀疏，樹型樹勢皆不佳，建議移除。</p>				
其他備註	全樹80%以上枯萎，屬重大風險				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	56		基地 位置		
樹種	白千層				
學名	<i>Melaleuca leucadendra</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	9.5	米高直徑(cm)	38.9	米高樹圍(cm)	122.2
樹冠幅(m)	6.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input checked="" type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	本樹生長緊鄰道路，其生育地堆積電力設備等雜物。樹木傾斜生長；主幹樹皮缺損剝落，骨架粗枝等勢情形明顯，大量樹皮異常剝落。樹冠間有大量不定枝與枯腐枝條；葉片稀疏，整體樹勢不佳，建議移除。				
其他備註	風險分數49分，1個關鍵因子				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	65		基地 位置		
樹種	白千層				
學名	<i>Melaleuca leucadendra</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	9.0	米高直徑(cm)	37.7	米高樹圍(cm)	118.4
樹冠幅(m)	4.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input checked="" type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	樹木已死亡。				
其他備註	全樹80%以上枯萎，屬重大風險				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人章(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

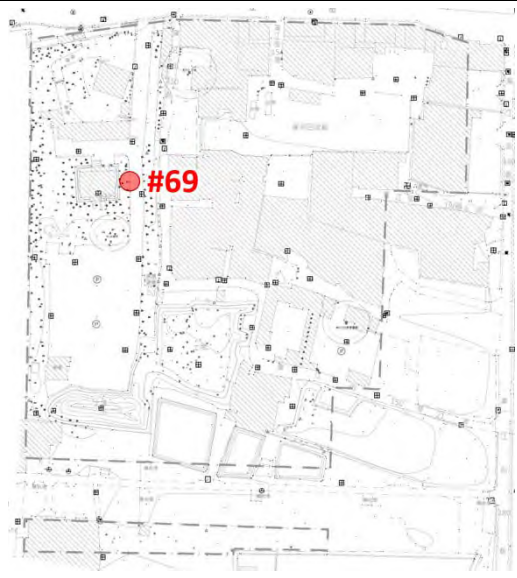
- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	67		基地位置		
樹種	白千層				
學名	<i>Melaleuca leucadendra</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	12.0	米高直徑(cm)	30.8	米高樹圍(cm)	96.8
樹冠幅(m)	5.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	樹木已死亡。				
其他備註	全樹80%以上枯萎，屬重大風險				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人章(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	69		基地 位置		
樹種	白千層				
學名	<i>Melaleuca leucadendra</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	11.0	米高直徑(cm)	35.7	米高樹圍(cm)	112.2
樹冠幅(m)	6.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於樹林間，鄰近建築物，其生育地堆積大量廢棄雜物。根領樹皮缺損；主幹遭其他鄰近樹木氣生根緊勒，主幹樹皮大面積缺損，亦有蟲蛀的跡象。樹冠間有大量不定枝與枯腐枝條；葉片稀疏，整體樹勢不佳，建議移除。</p>				
其他備註	<p>風險分數46分，2個關鍵因子</p>				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	76		基地 位置		
樹種	白千層				
學名	<i>Melaleuca leucadendra</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	8.0	米高直徑(cm)	52.5	米高樹圍(cm)	164.9
樹冠幅(m)	0.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input checked="" type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	樹木已死亡。				
其他備註	全樹80%以上枯萎，屬重大風險				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

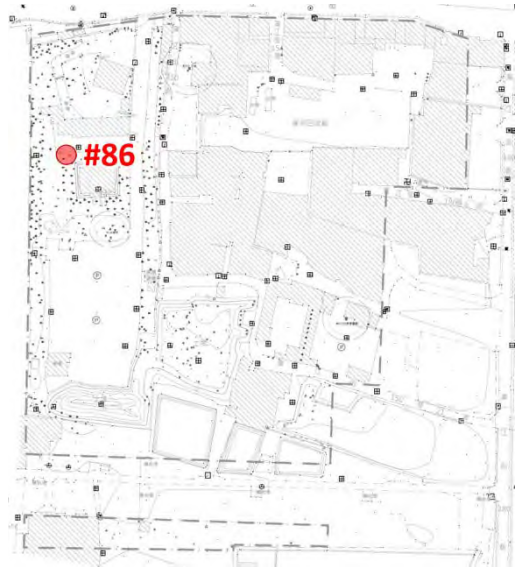
- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	77		基地 位置		
樹種	正榕				
學名	<i>Ficus microcarpa</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	11.0	米高直徑(cm)	58.4	米高樹圍(cm)	183.5
樹冠幅(m)	6.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input checked="" type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input checked="" type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於樹林間，其生育地堆積大量雜物垃圾。樹木浮根情形明顯、部份根部缺損。骨架粗枝曾遭不當修剪，傷口未能癒合導致腐朽；其樹冠多由不定枝與枯枝組成、樹冠稀疏、葉片較小，整體樹型與樹勢差，建議移除。</p>				
其他備註	<p>風險分數51分，1個關鍵因子</p>				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

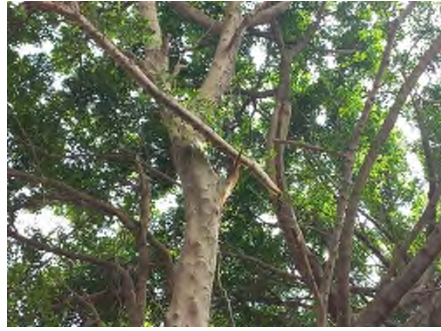
樹木編號	86		基地 位置		
樹種	白千層				
學名	<i>Melaleuca leucadendra</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	11.0	米高直徑(cm)	38.2	米高樹圍(cm)	120.0
樹冠幅(m)	15.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input checked="" type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於樹林間，鄰近建築物，其生育地堆積大量雜物垃圾。樹木傾斜生長樹體遭寄生植物攀附緊勒；主根樹皮缺損破裂、骨架粗枝曾遭不當修剪，傷口腐朽。樹體間有大量萌蘖枝與枯腐枝條；葉片稀疏，整體樹型樹勢不佳，建議移除。</p>				
其他備註	風險分數分41，1個關鍵因子				
填表日期	2024/03/15	填表人	王人韋(TW-0475A)		



預計移除地點  
概述

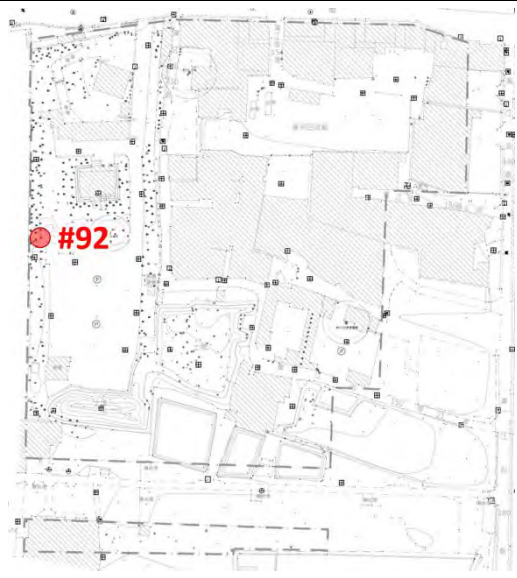
- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	87		基地 位置		
樹種	正榕				
學名	<i>Ficus microcarpa</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	12.0	米高直徑(cm)	45.1	米高樹圍(cm)	141.7
樹冠幅(m)	10.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input checked="" type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於樹林間，生育地堆積大量廢棄雜物。根領處大量萌蘖枝產生；骨架粗枝曾遭不當修剪，傷口未能癒合，導致枝條腐朽。樹冠間有大量不定枝與劈裂枝條懸掛其中；葉片小而稀疏，整體樹型樹勢不佳，建議移除。</p>				
其他備註	<p>風險分數46分，2個關鍵因子</p>				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	92		基地 位置		
樹種	正榕				
學名	<i>Ficus microcarpa</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	12.0	米高直徑(cm)	23.0	米高樹圍(cm)	72.3
樹冠幅(m)	6.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於樹林間，緊鄰圍牆與建築物，其生育地堆積大量廢棄雜物。近根領處較大側枝曾遭不當修剪，傷口未能癒合導致腐朽。主幹上有多處枝條斷裂；樹冠亦觀察到大量不定枝與枯腐枝條；葉片稀疏，整體樹勢不佳，建議移除。</p>				
其他備註	<p>風險分數48分，0個關鍵因子</p>				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

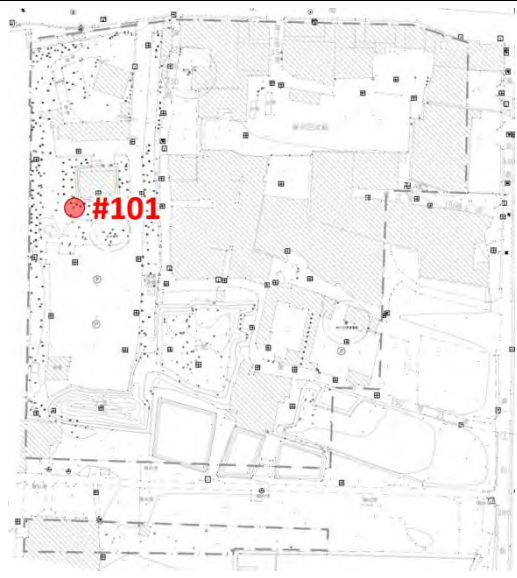
- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	95		基地 位置		
樹種	白千層				
學名	<i>Melaleuca leucadendra</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	9.0	米高直徑(cm)	41.2	米高樹圍(cm)	129.4
樹冠幅(m)	6.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input checked="" type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於樹林間，鄰近圍牆，其生育地堆積大量廢棄雜物。樹木主幹遭其他鄰近樹種纏繞緊勒；樹體亦觀察到蟲蛀的痕跡。樹冠間萌發大量不定枝，亦有大量枯腐枝條懸掛其中；葉量稀疏，整體樹型樹勢不佳，建議移除。</p>				
其他備註	全樹80%以上枯萎，屬重大風險				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

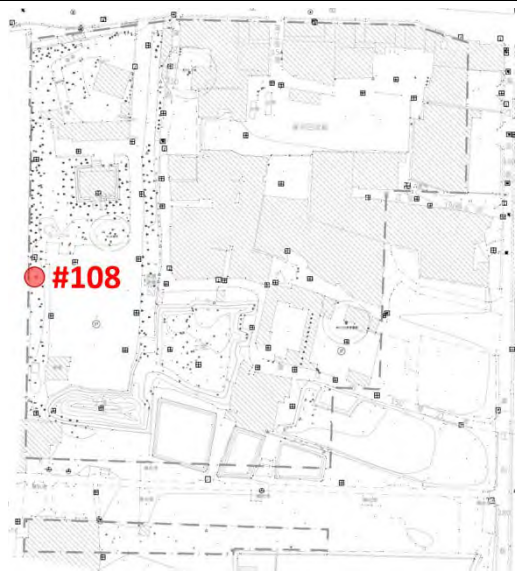
- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	101		基地 位置		
樹種	白千層				
學名	<i>Melaleuca leucadendra</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	12.0	米高直徑(cm)	50.8	米高樹圍(cm)	159.6
樹冠幅(m)	5.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input checked="" type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於樹林間，緊鄰圍牆，其生育地堆積大量廢棄雜物。樹木傾斜生長、樹體遭其他鄰近樹種與寄生植物纏繞包覆；主幹與骨架粗枝樹皮缺損嚴重。樹冠間有大量不定枝與枯腐枝條；葉量稀疏，整體樹勢衰弱，建議移除。</p>				
其他備註	<p>風險分數24分，0個關鍵因子</p>				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

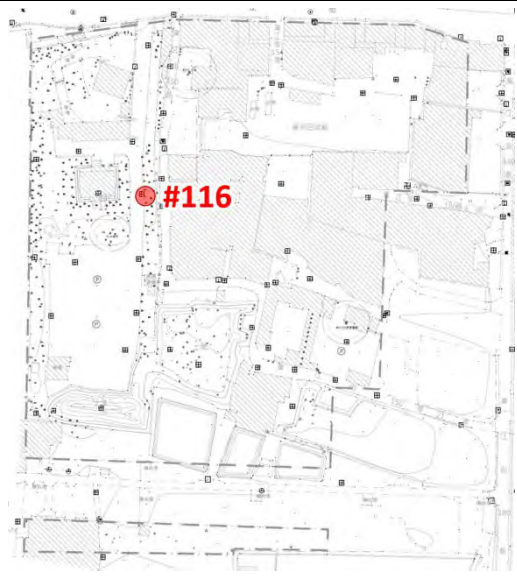
- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	108		基地 位置		
樹種	白千層				
學名	<i>Melaleuca leucadendra</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	12.0	米高直徑(cm)	40.2	米高樹圍(cm)	126.3
樹冠幅(m)	5.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input checked="" type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於樹林間，緊鄰建築物，其生育地堆積大量廢棄雜物。樹木生長歪斜；主幹上有大面積樹皮缺損；骨架粗枝曾遭不當修剪導致傷口腐朽，樹冠多由不定枝與枯枝組成、樹冠稀疏、葉片較小，整體樹型與樹勢差，建議移除。</p>				
其他備註	<p>風險分數40分，4個關鍵因子</p>				
填表日期	2024/03/15	填表人	王人韋(TW-0475A)		



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	116		基地 位置		
樹種	白千層				
學名	<i>Melaleuca leucadendra</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	12.0	米高直徑(cm)	54.3	米高樹圍(cm)	170.6
樹冠幅(m)	5.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹緊鄰道路旁，其生育地堆積大量廢棄雜物。樹木主幹上有多處嚴重腐朽空洞、空洞直徑達25公分。骨架粗枝亦曾遭不當修剪，傷口未能癒合導致腐朽；樹冠上多不定枝叢生；葉片明顯較小，整體樹勢不佳，樹木結構不安全，故建議移除。</p>				
其他備註	<p>風險分數67分，2個關鍵因子</p>				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	118		基地 位置		
樹種	烏柏				
學名	<i>Sapium sebiferum</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	9.0	米高直徑(cm)	42.0	米高樹圍(cm)	131.9
樹冠幅(m)	0.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input checked="" type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	本樹生長於樹林間，鄰近圍牆，其生育地堆積大量廢棄雜物。全株樹木遭寄生植物攀附纏繞；樹冠間枝條葉量稀疏，整體樹勢衰弱、樹型塌壞，建議移除。				
其他備註	全樹80%以上枯萎，屬重大風險				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	121		基地 位置		
樹種	茄苳				
學名	<i>Bischofia jabanica</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	10.0	米高直徑(cm)	61.8	米高樹圍(cm)	194.2
樹冠幅(m)	15.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input checked="" type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	樹木已死亡。				
其他備註	全樹80%以上枯萎，屬重大風險				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人章(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

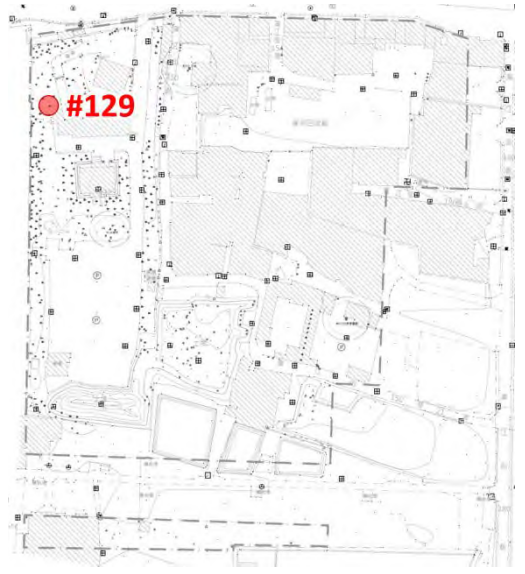
樹木編號	123		基地 位置		
樹種	正榕				
學名	<i>Ficus microcarpa</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	10.0	米高直徑(cm)	48.4	米高樹圍(cm)	152.1
樹冠幅(m)	16.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input checked="" type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於樹林間，生育地堆積大量廢棄雜物。主幹上有明顯樹皮缺損；骨架粗枝曾遭不當修剪，導致枝條回枯腐朽。樹冠間有大量不定枝與劈裂枝條懸掛其中；葉片小而稀疏，整體樹型樹勢不佳，建議移除。</p>				
其他備註	<p>風險分數36分，2個關鍵因子</p>				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	

樹木編號	125		基地 位置		
樹種	正榕				
學名	<i>Ficus microcarpa</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	11.0	米高直徑(cm)	47.0	米高樹圍(cm)	147.7
樹冠幅(m)	5.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input checked="" type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於樹林間，緊鄰圍牆與建築物，其生育地堆積大量廢棄雜物。近根領處較大側枝曾遭不當修剪，傷口未能癒合導致腐朽。主幹上有多處枝條斷裂；樹冠亦觀察到大量不定枝與枯腐枝條；葉片稀疏，整體樹勢不佳，建議移除。</p>				
其他備註	<p>風險分數43分，1個關鍵因子</p>				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	129		基地 位置		
樹種	正榕				
學名	<i>Ficus microcarpa</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	12.0	米高直徑(cm)	50.0	米高樹圍(cm)	157.1
樹冠幅(m)	13.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於樹林間，鄰近圍牆與建築物，其生育地堆積大量廢棄雜物。樹體主要由大量氣生根組成。骨架粗枝扭曲且枝條過長、樹冠間有大量不定枝與枯腐枝條，整體樹型不佳，建議移除。</p>				
其他備註	<p>風險分數34分，0個關鍵因子</p>				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	135		基地 位置		
樹種	雀榕				
學名	<i>Ficus superba</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	19.0	米高直徑(cm)	44.5	米高樹圍(cm)	139.8
樹冠幅(m)	7.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	樹木已死亡。				
其他備註	全樹80%以上枯萎，屬重大風險				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人章(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

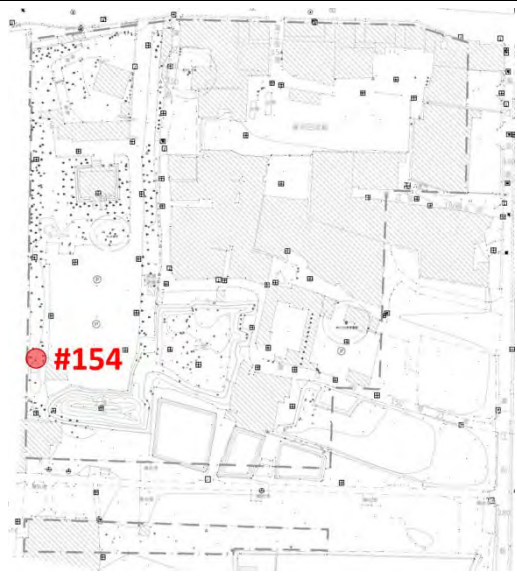
- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	150		基地 位置		
樹種	正榕				
學名	<i>Ficus microcarpa</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	14.0	米高直徑(cm)	41.9	米高樹圍(cm)	131.6
樹冠幅(m)	7.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於樹林間，鄰近圍牆，其生育地堆積大量廢棄雜物。樹木傾斜生長，根領處樹皮幹缺損、傷口未能癒合，導致腐朽變色，亦觀察到大量萌蘗枝生成。骨架粗枝曾遭不當修剪導致枝條腐朽。樹冠間有大量不定枝與枯腐枝條；葉片稀疏，整體樹型不佳，建議移除。</p>				
其他備註	<p>風險分數37分，0個關鍵因子</p>				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

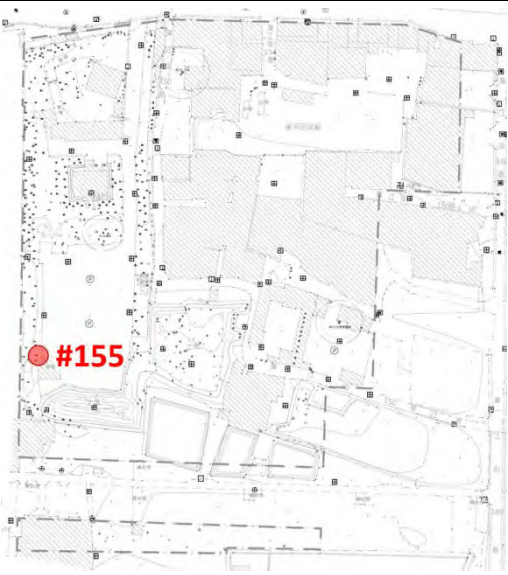
- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	154		基地 位置		
樹種	白千層				
學名	<i>Melaleuca leucadendra</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	11.0	米高直徑(cm)	57.6	米高樹圍(cm)	181.0
樹冠幅(m)	6.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input checked="" type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於樹林間，鄰近圍牆，其生育地廢棄雜物堆積。主幹上有多處缺損與大面積樹皮剝落，亦觀察到蟲蛀的跡象。骨架粗枝曾遭不當修剪，導致傷口未能包覆癒合。樹冠間萌發大量不定枝，亦有大量枯腐枝條懸掛其中；整體葉量稀疏，樹型不佳且樹勢衰弱，建議移除。</p>				
其他備註	風險分數39分，4個關鍵因子				
填表日期	2024/03/15	填表人	王人韋(TW-0475A)		



預計移除地點  
概述

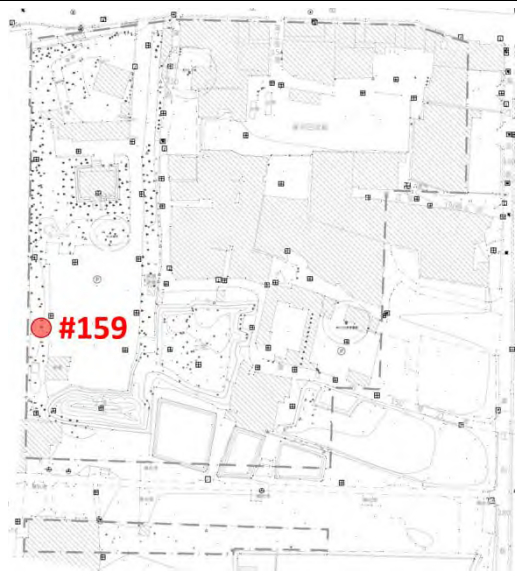
- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	155		基地 位置		
樹種	正榕				
學名	<i>Ficus microcarpa</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	8.0	米高直徑(cm)	39.8	米高樹圍(cm)	125.0
樹冠幅(m)	10.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input checked="" type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於樹林間，其生育地堆積大量雜物垃圾。根領遭掩埋且浮根情況明顯、部份根部缺損破裂。樹木有多處枝條遭不當修剪導致傷口腐朽；大量萌蘗枝生成。樹冠多由不定枝與枯枝組成、樹冠稀疏、葉片較小，樹型與樹勢較差，建議移除。</p>				
其他備註	<p>風險分數39分，2個關鍵因子</p>				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

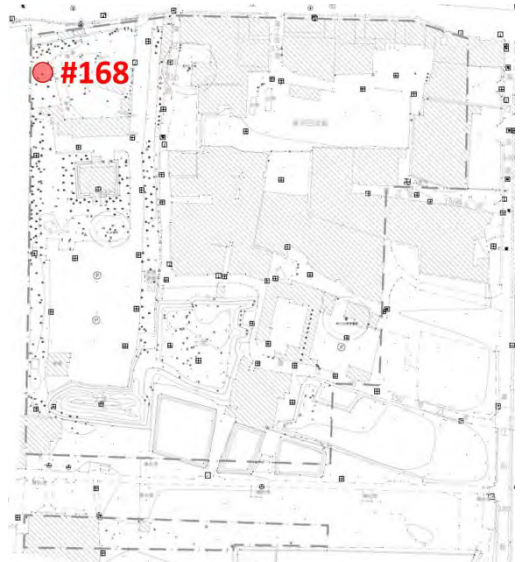
- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	159		基地 位置		
樹種	正榕				
學名	<i>Ficus microcarpa</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	10.0	米高直徑(cm)	56.5	米高樹圍(cm)	177.5
樹冠幅(m)	17.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於樹林間，其生育地堆積大量廢棄雜物。主幹曾遭不當修剪的傷口未能癒合導致缺損。骨架粗枝扭曲交錯生長且有傷口腐朽；枝條亦有多處明顯修剪痕跡。樹冠間有大量不定枝與枯腐枝條；葉片稀疏，整體樹型樹勢不佳，建議移除。</p>				
其他備註	<p>風險分數32分，2個關鍵因子</p>				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

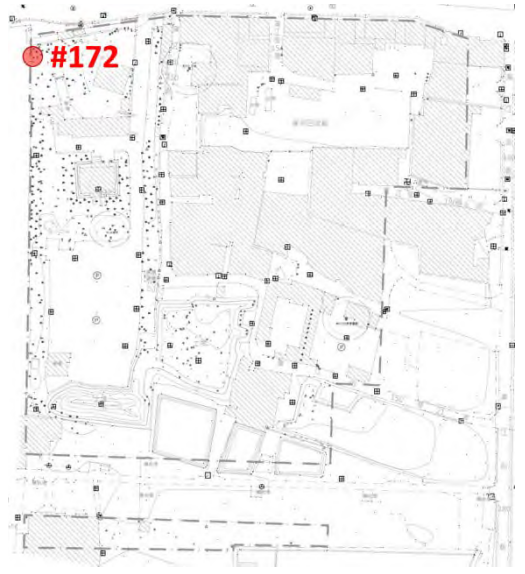
- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	168		基地 位置		
樹種	第倫桃				
學名	<i>Dillenia indica</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	5.0	米高直徑(cm)	15.3	米高樹圍(cm)	48.1
樹冠幅(m)	1.5	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長與樹林間，緊鄰建築物，其生育地堆積大量廢棄雜物。樹木根領處有一明顯空洞向下延伸至根部；主幹上有多處腐朽、樹皮也有蟲蛀剝落跡象。骨架粗枝亦曾遭不當修剪，傷口未能癒合導致腐朽；樹冠上多不定枝叢生；葉片明顯較小，整體樹勢不佳，樹木結構不安全，故建議移除。</p>				
其他備註	風險分數52分，4個關鍵因子				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

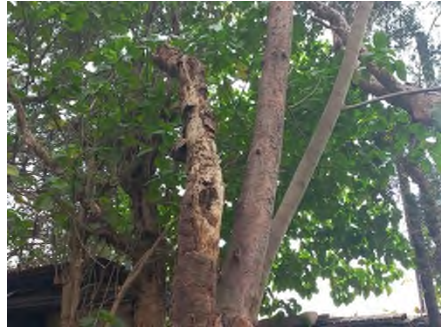
樹木編號	172		基地 位置		
樹種	白千層				
學名	<i>Melaleuca leucadendra</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	10.0	米高直徑(cm)	42.5	米高樹圍(cm)	133.5
樹冠幅(m)	5.5	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於樹林間，鄰近鐵皮建築物，其生育地堆積大量雜物垃圾。樹木傾斜生長，主幹至骨架粗枝有明顯且嚴重的樹皮缺損。樹體間有大量萌蘗枝與枯腐枝條懸掛；葉片稀疏，整體樹型樹勢不佳，建議移除。</p>				
其他備註	<p>風險分數40分，0個關鍵因子</p>				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	175		基地位置		
樹種	第倫桃				
學名	<i>Dillenia indica</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	6.0	米高直徑(cm)	16.3	米高樹圍(cm)	51.2
樹冠幅(m)	2.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	樹木已死亡。				
其他備註	全樹80%以上枯萎，屬重大風險				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人章(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	176		基地 位置		
樹種	白千層				
學名	<i>Melaleuca leucadendra</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	8.0	米高直徑(cm)	29.2	米高樹圍(cm)	91.7
樹冠幅(m)	3.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input checked="" type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於樹林間，鄰近建築物，其生育地廢棄雜物堆積。樹木傾斜生長、其主幹有大面積樹皮缺損剝落，亦有蟲蛀的跡象。骨架粗枝曾遭不當修剪，導致傷口未能包覆癒合。樹冠間萌發大量不定枝，亦有大量枯腐枝條懸掛其中；整體葉量稀疏，樹型樹勢皆不佳，建議移除。</p>				
其他備註	風險分數35分，0個關鍵因子				
填表日期	2024/03/15	填表人	王人韋(TW-0475A)		



預計移除地點  
概述

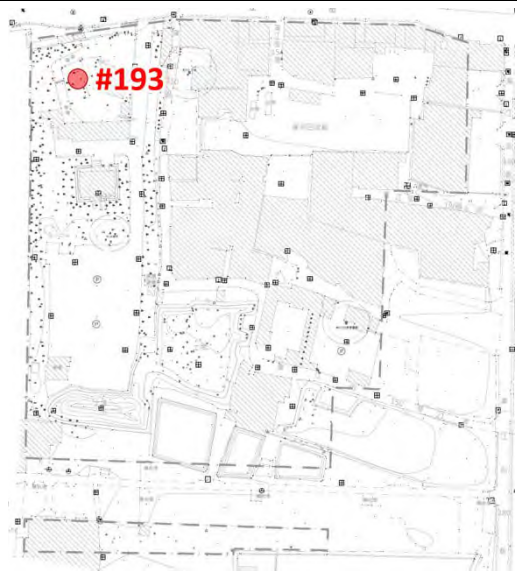
- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	178		基地 位置		
樹種	白千層				
學名	<i>Melaleuca leucadendra</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	8.0	米高直徑(cm)	23.5	米高樹圍(cm)	73.8
樹冠幅(m)	2.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input checked="" type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於樹林間，生育地堆積大量廢棄雜物。樹木傾斜生產；其根領遭掩埋。主幹樹皮缺損剝落、骨架粗枝扭曲、交錯生長，且曾遭不當修剪導致傷口未能癒合而腐朽。樹冠間有大量不定枝與枯腐枝條；葉片稀疏，整體樹型樹勢不佳，建議移除。</p>				
其他備註	<p>風險分數40分，2個關鍵因子。</p>				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

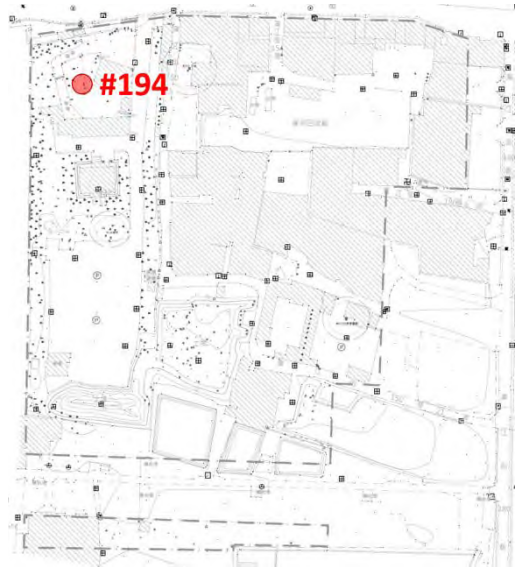
- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	193		基地 位置		
樹種	正榕				
學名	<i>Ficus microcarpa</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	9.0	米高直徑(cm)	44.0	米高樹圍(cm)	138.2
樹冠幅(m)	8.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於樹林間，鄰近建築物，其生育地堆積大量雜物垃圾。樹木傾斜生長；浮根情形明顯且有部份根性已抬升、根部表皮多處缺損破裂。主幹亦觀察到有多處不當修剪枝條造成的傷口；其樹冠多由不定枝與枯枝組成、樹冠稀疏、葉片較小，整體安全結構與樹勢差，建議移除。</p>				
其他備註	<p>風險分數35分，1個關鍵因子</p>				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

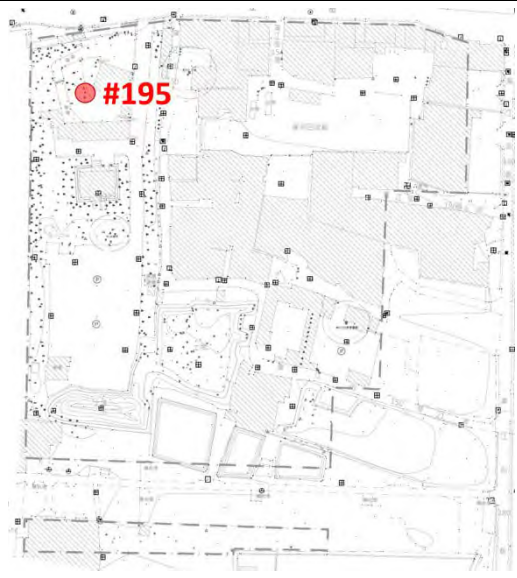
- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	194		基地 位置		
樹種	正榕				
學名	<i>Ficus microcarpa</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	8.0	米高直徑(cm)	45.6	米高樹圍(cm)	143.3
樹冠幅(m)	6.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input checked="" type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於樹林間，其生育地堆積大量雜物垃圾。樹木有等勢幹的狀況，其中一端已嚴重傾斜。主幹上有枝條不當修剪和劈裂後造成的傷口未能包覆癒合。樹冠多由不定枝與枯枝組成、樹冠稀疏、葉片較小，樹型與樹勢較差，建議移除。</p>				
其他備註	<p>風險分數45分，4個關鍵因子</p>				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	195		基地 位置		
樹種	雀榕				
學名	<i>Ficus superba</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	7.0	米高直徑(cm)	35.0	米高樹圍(cm)	110.0
樹冠幅(m)	5.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於樹林間，生育地堆積大量廢棄雜物。主幹上有一明顯空洞、多處粗枝曾遭不當修剪，傷口腐朽。此樹木遭寄生植物攀附、樹冠間有大量不定枝與枯腐枝條；葉片稀疏，整體樹型樹勢不佳，建議移除。</p>				
其他備註	<p>風險分數44分，1個關鍵因子</p>				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	196		基地 位置		
樹種	蓮霧				
學名	<i>Syzygium samarangense</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	13.0	米高直徑(cm)	40.0	米高樹圍(cm)	125.7
樹冠幅(m)	8.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	樹木已死亡。				
其他備註	全樹80%以上枯萎，屬重大風險				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人章(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	198		基地 位置		
樹種	芭樂				
學名	<i>Psidium guajava</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	6.0	米高直徑(cm)	9.3	米高樹圍(cm)	29.2
樹冠幅(m)	1.5	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input checked="" type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	樹木已死亡。				
其他備註	全樹80%以上枯萎，屬重大風險				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人章(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

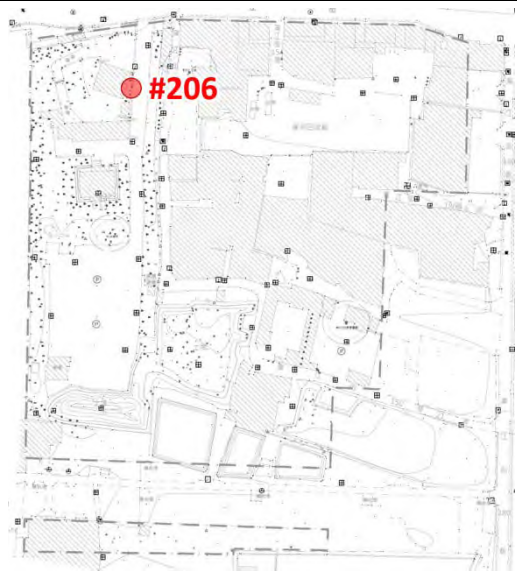
- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	203		基地 位置		
樹種	龍眼				
學名	<i>Dimocarpus longan</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	5.0	米高直徑(cm)	9.2	米高樹圍(cm)	28.9
樹冠幅(m)	1.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input checked="" type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於其他樹木之下，緊鄰建築物，其生育地堆積大量廢棄雜物。樹冠間有些許不定枝與枯腐枝條；葉片趨小且葉量寡，整體樹型樹勢不佳，建議移除。</p>				
其他備註	<p>風險分數29分，1個關鍵因子</p>				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

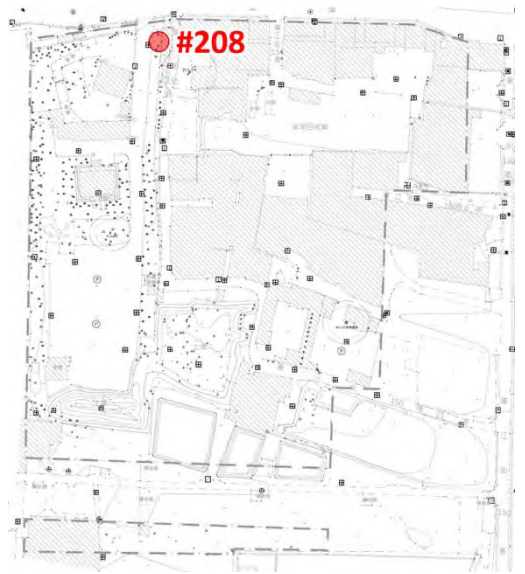
- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	206		基地 位置		
樹種	龍眼				
學名	<i>Dimocarpus longan</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	6.0	米高直徑(cm)	8.0	米高樹圍(cm)	25.1
樹冠幅(m)	1.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於其他樹木之下，緊鄰建築物，其生育地堆積大量廢棄雜物。樹木主幹有缺損，樹冠間有些許不定枝與枯腐枝條；葉片趨小且葉量寡，整體樹型樹勢不佳，建議移除。</p>				
其他備註	<p>風險分數31分，0個關鍵因子</p>				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

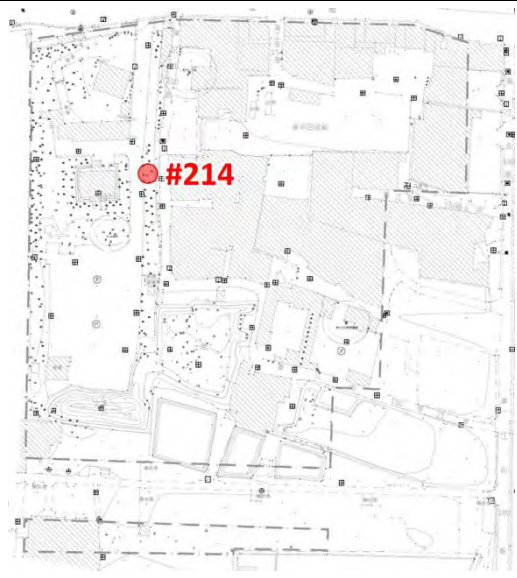
- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	208		基地 位置		
樹種	正榕				
學名	<i>Ficus microcarpa</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	8.0	米高直徑(cm)	38.5	米高樹圍(cm)	121.0
樹冠幅(m)	5.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：__				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：__				
生長狀況描述	本樹根系攀附於圍牆並倚靠著圍牆生長，其樹體嚴重傾斜。此株樹木生育地堆積大量廢棄雜物，全株樹木遭寄生植物攀附纏繞；樹冠間多為不定枝，整體樹型塌壞，建議移除。				
其他備註	風險分數50分，3個關鍵因子				
填表日期	2024/03/15	填表人	王人韋(TW-0475A)		



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	214		基地 位置		
樹種	正榕				
學名	<i>Ficus microcarpa</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	5.0	米高直徑(cm)	24.2	米高樹圍(cm)	76.0
樹冠幅(m)	8.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input checked="" type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於樹林間，緊鄰圍牆，其生育地堆積大量雜物垃圾。樹木浮根情形明顯；骨架粗枝曾遭不當修剪，傷口未能癒合導致腐朽；其樹冠多由不定枝與枯枝組成、樹冠稀疏、葉片較小，整體樹型與樹勢差，建議移除。</p>				
其他備註	<p>風險分數48分，1個關鍵因子</p>				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	218		基地 位置		
樹種	正榕				
學名	<i>Ficus microcarpa</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	13.0	米高直徑(cm)	70.0	米高樹圍(cm)	219.9
樹冠幅(m)	15.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input checked="" type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹緊貼牆面生長，其生育地堆積大量雜物垃圾。樹木主幹與骨架粗枝上有  多處傷口未能癒合，已有腐朽產生。樹體間有大量萌蘗枝與枯腐枝條；葉  片稀疏，整體樹型樹勢不佳，建議移除。</p>				
其他備註	風險分數38分，1個關鍵因子				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

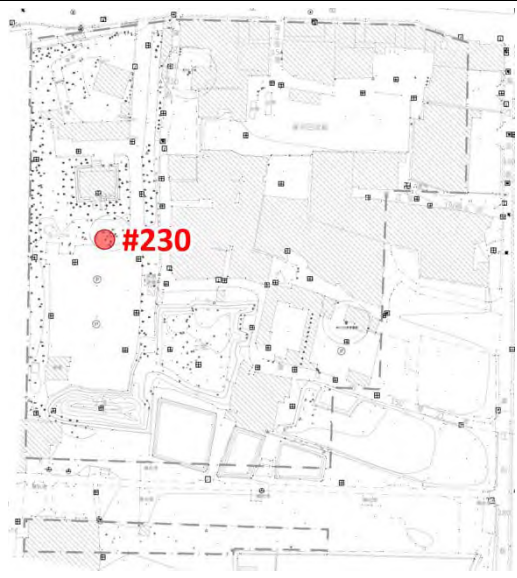
- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	222		基地 位置		
樹種	白千層				
學名	<i>Melaleuca leucadendra</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	6.5	米高直徑(cm)	38.4	米高樹圍(cm)	120.6
樹冠幅(m)	3.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於樹林間，其生育地堆積大量廢棄雜物。主幹樹皮缺損嚴重；樹木骨架粗枝傾斜生長、有一粗枝已枯死。樹冠間有萌發大量不定枝與枯腐枝條；葉量稀疏，整體樹勢衰弱且樹型不佳，建議移除。</p>				
其他備註	全樹80%以上枯萎，屬重大風險				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	230		基地 位置		
樹種	垂榕				
學名	<i>Ficus benjamina</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	10.0	米高直徑(cm)	53.4	米高樹圍(cm)	167.8
樹冠幅(m)	8.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input checked="" type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於樹林間，其生育地堆積大量廢棄雜物。樹體遭其他鄰近樹種與寄生植物纏繞包覆；骨架粗枝有多處不當修剪的傷口因無法癒合而腐朽；其樹冠多由不定枝與枯枝組成、樹冠稀疏、葉片較小，樹型與樹勢較差，建議移除。</p>				
其他備註	<p>風險分數29分，2個關鍵因子。</p>				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	237		基地 位置		
樹種	白千層				
學名	<i>Melaleuca leucadendra</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	8.0	米高直徑(cm)	33.8	米高樹圍(cm)	106.2
樹冠幅(m)	4.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於樹林間，生育地堆積大量廢棄雜物。主幹遭電線纏繞緊勒、樹皮缺損剝落、有蟲蛀的痕跡。骨架粗枝扭曲且側枝曾遭不當修剪，傷口腐朽。樹冠枝葉稀疏，樹木已無自然優美樹型，整體樹勢衰弱，建議移除。</p>				
其他備註	風險分數42分，0個關鍵因子				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	239		基地 位置		
樹種	白千層				
學名	<i>Melaleuca leucadendra</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	11.0	米高直徑(cm)	29.5	米高樹圍(cm)	92.7
樹冠幅(m)	5.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於樹林間，鄰近建築物，其生育地堆積大量雜物垃圾。樹木主幹傾斜生長並與鄰樹交疊摩擦；根領部樹皮缺損破裂、骨架粗枝亦有樹皮大面積剝落。樹冠多由萌蘖枝與枯腐枝條組成；葉片稀疏，整體樹型樹勢不佳，建議移除。</p>				
其他備註	風險分數50分，1個關鍵因子				
填表日期	2024/03/15	填表人	王人韋(TW-0475A)		



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	241		基地 位置		
樹種	馬拉巴栗				
學名	<i>Pachira macrocarpa</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	3.5	米高直徑(cm)	10.4	米高樹圍(cm)	32.7
樹冠幅(m)	2.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於建築物前端花台內，其生育地窄小且土質偏硬實。樹木稍有傾斜，側枝曾遭不當修剪，傷口未能癒合，樹冠多枯枝、枝條稀疏、葉片較小且葉量寡，整體樹勢趨弱，建議移除。</p>				
其他備註	<p>風險分數19分，1個關鍵因子</p>				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

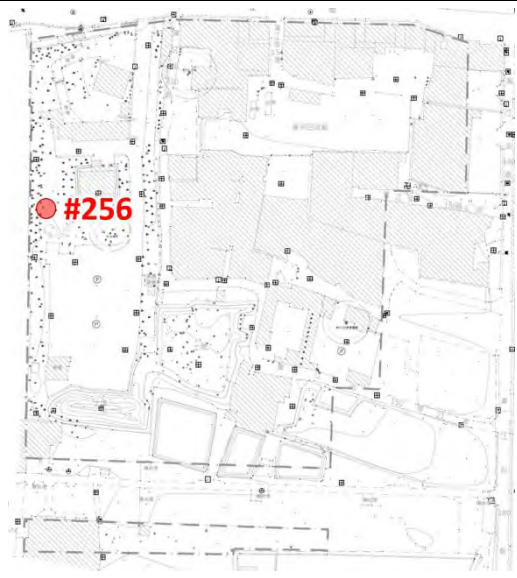
- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	242		基地 位置		
樹種	馬拉巴栗				
學名	<i>Pachira macrocarpa</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	8.0	米高直徑(cm)	24.5	米高樹圍(cm)	77.0
樹冠幅(m)	5.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於建築物前端花台內，其生育地窄小且土質偏硬實。樹木有等勢幹的狀況，側枝曾遭不當修剪，傷口未能癒合。樹冠多枯枝、枝條稀疏、葉片較小且葉量寡，整體樹勢趨弱，建議移除。</p>				
其他備註	<p>風險分數26分，1個關鍵因子</p>				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

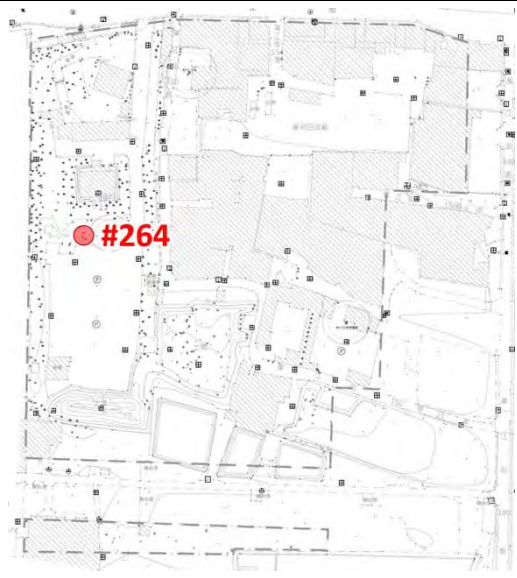
- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	256		基地 位置		
樹種	芒果				
學名	<i>Mangifera indica</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	6.0	米高直徑(cm)	22.8	米高樹圍(cm)	71.6
樹冠幅(m)	6.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於樹林間，其生育地堆積大量廢棄雜物。樹木根部曾遭修剪、部份根部表皮缺損。樹木有等勢幹的狀況；骨架粗枝曾遭不當修剪導致枝條腐朽。樹冠間有大量不定枝與枯腐枝條；葉片稀疏，整體樹型不佳，建議移除。</p>				
其他備註	<p>風險分數26分，0個關鍵因子</p>				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

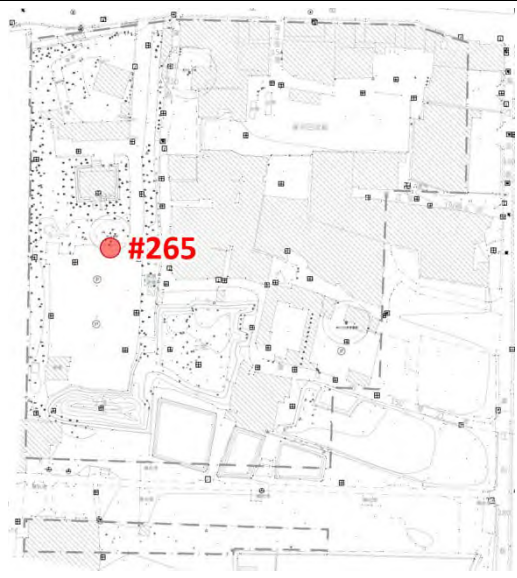
- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	264		基地位置		
樹種	垂榕				
學名	<i>Ficus benjamina</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	9.0	米高直徑(cm)	52.0	米高樹圍(cm)	163.4
樹冠幅(m)	7.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input checked="" type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於樹林間，其生育地堆積大量雜物垃圾。樹體遭其他鄰近樹種與寄生植物纏繞包覆。骨架粗枝有多處枝條遭不當修剪導致傷口無法癒合；大量萌蘖枝生成。樹冠多由不定枝與枯枝組成、樹冠稀疏、葉片較小，樹型與樹勢較差，建議移除。</p>				
其他備註	<p>風險分數47分，1個關鍵因子</p>				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

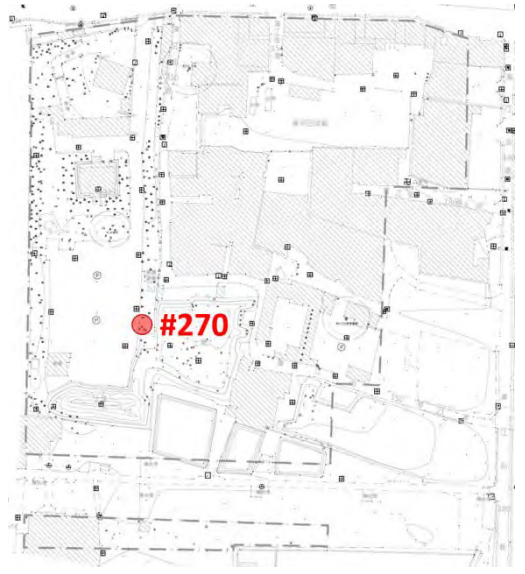
- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	265		基地 位置		
樹種	正榕				
學名	<i>Ficus microcarpa</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	9.5	米高直徑(cm)	60.0	米高樹圍(cm)	188.5
樹冠幅(m)	12.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於樹林間，鄰近停車場，其生育地堆積大量雜物垃圾。樹木浮根明顯且有部份根系嚴重塌壞，致使樹木傾斜。骨架粗枝曾遭不當修剪，傷口未能癒合導致腐朽；其樹冠多由不定枝與枯枝組成、樹冠稀疏、葉片較小，整體樹型塌壞、安全結構不佳，建議移除。</p>				
其他備註	風險分數58分，2個關鍵因子				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

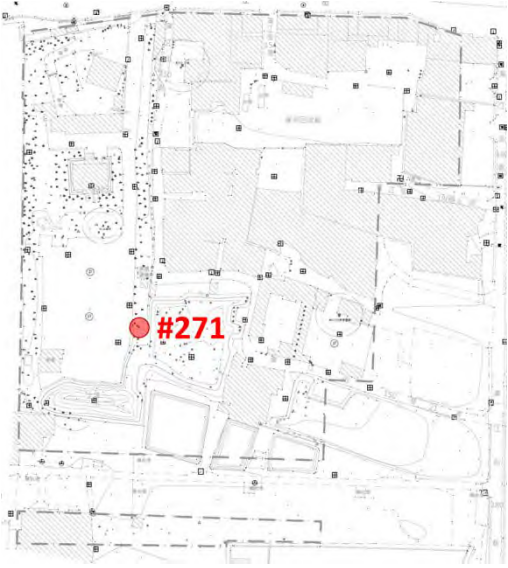
- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	270		基地 位置		
樹種	正榕				
學名	<i>Ficus microcarpa</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	9.0	米高直徑(cm)	52.4	米高樹圍(cm)	164.6
樹冠幅(m)	8.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於樹林間，鄰近圍牆，其生育地堆積大量廢棄雜物。樹木傾斜生長，根領處樹皮幹缺損、傷口未能癒合，導致腐朽變色，亦觀察到大量萌蘗枝生成。骨架粗枝曾遭不當修剪導致枝條腐朽。樹冠間有大量不定枝與枯腐枝條；葉片稀疏，整體樹型不佳，建議移除。</p>				
其他備註	<p>風險分數50分，2個關鍵因子</p>				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

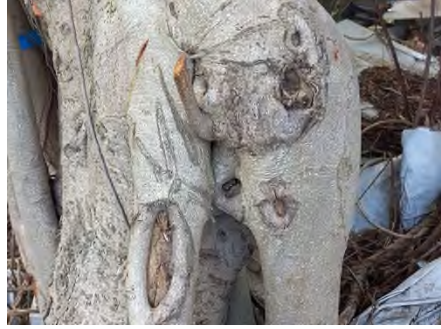
樹木編號	271		基地 位置		
樹種	正榕				
學名	<i>Ficus microcarpa</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	9.5	米高直徑(cm)	41.4	米高樹圍(cm)	130.1
樹冠幅(m)	6.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input checked="" type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於樹林間，鄰近圍牆，其生育地堆積大量廢棄雜物。樹木傾斜生長，樹體遭其他鄰近樹種與寄生植物纏繞包覆；大量萌蘗枝生成。骨架粗枝曾遭不當修剪導致枝條腐朽。樹冠間有大量不定枝與枯腐枝條；葉片稀疏，整體樹型樹勢不佳，建議移除。</p>				
其他備註	<p>風險分數51分，1個關鍵因子</p>				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

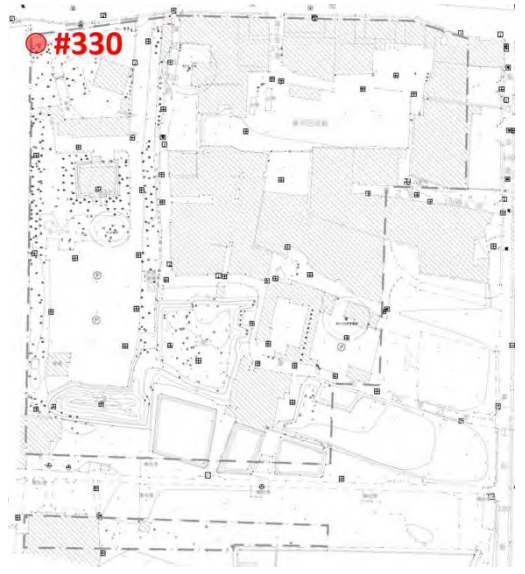
- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	319		基地位置		
樹種	正榕				
學名	<i>Ficus microcarpa</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	10.0	米高直徑(cm)	42.0	米高樹圍(cm)	131.9
樹冠幅(m)	11.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input checked="" type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於樹林間，生育地堆積大量廢棄雜物。骨架粗枝曾遭不當修剪，傷口未能癒合，導致枝條腐朽。樹冠間有大量不定枝與劈裂枝條懸掛其中；葉片小而稀疏，整體樹型樹勢不佳，建議移除。</p>				
其他備註	風險分數33分，3個關鍵因子				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	330		基地 位置		
樹種	正榕				
學名	<i>Ficus microcarpa</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	8.0	米高直徑(cm)	17.3	米高樹圍(cm)	54.3
樹冠幅(m)	3.5	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於基地牆外的花台，其生育地有廢棄雜物堆積，土壤硬實。樹木傾斜生長、骨架粗枝曾遭不當修剪，導致枝條腐朽。樹冠間有大量不定枝與劈裂枝條懸掛其中；葉片小而稀疏，整體樹型樹勢不佳，建議移除。</p>				
其他備註	<p>風險分數43分，4個關鍵因子</p>				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

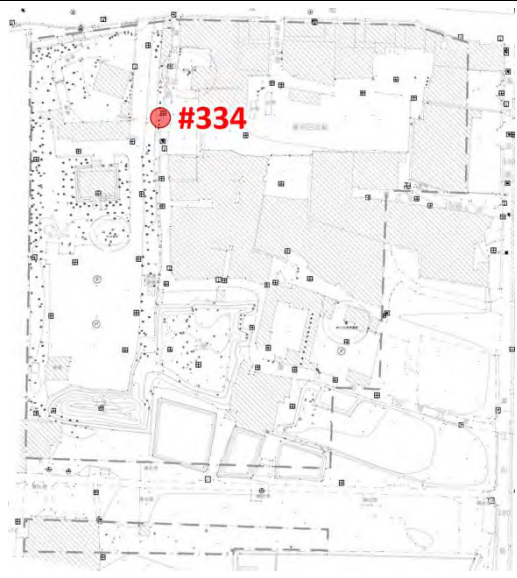
- 1.水泥、柏油鋪面 2.草地、土壤鋪面 3.有建築物影響發育  
4.垃圾雜物堆積 5.其他：

樹木編號	333		基地 位置		
樹種	印度橡膠樹				
學名	<i>Ficus elastica</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	11.0	米高直徑(cm)	70.0	米高樹圍(cm)	220.0
樹冠幅(m)	7.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有： _____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他： ____				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他： ____				
生長狀況描述	<p>本樹生長於鐵皮建築的窄小空間，其生育地土壤容量不足且有石塊堆積。樹木稍有傾斜，浮根狀況明顯；多處枝條曾遭不當修剪，傷口未能癒合而變色，樹冠多枯枝、枝條稀疏，整體樹型樹勢皆不佳，建議移除。</p>				
其他備註	<p>風險分數48分，4個關鍵因子</p>				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面 2.草地、土壤鋪面 3.有建築物影響發育  
4.垃圾雜物堆積 5.其他：

樹木編號	334		基地 位置		
樹種	馬拉巴栗				
學名	<i>Pachira macrocarpa</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	7.5	米高直徑(cm)	17.9	米高樹圍(cm)	56.2
樹冠幅(m)	3.5	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹緊貼鐵皮建築生長，其生育地堆積大量雜物與石塊；植穴過於硬實導致浮根狀況明顯。樹木主幹與骨架粗枝上有多處傷口未能癒合，已有腐朽產生。樹冠多由不定枝與不良枝葉組成；葉量稀疏，整體樹型樹勢不佳，建議移除。</p>				
其他備註	<p>風險分數47分，1個關鍵因子</p>				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

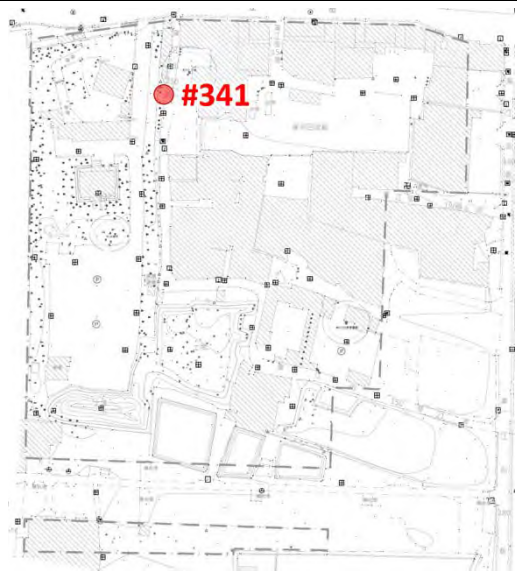
- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	337		基地 位置		
樹種	芒果				
學名	<i>Mangifera indica</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	8.0	米高直徑(cm)	34.2	米高樹圍(cm)	107.4
樹冠幅(m)	6.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input checked="" type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於建築旁，生育地堆積大量廢棄雜物。此樹木主幹遭其他鄰近樹種寄攀附纏勒；骨架粗枝有處明顯縱向劈裂傷口，樹冠間有大量不定枝與枯腐枝條；葉片稀疏，整體樹型樹勢不佳，建議移除。</p>				
其他備註	<p>風險分數42分，3個關鍵因子</p>				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	341		基地 位置		
樹種	正榕				
學名	<i>Ficus microcarpa</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	8.5	米高直徑(cm)	38.5	米高樹圍(cm)	121.0
樹冠幅(m)	4.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input checked="" type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於樹林間，其生育地堆積大量廢棄雜物。樹木生長歪斜；其浮根情形明顯。骨架粗枝有多處不當修剪的傷口因無法癒合而腐朽變色；其樹冠多由不定枝與枯枝組成、樹冠稀疏、葉片較小，整體樹型與樹勢皆不佳，建議移除。</p>				
其他備註	風險分數43分，0個關鍵因子				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	345		基地 位置		
樹種	正榕				
學名	<i>Ficus microcarpa</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	5.0	米高直徑(cm)	35.0	米高樹圍(cm)	110.0
樹冠幅(m)	3.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input checked="" type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	樹木已死亡。				
其他備註	全樹80%以上枯萎，屬重大風險。				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人章(TW-0475A)	



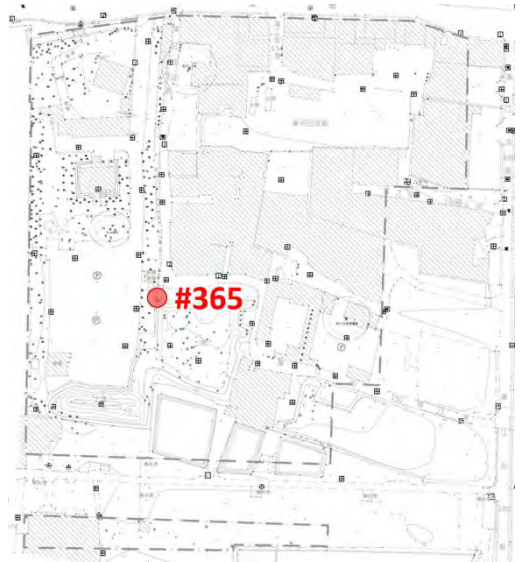
預計移除地點 概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：
--------------	---

樹木編號	353		基地 位置		
樹種	馬拉巴栗				
學名	<i>Pachira macrocarpa</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	4.5	米高直徑(cm)	7.6	米高樹圍(cm)	23.9
樹冠幅(m)	2.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input checked="" type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於樹林間，鄰近圍牆，其生育地堆積大量雜物垃圾。樹木傾主幹至骨架粗枝有明顯且嚴重的樹皮缺損。樹木曾遭不當修剪導致大量不定枝生成。樹冠間有枯腐枝條懸掛；葉片稀疏，整體樹型樹勢不佳，建議移除。</p>				
其他備註	<p>風險分數42分，0個關鍵因子</p>				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	365		基地 位置		
樹種	臺灣欒樹				
學名	<i>Koelreuteria formosana</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	7.0	米高直徑(cm)	18.0	米高樹圍(cm)	56.5
樹冠幅(m)	5.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	本樹緊貼圍牆生長，其生育地堆積大量雜物垃圾。樹木浮根情形明顯、部份根部缺損。骨架粗枝曾遭不當修剪，傷口未能癒合導致腐朽；其樹冠多由不定枝與枯枝組成、葉片較小且葉量寡，整體樹型與樹勢差，建議移除。				
其他備註	風險分數47分，4個關鍵因子				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	367		基地 位置		
樹種	柚子				
學名	<i>Citrus grandis</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	4.0	米高直徑(cm)	10.3	米高樹圍(cm)	32.4
樹冠幅(m)	2.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	樹木已死亡。				
其他備註	全樹80%以上枯萎，屬重大風險				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人章(TW-0475A)	



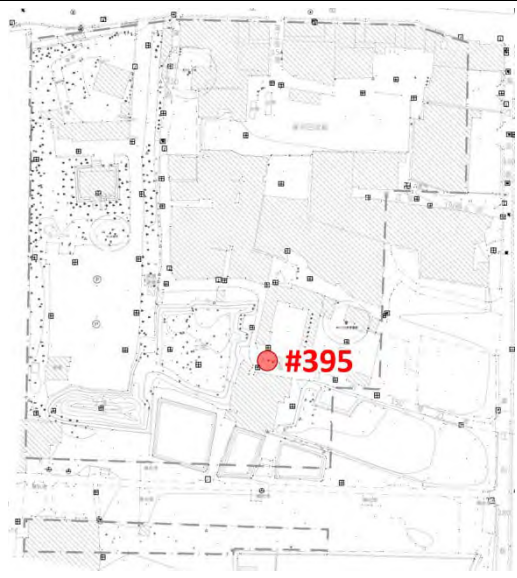
預計移除地點 概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：
--------------	--

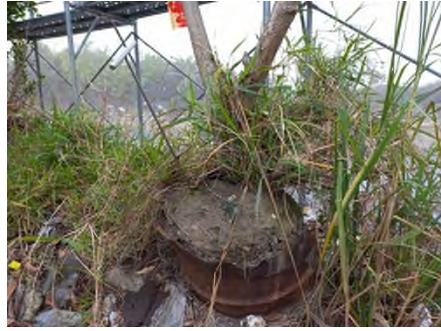
樹木編號	380		基地 位置		
樹種	銀合歡				
學名	<i>Leucaena leucocephala</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	7.5	米高直徑(cm)	14.6	米高樹圍(cm)	45.9
樹冠幅(m)	5.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input checked="" type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	本樹生長於斜坡上，樹體嚴重傾斜，樹形呈雙主幹且為等勢幹；其一主幹已枯萎；生育地多有垃圾堆積，根領不可視。				
其他備註	風險分數25分，1個關鍵因子				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

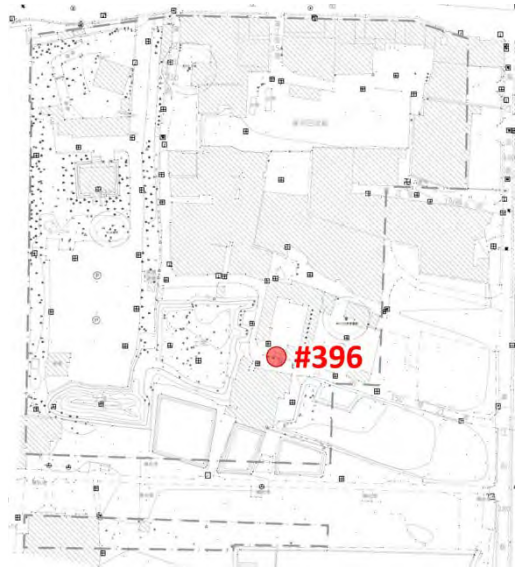
- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	395		基地 位置		
樹種	馬拉巴栗				
學名	<i>Pachira macrocarpa</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	3.5	米高直徑(cm)	8.2	米高樹圍(cm)	25.8
樹冠幅(m)	2.5	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於鐵桶內，其生育地窄小且土質硬實。樹木有等勢幹的狀況且枝條稍有傾斜；側枝曾遭不當修剪，傷口撕裂未能癒合，樹冠多不定枝、枝條稀疏、葉片較小且葉量寡，整體樹勢趨弱，建議移除。</p>				
其他備註	<p>風險分數43分，2個關鍵因子</p>				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

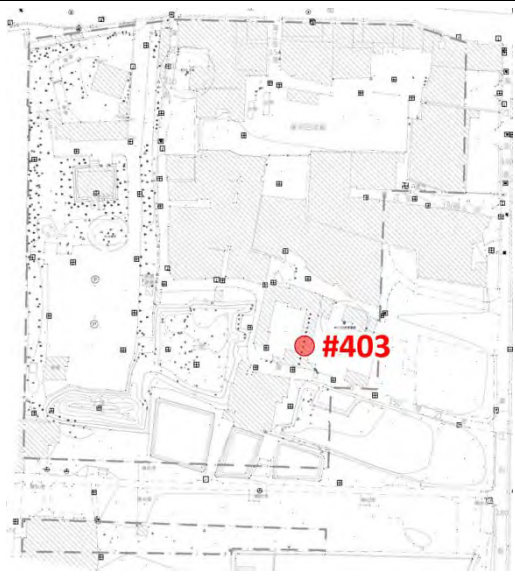
- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	396		基地 位置		
樹種	雀榕				
學名	<i>Ficus superba</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	5.5	米高直徑(cm)	32.8	米高樹圍(cm)	103.0
樹冠幅(m)	5.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input checked="" type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生育地堆積大量雜物垃圾。樹木有等勢枝條的狀況；根部表皮缺損，大量萌蘖枝條生成。主幹亦觀察到有多處不當修剪枝條造成的撕裂傷口；其樹冠多由不定枝與枯枝組成、樹冠稀疏、葉片較小，整體安全結構與樹勢差，建議移除。</p>				
其他備註	<p>風險分數48分，2個關鍵因子</p>				
填表日期	2024/03/15	填表人	王人韋(TW-0475A)		



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	403		基地 位置		
樹種	澳洲鴨腳木				
學名	<i>Schefflera actinophylla</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	8.0	米高直徑(cm)	20.4	米高樹圍(cm)	64.1
樹冠幅(m)	3.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生育地堆積大量廢棄雜物。樹木主幹曾遭截剪，失去頂芽優勢致使等勢枝生成，截頂處傷口腐朽。主幹近根領處亦有空洞，直徑深度達12公分。樹冠枝葉稀疏，樹木已無自然優美樹型，整體樹木安全結構不佳，建議移除。</p>				
其他備註	<p>風險分數54分，2個關鍵因子</p>				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

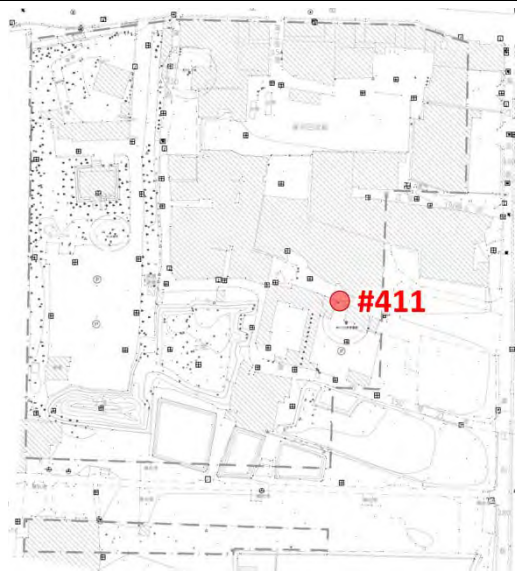
- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	407		基地 位置		
樹種	正榕				
學名	<i>Ficus microcarpa</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	6.0	米高直徑(cm)	27.0	米高樹圍(cm)	84.8
樹冠幅(m)	5.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input checked="" type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	本樹生長於空曠地，經房舍拆除及整地後根系受損，枝條亦有斷折，傷口未能癒合、木材腐朽；葉片小而稀疏，整體樹型樹勢不佳，建議移除。				
其他備註	風險分數36分，2個關鍵因子				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

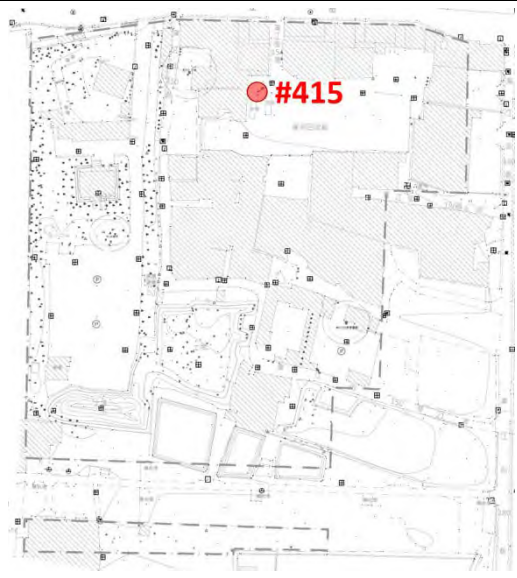
- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	411		基地 位置		
樹種	正榕				
學名	<i>Ficus microcarpa</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	13.0	米高直徑(cm)	36.7	米高樹圍(cm)	115.3
樹冠幅(m)	7.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input checked="" type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於樹林間，生育地堆積大量廢棄雜物。主幹上有明顯樹皮缺損；骨架粗枝曾遭不當修剪，導致枝條回枯腐朽。樹冠間有大量不定枝與劈裂枝條懸掛其中；葉片小而稀疏，整體樹型樹勢不佳，建議移除。</p>				
其他備註	<p>風險分數36分，2個關鍵因子</p>				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

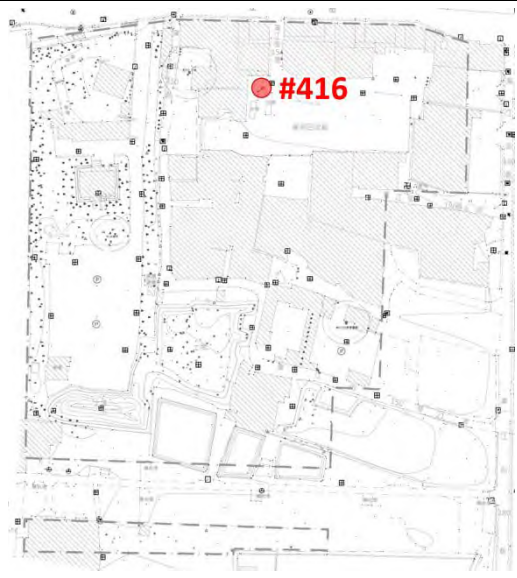
- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	415		基地 位置		
樹種	雀榕				
學名	<i>Ficus superba</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	5.0	米高直徑(cm)	15.2	米高樹圍(cm)	47.8
樹冠幅(m)	3.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長緊貼鐵皮圍牆，其生育地堆積大量廢棄雜物。樹木遭寄生植物攀附纏勒。主幹上分岔處有處傷口未能癒合；樹冠間有大量不定枝與枯腐枝條；葉片稀疏，整體樹勢不佳，建議移除。</p>				
其他備註	<p>風險分數47分，1個關鍵因子</p>				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	416		基地 位置		
樹種	雀榕				
學名	<i>Ficus superba</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	5.0	米高直徑(cm)	13.7	米高樹圍(cm)	43.0
樹冠幅(m)	3.5	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長緊貼鐵皮圍牆與其他樹種，其生育地窄小且週邊堆積大量雜物。樹木與其他樹種競爭生長空間已傾斜生長，樹冠遭寄生植物攀附且多枯腐枝條；葉片較小且葉量寡，整體樹型不佳，建議移除。</p>				
其他備註	<p>風險分數31分，1個關鍵因子</p>				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	417		基地 位置		
樹種	馬拉巴栗				
學名	<i>Pachira macrocarpa</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	6.5	米高直徑(cm)	13.0	米高樹圍(cm)	40.8
樹冠幅(m)	2.5	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹緊鄰鐵皮圍牆旁，其生育地堆積大量廢棄雜物。樹木根領處有個長約20公分的傷口未能完全癒合；其骨架粗枝亦遭繩索緊勒，樹皮已將其包覆。樹冠間多處大枝條枯，樹冠多由多不定枝組成；葉片明顯較小，整體樹勢不佳，樹木結構不安全，故建議移除。</p>				
其他備註	<p>風險分數55分，1個關鍵因子</p>				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

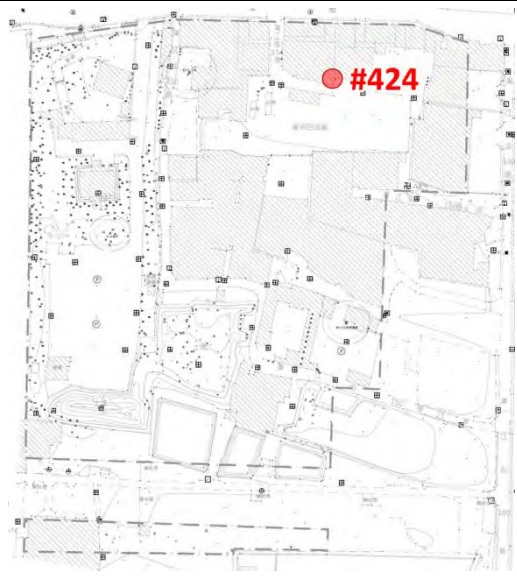
- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	420		基地位置			
樹種	大葉雀榕					
學名	<i>Ficus superba</i>					
原有樹牌編號	無					
樹木位置	濱江街142號					
樹高(m)	10.0	米高直徑(cm)	60.7	米高樹圍(cm)	190.7	
樹冠幅(m)	10.5	樹齡		種植年分		
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有： _____					
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他： __					
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型					
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input checked="" type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他： __					
生長狀況描述	<p>本樹生長於樹林間，緊鄰建築物，其生育地有大量雜物堆積。樹木等勢幹狀況明顯、主幹皆往不同方向歪斜生長。樹木根領不可視，根部有處空洞和大量萌蘖枝條。考慮到其鄰近建築且結構安全性低，故建議移除。</p>					
其他備註	<p>風險分數36分，0個關鍵因子</p>					
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)		



預計移除地點  
概述

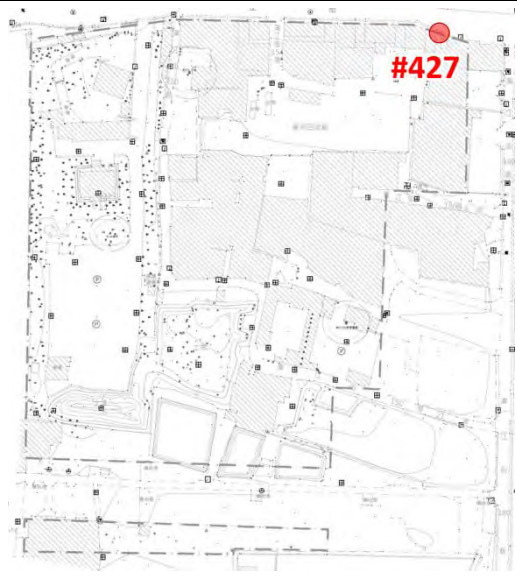
- 1.水泥、柏油鋪面 ■2.草地、土壤鋪面 □3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積 □5.其他：

樹木編號	424		基地 位置		
樹種	大葉雀榕				
學名	<i>Ficus superba</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	9.0	米高直徑(cm)	75.8	米高樹圍(cm)	238.1
樹冠幅(m)	8.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長緊貼鐵皮圍牆且緊鄰人員休息工寮，其生育地堆積大量廢棄雜物。樹木有一較大側枝有撕裂的跡象，傷口未能癒合。主幹上有多處枝條斷裂；樹冠間亦觀察到大量不定枝與枯腐枝條且有寄生植物攀附；枝條葉片稀疏，整體樹勢不佳，建議移除。</p>				
其他備註	風險分數35分，2個關鍵因子				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	427		基地 位置		
樹種	正榕				
學名	<i>Ficus microcarpa</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	10.0	米高直徑(cm)	71.4	米高樹圍(cm)	224.3
樹冠幅(m)	11.5	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於鐵皮建築外牆邊，其生育地土壤嚴重不足。浮根情形明顯嚴重、樹木根系幾乎攀附於水泥鋪面生長。樹木有多處枝條遭不當修剪導致傷口無法癒合；大量植物寄生於樹木主幹間。骨架粗枝倚靠著鐵皮屋簷生長多，樹冠多由不定枝與枯枝組成。考量到根系發展不健全影響樹木結構安全性，故建議移除此樹。</p>				
其他備註	風險分數40分，2個關鍵因子				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	429		基地 位置		
樹種	稜果榕				
學名	<i>Ficus septica</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	5.0	米高直徑(cm)	20.0	米高樹圍(cm)	62.8
樹冠幅(m)	5.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input checked="" type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	本樹生長於鐵皮間空隙，其生育地窄小且根領不可視。樹木傾斜生長，樹冠多枯枝、枝條稀疏、葉片較小且葉量寡，整體樹型不佳，建議移除。				
其他備註	風險分數43分，2個關鍵因子				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	430		基地位置		
樹種	茄苳				
學名	<i>Bischofia jabanica</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	6.5	米高直徑(cm)	36.0	米高樹圍(cm)	113.1
樹冠幅(m)	5.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	樹木已死亡。				
其他備註	全樹80%以上枯萎，屬重大風險				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人章(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	434		基地 位置		
樹種	芒果				
學名	<i>Mangifera indica</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	5.5	米高直徑(cm)	18.0	米高樹圍(cm)	56.5
樹冠幅(m)	5.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input checked="" type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	本樹生育地堆積大量廢棄雜物。樹木主幹遭截剪，失去頂芽優勢致使大量不定枝生成。主幹近根領處亦有樹皮缺損。樹木已無自然優美樹型，整體樹型崩壞，建議移除。				
其他備註	全樹80%以上枯萎，屬重大風險				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	437		基地 位置		
樹種	芒果				
學名	<i>Mangifera indica</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	2.5	米高直徑(cm)	20.5	米高樹圍(cm)	64.4
樹冠幅(m)	0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	本樹生育地堆積大量廢棄雜物。樹木主幹遭截剪，失去頂芽優勢致使大量不定枝生成。主幹近根領處亦有樹皮缺損。樹木已無自然優美樹型，整體樹型崩壞，建議移除。				
其他備註	全樹80%以上枯萎，屬重大風險				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	451		基地位置		
樹種	芭樂				
學名	<i>Psidium guajava</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	4.2	米高直徑(cm)	13.9	米高樹圍(cm)	43.7
樹冠幅(m)	1.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input checked="" type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	樹木已死亡。				
其他備註	全樹80%以上枯萎，屬重大風險				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人章(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	465		基地 位置		
樹種	檄樹				
學名	<i>Morinda citrifolia</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	2.4	米高直徑(cm)	10.2	米高樹圍(cm)	32.0
樹冠幅(m)	2.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：__				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input checked="" type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：__				
生長狀況描述	本樹生長於樹林間，生育地堆積廢棄雜物。主幹上有些微缺損、細枝條曾遭不當修剪，傷口未能癒合。樹冠間有少量枯腐枝條，結構上無重大缺失，整體樹勢尚可。				
其他備註	風險分數25分，0個關鍵因子				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	471		基地 位置		
樹種	柚子				
學名	<i>Citrus grandis</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	3.7	米高直徑(cm)	15.3	米高樹圍(cm)	48.1
樹冠幅(m)	3.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有： _____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他： __				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他： __				
生長狀況描述	本樹生長於樹林間，鄰近建築物。樹冠枝條曾遭不當修剪，萌髮大量不定枝，亦有少量枯腐枝條，結構上無重大缺失，整體樹勢尚可。				
其他備註	風險分數15分，0個關鍵因子				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	477		基地 位置		
樹種	楊桃				
學名	<i>Averrhoa carambola</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	4.8	米高直徑(cm)	17.7	米高樹圍(cm)	55.6
樹冠幅(m)	2.5	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	<p>本樹生長於農園人行道旁，其生育地近水泥面。部份根領明顯缺損腐朽，其主幹樹皮亦有破裂。骨架粗枝曾遭不當修剪，傷口未能癒合導致回枯腐朽；其樹冠枝條稀疏、葉量寡，整體樹型不佳，建議移除。</p>				
其他備註	<p>風險分數40分，1個關鍵因子</p>				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

樹木編號	478		基地 位置		
樹種	正榕				
學名	<i>Ficus microcarpa</i>				
原有樹牌編號	無				
樹木位置	濱江街142號				
樹高(m)	8.0	米高直徑(cm)	50.0	米高樹圍(cm)	157.1
樹冠幅(m)	9.0	樹齡		種植年分	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有： <u>臺北市政府工務局衛生下水道工程處</u> <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1.道路、人行道 <input type="checkbox"/> 2.公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3.學校 <input type="checkbox"/> 4.郊山 <input type="checkbox"/> 5.私有住宅 <input type="checkbox"/> 6.公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7.其他：___				
樹形	<input type="checkbox"/> 1.尖錐形 <input type="checkbox"/> 2.寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3.寬展開形 <input type="checkbox"/> 4.窄柱形 <input type="checkbox"/> 5.寬柱形 <input type="checkbox"/> 6.獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1.水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2.草地、土壤鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 3.有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4.垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5.其他：___				
生長狀況描述	本樹生長於建物間，氣根沿水泥圍牆生長，樹體倚靠於鄰近廠房，拆除時將會傷及樹木，亦會使其失去支撐，故建議移除。				
其他備註	風險分數40分，2個關鍵因子				
填表日期	2024/03/15		填表人	王人韋(TW-0475A)	



預計移除地點  
概述

- 1.水泥、柏油鋪面
- 2.草地、土壤鋪面
- 3.有建築物影響發育
- 4.垃圾雜物堆積
- 5.其他：

## 5. 非屬受保護樹木之證明文件

經上臺北市府受保護樹木資訊平台查詢，此區域內無已登錄之列管受保護樹木。

臺北市府  
TAIPEI 受保護樹木資訊平台

回首頁 | 網站導覽 |

首頁 / 受保護樹木查詢

### [受保護樹木查詢]

認識受保護樹木 受保護樹木查詢 受保護樹木Q&A 相關法令與檔案下載 樹保會議議程及記錄

地址

樹木編號	行政區	樹種	所在位置
502	中山區	榕	中山區大佳里漢江街256巷1-2號
503	中山區	榕	中山區復華里漢江街5號林安泰古厝

1



## 6. 樹木移除計畫

### 6.1 事前公告

樹木移除前3日將樹木移植公告張貼於臺北市濱江街142號、濱江街150巷口，並通知大佳里辦公處。預定作業之路段及周邊張貼告示，標明施工內容、時間、範圍、施作單位及聯絡方式。

### 6.2 修除作業

工程7日前通知監造單位到場監督。

### 6.3 根系挖除作業

6.3.1 根系挖除過程中無需破壞既有人行道鋪面。根系挖除斷根期間需保持開挖路面之平整，移除後將所破壞之鋪面復原，並依規定填平樹穴。

6.3.2 其他加強品質具體作為：移除前先勘查現地環境，遇有傾倒疑慮則先立支柱保護架，以免作業中有發生傾倒之虞。

### 6.4 移除樹木之再利用

移除樹木產生之廢木材將以碎木機破碎為細小碎塊，並用於本案移植樹木之覆蓋，另碎木塊應堆肥熟成後，亦可做為有機肥施用於本案樹木，以增加土壤有機質含量，改善土壤孔隙度及保肥力。

## 7. 經費預算

編號	項目	單位	數量	單價	複價	備註
<b>壹</b>	<b>非受保護樹木移除作業</b>					
1-1	樹木移除	株	235	5,000	1,175,000	含244株喬木移除及清運
	小計				1,175,000	
	工程保險(3%)	式	1		35,250	
	勞安費(0.5%)	式	1		5,875	
	稅什費(5%)	式	1		60,806	
	<b>總計</b>				<b>1,276,931</b>	

## 8. 樹木承商

非受保護樹木移除工程由式新工程顧問有限公司進行規劃，台正營造有限公司進行移植，並由式新工程顧問有限公司監造。

## 9. 其他須檢附之資料

9.1 樹木安全評估調查表(附件二)

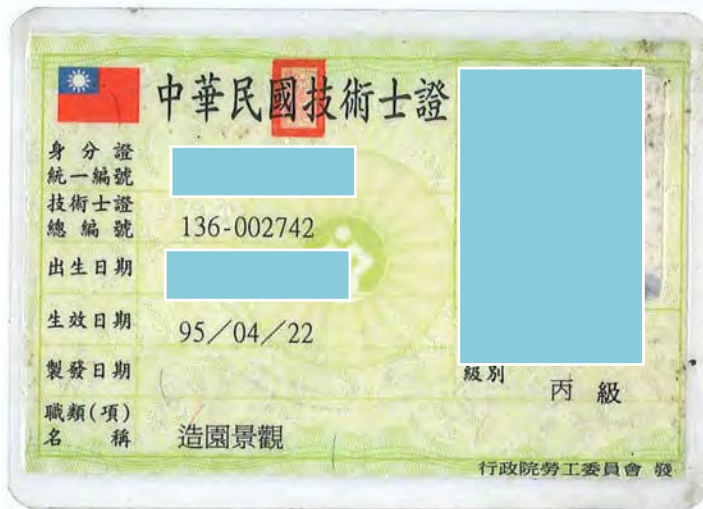
9.2 樹木移植及移除施工說明會舉辦紀錄(附件三)

## 10. 樹木移植申請人及承商資料

### 10.1 工作組織編制

職稱	姓名	年資	服務經歷	專業證照
計劃 主持人				丙級造園景觀證照/堆高機操作證照/重機械操作挖掘機證照/移動式起重機證照。
計畫 管理員				德明大學/營造業甲種勞工安全衛生業務主管。
景觀 人員				露天開挖/堆高機/吊升荷重在三公噸以上之移動式起重機操作人員/營造業甲種勞工安全衛生業務主管。
				吊掛作業/挖掘機操作證照/施工架/營造業甲種勞工安全衛生業務主管。
				吊掛作業/營造業甲種勞工安全衛生業務主管。

## 10.2 技術證照



10.3 公司登記證明文件

(公司印章) (代表公司負責人印章)



有限公司變更登記表

共 2 頁第 1 頁

變更預查編號			
公司統一編號	24486691		
公司聯絡電話	2793-2975		
僑外投資事業	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	一人公司 <input checked="" type="checkbox"/>
陸資	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	

原名稱 \_\_\_\_\_ 有限公司

印章請用油性印泥蓋章，並勿超出框格

一、公司名稱 (變更後)	中文	台正營造		有限公司
	(章程所訂) 外文			
二、(郵遞區號)公司所在 (含鄉鎮市區村里)	(114)台北市內湖區金湖路28號1樓			
V 三、資本總額	新台幣	22,500,000 元(阿拉伯數字)		
四、董事人數	1 人	五、代表人姓名	張雅盆	
V 六、公司章程修正 (訂定)日期	108 年 07 月 25 日			
V 七、本次資本增加明細 (若資本為7者， 請加填第九欄位)				
八、本次資本減少明細				
九、 被 合 併 公 司	合併基準日	統一編號	公 司 名 稱	
	年 月 日			
	年 月 日			

※ 變更登記  
日期文號



10852541200

※ 檔號

公務記載蓋章欄

- (一)申請表一式二份，於核辦後一份存核辦單位，一份送還申請公司收執。
- (二)為配合電腦作業，請打字或電腦以黑色列印填寫清楚，數字部份請採用阿拉伯數字，並請勿折疊、挖補、浮貼或塗改。
- (三)※各欄如變更登記日期文號、檔號等，申請人請勿填寫。
- (四)違反公司法代作資金導致公司資本不實，公司負責人最高可處五年以下有期徒刑。
- (五)為配合郵政作業，請於所在地加填郵遞區號。

商2302-1(簡)

台正營造

有限公司變更登記表

註：欄位不足請自行複製，未使用之欄位可自行刪除，若本頁不足使用，請複製全頁後自行增減欄位。

所 營 事 業		
編號	代 碼	營 業 項 目 說 明
1	E101011	綜合營造業
2	J101080	資源回收業
3	J101090	廢棄物清理業
4	J101030	廢棄物清除業
5	J101040	廢棄物處理業
6	ZZ99999	除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

董 事、股 東 或 其 他 負 責 人 名 單				
編號	職 稱 (郵遞區號)	姓名(或法人名稱) 住 所 或 居 所	身分證號(或法人統一編號) (或 法 人 所 在 地)	出 資 額(元)



公務記載蓋章欄
10852541200

附件一、移除樹木識別牌

編號	1
樹種	白千層
規格	胸徑： 32.6 公分；高度： 9.0 公尺
申請單位	台正營造有限公司
工程名稱 (或移除原因)	濱江水資源再生中心建物拆除、樹木移植(除)及圍籬圍設工程
移除時間	年 月 日

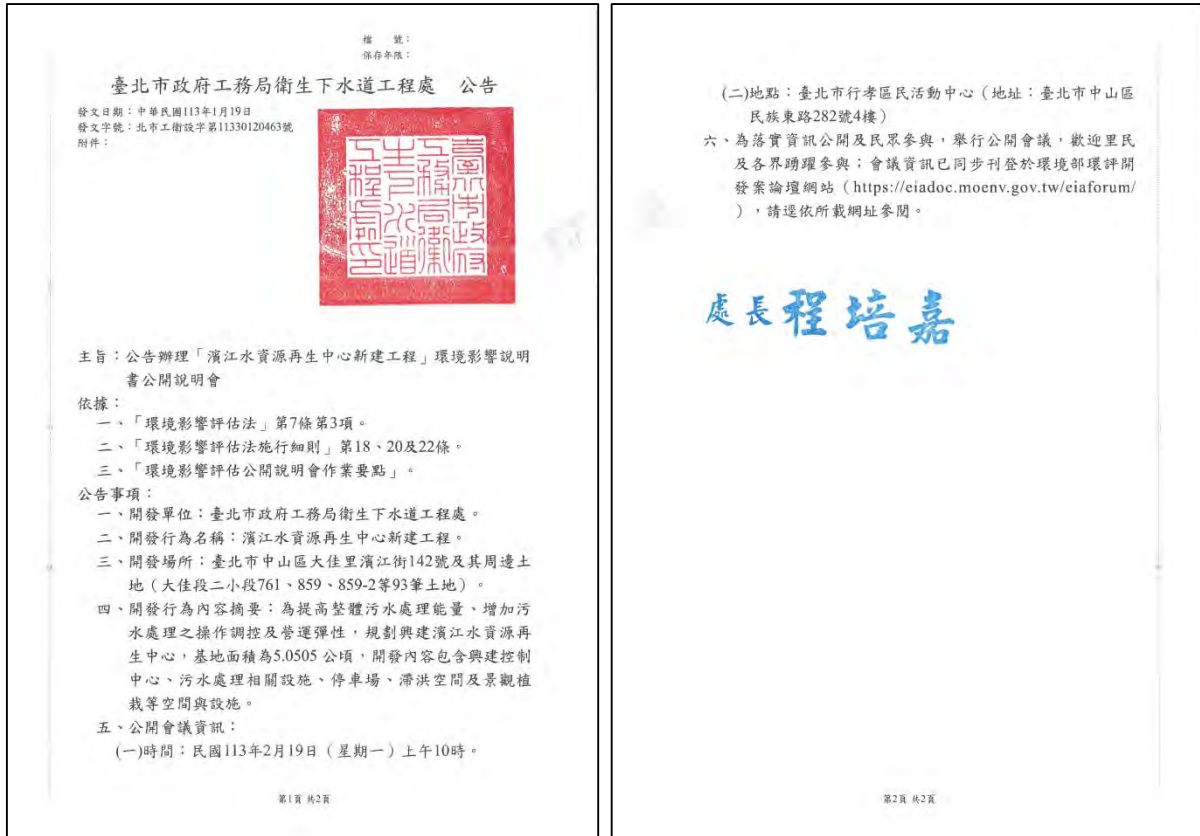
**附件二、臺北市政府工務局公園處樹木安全評估調查表**

請參見附檔「附件二、02\_附件二\_移除樹木安全評估表」

## 附件三、樹木移植及移除施工說明會舉辦紀錄

### ● 工程說明會通知公告

說明會於2024年(113年)02月19日(星期二)上午10點於臺北市行孝區民活動中心辦理。



### ● 工程說明會記錄



▲說明樹木移植規劃



▲回應民眾提問之相關問題

● 工程說明會-會議記錄

**臺北市政府工務局衛生下水道工程處**  
**「濱江水資源再生中心新建工程」**  
**環境影響說明書公開說明會會議紀錄**

一、時間：113年2月19日(星期一)上午10時  
 二、地點：臺北市行孝區民活動中心(臺北市中山區民族東路282號4樓)  
 三、主席：[redacted]  
 四、出席單位及人員：詳簽到單  
 五、主席致詞：(略)  
 六、開發單位簡報：  
 壹.開發內容說明(含用地規劃及廠區配置、污水處理及放流、動線規劃、基地保水規劃、綠建築規劃、樹木移植計畫)  
 貳.環境保護對策  
 參.環境監測計畫  
 肆.結語  
 七、意見交流：  
 行孝里 呂里長易淇：  
 1、請問施工及營運階段的進出口位於何處。  
 2、目前預計何時動工及完工。  
 八、開發單位回應：現場進行簡要說明，詳細內容如下表。  
 九、散會：同日上午10時50分

第 1 頁，共 12 頁

「濱江水資源再生中心新建工程」環境影響說明書公開說明會  
 與會人員意見及開發單位意見回應

與會人員意見	開發單位回應
呂里長易淇： 1、請問施工及營運階段的進出口位於何處。	施工階段的進出口主要位於濱江街、濱江街180巷及開發場所西側；營運階段進出口主要在濱江街，位於開發場所西北側及東北側兩處。
2、目前預計何時動工及完工。	1. 建物拆除、樹木移植(除)及圍籬圍設工程已發包，目前已開始施作圍籬圍設工程。 2. 濱江水資源再生中心新建工程統包案預計於今年發包，於第一批細部設計核定後即動工，預計民國119年完工並進行試運轉。

第 2 頁，共 12 頁

「濱江水資源再生中心新建工程」環境影響說明書公開說明會  
 現場照片

	
來賓簽到	會議現況
	
主席致詞	會場簡報
	
與會來賓發言	機關回應

第 3 頁，共 12 頁

「濱江水資源再生中心新建工程」環境影響說明書公開說明會  
 簽名單

「濱江水資源再生中心新建工程」環境影響說明書公開說明會

時間	113年2月19日(一) 上午10時00分	地點	臺北市行孝區民活動中心 (臺北市中山區民族東路282號4樓)
出席(列)席單位及人員簽名單			
機關(單位)	職稱	簽名	
內政部國土管理署			
交通部民用航空局			
交通部高速公路局			
臺北市議會			
臺北市議會葉林傳議員			

1

第 4 頁，共 12 頁

● 工程說明會-會議記錄

出(列)席單位及人員簽名單		
機關(單位)	職稱	簽名
臺北市議會王世堅議員		
臺北市議會陳炳甫議員		
臺北市議會顏芳芳議員		
臺北市議會柳采葳議員		
臺北市議會林珍羽議員		
臺北市議會陳怡君議員		

2

第 5 頁，共 12 頁

出(列)席單位及人員簽名單		
機關(單位)	職稱	簽名
臺北市議會林亮君議員		
臺北市政府		
臺北市政府環境保護局		
臺北市政府都市發展局		
臺北市政府產業發展局		
臺北市政府交通局		

3

第 6 頁，共 12 頁

出(列)席單位及人員簽名單		
機關(單位)	職稱	簽名
臺北市政府消防局		
臺北市政府文化局		
臺北市政府工務局		
臺北市停車管理工程處		
臺北市交通管制工程處		
臺北市公共運輸處		

4

第 7 頁，共 12 頁

出(列)席單位及人員簽名單		
機關(單位)	職稱	簽名
臺北市建築管理工程處		
臺北市動物保護處		
臺北市政府工務局水利工程處		
臺北市政府工務局新建工程處		
臺北市政府工務局公園路燈工程管理處		
臺北市中山區公所		

5

第 8 頁，共 12 頁

● 工程說明會-會議記錄

出(列)席單位及人員簽名單		
機關(單位)	職稱	簽名
臺北市士林區公所		
臺北市大同區公所		
臺北市大安區公所		
臺北市中正區公所		
臺北市內湖區公所		
臺北市松山區公所		

6

第 9 頁，共 12 頁

出(列)席單位及人員簽名單		
機關(單位)	職稱	簽名
臺北市中山區大佳里辦公處		
臺北市中山區行政里辦公處		
臺北市中山區行孝里辦公處		
臺北市中山區行仁里辦公處		
臺北市中山區新庄里辦公處		
臺北市中山區新喜里辦公處		
臺北市中山區新福里辦公處		
臺北市松山區精忠里辦公處		
臺北市中山區成功里辦公處		
臺北市中山區永安里辦公處		
臺北市中山區劍潭里辦公處		
臺北市中山區下埤里辦公處		
臺北市松山區莊敬里辦公處		

7

第 10 頁，共 12 頁

出(列)席單位及人員簽名單		
機關(單位)	職稱	簽名
艾奕康工程顧問股份有限公司		
式斯工程顧問股份有限公司		
臺北市政府工務局衛生下水道工程處		
馬啓隆副處長		
曾盛性副總工程師		
臺北市政府工務局衛生下水道工程處工務北區工務所		
臺北市政府工務局衛生下水道工程處規劃科		
臺北市政府工務局衛生下水道工程處規劃科		

8

第 11 頁，共 12 頁

「濱江水資源再生中心新建工程」環境影響說明書公開說明會 出(列)席單位及人員簽名單		
參與民眾：		
1		16
2		17
3		18
4		19
5		20
6		21
7		22
8		23
9		24
10		25
11		26
12		27
13		28
14		29
15		30

9

第 12 頁，共 12 頁

## 附件四、樹木移除計畫書審查會議紀錄

### 臺北市政府工務局衛生下水道工程處

濱江水資源再生中心建物拆除、樹木移植(除)及圍籬圍設工程

#### 樹木移除計畫書審查會議紀錄

一、時間：113年4月2日(星期二)下午2時0分

二、地點：本處行政大樓3樓第1會議室

三、主持人：

四、參加單位及人員：

五、工務科說明：

(一)有關濱江水資源再生中心為三級處理廠，土地徵收業經內政部核准同意，現正辦理場區整備作業，包含樹木移植移除、建物拆除等。

(二)本案依據「環境影響說明書」(定稿本)基地內樹木共有480株(其中3株達保護樹木)，因樹勢衰弱或枯死、缺陷或蟲害及樹形不佳外，將保留243株(基地內現地保留180株喬木、63株移植保留)，其餘237株移除。

(三)本案「樹木移植計畫」經本府公園處召開審查會議，依據審查紀錄修正「樹木移植計畫」業經本府公園處核定、3株保護樹木之「樹木保護計畫」目前提送本府文化局審查中。

(四)本次為「樹木移除計畫書」依據「臺北市樹木申請移植及移除作業要點」

第8點邀集專家學者召開審查會議。

(五)本次會議委員發言單於會議當日檢附。

六、施工廠商簡報：詳附件。

七、會議過程：

(一)張東柱委員：

1. 本案樹木移除有依據公園處相關作業要點辦理，原則無意見，惟簡報內移除原因有5種，基本資料表未將移除原因納內，請補充。
2. 其他審閱意見可詳閱發言單。

(二)許榮輝委員：

1. 本案移除數量約50%，過程與里民溝通資料需納入。
2. 本案移除樹木設法讓廢棄樹木樹幹枝葉循環利用。
3. 其他審閱意見可詳閱發言單。

(三)馬副處長啓隆：本案樹木移除數量與「環境影響說明書」(定稿本)不一致部分，需敘明清楚原因為何。

八、會議結論：

- (一)本案基地除移除樹木外，尚有受保護樹木、基地原地保留樹木、移植樹木等，施工期間請工務科督請施工廠商務必做好保護措施。
- (二)本案請施工廠商依與會人員意見修正並同意修正後通過。

九、散會：下午3時5分

濱江水資源再生中心建物拆除、樹木移植(除)及圍籬圍設工程  
樹木移除計畫書審查會議發言單

- 一、環境影響說明書之樹木移植(除)與實際移植(除)數量差異要清楚說明。
- 二、本案樹木移除 244 株，移除量達 52%，是否有跟附近居民溝通過？建議檢附說明會紀錄。
- 三、本案之樹木移植與移除之執行、監造、設計單位等需清楚說明。

濱江水資源再生中心建物拆除、樹木移植(除)及圍籬圍設工程  
樹木移除計畫書審查會議發言單

- 一、原則沒問題，但建議將樹木評估表敘述補充完整，尤其是低風險及空白樹木建議移除的敘述。
- 二、現場若有佚失樹木，其死亡原因是否有褐根病？本案有受保樹木，其周邊是否有做褐根病檢測？
- 三、環境影響說明書建議移除 237 株，經二年後調查其建議移除數量增加至 244 株，原因為何？

附件五、受保護樹木保護帶內（樹冠外推3米）樹木褐根病檢測結果

中華學校財團法人中華科技大學生物科技系 函

地 址：11581 台北市南港區研究院路3段245號

承 辦 人：潘麗敏

電 話：02-27821862 分機 265

傳 真：02-27865456

電子信箱：limin@cc.cust.edu.tw

受文者：樹花園股份有限公司

發文日期：中華民國 113 年 4 月 22 日

發文字號：華科大生技字第 113L00011 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：檢驗報告乙份

主旨：檢送樹花園股份有限公司檢送承攬 貴處「濱江水資源再生中心建物拆除及圍籬建設工程」之疑似罹病組織檢驗之褐根病菌檢驗報告，請查照。

說明：樹花園股份有限公司業於 113 年 4 月 10 日將「樹木褐根病等防治檢測流程及檢體委託檢驗申請單」及 19 份檢體送交本系檢測，檢測結果如附件。

正本：臺北市政府工務局衛生下水道工程處

副本：樹花園股份有限公司

中華學校財團法人中華科技大學生物科技系

主任：胡寶元

生技系主任胡寶元



## 中華學校財團法人中華科技大學生物科技系 樹木褐根病等防治檢測流程及檢體委託檢驗結果報告書

報告編號：113042201

工程業主單位(全銜)		臺北市政府工務局衛生下水道工程處	
委託單位(全銜)		樹花園股份有限公司	
施作案件全稱		「濱江水資源再生中心建物拆除及圍籬建設工程」	
聯絡人姓名		陳惟庭	聯絡手機或電話 0933-368-034
委託單位通訊地址		台北市內湖區民權東路六段 160 號 6 樓之 3	
檢體送測日期		民國 113 年 4 月 10 日	
檢測標的病原菌		<input checked="" type="checkbox"/> 褐根病菌 <input type="checkbox"/> 靈芝病菌 <input type="checkbox"/> 其他	

委託單位填寫			檢驗單位填寫	
委託單位	檢體編號	檢體採樣地點	病原菌檢出	
			有	無
樹花園股份有限公司	39	濱江水資源回收中心預定地		✓
樹花園股份有限公司	136	濱江水資源回收中心預定地		✓
樹花園股份有限公司	156	濱江水資源回收中心預定地		✓
樹花園股份有限公司	157	濱江水資源回收中心預定地		✓
樹花園股份有限公司	227	濱江水資源回收中心預定地		✓
樹花園股份有限公司	228	濱江水資源回收中心預定地		✓
樹花園股份有限公司	229	濱江水資源回收中心預定地		✓
樹花園股份有限公司	230	濱江水資源回收中心預定地		✓
樹花園股份有限公司	231	濱江水資源回收中心預定地		✓
樹花園股份有限公司	265	濱江水資源回收中心預定地		✓
樹花園股份有限公司	225	濱江水資源回收中心預定地		✓
樹花園股份有限公司	226	濱江水資源回收中心預定地		✓
樹花園股份有限公司	310	濱江水資源回收中心預定地		✓
樹花園股份有限公司	334	濱江水資源回收中心預定地		✓
樹花園股份有限公司	335	濱江水資源回收中心預定地		✓
樹花園股份有限公司	336	濱江水資源回收中心預定地		✓
樹花園股份有限公司	411	濱江水資源回收中心預定地		✓
樹花園股份有限公司	412	濱江水資源回收中心預定地		✓
樹花園股份有限公司	413	濱江水資源回收中心預定地		✓

檢體收取日期：民國 113 年 4 月 10 日

檢驗人(簽章)：張赫文

注意事項：

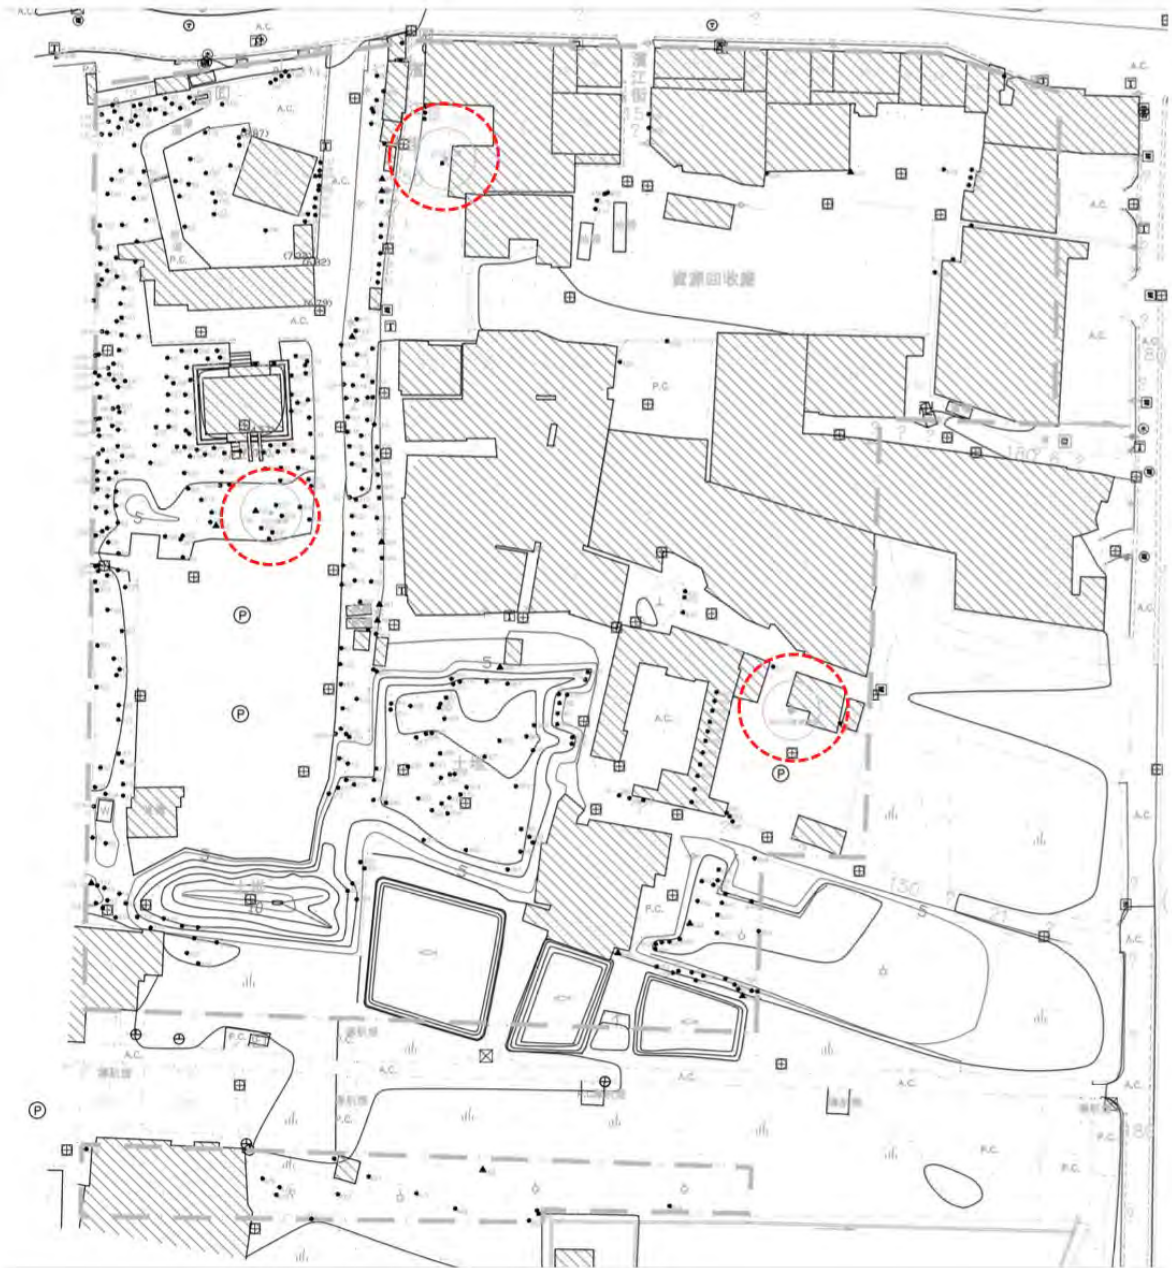
1. 本診斷報告所列記錄項目僅對該次採樣或送驗樣品負責，如有疑問請於七日內向本系查詢。
2. 本報告所用樣品與名稱係由委託方供應，本系僅負責檢驗分析。
3. 本診斷報告未經本系書面同意，不得部分複製、轉載、或其他有損本系權益之行為。
4. 本次送驗樣品已消耗完畢。

中 華 民 國 1 1 3 年 4 月



第 1 頁，共 1 頁

# 一、採樣位置圖



二、採樣部位與環境示意圖

採樣樹籍資料表					
樹籍編號	#39 大王椰子	採樣時間	04/09 10:50	天氣	陰
					
					

採樣樹籍資料表					
樹籍編號	#136 臺灣欒樹	採樣時間	04/09 11:28	天氣	陰
					
					

採樣樹籍資料表					
樹籍編號	#156 白千層	採樣時間	04/09 11:50	天氣	陰
					
					

採樣樹籍資料表					
樹籍編號	#157 臺灣欒樹	採樣時間	04/09 11:30	天氣	陰
					
					

採樣樹籍資料表					
樹籍編號	#225 茄苳	採樣時間	04/03 16:14	天氣	陰
					
					

採樣樹籍資料表					
樹籍編號	#226 茄苳	採樣時間	04/03 16:30	天氣	陰
					
					

採樣樹籍資料表					
樹籍編號	#227 血桐	採樣時間	04/09 11:05	天氣	陰
					
					

採樣樹籍資料表					
樹籍編號	#228 山黃麻	採樣時間	04/09 11:15	天氣	陰
					

採樣樹籍資料表					
樹籍編號	#229 雀榕	採樣時間	04/09 13:35	天氣	陰
					
					
					

採樣樹籍資料表					
樹籍編號	#230 垂榕	採樣時間	04/09 13:25	天氣	陰
					
					
					

採樣樹籍資料表					
樹籍編號	#231 血桐	採樣時間	04/09 13:50	天氣	陰
					
					

採樣樹籍資料表					
樹籍編號	#265 正榕	採樣時間	04/09 14:00	天氣	陰
					
					






採樣樹籍資料表					
樹籍編號	#310 正榕	採樣時間	04/03 14:50	天氣	陰

採樣樹籍資料表					
樹籍編號	#334 馬拉巴栗	採樣時間	04/03 14:30	天氣	陰

採樣樹籍資料表					
樹籍編號	#335 槐花棋盤腳	採樣時間	04/03 14:40	天氣	陰

採樣樹籍資料表					
樹籍編號	#336 槐花棋盤腳	採樣時間	04/03 14:45	天氣	陰

採樣樹籍資料表					
樹籍編號	#411 正榕	採樣時間	04/03 15:16	天氣	陰
					
					
					

採樣樹籍資料表					
樹籍編號	#412 印度橡膠樹	採樣時間	04/03 15:27	天氣	陰
					
					
					

採樣樹籍資料表					
樹籍編號	#413 正榕	採樣時間	04/03 15:35	天氣	陰
