

濱江水資源再生中心
建物拆除、樹木移植(除)及圍籬圍設工程

樹木移植計畫書
(修正2版)

主辦機關：臺北市政府工務局衛生下水道工程處

承攬廠商：台正營造有限公司

提送日期：中華民國 113 年 05 月 10 日

修正2版對照表

原核定版本內容	本次修正內容	頁碼
<p>前言與表 1 基地內樹木處理方式表</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 表 1 內原地保留之數量原為 145 株係為誤植，應為 144 株。 2. 表 1 內建議移除之數量原為 244 株係為誤植，應為 243 株。 3. 原表 1 之數量總計應為 482 株，本案數量總計應為 480 株。 4. 名詞修正與環境影響說明書內容相同，原「基地內假植」改為「二次移植」，原「基地外假植」改為「區外移植」。 5. 原表 1 內僅列出達受保護樹木標準之樹木 3 株，本修正 2 版新增 3 株受保護樹木之處理方式。 6. 本案為與環境影響說明書內數量一致，故二次移植另提出 8 株樹木，待後續提送移植計畫。 7. 原樹木滅失之 480 芭樂係誤植更正為 478 正榕。 	<p>P1</p>
<p>4.1.3 其他樹木處理方式</p>	<p>因應 p1 與表 1 之數量調整表格內容</p>	<p>P11-22</p>

前次會議審查意見、修正說明、頁碼等回覆對照表

1. 開會事由：臺北市政府工務局衛生下水道工程處「濱江水資源再生中心建物拆除、樹木移植(除)及圍籬圍設工程樹木移植」審查會議
2. 時間：113年3月7日(星期一)上午9時30分
3. 地點：公園處1樓第2會議
4. 主持人：[REDACTED]
5. 出席委員(依姓氏筆劃排序)：[REDACTED]
6. 審議意見：

項次	委員/幹事	委員綜合討論建議	處理情形	頁碼	備註
1	[REDACTED]	基地現有樹木基本資料建議完整，包括欲移除樹種資料。	謹遵委員意見辦理，已補充基地內所有樹木。	P9-P23	
2	[REDACTED]	果樹留存數量很多，且要假植，建議大喬木類如龍眼可留存，但芭樂、檸檬等除非特殊，建議移除，另編號437芒果已經斷頭，沒有移植價值，另銀合歡亦應移除。	謹遵委員意見辦理，本案樹木經重新評估和清點後，區內假植由28株調整為24株，區外假植由56株調整為47株，另考量八里汙水處理廠鄰近十三行遺址，屬環境敏感區，無法開挖，故由定植改以根控盆假植。	P1	
3	[REDACTED]	定植時，施用有機肥建議量化，如1m ² 施何種有機肥多少公斤。	謹遵委員意見辦理，已於養護計畫補充肥料用量。	P182	
4	[REDACTED]	修剪建議依目的進行修剪種類。	本案樹木修剪示意圖另配合公園處意見修正，採逐株標示，其中樹型優美者及小喬木以不修剪、僅移除枯枝與樹冠清理之方式辦理。	P102-P169	
5	[REDACTED]	定植地點，樹種植距應標示。	謹遵委員意見辦理，本案假植間距皆為5M。	P4-P7	

項次	委員/幹事	委員綜合討論建議	處理情形	頁碼	備註
6		斷根，根球大小以空氣盆培養，其根球大小需依直徑大小說明。	謹遵委員意見辦理，已補充本案移植樹木根球大小，根控盆大小原則為樹木根球加20cm 辦理，以避免假植期間過長影響樹木根系發展。	P178-P179	
7		疏枝疏芽作業每月1次，建議此項工作待一年後樹木確定成活，樹勢恢復再進行。	謹遵委員意見辦理，另配合項次30公園處意見，養護期間不進行疏枝疏芽作業，以利樹勢恢復，惟1年養護期滿後應視樹木生長狀況適度修剪。	P182	
8		區內有3株受保護樹木建議文化局審查通過後再議。	本案因拆除工期、拆除範圍及施工動線之規劃，須先進行非受保護樹木之移植計畫，為避免施工過程損傷受保護樹木，故本次移植計畫送審將受保護樹木之樹木保護帶內(樹冠外推3m)的樹木先排除，待樹保計畫通過後再另提送移植計畫至公園處進行審查。	P1	
9		本計畫內受保護樹木即編號229雀榕、編號310正榕、編號412印度橡膠樹目前尚未向臺北市文化局提送樹保計畫，因計畫原地保留，有無具體保護處理方式?受保護樹木座落基地位置，其樹冠水平投影面積外推3公尺至樹幹間之範圍內有無開挖行為?另有無位於工程施工機具車輛進出動線要徑處?請說明。	本案目前尚無具體保護措施，但為避免移植過程中人員機具傷及受保護樹木，若有需移植樹木位於受保護樹木樹木保護帶內(樹冠外推3m)則不納入本次移植計畫，於樹保計畫通過審議後再行提送。另本案屬地上物拆除工程，原則上無開挖行為，惟施工機具行駛於既成道路上時會經過受保護樹木，但不	P1	

項次	委員/幹事	委員綜合討論建議	處理情形	頁碼	備註
			會對其造成影響，此部分會另於樹保計畫中詳述。		
10		本計畫內容未含移除樹木部分，應補充敘明移除原因，不良樣態之說明，並檢附移除樹木流向管制表，樹籍總表清冊，移除樹木之樹籍資料及處理過程之說明。	本計畫為移植計畫，有關樹木移除之內容另於樹木移除計畫中詳述，另曾附本案其他樹木處理方式詳表。	P11-P23	
11		請附假植區樹木假植相關位置尺寸及八里汙水處理廠定植區相關樹木定植配置圖。	謹遵委員意見辦理，以補充假植區樹木假植相關位置尺寸；另八里汙水處理廠由定植變更為假植。	P6-P7	
12		樹木基本資料表項內所有樹冠幅，請加註長度單位 m；編號 200 龍眼，胸徑誤植 10.5m，請更正。	謹遵委員意見辦理，樹冠幅已加註長度單位，編號200胸徑已修正。	P23-P98	
13		樹木基本資料表內樹種樹形具觀賞價值，僅需去除不良枝條，樹冠清理作適度修剪，儘量維持原樹型，如編號 199、356龍眼，編號368、375樟樹、編號382、383土肉桂、編號455柚子等。另編號382土肉桂樹形優美，具觀賞價值，米高直徑雖未達 30cm(29.3cm) 仍希以二次斷根處理。	謹遵委員意見辦理，樹形具觀賞價值之樹木，於修剪時只去除不良枝條，樹冠清理作適度修剪，維持原樹型。另編號382土肉桂改採2次斷根處理，以期提升存活率，並降低樹勢衰弱之風險。	P102-P169、	
14		編號337芒果、編號351酪梨、編號354龍眼、編號39大王椰子、編號233黃椰子等，凡樹體攀附蔓藤及氣生根纏繞或有枯枝葉未清除，未來移植工程均應徹底清理完	謹遵委員意見辦理，移植樹木若有藤蔓攀附、氣生根纏繞或枯枝殘留之樹木皆會於移植過程中清除，以避免影響樹木生長。	P102-P169	

項次	委員/幹事	委員綜合討論建議	處理情形	頁碼	備註
		妥。			
15		樹木基本資料表編號437芒果，主幹遭截頂，一些嫁接枝條已不具觀賞價值，另編號450辣木樹身生長歪斜，編號475芒果樹形不佳等，應考量移植八里汙水處理廠調整定植位置。	謹遵委員意見辦理，編號437芒果因主幹遭截頂，一些嫁接枝條已不具觀賞價值，故由移植變更為移除；編號450辣木及475芒果原為定植，現為假植，為暫時性放置，不會對八里汙水處理廠之景觀有長期之影響。	P6、P11-P23	
16		本案移植作業共有5株斷根後，不經養根程序直接移植，原因何在？另編號479茄苳因考量移植適期與工程期限，將以一次斷根，養根60天後移植處理，準此，若無充足時間完成養根程序，應提出加強移植品質之具體作為。	本案規劃現斷現移之樹木原考量移植適期及樹木大小，擬於發葉前進行移植作業，可降低對移植存活率之影響，惟因後續送審期程不及，故全數變更為一次斷根後進行養根作業，再接續移植作業；另編號479經委託樹木專業廠商評估後因現況樹冠大範圍枯死，不建議移植，故於後續填寫樹木安全評估表申請移除。	P99-P100	
17		請補附樹木斷根處理作業示意圖及樹木定植作業詳圖。	謹遵委員意見辦理，已補附樹木斷根處理作業示意圖及樹木定植作業詳圖。	P173、P181	
18		移植作業對於每株樹木根球挖掘尺寸大小及吊搬運重量應有基本數據資料供參，請補充。	謹遵委員意見辦理，已補充相關資料。	P174-P176	
19		本案樹木定假植應有種植立架示意圖，另棕欏類有無加強枝撐？是否均為竹枝架？請	謹遵委員意見辦理，已補充樹木支架示意圖，本案樹木以竹作為主要支撐材，棕欏	P179-P180	

項次	委員/幹事	委員綜合討論建議	處理情形	頁碼	備註
		一併說明補正。	類樹木尤以大王椰子視現地狀況以橫向支架加強支撐，其餘樹木則以鋼纜或童軍繩拉撐避免發生倒伏。		
20		樹木根控盆假植支撐固定方式為何?請附詳圖。	謹遵委員意見辦理，已補充假植樹木支撐方式。	P179	
21		本案假植再回植及區外移植樹木規格超過 $\varnothing 30\text{cm}$ 以上 19 株，其吊搬運送應增加輔助吊桿吊掛方式示意圖。	謹遵委員意見辦理，已補充吊掛示意圖。	P178	
22		移植作業經費預算未見詳細內容，如詳細表、單價分析表(包括修剪、整枝、斷根、挖掘、種植人力、機具開挖、車輛吊搬載運、組立支架材料及後續維護費用)供參。	已補充本案移植預算。	P183	
23		P.5，空氣盆假植請提供假植詳細平面配置圖，以及假植之支撐方式為何?比照定植之支撐嗎?請補充說明。	謹遵貴處意見辦理，以補充假植平面配置，假植支撐方式擬與定植方式相同，並以視情況以童軍繩或鋼纜加強支撐。	P4-P7、P179	
24		P.6，八里汙水廠區外移植平面配置圖亦請補充詳圖，包含定植後植株及硬體設施如緣石其間距，請詳細標示之。	已補充平面配置詳圖，另考量八里汙水廠為環境敏感區，無法進行開挖作業，故由基地外移植變更為基地外假植，擬採根控盆假植，根控盆間距不得小於 5m，放置位置應與緣石距離 1m 以上，假植點現況皆為綠地且無開挖行為，不會對周邊硬體設施造成影響。	P6-P7	

項次	委員/幹事	委員綜合討論建議	處理情形	頁碼	備註
25		部分樹木基本資料表未附樹徑樹圍量測照片，如編號479，請補充。	謹遵貴處意見辦理，已補充闕漏照片。	P23-P98	
26		移植樹木有部分為斷頭樹(如編號437芒果)，斷頭樹再生之新芽新枝，因其結構問題隨著枝條長大，易從主幹處劈斷，建議以移除辦理。	謹遵貴處意見辦理，編號437芒果由移植變更為移除，另同步審視本次欲移植樹木樹木生長狀況，總體移植數量變更為71株。	P9-P11	
27		修剪示意圖應以本案移植喬木逐株標示之。	僅尊貴處意見辦理，已補充本次所有欲移植樹木之修剪示意圖。	P102-P169	
28		P.107土壤調查結果為何?請補充。	本案樹木皆改以根控盆假植，使用土壤皆為客土，於主體工程完後方回植，故現階段不再進行定植點土壤調查。	P178-P180	
29		P.108根控盆假植31株喬木未提及預計何時回植至基地內，應於 P.99-100作業期程表內註明預定回植之期程時間。	謹遵貴處意見辦理，已補充本案樹木預計回植時間，惟確切時間仍需視後續主體工程執行進度而定。	P99-P100	
30		P.108 7.9養護期維護管理計畫，請刪除疏枝疏芽作業，樹木尚未確立成活前，不建議進行疏枝疏芽，以避免造成樹勢衰弱。7.9.2亦請同步修正。	謹遵貴處意見辦理，養護期間不進行疏枝疏芽作業，以利樹勢恢復，惟1年養護期滿後應視樹木生長狀況適度修剪。	P182	
31		P.120 附件四，樹木資源媒合平台紀錄請修正為“樹木媒合證明”，可至該平台下載證明。	已修正。	P198	

項次	委員/幹事	委員綜合討論建議	處理情形	頁碼	備註
32		受保護樹木相關資料請納入本計畫書內說明，其預定處理方式及進度請補充。	本案目前計有三株樹木達受保護樹木之標準，目前尚未由文化局列管，擬於後續撰寫受保護樹木原地保留暨移植與復育計畫，兩株樹木採基地內移植，一株樹木採原地保留之方式執行。	P1	
33		P.35 編號333印度橡膠樹生於建築物間，建議再評估是否有移植之價值。	編號333印度橡膠樹因長在建物之間，且樹木基盤受鋪面及建築所限，斷根過程或拆除過程亦無法架設支架進行支撐，經評估後由移植改為移除，另於樹木移除計畫中詳述。	P11-P23	
34		本案因受保護樹木尚未審理，請申請單位將涉及3株受保護樹木規定範圍(樹冠水平投影面積外推3公尺)影響之樹木暫排除於本計畫內，俟受保護樹木移植或保護計畫審理完成後再另案提送樹木移植計畫。	僅尊貴處意見辦理，因本案樹保計畫尚未通過審議，為避免移植過程中人員機具傷及受保護樹木，經套疊受保護樹木樹木保護帶後，計有2株樹木(編號39大王椰子及226茄苳)在樹木保護帶範圍而不納入本次移植計畫，於樹保計畫通過後再行提送移植計畫。	P1	

目 錄

前次會議審查意見、修正說明、頁碼等回覆對照表	I
目 錄	IX
圖目錄	XII
表目錄	XIV
0. 前 言	1
1. 工程概述：	1
1.1 工程名稱：濱江水資源再生中心建物拆除、樹木移植(除)及圍籬圍設工程	1
1.2 主辦機關：臺北市政府工務局衛生下水道工程處	1
1.3 承攬廠商：台正營造有限公司	1
1.4 監造單位：式新工程顧問股份有限公司	1
1.5 工程地點：濱江水資源再生中心新建工程範圍(濱江街以東、以南，濱江街180巷 以西、松江路581巷以北之區域)	1
1.6 契約金額：新臺幣 89,600,000 元整	1
1.7 工程期限：113年01月19日~113年11月13日	1
1.8 工程內容：	1
2. 基地環境概述：	2
2.1 基地交通位置及範圍示意圖	2
2.2 全區平面配置及施工範圍圖	3
2.3 定植平面配置及施工範圍圖	4

3. 申請移植樹木之理由：	8
4. 欲移植樹木之樹籍基本資料：	9
4.1 樹木樹籍資料總表：	9
4.2 樹木基本資料表：	23
5. 非屬受保護樹木之證明文件	98
6. 斷根及移植預定期程	99
6.1 落葉性樹種	99
6.2 溫帶及亞熱帶常綠性樹種	99
6.3 熱帶常綠性樹種	99
6.4 棕櫚科樹種	100
6.5 針葉樹種	100
7. 樹木移植計畫	101
7.1 事前公告：	101
7.2 修剪作業：	101
7.3 斷根作業：	173
7.4 根球挖掘：	173
7.5 包裹保護處置：	176
7.6 吊搬運送作業：	177
7.7 假植作業：	178
7.8 定植作業：	180

7.9 養護期維護管理計畫：	182
8. 經費預算	183
9. 樹木移植申請人及承商資料	184
9.1 工作組織編制	184
9.2 技術證照	185
9.3 公司登記證明文件	186
9.4 樹木承商	188
附件一、移植樹木識別牌	192
附件二、切結書	193
附件三、樹木移植及移除說明會舉辦紀錄	194
附件四、「樹木資源媒合平台」登錄紀錄	198

圖目錄

圖 1 基地位置與範圍	2
圖 2 全區平面配置及施工範圍圖.....	3
圖 3 區內移植位置圖	4
圖 4 區內移植平面配置圖.....	5
圖 5 區外移植位置圖	6
圖 6 第1區位置環境現況	6
圖 7 第1區位置環境現況	6
圖 8 第2區位置環境現況	6
圖 9 第3區位置環境現況	6
圖 10 第1區假植平面配置圖.....	7
圖 11 第2、3區假植平面配置圖.....	7
圖 12 公告張貼範例	101
圖 13 樹冠清理須修剪之枝條.....	101
圖 14 樹木枝條正確修剪位置	101
圖 15 棕櫚科植物修剪原則示意	101
圖 16 棕櫚科植物修除枯葉示意	101
圖 17 斷根示意圖	173
圖 18 斷根後施用傷口保護劑示意圖.....	173
圖 19 樹體保護作業示意圖	176

圖 20 移植根球包裹作業示意圖	176
圖 21 棕櫚科植物頂芽及葉片圍束示意圖	177
圖 22 濱江街水資源再生中心基地至八里汙水處理廠路線圖	177
圖 23 三點吊運示意圖	178
圖 24 樹冠覆蓋黑網及高壓噴霧保濕示意圖	178
圖 25 根控盆假植範例(根控盆栽培養根數增加2~3倍)	179
圖 26 根控盆假植支撐示意圖	179
圖 27 根控盆假植施工圖	179
圖 28 種植流程示意圖	180
圖 29 喬木定植示意圖	181

表目錄

表 1 基地內樹木處理方式表	1
表 2 基地外假植區尺寸及面積大小表	5
表 3 基地外假植區尺寸及面積大小表	6
表 4 落葉性樹種樹木斷根、移植作業項目時程	99
表 5 溫帶及亞熱帶常綠性樹種樹木斷根、移植作業項目時程	99
表 6 熱帶常綠性樹種樹木斷根、移植作業項目時程	99
表 7 棕櫚科樹種樹木斷根、移植作業項目時程	100
表 8 針葉樹種樹木斷根、移植作業項目時程	100

0. 前言

本案「濱江水資源再生中心建物拆除、樹木移植(除)及圍籬圍設工程」為濱江水資源再生中心新建工程之場區整備作業，配合舊建物拆除工程，進行基地內喬木移植與移除作業。

樹木調查以濱江水資源再生中心新建工程環境影響說明書之樹木調查報告為基礎，重新對基地內樹木進行標示、測量及評估，並依「臺北市樹木申請移植及移除作業要點」提出樹木移植計畫書、樹木移除計畫書；已達「臺北市樹木保護自治條例」第2條認定標準之達標保護樹木，則依「臺北市受保護樹木保護計畫暨移植與復育計畫審議作業要點」，另向臺北市文化局提送樹木保護計畫及移植與復育計畫。本計畫為欲移植樹木之樹木移植計畫書。

基地內原有樹木共480株，經重新調查後確認有17株已滅失，現地剩餘樹木為463株。463株內，有3株達受保護標準；經判斷不建議移植之樹木(如先驅樹種、移植成活率低、有結構安全風險或重大危害狀況等樹木)將進行移除，共計235株；其餘具景觀價值且樹勢、結構尚可之樹木，其中144株採原地保留、71株配合計畫需求進行移植；另編號39大王椰子及226茄苳位於達受保護樹木標準之樹木的樹木保護帶內，因本案樹保計畫尚未通過審議，故擬先採原地保留，待樹保計畫通過後另提送樹木移植計畫，另有8株樹木待提送移植計畫。

表 1 基地內樹木處理方式表

樹木處理方式		數量(株)	備註
原地保留		144	本案採原地保留，後續若有其他規劃另送移植計畫
二次移植		24	區內假植後回植樹木計 24 株。
區外移植		47	區外假植樹木計 47 株、
待提送	二次移植	9	受保護樹木保護帶內 1 株 (226 茄苳) 與後續待提送移植計畫之 8 株樹木。
	區外移植	1	受保護樹木保護帶內 1 株 (編號 39 大王椰子)
建議移除		235	將另案提送樹木移除計畫書。
達受保護樹木標準之樹木	原地保留	1	已達受保護樹木標準之 310 正榕，將另向臺北市文化局提送受保護樹木保護計畫。
	一次移植	2	已達受保護樹木標準之編號 229 雀榕、412 印度橡膠樹，將另向臺北市文化局提送受保護樹木移植與復育計畫。
樹木滅失		17	53 白千層、136 臺灣欒樹、138 烏柏、157 臺灣欒樹、158 白千層、211 血桐、339 正榕、340 印度橡膠樹、359 緬梔、361 釋迦、362 蛋黃果、366 白玉蘭、423 血桐、444 龍眼、462 構樹、468 柚子、478 正榕，共計 17 株。
總計		480	

1. 工程概述：

- 1.1 工程名稱：濱江水資源再生中心建物拆除、樹木移植(除)及圍籬圍設工程
- 1.2 主辦機關：臺北市政府工務局衛生下水道工程處
- 1.3 承攬廠商：台正營造有限公司
- 1.4 監造單位：式新工程顧問股份有限公司
- 1.5 工程地點：濱江水資源再生中心新建工程範圍(濱江街以東、以南，濱江街180巷以西、松江路581巷以北之區域)
- 1.6 契約金額：新臺幣 89,600,000 元整
- 1.7 工程期限：113 年 01 月 19 日~113 年 11 月 13 日
- 1.8 工程內容：

本工程包含施作本市濱江水資源再生中心建物拆除工程範圍內之樹木移植。地點位於濱江水資源再生中心新建範圍(松山區濱江街以東、以南，濱江街180巷以西、松江路581巷以北之區域)。樹木有土肉桂、大王椰子、小葉南洋杉、印度橡膠樹、芒果、枇杷、波羅蜜、芭樂、阿勃勒、柚子、紅楠、苦楝、茄苳、島榕、雀榕、黃椰子、楊桃、稜果榕、酪梨、臺灣欒樹、辣木、鳳凰木、樟樹、蓮霧、龍眼、檸檬、櫻花、欖仁等28種，共71株。

2. 基地環境概述：

2.1 基地交通位置及範圍示意圖

本案基地位於濱江水資源再生中心新建範圍，以松江路581巷分為南、北兩基地。北邊基地東側為臺北市工務局衛生下水道工程處所屬建築以及臺灣大車隊臨時停車場；西側大部分為鐵皮搭建之臨時房屋，目前多為汽車修理廠；濱江街154巷巷底為營運中之資源回收廠，濱江街 180 巷 6 弄之基地邊界處為一座小廟；基地南側目前為部分廢棄之魚塢、民眾栽植之果園及菜園，以及以先驅樹種組成之次生林。

南邊基地以鄰近民眾自行栽植柚子、香蕉等果樹組成之果園為主。該基地除有人為管理之菜園及果園外，其他地點可見大量廢棄物堆置及丟棄，尤以基地西側與臺灣大車隊相鄰之綠地及南側土堆處最為明顯。



圖 1 基地位置與範圍

2.2 全區平面配置及施工範圍圖

本案樹木地點位於濱江水資源再生中心新建工程範圍(濱江街以東、以南，濱江街180巷以西、松江路581巷以北之區域)，共計移植樹木71株。

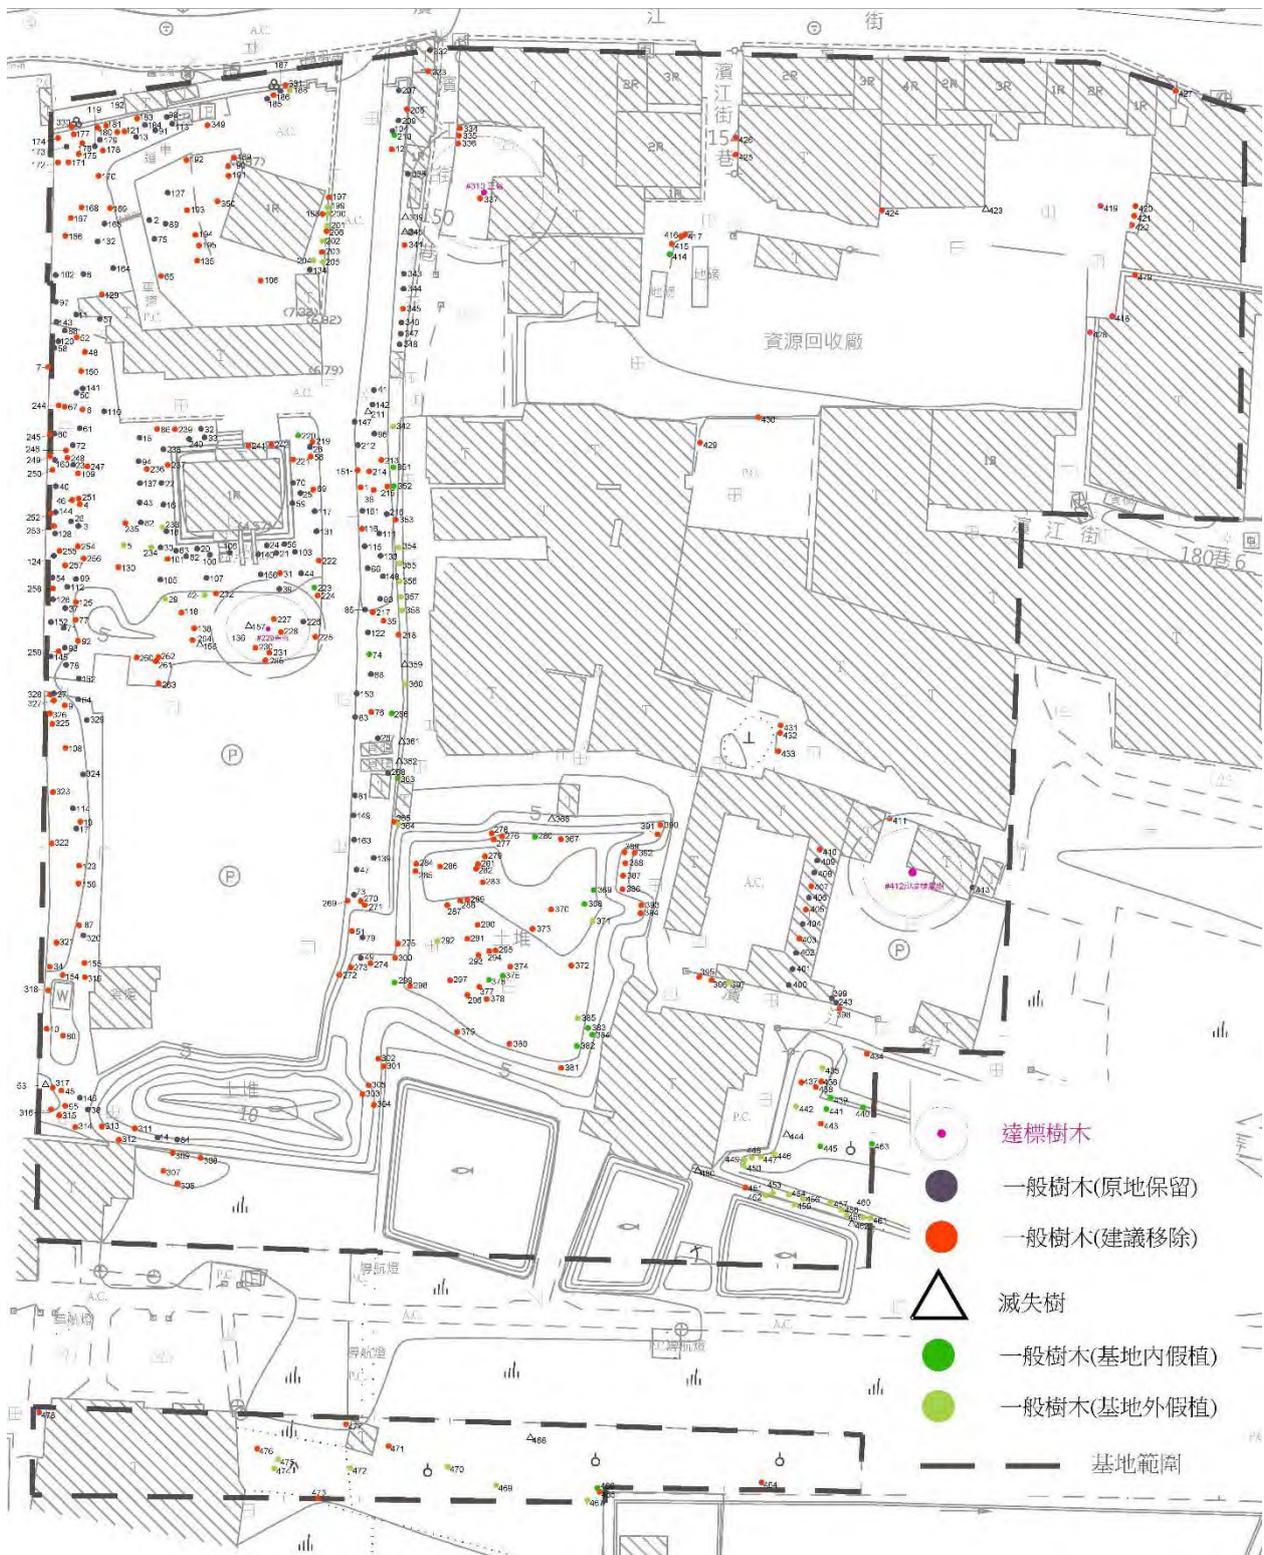


圖 2 全區平面配置及施工範圍圖

因考量該基地鄰近松山機場，有航高限制，故基地內假植樹木皆以假植於基地北側為原則，假植區尺寸及面積如下表，預計移植樹木24株，種植間距應不小於5m，人員機具於養護期間皆由基地內進出。

表 2 基地內假植區尺寸及面積大小表

區內假植分區編號	假植區尺寸(M)	假植區面積(M ²)
-	25*32	800

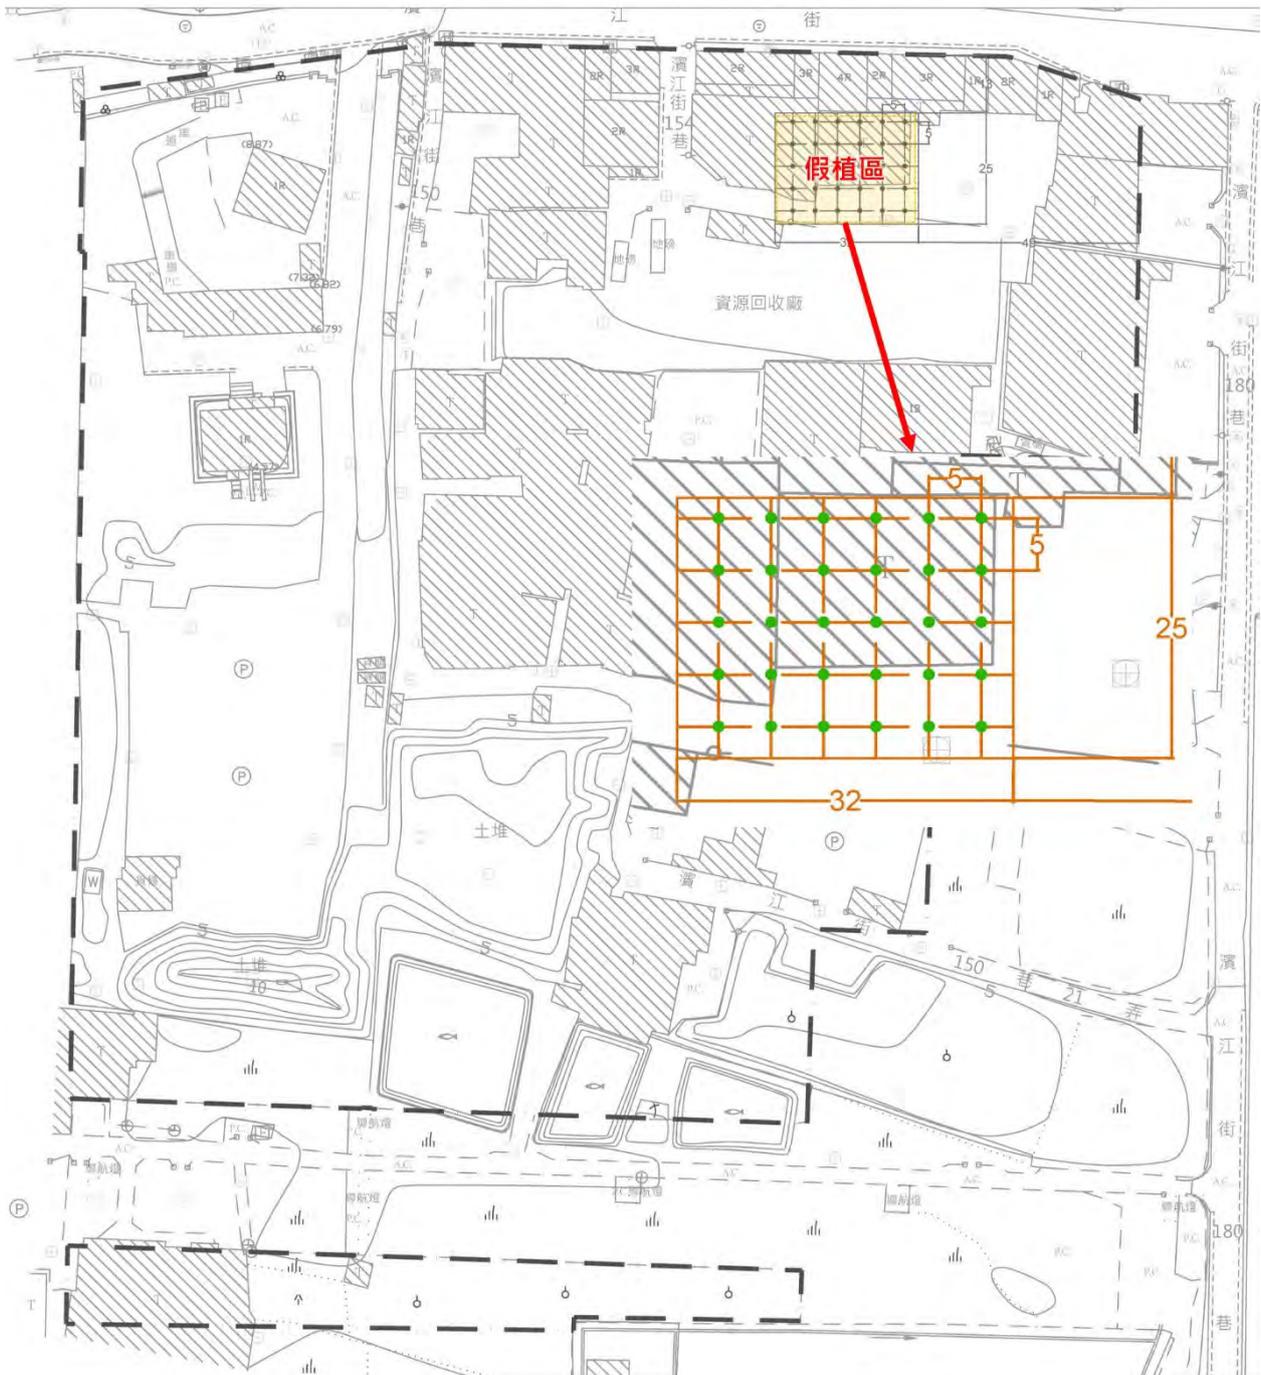


圖 4 區內移植平面配置圖

2.3.2 區外移植位置

本案樹木區外移植地點位於新北市八里汙水處理廠(新北市八里區博物館路90號)·共分3個區域進行假植·3假植區域面積及尺寸如下表·預計移植樹木47株·由第1區開始種植·種植間距應不小於5m·與緣石間距應預留至少1m之空間·若種植空間不足再依序種植至第2、3區。

表 3 基地外假植區尺寸及面積大小表

區外假植分區編號	假植區尺寸(M)	假植區面積(M ²)
1	25*40	1,000
2	26*15	390
3	42*15	630



圖 5 區外移植位置圖



圖 6 第 1 區位置環境現況



圖 7 第 1 區位置環境現況



圖 8 第 2 區位置環境現況



圖 9 第 3 區位置環境現況

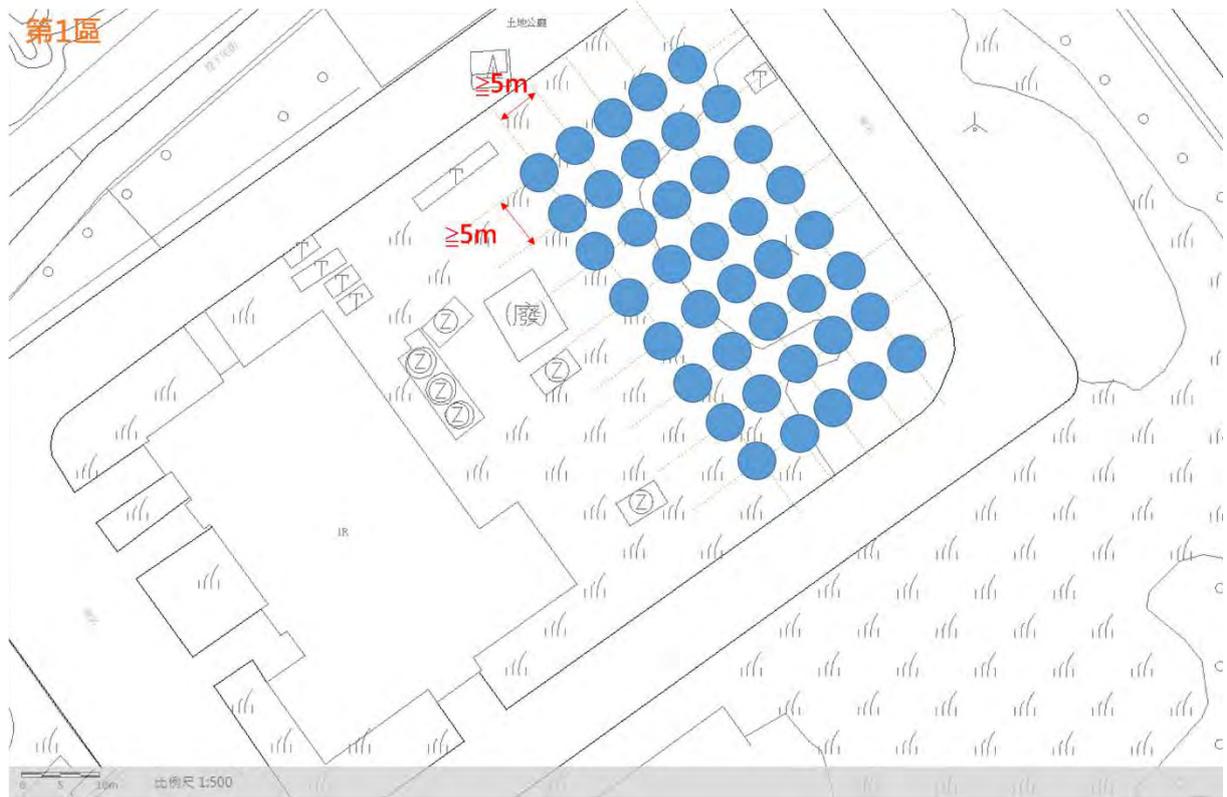


圖 10 第1區假植平面配置圖

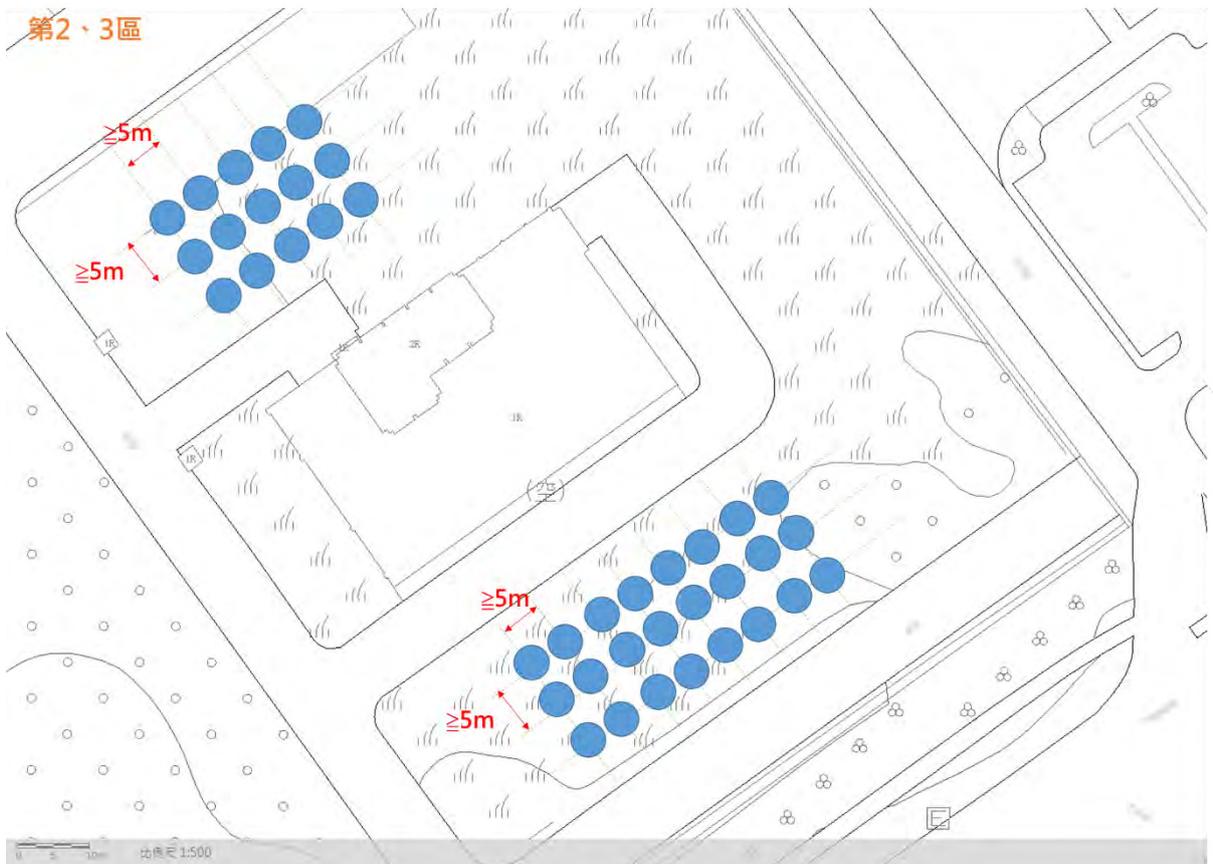


圖 11 第2、3區假植平面配置圖

3. 申請移植樹木之理由：

本案基地將興建濱江水資源再生中心，現配合舊建物拆除工程，進行基地內喬木移植與移除作業。基地內經判斷不建議移植之樹木，如先驅樹種、移植成活率低、有結構安全風險或重大危害狀況等樹木，另有部分遭截幹之果樹、入侵種，以及樹勢尚可但長於結構旁不易移植，或根球難以完整保留之樹木，將進行移除(另案提送樹木移除計畫)，其餘具景觀價值且樹勢、結構尚可之樹木採原地保留或移植。

因應計畫需求影響，本案移植之樹木處理方式將分為：基地內假植後回植及基地外假植後回植。

- (1) 基地內假植後回植：因應計畫工程施工影響，無法一次定植至定點，故規劃主入口左側作為樹木假植區，待主體工程完成後，再進行移植作業，共24棵。
- (2) 基地外假植：部分樹勢、結構尚可之樹木經評估不適合作為未來廠內景觀，以及考量鄰近機場飛機起落之安全限高需求，將部分樹木採基地外假植，依未來需求再進行移植，共47棵。

4. 欲移植樹木之樹籍基本資料：

4.1 樹木樹籍資料總表：

4.1.1 假植後回植之樹木清冊(24株)

項次	編號	樹種	胸高直徑 (cm)	樹胸圍 (cm)	樹高(m)	是否為受 保護樹木	預計假植地點
1	74	臺灣欒樹	30	94	8	否	基地東北側
2	210	茄苳	27.5	86.4	9	否	基地東北側
3	220	苦楝	27.7	87	8	否	基地東北側
4	223	苦楝	23.5	74	7.5	否	基地東北側
5	266	茄苳	16.2	50.9	4.5	否	基地東北側
6	280	酪梨	15.1	47.4	4.3	否	基地東北側
7	299	茄苳	27	85	8.5	否	基地東北側
8	351	酪梨	23.5	74	10	否	基地東北側
9	352	櫻花	9.5	30	5	否	基地東北側
10	363	阿勃勒	14.6	46	7	否	基地東北側
11	368	樟樹	19	61	6.5	否	基地東北側
12	369	鳳凰木	19.4	61.2	6	否	基地東北側
13	375	樟樹	19	60	6	否	基地東北側
14	376	茄苳	17	51.9	6.5	否	基地東北側
15	382	土肉桂	24.5	77	5.5	否	基地東北側
16	383	土肉桂	9.5	29.7	4	否	基地東北側
17	384	土肉桂	29.3	92.1	5.5	否	基地東北側
18	414	稜果榕	13.7	43	4.5	否	基地東北側
19	439	芭樂	12	37.9	6	否	基地東北側
20	440	芭樂	24	74.9	6	否	基地東北側
21	441	酪梨	17.1	53.8	5.5	否	基地東北側
22	445	檸檬	14.4	45.2	4.5	否	基地東北側
23	463	檸檬	18	58	5	否	基地東北側
24	466	紅楠	27.3	85.9	3.8	否	基地東北側

4.1.2 區外移植之樹木清冊(47株)

項次	編號	樹種	胸高直徑 (cm)	樹胸圍 (cm)	樹高(m)	是否為受 保護樹木	預計假植地點
1	5	蓮霧	37.9	119	11	否	八里汙水處理廠
2	29	大王椰子	39.6	124.6	14	否	八里汙水處理廠
3	42	大王椰子	31	97.6	14	否	八里汙水處理廠
4	188	小葉南洋杉	32.4	101.8	10.5	否	八里汙水處理廠
5	199	龍眼	10.5	33.2	6	否	八里汙水處理廠
6	200	龍眼	10.5	33	6	否	八里汙水處理廠
7	201	龍眼	18.8	59.2	7	否	八里汙水處理廠
8	202	龍眼	16.8	52.8	7.5	否	八里汙水處理廠
9	204	龍眼	12.3	38.7	7	否	八里汙水處理廠
10	205	龍眼	13.3	41.8	7.5	否	八里汙水處理廠
11	233	黃椰子	無法測量	無法測量	7	否	八里汙水處理廠
12	234	蓮霧	27	84	8	否	八里汙水處理廠
13	292	島榕	16.6	52.4	6.5	否	八里汙水處理廠
14	342	印度橡膠樹	75	235.6	11	否	八里汙水處理廠
15	354	龍眼	22.2	70	6	否	八里汙水處理廠
16	355	柚子	15.2	48	6	否	八里汙水處理廠
17	356	龍眼	31.8	100	7.5	否	八里汙水處理廠
18	357	楊桃	13.3	42	5	否	八里汙水處理廠
19	358	龍眼	22.6	71	5	否	八里汙水處理廠
20	360	芒果	39.6	124.4	8.5	否	八里汙水處理廠
21	364	欖仁	14.6	46	6	否	八里汙水處理廠
22	371	枇杷	10.1	31.8	3.5	否	八里汙水處理廠
23	385	芒果	12.2	38.2	4	否	八里汙水處理廠
24	397	龍眼	14.5	45.8	5	否	八里汙水處理廠
25	435	芒果	24.6	77.1	6	否	八里汙水處理廠
26	442	龍眼	18	55.9	6	否	八里汙水處理廠
27	446	芒果	18	56	6	否	八里汙水處理廠
28	447	芒果	24.5	77	5.5	否	八里汙水處理廠
29	448	芒果	17	53.3	6.5	否	八里汙水處理廠
30	449	芒果	16.8	52.9	6.5	否	八里汙水處理廠
31	450	辣木	33.9	106.3	6	否	八里汙水處理廠
32	452	芒果	42	132	7	否	八里汙水處理廠
33	453	龍眼	13	41	7	否	八里汙水處理廠
34	454	波羅蜜	13.3	41.9	7	否	八里汙水處理廠
35	455	柚子	21	66.1	6	否	八里汙水處理廠

項次	編號	樹種	胸高直徑 (cm)	樹胸圍 (cm)	樹高(m)	是否為受 保護樹木	預計假植地點
36	456	波羅蜜	16.5	51.9	7.5	否	八里汙水處理廠
37	457	龍眼	19	59.9	6.5	否	八里汙水處理廠
38	458	龍眼	15	47.1	6	否	八里汙水處理廠
39	459	龍眼	11.1	34.9	5.5	否	八里汙水處理廠
40	460	龍眼	13	41.1	6	否	八里汙水處理廠
41	461	龍眼	14.2	44.9	6	否	八里汙水處理廠
42	467	柚子	15.2	47.8	3.3	否	八里汙水處理廠
43	469	柚子	12.7	40	4	否	八里汙水處理廠
44	470	柚子	10.6	33.4	2.2	否	八里汙水處理廠
45	472	芒果	18	56.5	8	否	八里汙水處理廠
46	474	雀榕	55.6	174.7	10	否	八里汙水處理廠
47	475	芒果	23.7	73	9	否	八里汙水處理廠

4.1.3 其他樹木處理方式

項次	編號	樹種	胸高直徑 (cm)	樹胸圍 (cm)	樹高(m)	是否為受 保護樹木	處理方式
1	1	白千層	30.9	97.1	9.0	否	建議移除
2	2	白千層	31.5	99.0	10.0	否	原地保留
3	3	正榕	29.9	93.9	10.0	否	原地保留
4	6	正榕	27.5	86.4	11.0	否	建議移除
5	7	構樹	30.0	94.2	10.0	否	建議移除
6	8	白千層	35.9	112.8	12.0	否	原地保留
7	9	白千層	29.0	91.1	10.0	否	建議移除
8	10	白千層	30.2	94.9	7.0	否	建議移除
9	11	白千層	22.0	69.1	12.0	否	原地保留
10	12	白千層	44.5	139.8	10.0	否	建議移除
11	13	白千層	39.9	125.3	12.0	否	原地保留
12	14	白千層	35.4	111.2	7.0	否	原地保留
13	15	白千層	44.1	138.5	10.0	否	原地保留
14	16	白千層	39.5	124.1	11.0	否	原地保留
15	17	白千層	36.3	114.0	7.0	否	原地保留
16	18	白千層	39.2	123.2	10.0	否	原地保留
17	19	正榕	28.2	88.6	2.4	否	建議移除
18	20	白千層	38.0	119.4	11.0	否	原地保留
19	21	白千層	42.9	134.8	12.0	否	原地保留
20	22	白千層	34.6	108.7	10.0	否	原地保留
21	23	白千層	39.3	123.5	12.0	否	原地保留

項次	編號	樹種	胸高直徑 (cm)	樹胸圍 (cm)	樹高(m)	是否為受 保護樹木	處理方式
22	24	白千層	35.7	112.2	12.0	否	原地保留
23	25	白千層	35.0	110.0	11.0	否	原地保留
24	26	白千層	33.1	104.0	9.0	否	原地保留
25	27	白千層	31.7	99.6	11.0	否	建議移除
26	28	白千層	35.7	112.2	11.0	否	原地保留
27	30	白千層	37.0	116.2	9.0	否	原地保留
28	31	白千層	38.0	119.4	9.0	否	建議移除
29	32	白千層	54.9	172.5	10.0	否	原地保留
30	33	白千層	36.1	113.4	10.0	否	原地保留
31	34	白千層	29.2	91.7	7.0	否	建議移除
32	35	白千層	38.7	121.6	10.0	否	建議移除
33	36	構樹	34.8	109.3	11.0	否	建議移除
34	37	白千層	34.3	107.8	12.0	否	原地保留
35	38	白千層	41.7	131.0	8.0	否	原地保留
36	40	白千層	33.4	104.9	9.0	否	原地保留
37	41	白千層	45.0	141.4	10.0	否	原地保留
38	43	白千層	39.1	122.8	13.0	否	原地保留
39	44	白千層	35.2	110.6	11.0	否	原地保留
40	45	白千層	45.0	141.4	11.0	否	建議移除
41	46	白千層	30.6	96.1	9.0	否	建議移除
42	47	白千層	32.1	100.8	10.0	否	原地保留
43	48	正榕	30.7	96.4	10.0	否	建議移除
44	49	白千層	30.4	95.5	10.0	否	原地保留
45	50	白千層	30.4	95.5	10.0	否	原地保留
46	51	正榕	49.0	153.9	10.0	否	建議移除
47	52	白千層	33.5	105.2	12.0	否	建議移除
48	53	白千層	35.0	110.0	5.0	否	樹木滅失
49	54	白千層	39.3	123.5	11.0	否	原地保留
50	55	白千層	37.9	119.1	11.0	否	原地保留
51	56	白千層	38.9	122.2	9.5	否	建議移除
52	57	正榕	54.7	171.8	10.0	否	原地保留
53	58	白千層	40.0	125.7	11.0	否	原地保留
54	59	白千層	37.2	116.9	10.0	否	原地保留
55	60	白千層	39.5	124.1	13.0	否	原地保留
56	61	正榕	42.7	134.1	12.0	否	原地保留
57	62	白千層	39.1	122.8	10.0	否	原地保留

項次	編號	樹種	胸高直徑 (cm)	樹胸圍 (cm)	樹高(m)	是否為受 保護樹木	處理方式
58	63	白千層	35.5	111.5	11.0	否	原地保留
59	64	正榕	38.8	121.9	6.0	否	原地保留
60	65	白千層	37.7	118.4	9.0	否	建議移除
61	66	白千層	30.7	96.4	10.0	否	原地保留
62	67	白千層	30.8	96.8	12.0	否	建議移除
63	68	白千層	36.5	114.7	8.0	否	原地保留
64	69	白千層	35.7	112.2	11.0	否	建議移除
65	70	白千層	38.5	121.0	10.0	否	原地保留
66	71	白千層	30.7	96.4	11.0	否	原地保留
67	72	白千層	34.7	109.0	14.0	否	原地保留
68	73	白千層	36.2	113.7	9.0	否	原地保留
69	75	白千層	37.9	119.1	12.0	否	原地保留
70	76	白千層	52.5	164.9	8.0	否	建議移除
71	77	正榕	58.4	183.5	11.0	否	建議移除
72	78	白千層	43.3	136.0	11.0	否	原地保留
73	79	白千層	43.0	135.1	10.0	否	原地保留
74	80	構樹	27.9	87.7	7.0	否	建議移除
75	81	正榕	47.1	148.0	7.0	否	原地保留
76	82	白千層	49.0	153.9	13.0	否	原地保留
77	83	正榕	63.7	200.1	9.0	否	原地保留
78	84	白千層	46.1	144.8	5.5	否	原地保留
79	85	白千層	54.6	171.5	10.0	否	原地保留
80	86	白千層	38.2	120.0	11.0	否	建議移除
81	87	正榕	45.1	141.7	12.0	否	建議移除
82	88	白千層	48.0	150.8	12.0	否	原地保留
83	89	正榕	49.7	156.1	11.0	否	原地保留
84	90	白千層	44.8	140.7	10.0	否	原地保留
85	91	白千層	46.8	147.0	12.0	否	原地保留
86	92	正榕	23.0	72.3	12.0	否	建議移除
87	93	白千層	43.3	136.0	10.0	否	原地保留
88	94	白千層	44.6	140.1	13.0	否	原地保留
89	95	白千層	41.2	129.4	9.0	否	建議移除
90	96	白千層	48.4	152.1	12.0	否	原地保留
91	97	白千層	51.9	163.0	13.0	否	原地保留
92	98	白千層	43.7	137.3	12.0	否	原地保留
93	99	正榕	41.4	130.1	10.0	否	原地保留

項次	編號	樹種	胸高直徑 (cm)	樹胸圍 (cm)	樹高(m)	是否為受 保護樹木	處理方式
94	100	白千層	32.5	102.1	10.0	否	原地保留
95	101	白千層	50.8	159.6	12.0	否	建議移除
96	102	白千層	60.2	189.1	13.0	否	原地保留
97	103	白千層	43.7	137.3	12.0	否	原地保留
98	104	白千層	29.8	93.6	8.0	否	原地保留
99	105	白千層	37.0	116.2	12.0	否	原地保留
100	106	白千層	42.3	132.9	12.0	否	原地保留
101	107	白千層	34.5	108.4	14.0	否	原地保留
102	108	白千層	40.2	126.3	12.0	否	建議移除
103	109	正榕	32.8	103.0	8.5	否	原地保留
104	110	正榕	33.1	104.0	10.0	否	原地保留
105	111	白千層	47.4	148.9	10.0	否	原地保留
106	112	白千層	46.6	146.4	12.0	否	原地保留
107	113	白千層	40.8	128.2	8.0	否	原地保留
108	114	白千層	42.5	133.5	12.0	否	原地保留
109	115	白千層	44.1	138.5	13.0	否	原地保留
110	116	白千層	54.3	170.6	12.0	否	建議移除
111	117	白千層	53.0	166.5	10.0	否	原地保留
112	118	烏柏	42.0	131.9	9.0	否	建議移除
113	119	白千層	52.9	166.2	12.0	否	原地保留
114	120	白千層	46.6	146.4	12.0	否	原地保留
115	121	茄苳	61.8	194.2	10.0	否	建議移除
116	122	白千層	52.4	164.6	11.0	否	原地保留
117	123	正榕	48.4	152.1	10.0	否	建議移除
118	124	白千層	50.6	159.0	11.0	否	原地保留
119	125	正榕	47.0	147.7	11.0	否	建議移除
120	126	白千層	56.9	178.8	11.0	否	原地保留
121	127	正榕	61.4	192.9	11.0	否	原地保留
122	128	白千層	52.7	165.6	12.0	否	原地保留
123	129	正榕	50.0	157.1	12.0	否	建議移除
124	130	山黃麻	53.1	166.8	12.0	否	建議移除
125	131	白千層	60.2	189.1	12.0	否	原地保留
126	132	正榕	61.6	193.5	12.0	否	原地保留
127	133	白千層	40.4	126.9	9.0	否	原地保留
128	134	白千層	60.6	190.4	11.0	否	原地保留
129	135	雀榕	44.5	139.8	19.0	否	建議移除

項次	編號	樹種	胸高直徑 (cm)	樹胸圍 (cm)	樹高(m)	是否為受 保護樹木	處理方式
130	136	臺灣欒樹	28.4	89.2	7.0	否	樹木滅失
131	137	白千層	47.3	148.6	12.0	否	原地保留
132	138	烏柏	31.0	97.4	10.0	否	樹木滅失
133	139	白千層	43.3	136.0	11.0	否	原地保留
134	140	白千層	45.4	142.6	15.0	否	原地保留
135	141	正榕	38.1	119.7	10.0	否	原地保留
136	142	白千層	58.9	185.0	12.0	否	原地保留
137	143	白千層	57.2	179.7	13.0	否	原地保留
138	144	白千層	63.7	200.1	12.0	否	原地保留
139	145	白千層	47.6	149.5	11.0	否	原地保留
140	146	正榕	57.3	180.0	9.0	否	原地保留
141	147	白千層	52.9	166.2	12.0	否	原地保留
142	148	白千層	62.4	196.0	12.0	否	原地保留
143	149	正榕	63.0	197.9	11.0	否	原地保留
144	150	正榕	41.9	131.6	14.0	否	建議移除
145	151	構樹	57.3	180.0	12.0	否	建議移除
146	152	白千層	56.0	175.9	12.0	否	原地保留
147	153	正榕	65.0	204.2	8.0	否	原地保留
148	154	白千層	57.6	181.0	11.0	否	建議移除
149	155	正榕	39.8	125.0	8.0	否	建議移除
150	156	白千層	50.0	157.1	13.0	否	原地保留
151	157	臺灣欒樹	30.1	94.6	6.0	否	樹木滅失
152	158	白千層	37.0	116.2	12.0	否	樹木滅失
153	159	正榕	56.5	177.5	10.0	否	建議移除
154	160	白千層	67.5	212.1	12.0	否	原地保留
155	161	白千層	57.8	181.6	15.0	否	原地保留
156	162	正榕	50.3	158.0	10.0	否	原地保留
157	163	正榕	64.9	203.9	11.0	否	原地保留
158	164	正榕	63.0	197.9	12.0	否	原地保留
159	165	正榕	63.3	198.9	13.0	否	原地保留
160	166	構樹	28.3	88.9	10.0	否	建議移除
161	167	構樹	15.8	49.6	9.0	否	建議移除
162	168	第倫桃	15.3	48.1	5.0	否	建議移除
163	169	構樹	19.1	60.0	11.0	否	建議移除
164	170	構樹	17.1	53.7	9.5	否	建議移除
165	171	血桐	18.9	59.4	7.5	否	建議移除

項次	編號	樹種	胸高直徑 (cm)	樹胸圍 (cm)	樹高(m)	是否為受 保護樹木	處理方式
166	172	白千層	42.5	133.5	10.0	否	建議移除
167	173	白千層	49.8	156.5	10.0	否	原地保留
168	174	構樹	25.8	81.1	7.5	否	建議移除
169	175	第倫桃	16.3	51.2	6.0	否	建議移除
170	176	白千層	29.2	91.7	8.0	否	建議移除
171	177	構樹	23.3	73.2	8.0	否	建議移除
172	178	白千層	23.5	73.8	8.0	否	建議移除
173	179	白千層	22.4	70.4	8.0	否	原地保留
174	180	構樹	19.3	60.6	6.0	否	建議移除
175	181	構樹	15.4	48.4	5.5	否	建議移除
176	182	構樹	17.1	53.7	7.0	否	建議移除
177	183	血桐	15.4	48.4	7.5	否	建議移除
178	184	白千層	34.4	108.1	8.5	否	原地保留
179	185	正榕	74.2	233.1	10.0	否	原地保留
180	186	構樹	12.0	37.7	7.0	否	建議移除
181	187	正榕	31.2	98.0	11.0	否	原地保留
182	189	血桐	18.7	58.7	6.0	否	建議移除
183	190	構樹	18.5	58.1	6.0	否	建議移除
184	191	構樹	13.0	40.8	8.0	否	建議移除
185	192	血桐	14.3	44.9	6.0	否	建議移除
186	193	正榕	44.0	138.2	9.0	否	建議移除
187	194	正榕	45.6	143.3	8.0	否	建議移除
188	195	雀榕	35.0	110.0	7.0	否	建議移除
189	196	蓮霧	40.0	125.7	13.0	否	建議移除
190	197	桑樹	20.0	62.8	6.5	否	建議移除
191	198	芭樂	9.3	29.2	6.0	否	建議移除
192	203	龍眼	9.2	28.9	5.0	否	建議移除
193	206	龍眼	8.0	25.1	6.0	否	建議移除
194	207	白千層	27.3	85.8	8.0	否	原地保留
195	208	正榕	38.5	121.0	8.0	否	建議移除
196	209	白千層	47.8	150.2	8.5	否	原地保留
197	211	血桐	9.5	29.8	6.0	否	樹木滅失
198	212	白千層	24.1	75.7	7.0	否	原地保留
199	213	構樹	16.1	50.6	7.5	否	建議移除
200	214	正榕	24.2	76.0	5.0	否	建議移除
201	215	構樹	17.7	55.6	8.0	否	建議移除

項次	編號	樹種	胸高直徑 (cm)	樹胸圍 (cm)	樹高(m)	是否為受 保護樹木	處理方式
202	216	白千層	33.5	105.2	8.0	否	原地保留
203	217	血桐	16.2	50.9	6.5	否	建議移除
204	218	正榕	70.0	219.9	13.0	否	建議移除
205	219	構樹	13.9	43.7	8.0	否	建議移除
206	222	白千層	38.4	120.6	6.5	否	建議移除
207	224	構樹	16.3	51.2	7.5	否	建議移除
208	227	血桐	18.6	58.4	8.0	否	建議移除
209	228	山黃麻	24.5	77.0	8.0	否	建議移除
210	230	垂榕	53.4	167.8	10.0	否	建議移除
211	231	血桐	16.3	51.2	7.0	否	建議移除
212	232	血桐	14.5	45.6	7.0	否	建議移除
213	235	血桐	14.0	44.0	8.0	否	建議移除
214	236	血桐	11.5	36.1	8.5	否	建議移除
215	237	白千層	33.8	106.2	8.0	否	建議移除
216	238	白千層	19.0	59.7	9.0	否	原地保留
217	239	白千層	29.5	92.7	11.0	否	建議移除
218	240	白千層	32.8	103.0	10.0	否	原地保留
219	241	馬拉巴栗	10.4	32.7	3.5	否	建議移除
220	242	馬拉巴栗	24.5	77.0	8.0	否	建議移除
221	243	芒果	21.0	66.0	6.0	否	原地保留
222	244	構樹	19.4	60.9	7.5	否	建議移除
223	245	血桐	17.2	54.0	9.0	否	建議移除
224	246	血桐	19.7	61.9	9.0	否	建議移除
225	247	血桐	25.8	81.1	8.5	否	建議移除
226	248	構樹	18.4	57.8	8.0	否	建議移除
227	249	構樹	23.6	74.1	7.5	否	建議移除
228	250	構樹	17.1	53.7	7.0	否	建議移除
229	251	血桐	27.5	86.4	8.5	否	建議移除
230	252	血桐	22.9	71.9	8.0	否	建議移除
231	253	構樹	35.9	112.8	9.0	否	建議移除
232	254	構樹	28.6	89.8	8.0	否	建議移除
233	255	血桐	22.6	71.0	9.0	否	建議移除
234	256	芒果	22.8	71.6	6.0	否	建議移除
235	257	血桐	14.0	44.0	9.0	否	建議移除
236	258	血桐	21.1	66.3	8.0	否	建議移除
237	259	血桐	18.2	57.2	9.0	否	建議移除

項次	編號	樹種	胸高直徑 (cm)	樹胸圍 (cm)	樹高(m)	是否為受 保護樹木	處理方式
238	260	血桐	22.5	70.7	8.0	否	建議移除
239	261	構樹	23.6	74.1	9.0	否	建議移除
240	262	構樹	27.8	87.3	9.0	否	建議移除
241	263	構樹	11.3	35.5	6.0	否	建議移除
242	264	垂榕	52.0	163.4	9.0	否	建議移除
243	265	正榕	60.0	188.5	9.5	否	建議移除
244	267	白千層	40.3	126.6	10.0	否	原地保留
245	268	白千層	41.0	128.8	9.0	否	原地保留
246	269	山黃麻	12.5	39.3	5.5	否	建議移除
247	270	正榕	52.4	164.6	9.0	否	建議移除
248	271	正榕	41.4	130.1	9.5	否	建議移除
249	272	構樹	15.6	49.0	6.0	否	建議移除
250	273	血桐	10.8	33.9	5.5	否	建議移除
251	274	血桐	15.4	48.4	8.0	否	建議移除
252	275	血桐	30.3	95.2	9.0	否	建議移除
253	276	構樹	11.7	36.8	8.0	否	建議移除
254	277	構樹	15.2	47.8	7.0	否	建議移除
255	278	構樹	12.8	40.2	8.0	否	建議移除
256	279	構樹	13.4	42.1	9.0	否	建議移除
257	281	構樹	20.7	65.0	5.0	否	建議移除
258	282	構樹	27.1	85.1	8.0	否	建議移除
259	283	構樹	33.4	104.9	9.0	否	建議移除
260	284	血桐	19.1	60.0	10.0	否	建議移除
261	285	構樹	34.1	107.1	9.0	否	建議移除
262	286	構樹	18.7	58.7	8.5	否	建議移除
263	287	血桐	25.3	79.5	10.0	否	建議移除
264	288	血桐	18.5	58.1	10.0	否	建議移除
265	289	構樹	30.0	94.2	3.0	否	建議移除
266	290	血桐	18.3	57.5	8.0	否	建議移除
267	291	血桐	23.2	72.9	7.5	否	建議移除
268	293	構樹	25.7	80.7	6.5	否	建議移除
269	294	血桐	23.9	75.1	9.0	否	建議移除
270	295	血桐	18.0	56.5	8.5	否	建議移除
271	296	構樹	35.0	110.0	9.0	否	建議移除
272	297	構樹	26.9	84.5	6.5	否	建議移除
273	298	構樹	28.7	90.2	8.5	否	建議移除

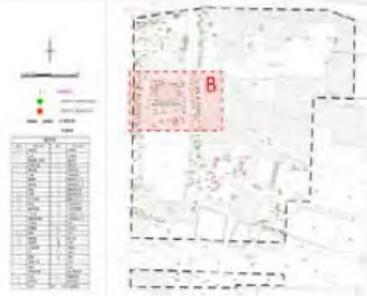
項次	編號	樹種	胸高直徑 (cm)	樹胸圍 (cm)	樹高(m)	是否為受 保護樹木	處理方式
274	300	血桐	23.5	73.8	9.5	否	建議移除
275	301	血桐	21.2	66.6	5.0	否	建議移除
276	302	血桐	26.0	81.7	5.5	否	建議移除
277	303	血桐	25.2	79.2	4.0	否	建議移除
278	304	血桐	17.5	55.0	5.5	否	建議移除
279	305	血桐	15.5	48.7	5.5	否	建議移除
280	306	血桐	18.3	57.5	5.5	否	建議移除
281	307	構樹	23.2	72.9	6.0	否	建議移除
282	308	構樹	15.1	47.4	6.0	否	建議移除
283	309	構樹	17.5	55.0	4.0	否	建議移除
284	311	血桐	17.0	53.4	5.5	否	建議移除
285	312	血桐	12.5	39.3	7.0	否	建議移除
286	313	血桐	14.1	44.3	7.0	否	建議移除
287	314	血桐	24.0	75.4	7.5	否	建議移除
288	315	血桐	17.0	53.4	8.5	否	建議移除
289	316	血桐	19.2	60.3	8.0	否	建議移除
290	317	血桐	17.8	55.9	7.5	否	建議移除
291	318	血桐	21.0	66.0	7.0	否	建議移除
292	319	正榕	42.0	131.9	10.0	否	建議移除
293	320	正榕	45.0	141.4	11.0	否	原地保留
294	321	血桐	20.5	64.4	6.0	否	建議移除
295	322	血桐	20.2	63.5	10.0	否	建議移除
296	323	血桐	22.4	70.4	6.5	否	建議移除
297	324	正榕	59.2	186.0	11.0	否	原地保留
298	325	血桐	22.5	70.7	10.0	否	建議移除
299	326	血桐	18.8	59.1	6.0	否	建議移除
300	327	血桐	24.8	77.9	9.0	否	建議移除
301	328	血桐	25.3	79.5	10.0	否	建議移除
302	329	正榕	55.1	173.1	11.0	否	原地保留
303	330	正榕	17.3	54.3	8.0	否	建議移除
304	331	構樹	22.2	69.7	7.5	否	建議移除
305	332	正榕	69.8	219.3	10.0	否	原地保留
306	333	印度橡膠樹	60.0	188.5	11.0	否	建議移除
307	334	馬拉巴栗	17.8	55.9	7.5	否	建議移除
308	337	芒果	32.0	100.5	8.0	否	建議移除
309	338	正榕	75.0	235.6	10.5	否	原地保留

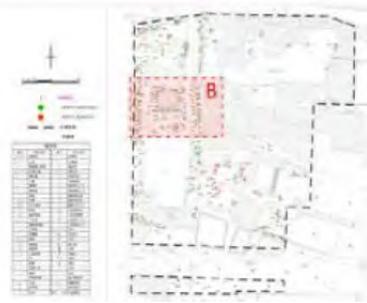
項次	編號	樹種	胸高直徑 (cm)	樹胸圍 (cm)	樹高(m)	是否為受 保護樹木	處理方式
310	339	正榕	46.5	146.1	7.5	否	樹木滅失
311	340	印度橡膠樹	51.0	160.2	9.0	否	樹木滅失
312	341	正榕	33.4	104.9	8.5	否	建議移除
313	343	正榕	63.4	199.2	11.0	否	原地保留
314	344	正榕	59.2	186.0	10.0	否	原地保留
315	345	正榕	35.4	111.2	5.0	否	建議移除
316	346	正榕	62.5	196.3	11.0	否	原地保留
317	347	正榕	77.0	241.9	11.0	否	原地保留
318	348	正榕	41.7	131.0	11.0	否	原地保留
319	349	構樹	23.0	72.3	8.0	否	建議移除
320	350	血桐	12.2	38.3	6.0	否	建議移除
321	353	馬拉巴栗	7.6	23.9	4.5	否	建議移除
322	359	緬梔	10.5	33.0	5.0	否	樹木滅失
323	361	釋迦	8.4	26.4	4.0	否	樹木滅失
324	362	蛋黃果	12.0	37.7	5.0	否	樹木滅失
325	365	臺灣樂樹	18.0	56.5	7.0	否	建議移除
326	366	白玉蘭	20.8	65.3	7.5	否	樹木滅失
327	367	柚子	10.3	32.4	4.0	否	建議移除
328	370	構樹	37.6	118.1	6.5	否	建議移除
329	372	血桐	41.1	129.1	7.0	否	建議移除
330	373	血桐	18.8	59.1	7.5	否	建議移除
331	374	血桐	21.5	67.5	7.5	否	建議移除
332	377	血桐	15.0	47.1	7.5	否	建議移除
333	378	山黃麻	36.0	113.1	9.5	否	建議移除
334	379	構樹	18.6	58.4	8.0	否	建議移除
335	380	銀合歡	14.6	45.9	7.5	否	建議移除
336	381	血桐	36.5	114.7	6.0	否	建議移除
337	386	構樹	23.6	74.1	8.0	否	建議移除
338	387	構樹	23.7	74.5	8.5	否	建議移除
339	388	構樹	26.9	84.5	7.5	否	建議移除
340	389	構樹	13.6	42.7	5.0	否	建議移除
341	390	構樹	14.0	44.0	5.5	否	建議移除
342	391	構樹	11.0	34.6	5.0	否	建議移除
343	392	血桐	21.5	67.5	5.5	否	建議移除
344	393	構樹	25.6	80.4	5.0	否	建議移除
345	394	構樹	24.6	77.3	5.0	否	建議移除

項次	編號	樹種	胸高直徑 (cm)	樹胸圍 (cm)	樹高(m)	是否為受 保護樹木	處理方式
346	395	馬拉巴栗	8.2	25.8	3.5	否	建議移除
347	396	雀榕	32.8	103.0	5.5	否	建議移除
348	398	血桐	25.7	80.7	6.0	否	建議移除
349	399	正榕	45.0	141.4	8.5	否	原地保留
350	400	正榕	48.0	150.8	8.5	否	原地保留
351	401	正榕	23.2	72.9	5.0	否	原地保留
352	402	正榕	33.5	105.2	6.0	否	原地保留
353	403	澳洲鴨腳木	20.4	64.1	8.0	否	建議移除
354	404	正榕	18.8	48.7	8.0	否	原地保留
355	406	正榕	55.0	172.8	8.5	否	原地保留
356	407	正榕	27.0	84.8	6.0	否	建議移除
357	408	正榕	30.6	96.1	9.0	否	原地保留
358	409	正榕	43.0	135.1	10.0	否	原地保留
359	411	正榕	36.7	115.3	13.0	否	建議移除
360	413	正榕	76.0	238.8	10.0	否	原地保留
361	415	雀榕	13.0	40.8	5.0	否	建議移除
362	416	雀榕	24.1	75.7	5.0	否	建議移除
363	417	馬拉巴栗	13.0	40.8	6.5	否	建議移除
364	418	血桐	39.9	125.3	7.0	否	建議移除
365	419	構樹	29.5	92.7	8.5	否	建議移除
366	420	大葉雀榕	58.1	182.5	10.0	否	建議移除
367	421	血桐	43.5	136.7	8.5	否	建議移除
368	422	血桐	29.4	92.4	8.5	否	建議移除
369	423	血桐	42.0	131.9	5.5	否	樹木滅失
370	424	大葉雀榕	57.0	179.1	9.0	否	建議移除
371	425	構樹	22.1	69.4	9.0	否	建議移除
372	426	構樹	29.0	91.1	9.0	否	建議移除
373	427	正榕	71.4	224.3	10.0	否	建議移除
374	428	山黃麻	24.2	76.0	8.0	否	建議移除
375	429	稜果榕	20.0	62.8	5.0	否	建議移除
376	430	茄苳	36.0	113.1	6.5	否	建議移除
377	431	構樹	22.3	70.1	4.0	否	建議移除
378	432	構樹	15.0	47.1	5.0	否	建議移除
379	433	構樹	14.8	46.5	5.0	否	建議移除
380	434	芒果	18.0	56.5	5.5	否	建議移除
381	436	桑樹	17.9	56.2	7.0	否	建議移除

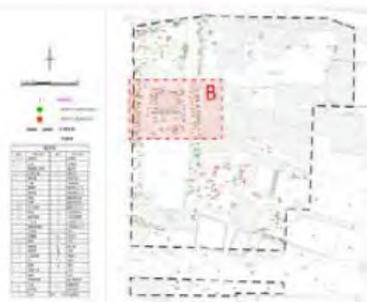
項次	編號	樹種	胸高直徑 (cm)	樹胸圍 (cm)	樹高(m)	是否為受 保護樹木	處理方式
382	437	芒果	20.5	64.4	5.5	否	建議移除
383	438	桑樹	10.5	33.0	5.5	否	建議移除
384	443	桑樹	17.5	55.0	7.0	否	建議移除
385	444	龍眼	11.0	34.6	5.0	否	樹木滅失
386	451	芭樂	13.9	43.7	4.2	否	建議移除
387	462	構樹	37.6	118.1	7.0	否	樹木滅失
388	464	山黃麻	10.6	33.3	3.8	否	建議移除
389	465	檫樹	10.2	32.0	2.4	否	建議移除
390	468	柚子	6.6	20.7	3.0	否	樹木滅失
391	471	柚子	15.3	48.1	3.7	否	建議移除
392	473	山黃麻	48.1	151.1	8.0	否	建議移除
393	476	血桐	42.3	132.9	8.0	否	建議移除
394	477	楊桃	17.7	55.6	4.8	否	建議移除
395	478	正榕	50.0	157.1	8.0	否	建議移除
396	480	芭樂	28.9	90.8	6.5	否	樹木滅失

4.2 樹木基本資料表：

樹木編號	5		基地位置			
樹種	蓮霧					
學名	<i>Syzygium samarangense</i>					
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍					
樹高(m)	11	樹胸徑(m)	0.379	樹胸圍(m)	1.190	
樹冠幅(m)	10	樹齡	不詳	植生年	不詳	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市政府工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____					
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：					
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形					
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：					
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯病蟲害。中間具空洞深10cm，幹部截斷處萌生不定枝。					
填表日期	113.02.29		填表人	台正營造有限公司		
樹木照片			  			
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：					
種植地點改善說明	以根控盆假植八里汙水處理廠，樹木以間距 ≥ 5 公尺於廠內綠地假植，設立竹支架固定，必要時以鋼纜拉稱。					
其他備註						

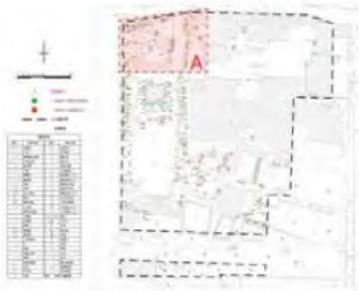
樹木編號	29		基地位置			
樹種	大王椰子					
學名	<i>Roystonea regia</i>					
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍					
樹高(m)	14	樹胸徑(m)	0.396	樹胸圍(m)	1.246	
樹冠幅(m)	7	樹齡	不詳	植生年	不詳	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____					
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____					
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形					
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯病蟲害。根領遭大量藤蔓枯落物掩蓋，主幹具大量藤蔓攀附。					
填表日期	113.02.29		填表人	台正營造有限公司		
樹木照片	  					
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
種植地點改善說明	以根控盆假植八里汙水處理廠，樹木以間距 ≥ 5 公尺於廠內綠地假植，設立竹支架固定，必要時以鋼纜拉稱。					
其他備註						

樹木編號	42		基地位置			
樹種	大王椰子					
學名	<i>Roystonea regia</i>					
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍					
樹高(m)	14	樹胸徑(m)	0.310	樹胸圍(m)	0.976	
樹冠幅(m)	7	樹齡	不詳	植生年	不詳	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市政府工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____					
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____					
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形					
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
生長狀況描述	生長勢佳，無明顯病蟲害。主幹上具大量植物攀附，生長旺盛，無明顯病蟲害或重大結構缺陷。					
填表日期	113.02.29		填表人	台正營造有限公司		
樹木照片						
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
種植地點改善說明	以根控盆假植八里汙水處理廠，樹木以間距 ≥ 5 公尺於廠內綠地假植，設立竹支架固定，必要時以鋼纜拉稱。					
其他備註						

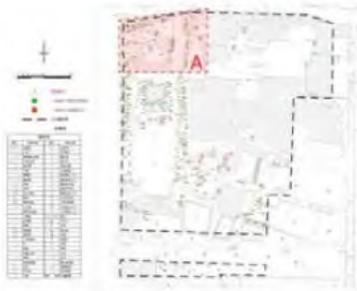
樹木編號	74		基地位置			
樹種	臺灣欒樹					
學名	<i>Koelreuteria elegans</i>					
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍					
樹高(m)	8	樹胸徑(m)	0.300	樹胸圍(m)	0.940	
樹冠幅(m)	6	樹齡	不詳	植生年	不詳	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市政府工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____					
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____					
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形					
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
生長狀況描述	生長勢尚可，樹體根領遭埋覆，無明顯病蟲害。					
填表日期	113.02.29	填表人	台正營造有限公司			
樹木照片						
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
種植地點改善說明	假植後回植於原基地內預定位置。					
其他備註						

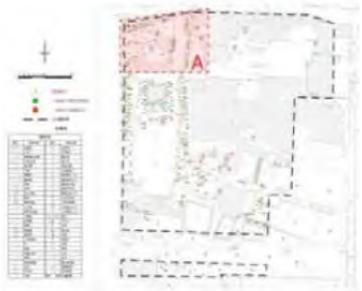
樹木編號	188		基地 位置			
樹種	小葉南洋杉					
學名	<i>Araucaria heterophylla</i>					
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍					
樹高(m)	10.5	樹胸徑(m)	0.324	樹胸圍(m)	1.018	
樹冠幅 (m)	3.5	樹齡	不詳	植生年	不詳	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市政府工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____					
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____					
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形					
生長地點 概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
生長狀況 描述	生長勢尚佳，無明顯病蟲害。受鄰近樹木擠壓。					
填表日期	113.03.29		填表人	台正營造有限公司		
樹木照片						
預計移植 地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
種植地點 改善說明	以根控盆假植八里汙水處理廠，樹木以間距 ≥ 5 公尺於廠內綠地假植，設立竹支架固定，必要時以鋼纜拉稱。					
其他備註						

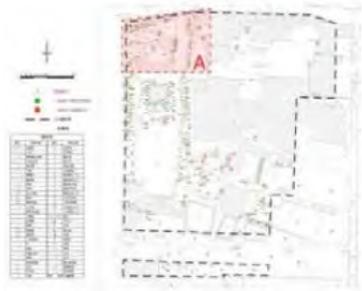
樹木編號	199		基地位置		
樹種	龍眼				
學名	<i>Dimocarpus longan</i>				
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍				
樹高(m)	6	樹胸徑(m)	0.105	樹胸圍(m)	0.332
樹冠幅(m)	4.5	樹齡	不詳	植生年	不詳
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市政府工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____				
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯病蟲害或重大結構缺陷。				
填表日期	113.02.29	填表人	台正營造有限公司		
樹木照片					
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
種植地點改善說明	以根控盆假植八里汙水處理廠，樹木以間距 ≥ 5 公尺於廠內綠地假植，設立竹支架固定，必要時以鋼纜拉稱。				
其他備註					

樹木編號	200		基地位置		
樹種	龍眼				
學名	<i>Dimocarpus longan</i>				
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍				
樹高(m)	6	樹胸徑(m)	0.105	樹胸圍(m)	0.330
樹冠幅(m)	2	樹齡	不詳	植生年	不詳
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市政府工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____				
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯病蟲害或重大結構缺陷。				
填表日期	113.02.29		填表人	台正營造有限公司	
樹木照片					
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
種植地點改善說明	以根控盆假植八里汙水處理廠，樹木以間距 ≥ 5 公尺於廠內綠地假植，設立竹支架固定，必要時以鋼纜拉稱。				
其他備註					

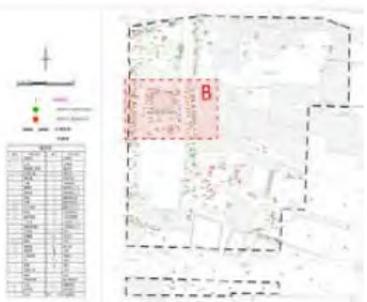
樹木編號	201		基地位置		
樹種	龍眼				
學名	<i>Dimocarpus longan</i>				
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍				
樹高(m)	7	樹胸徑(m)	0.188	樹胸圍(m)	0.592
樹冠幅(m)	5	樹齡	不詳	植生年	不詳
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市政府工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____				
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯病蟲害或重大結構缺陷。				
填表日期	113.02.29	填表人	台正營造有限公司		
樹木照片					
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
種植地點改善說明	以根控盆假植八里汙水處理廠，樹木以間距 ≥ 5 公尺於廠內綠地假植，設立竹支架固定，必要時以鋼纜拉稱。				
其他備註					

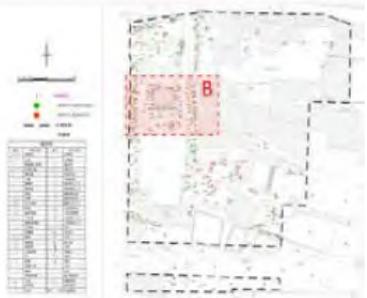
樹木編號	202		基地位置		
樹種	龍眼				
學名	<i>Dimocarpus longan</i>				
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍				
樹高(m)	7.5	樹胸徑(m)	0.168	樹胸圍(m)	0.528
樹冠幅(m)	4	樹齡	不詳	植生年	不詳
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____				
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯病蟲害或重大結構缺陷。				
填表日期	113.02.29	填表人	台正營造有限公司		
樹木照片	  				
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
種植地點改善說明	以根控盆假植八里汙水處理廠，樹木以間距 ≥ 5 公尺於廠內綠地假植，設立竹支架固定，必要時以鋼纜拉稱。				
其他備註					

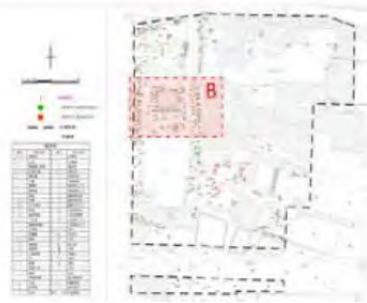
樹木編號	204		基地位置		
樹種	龍眼				
學名	<i>Dimocarpus longan</i>				
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍				
樹高(m)	7	樹胸徑(m)	0.123	樹胸圍(m)	0.387
樹冠幅(m)	3	樹齡	不詳	植生年	不詳
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市政府工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____				
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯病蟲害或重大結構缺陷。樹冠受建物及鄰樹遮蔽影響。				
填表日期	113.02.29	填表人	台正營造有限公司		
樹木照片					
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
種植地點改善說明	以根控盆假植八里汙水處理廠，樹木以間距 ≥ 5 公尺於廠內綠地假植，設立竹支架固定，必要時以鋼纜拉稱。				
其他備註					

樹木編號	205		基地 位置		
樹種	龍眼				
學名	<i>Dimocarpus longan</i>				
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍				
樹高(m)	7.5	樹胸徑(m)	0.133	樹胸圍(m)	0.418
樹冠幅(m)	5	樹齡	不詳	植生年	不詳
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市政府工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____				
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯病蟲害或重大結構缺陷。				
填表日期	113.02.29	填表人	台正營造有限公司		
樹木照片					
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
種植地點改善說明	以根控盆假植八里汙水處理廠，樹木以間距 ≥ 5 公尺於廠內綠地假植，設立竹支架固定，必要時以鋼纜拉稱。				
其他備註					

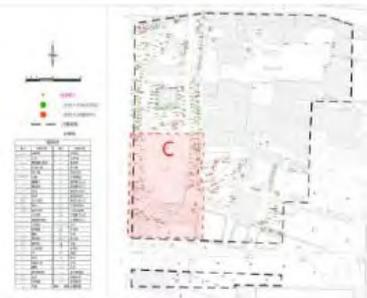
樹木編號	210		基地位置			
樹種	茄苳					
學名	<i>Bischofia javanica</i>					
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍					
樹高(m)	9	樹胸徑(m)	0.318	樹胸圍(m)	1.000	
樹冠幅(m)	4.5	樹齡	不詳	植生年	不詳	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市政府工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____					
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____					
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形					
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input checked="" type="checkbox"/> 5. 其他： <u>棲地周邊工程進行中，有廢棄物堆放</u>					
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯病蟲害。					
填表日期	113. 02. 29		填表人	台正營造有限公司		
樹木照片	  					
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
種植地點改善說明	假植後回植於原基地內預定位置。					
其他備註						

樹木編號	220		基地位置		
樹種	苦楝				
學名	<i>Melia azedarach</i>				
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍				
樹高(m)	8	樹胸徑(m)	0.277	樹胸圍(m)	0.870
樹冠幅(m)	7	樹齡	不詳	植生年	不詳
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____				
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯病蟲害或重大結構缺陷。				
填表日期	113.02.29		填表人	台正營造有限公司	
樹木照片					
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
種植地點改善說明	假植後回植於原基地內預定位置。				
其他備註					

樹木編號	223		基地位置		
樹種	苦楝				
學名	<i>Melia azedarach</i>				
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍				
樹高(m)	7.5	樹胸徑(m)	0.235	樹胸圍(m)	0.740
樹冠幅(m)	5	樹齡	不詳	植生年	不詳
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：				
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：				
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯病蟲害或重大結構缺陷。				
填表日期	113.02.29	填表人	台正營造有限公司		
樹木照片					
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：				
種植地點改善說明	假植後回植於原基地內預定位置。				
其他備註					

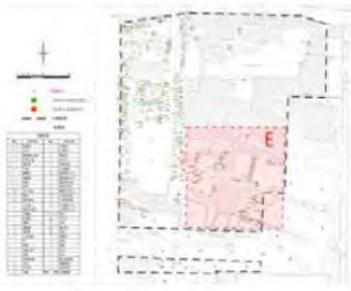
樹木編號	233		基地位置		
樹種	黃椰子				
學名	<i>Dyopsis lutescens</i>				
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍				
樹高(m)	7	樹胸徑(m)	無法測量	樹胸圍(m)	無法測量
樹冠幅(m)	7	樹齡	不詳	植生年	不詳
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____				
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
生長狀況描述	為一叢生之龐大樹體，整體生長勢尚佳，無明顯病蟲害。				
填表日期	113. 02. 29	填表人	台正營造有限公司		
樹木照片					
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
種植地點改善說明	以根控盆假植八里汙水處理廠，樹木以間距 ≥ 5 公尺於廠內綠地假植，設立竹支架固定，必要時以鋼纜拉稱。				
其他備註					

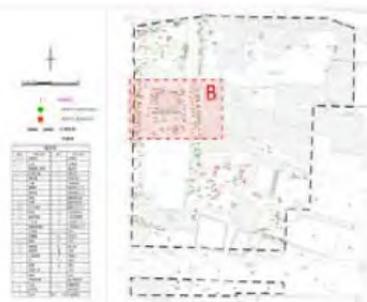
樹木編號	234		基地位置			
樹種	蓮霧					
學名	<i>Syzygium samarangense</i>					
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍					
樹高(m)	8	樹胸徑(m)	0.270	樹胸圍(m)	0.840	
樹冠幅(m)	6	樹齡	不詳	植生年	不詳	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市政府工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私 有：_____					
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：					
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形					
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：					
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯病蟲害或重大結構缺陷。					
填表日期	113.02.29		填表人	台正營造有限公司		
樹木照片	  					
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：					
種植地點改善說明	以根控盆假植八里汙水處理廠，樹木以間距 ≥ 5 公尺於廠內綠地假植，設立竹支架固定，必要時以鋼纜拉稱。					
其他備註						

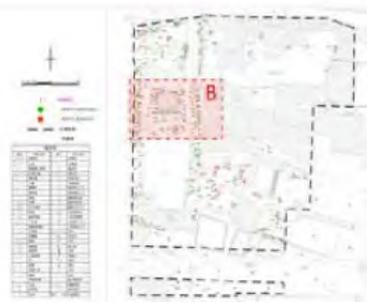
樹木編號	266		基地位置			
樹種	茄苳					
學名	<i>Bischofia javanica</i>					
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍					
樹高(m)	4.5	樹胸徑(m)	0.162	樹胸圍(m)	0.510	
樹冠幅(m)	4	樹齡	不詳	植生年	不詳	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____					
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____					
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形					
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯病蟲害或重大結構缺陷。					
填表日期	113. 02. 29		填表人	台正營造有限公司		
樹木照片						
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
種植地點改善說明	假植後回植於原基地內預定位置。					
其他備註						

樹木編號	280		基地位置		
樹種	酪梨				
學名	<i>Persea americana</i>				
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍				
樹高(m)	4.3	樹胸徑(m)	0.154	樹胸圍(m)	0.486
樹冠幅(m)	3.5	樹齡	不詳	植生年	不詳
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____				
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯病蟲害。低分岔幹須注意夾皮。				
填表日期	113.02.29		填表人	台正營造有限公司	
樹木照片					
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
種植地點改善說明	假植後回植於原基地內預定位置。				
其他備註					

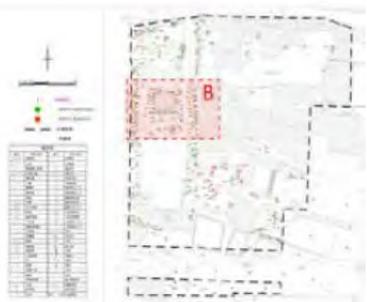
樹木編號	292		基地位置		
樹種	島榕				
學名	<i>Ficus virgata</i>				
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍				
樹高(m)	6.5	樹胸徑(m)	0.166	樹胸圍(m)	0.524
樹冠幅(m)	7	樹齡	不詳	植生年	不詳
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市政府工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____				
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯病蟲害或重大結構缺陷。				
填表日期	113.02.29	填表人	台正營造有限公司		
樹木照片					
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
種植地點改善說明	以根控盆假植八里汙水處理廠，樹木以間距 ≥ 5 公尺於廠內綠地假植，設立竹支架固定，必要時以鋼纜拉稱。				
其他備註					

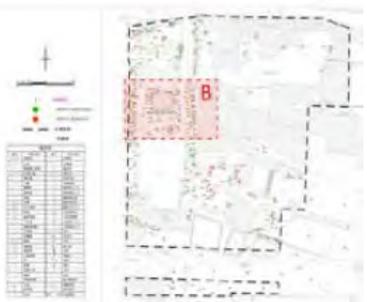
樹木編號	299		基地位置			
樹種	茄苳					
學名	<i>Bischofia javanica</i>					
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍					
樹高(m)	8.5	樹胸徑(m)	0.270	樹胸圍(m)	0.850	
樹冠幅(m)	5	樹齡	不詳	植生年	不詳	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____					
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____					
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形					
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯病蟲害或重大結構缺陷。					
填表日期	113.02.29		填表人	台正營造有限公司		
樹木照片	  					
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
種植地點改善說明	假植後回植於原基地內預定位置。					
其他備註						

樹木編號	342		基地 位置		
樹種	印度橡膠樹				
學名	<i>Ficus elastica</i>				
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍				
樹高(m)	11	樹胸徑(m)	0.795	樹胸圍(m)	249.8
樹冠幅(m)	7	樹齡	不詳	植生年	不詳
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市政府工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____				
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯病蟲害。生育地雜亂，多雜物堆放，氣根旺盛。				
填表日期	113.02.29	填表人	台正營造有限公司		
樹木照片					
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
種植地點改善說明	以根控盆假植八里汙水處理廠，樹木以間距≥5公尺於廠內綠地假植，設立竹支架固定，必要時以鋼纜拉稱。				
其他備註					

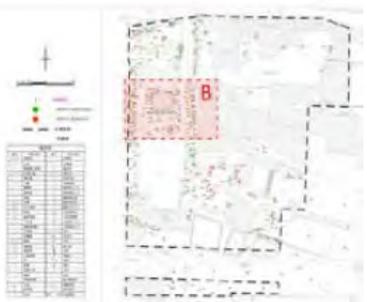
樹木編號	351		基地位置		
樹種	酪梨				
學名	<i>Persea americana</i>				
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍				
樹高(m)	10	樹胸徑(m)	0.236	樹胸圍(m)	0.742
樹冠幅(m)	4.5	樹齡	不詳	植生年	不詳
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市政府工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____				
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯病蟲害。棲地週邊堆放廢棄物。				
填表日期	113.02.29	填表人	台正營造有限公司		
樹木照片					
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
種植地點改善說明	假植後回植於原基地內預定位置。				
其他備註					

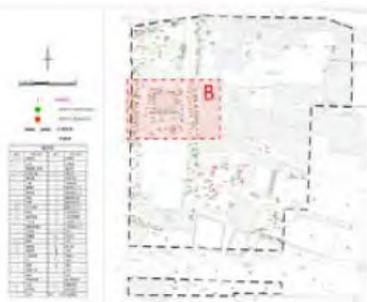
樹木編號	352		基地位置		
樹種	櫻花				
學名	<i>Prunus campanulata</i>				
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍				
樹高(m)	5	樹胸徑(m)	0.094	樹胸圍(m)	0.298
樹冠幅(m)	2.5	樹齡	不詳	植生年	不詳
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市政府工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____				
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯病蟲害。樹冠上有火龍果攀附。棲地週邊堆放廢棄物。				
填表日期	113.02.29	填表人	台正營造有限公司		
樹木照片					
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
種植地點改善說明	假植後回植於原基地內預定位置。				
其他備註					

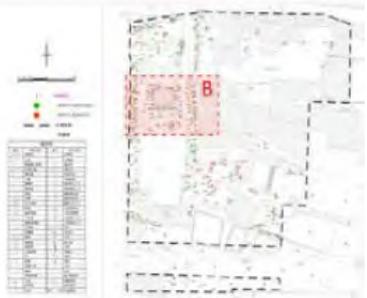
樹木編號	354		基地位置		
樹種	龍眼				
學名	<i>Dimocarpus longan</i>				
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍				
樹高(m)	6	樹胸徑(m)	0.222	樹胸圍(m)	0.700
樹冠幅(m)	5	樹齡	不詳	植生年	不詳
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市府工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私 有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：				
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：				
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯病蟲害。				
填表日期	113.02.29		填表人	台正營造有限公司	
樹木照片					
					
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：				
種植地點改善說明	以根控盆假植八里汙水處理廠，樹木以間距 ≥ 5 公尺於廠內綠地假植，設立竹支架固定，必要時以鋼纜拉稱。				
其他備註					

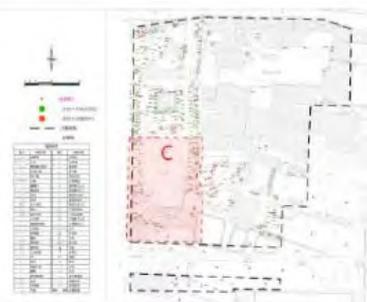
樹木編號	355		基地 位置		
樹種	柚子				
學名	<i>Citrus maxima</i>				
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍				
樹高(m)	6	樹胸徑(m)	0.152	樹胸圍(m)	0.478
樹冠幅(m)	4	樹齡	不詳	植生年	不詳
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市府工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____				
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯病蟲害。				
填表日期	113.02.29		填表人	台正營造有限公司	
樹木照片			 		
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
種植地點改善說明	以根控盆假植八里汙水處理廠，樹木以間距 ≥ 5 公尺於廠內綠地假植，設立竹支架固定，必要時以鋼纜拉稱。				
其他備註					

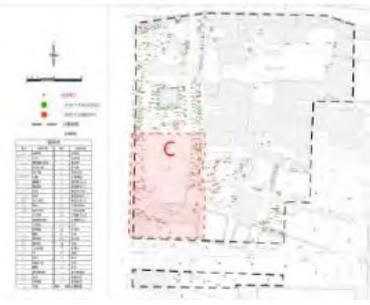
樹木編號	356		基地位置		
樹種	龍眼				
學名	<i>Dimocarpus longan</i>				
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍				
樹高(m)	7.5	樹胸徑(m)	0.319	樹胸圍(m)	1.004
樹冠幅(m)	6	樹齡	不詳	植生年	不詳
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____				
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯病蟲害。				
填表日期	113.02.29		填表人	台正營造有限公司	
樹木照片			 		
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
種植地點改善說明	以根控盆假植八里汙水處理廠，樹木以間距 ≥ 5 公尺於廠內綠地假植，設立竹支架固定，必要時以鋼纜拉稱。				
其他備註					

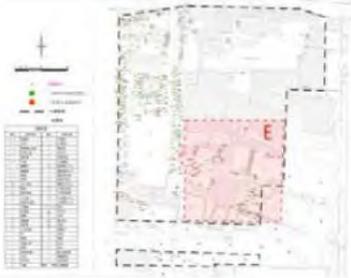
樹木編號	357		基地位置		
樹種	楊桃				
學名	<i>Averrhoa carambola</i>				
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍				
樹高(m)	5	樹胸徑(m)	0.132	樹胸圍(m)	0.416
樹冠幅(m)	2.5	樹齡	不詳	植生年	不詳
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市政府工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____				
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形				
生長地點概述	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
生長狀況描述	生長尚可，無明顯病蟲害。雙主幹低分岔具內生樹皮。				
填表日期	113.02.29		填表人	台正營造有限公司	
樹木照片			 		
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
種植地點改善說明	以根控盆假植八里汙水處理廠，樹木以間距 ≥ 5 公尺於廠內綠地假植，設立竹支架固定，必要時以鋼纜拉稱。				
其他備註					

樹木編號	358		基地位置		
樹種	龍眼				
學名	<i>Dimocarpus longan</i>				
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍				
樹高(m)	5	樹胸徑(m)	0.226	樹胸圍(m)	0.710
樹冠幅(m)	7	樹齡	不詳	植生年	不詳
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市政府工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私 有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：				
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形				
生長地點概述	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：				
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯病蟲害。				
填表日期	113.02.29		填表人	台正營造有限公司	
樹木照片					
					
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：				
種植地點改善說明	以根控盆假植八里汙水處理廠，樹木以間距 ≥ 5 公尺於廠內綠地假植，設立竹支架固定，必要時以鋼纜拉稱。				
其他備註					

樹木編號	360		基地位置		
樹種	芒果				
學名	<i>Mangifera indica</i>				
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍				
樹高(m)	8.5	樹胸徑(m)	0.396	樹胸圍(m)	1.244
樹冠幅(m)	6	樹齡	不詳	植生年	不詳
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市政府工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：				
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形				
生長地點概述	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：				
生長狀況描述	生長尚可，無明顯病蟲害。雙主幹低分岔具內生樹皮。				
填表日期	113.02.29		填表人	台正營造有限公司	
樹木照片			 		
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：				
種植地點改善說明	以根控盆假植八里汙水處理廠，樹木以間距 ≥ 5 公尺於廠內綠地假植，設立竹支架固定，必要時以鋼纜拉稱。				
其他備註					

樹木編號	363		基地位置		
樹種	阿勃勒				
學名	<i>Cassia fistula</i>				
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍				
樹高(m)	7	樹胸徑(m)	0.147	樹胸圍(m)	0.462
樹冠幅(m)	4.5	樹齡	不詳	植生年	不詳
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市政府工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____				
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形				
生長地點概述	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
生長狀況描述	生長勢佳，無明顯病蟲害。生育地多箭竹生長。				
填表日期	113.02.29	填表人	台正營造有限公司		
樹木照片					
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
種植地點改善說明	假植後回植於原基地內預定位置。				
其他備註					

樹木編號	364		基地 位置		
樹種	欖仁				
學名	<i>Terminalia catappa</i>				
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍				
樹高(m)	6	樹胸徑(m)	0.145	樹胸圍(m)	0.458
樹冠幅(m)	3.5	樹齡	不詳	植生年	不詳
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市政府工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____				
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
生長狀況描述	棲地環境雜亂，樹冠層葉量較少。生長勢尚可，無明顯病蟲害。				
填表日期	113.02.29		填表人	台正營造有限公司	
樹木照片					
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
種植地點改善說明	以根控盆假植八里汙水處理廠，樹木以間距 ≥ 5 公尺於廠內綠地假植，設立竹支架固定，必要時以鋼纜拉稱。				
其他備註					

樹木編號	368		基地 位置		
樹種	樟樹				
學名	<i>Cinnamomum camphora</i>				
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍				
樹高(m)	6.5	樹胸徑(m)	0.190	樹胸圍(m)	0.610
樹冠幅(m)	3.8	樹齡	不詳	植生年	不詳
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市政府工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____				
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯重大結構缺陷或病蟲害發現。				
填表日期	113.02.29	填表人	台正營造有限公司		
樹木照片					
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
種植地點改善說明	假植後回植於原基地內預定位置。				
其他備註					

樹木編號	369		基地位置			
樹種	鳳凰木					
學名	<i>Delonix regia</i>					
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍					
樹高(m)	6	樹胸徑(m)	19.4	樹胸圍(m)	61.2	
樹冠幅(m)	5	樹齡	不詳	植生年	不詳	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市府工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____					
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____					
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形					
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯重大結構缺陷或病蟲害發現。					
填表日期	113.02.29		填表人	台正營造有限公司		
樹木照片						
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
種植地點改善說明	假植後回植於原基地內預定位置。					
其他備註						

樹木編號	371		基地位置			
樹種	枇杷					
學名	<i>Eriobotrya japonica</i>					
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍					
樹高(m)	3.5	樹胸徑(m)	0.101	樹胸圍(m)	0.318	
樹冠幅(m)	2	樹齡	不詳	植生年	不詳	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____					
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____					
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形					
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯重大結構缺陷或病蟲害發現。					
填表日期	113.02.29		填表人	台正營造有限公司		
樹木照片						
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
種植地點改善說明	以根控盆假植八里汙水處理廠，樹木以間距 ≥ 5 公尺於廠內綠地假植，設立竹支架固定，必要時以鋼纜拉稱。					
其他備註						

樹木編號	376		基地位置		
樹種	茄苳				
學名	<i>Bischofia javanica</i>				
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍				
樹高(m)	6.5	樹胸徑(m)	0.170	樹胸圍(m)	0.519
樹冠幅(m)	3	樹齡	不詳	植生年	不詳
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市政府工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____				
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯重大結構缺陷或病蟲害發現。受鄰樹壓迫，樹冠生長勢向東。				
填表日期	113.02.29		填表人	台正營造有限公司	
樹木照片			 		
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
種植地點改善說明	假植後回植於原基地內預定位置。				
其他備註					

樹木編號	382		基地位置			
樹種	土肉桂					
學名	<i>Cinnamomum osmophloeum</i>					
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍					
樹高(m)	5.5	樹胸徑(m)	0.245	樹胸圍(m)	0.770	
樹冠幅(m)	4.5	樹齡	不詳	植生年	不詳	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市政府工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____					
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：					
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形					
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：					
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯重大結構缺陷或病蟲害發現。					
填表日期	113.02.29		填表人	台正營造有限公司		
樹木照片	 					
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：					
種植地點改善說明	假植後回植於原基地內預定位置。					
其他備註						

樹木編號	383		基地位置			
樹種	土肉桂					
學名	<i>Cinnamomum osmophloeum</i>					
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍					
樹高(m)	4	樹胸徑(m)	0.095	樹胸圍(m)	0.297	
樹冠幅(m)	3	樹齡	不詳	植生年	不詳	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市政府工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____					
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：					
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形					
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：					
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯重大結構缺陷或病蟲害發現。					
填表日期	113.02.29		填表人	台正營造有限公司		
樹木照片	  					
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：					
種植地點改善說明	假植後回植於原基地內預定位置。					
其他備註						

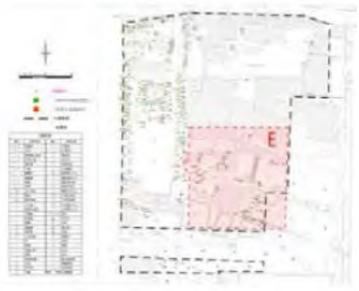
樹木編號	384		基地位置			
樹種	土肉桂					
學名	<i>Cinnamomum osmophloeum</i>					
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍					
樹高(m)	5.5	樹胸徑(m)	0.293	樹胸圍(m)	0.921	
樹冠幅(m)	5	樹齡	不詳	植生年	不詳	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市政府工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____					
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：					
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形					
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：					
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯重大結構缺陷或病蟲害發現。雙主幹低分岔，具內生樹皮。					
填表日期	113.02.29		填表人	台正營造有限公司		
樹木照片	   					
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：					
種植地點改善說明	假植後回植於原基地內預定位置。					
其他備註						

樹木編號	385		基地位置			
樹種	芒果					
學名	<i>Melaleuca leucadendra</i>					
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍					
樹高(m)	4	樹胸徑(m)	0.122	樹胸圍(m)	0.382	
樹冠幅(m)	3	樹齡	不詳	植生年	不詳	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____					
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____					
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形					
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
生長狀況描述	生長勢尚可，根領遭覆土掩埋，無明顯重大結構缺陷或病蟲害發現。					
填表日期	113.02.29		填表人	台正營造有限公司		
樹木照片						
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
種植地點改善說明	以根控盆假植八里汙水處理廠，樹木以間距 ≥ 5 公尺於廠內綠地假植，設立竹支架固定，必要時以鋼纜拉稱。					
其他備註						

樹木編號	397		基地位置		
樹種	龍眼				
學名	<i>Dimocarpus longan</i>				
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍				
樹高(m)	5	樹胸徑(m)	0.145	樹胸圍(m)	0.458
樹冠幅(m)	3.5	樹齡	不詳	植生年	不詳
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市政府工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____				
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形				
生長地點概述	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
生長狀況描述	生長勢尚可，自身枝幹相連且具內生樹皮，無明顯病蟲害發現。				
填表日期	113.02.29	填表人	台正營造有限公司		
樹木照片					
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
種植地點改善說明	以根控盆假植八里汙水處理廠，樹木以間距 ≥ 5 公尺於廠內綠地假植，設立竹支架固定，必要時以鋼纜拉稱。				
其他備註					

樹木編號	414		基地位置			
樹種	稜果榕					
學名	<i>Ficus septica</i>					
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍					
樹高(m)	4.5	樹胸徑(m)	0.137	樹胸圍(m)	0.430	
樹冠幅(m)	2.5	樹齡	不詳	植生年	不詳	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市政府工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____					
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____					
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形					
生長地點概述	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯病蟲害發現。					
填表日期	113.02.29		填表人	台正營造有限公司		
樹木照片						
						
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
種植地點改善說明	假植後回植於原基地內預定位置。					
其他備註						

樹木編號	435		基地位置			
樹種	芒果					
學名	<i>Mangifera indica</i>					
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍					
樹高(m)	6	樹胸徑(m)	0.246	樹胸圍(m)	0.771	
樹冠幅(m)	4.5	樹齡	不詳	植生年	不詳	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____					
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____					
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形					
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯病蟲害發現。主幹曾遭截頂，樹幹形成多主枝。					
填表日期	113. 02. 29		填表人	台正營造有限公司		
樹木照片						
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
種植地點改善說明	以根控盆假植八里汙水處理廠，樹木以間距 ≥ 5 公尺於廠內綠地假植，設立竹支架固定，必要時以鋼纜拉稱。					
其他備註						

樹木編號	439		基地位置			
樹種	芭樂					
學名	<i>Psidium guajava</i>					
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍					
樹高(m)	6	樹胸徑(m)	0.120	樹胸圍(m)	0.379	
樹冠幅(m)	4	樹齡	不詳	植生年	不詳	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市政府工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____					
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____					
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形					
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯病蟲害。					
填表日期	113. 02. 29		填表人	台正營造有限公司		
樹木照片						
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
種植地點改善說明	假植後回植於原基地內預定位置。					
其他備註						

樹木編號	440		基地 位置		
樹種	芭樂				
學名	<i>Psidium guajava</i>				
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍				
樹高(m)	6	樹胸徑(m)	0.240	樹胸圍(m)	0.749
樹冠幅(m)	5	樹齡	不詳	植生年	不詳
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____				
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯病蟲害。主幹遭截頂，新生枝條嫁接中。				
填表日期	113.02.29	填表人	台正營造有限公司		
樹木照片					
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
種植地點改善說明	假植後回植於原基地內預定位置。				
其他備註					

樹木編號	441		基地位置			
樹種	酪梨					
學名	<i>Persea americana</i>					
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍					
樹高(m)	5.5	樹胸徑(m)	0.171	樹胸圍(m)	0.538	
樹冠幅(m)	4	樹齡	不詳	植生年	不詳	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市政府工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____					
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____					
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形					
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯病蟲害。主幹傾斜生長，曾遭斷頭修剪，導致頂芽優勢不佳，往側枝發展。					
填表日期	113. 02. 29		填表人	台正營造有限公司		
樹木照片						
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
種植地點改善說明	假植後回植於原基地內預定位置。					
其他備註						

樹木編號	442		基地位置			
樹種	龍眼					
學名	<i>Dimocarpus longan</i>					
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍					
樹高(m)	6	樹胸徑(m)	0.180	樹胸圍(m)	0.559	
樹冠幅(m)	4	樹齡	不詳	植生年	不詳	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____					
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____					
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形					
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
生長狀況描述	生長勢尚佳，無明顯病蟲害。					
填表日期	113.02.29		填表人	台正營造有限公司		
樹木照片						
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
種植地點改善說明	以根控盆假植八里汙水處理廠，樹木以間距 ≥ 5 公尺於廠內綠地假植，設立竹支架固定，必要時以鋼纜拉稱。					
其他備註						

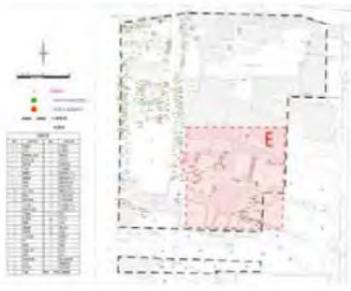
樹木編號	445		基地位置		
樹種	檸檬				
學名	<i>Citrus limon</i>				
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍				
樹高(m)	4.5	樹胸徑(m)	0.144	樹胸圍(m)	0.452
樹冠幅(m)	3	樹齡	不詳	植生年	不詳
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____				
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯病蟲害。				
填表日期	113.02.29		填表人	台正營造有限公司	
樹木照片			 		
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
種植地點改善說明	假植後回植於原基地內預定位置。				
其他備註					

樹木編號	446		基地位置		
樹種	芒果				
學名	<i>Mangifera indica</i>				
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍				
樹高(m)	6	樹胸徑(m)	0.180	樹胸圍(m)	0.560
樹冠幅(m)	4	樹齡	不詳	植生年	不詳
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____				
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯病蟲害。				
填表日期	113.02.29		填表人	台正營造有限公司	
樹木照片					
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
種植地點改善說明	以根控盆假植八里汙水處理廠，樹木以間距 ≥ 5 公尺於廠內綠地假植，設立竹支架固定，必要時以鋼纜拉稱。				
其他備註					

樹木編號	447		基地位置			
樹種	芒果					
學名	<i>Mangifera indica</i>					
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍					
樹高(m)	5.5	樹胸徑(m)	0.245	樹胸圍(m)	0.770	
樹冠幅(m)	4	樹齡	不詳	植生年	不詳	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____					
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____					
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形					
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯病蟲害。					
填表日期	113.02.29		填表人	台正營造有限公司		
樹木照片						
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
種植地點改善說明	以根控盆假植八里汙水處理廠，樹木以間距 ≥ 5 公尺於廠內綠地假植，設立竹支架固定，必要時以鋼纜拉稱。					
其他備註						

樹木編號	448		基地位置			
樹種	芒果					
學名	<i>Mangifera indica</i>					
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍					
樹高(m)	6.5	樹胸徑(m)	0.170	樹胸圍(m)	0.533	
樹冠幅(m)	4	樹齡	不詳	植生年	不詳	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____					
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____					
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形					
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯病蟲害。					
填表日期	113. 02. 29		填表人	台正營造有限公司		
樹木照片						
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
種植地點改善說明	以根控盆假植八里汙水處理廠，樹木以間距 ≥ 5 公尺於廠內綠地假植，設立竹支架固定，必要時以鋼纜拉稱。					
其他備註						

樹木編號	449		基地位置			
樹種	芒果					
學名	<i>Mangifera indica</i>					
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍					
樹高(m)	6.5	樹胸徑(m)	0.168	樹胸圍(m)	0.529	
樹冠幅(m)	3	樹齡	不詳	植生年	不詳	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____					
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____					
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形					
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯病蟲害。					
填表日期	113.02.29		填表人	台正營造有限公司		
樹木照片						
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
種植地點改善說明	以根控盆假植八里汙水處理廠，樹木以間距 ≥ 5 公尺於廠內綠地假植，設立竹支架固定，必要時以鋼纜拉稱。					
其他備註						

樹木編號	452		基地位置			
樹種	芒果					
學名	<i>Mangifera indica</i>					
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍					
樹高(m)	7	樹胸徑(m)	0.420	樹胸圍(m)	1.320	
樹冠幅(m)	10	樹齡	不詳	植生年	不詳	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市政府工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____					
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____					
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形					
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯病蟲害。					
填表日期	113.02.29		填表人	台正營造有限公司		
樹木照片				 		
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
種植地點改善說明	以根控盆假植八里汙水處理廠，樹木以間距 ≥ 5 公尺於廠內綠地假植，設立竹支架固定，必要時以鋼纜拉稱。					
其他備註						

樹木編號	453		基地位置			
樹種	龍眼					
學名	<i>Dimocarpus longan</i>					
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍					
樹高(m)	7	樹胸徑(m)	0.130	樹胸圍(m)	0.410	
樹冠幅(m)	4	樹齡	不詳	植生年	不詳	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____					
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____					
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形					
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯病蟲害。					
填表日期	113.02.29		填表人	台正營造有限公司		
樹木照片						
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
種植地點改善說明	以根控盆假植八里汙水處理廠，樹木以間距 ≥ 5 公尺於廠內綠地假植，設立竹支架固定，必要時以鋼纜拉稱。					
其他備註						

樹木編號	454		基地位置			
樹種	波羅蜜					
學名	<i>Artocarpus heterophyllus</i>					
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍					
樹高(m)	7	樹胸徑(m)	0.133	樹胸圍(m)	0.419	
樹冠幅(m)	4	樹齡	不詳	植生年	不詳	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市政府工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____					
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____					
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形					
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯病蟲害。					
填表日期	113. 02. 29		填表人	台正營造有限公司		
樹木照片	  					
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
種植地點改善說明	以根控盆假植八里汙水處理廠，樹木以間距 ≥ 5 公尺於廠內綠地假植，設立竹支架固定，必要時以鋼纜拉稱。					
其他備註						

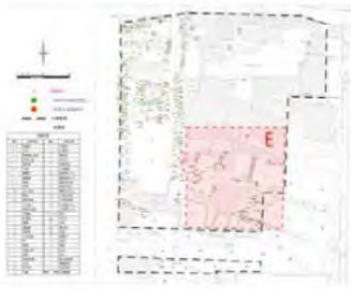
樹木編號	455		基地位置		
樹種	柚子				
學名	<i>Citrus maxima</i>				
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍				
樹高(m)	6	樹胸徑(m)	0.210	樹胸圍(m)	0.661
樹冠幅(m)	6	樹齡	不詳	植生年	不詳
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市政府工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____				
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯病蟲害。				
填表日期	113.02.29		填表人	台正營造有限公司	
樹木照片					
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
種植地點改善說明	以根控盆假植八里汙水處理廠，樹木以間距 ≥ 5 公尺於廠內綠地假植，設立竹支架固定，必要時以鋼纜拉稱。				
其他備註					

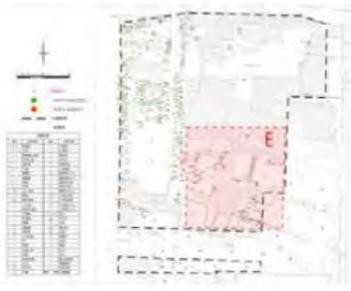
樹木編號	456		基地位置		
樹種	波羅蜜				
學名	<i>Artocarpus heterophyllus</i>				
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍				
樹高(m)	7.5	樹胸徑(m)	0.165	樹胸圍(m)	0.519
樹冠幅(m)	3	樹齡	不詳	植生年	不詳
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市政府工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私 有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：				
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：				
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯病蟲害。				
填表日期	113.02.29		填表人	台正營造有限公司	
樹木照片					
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：				
種植地點改善說明	以根控盆假植八里汙水處理廠，樹木以間距 ≥ 5 公尺於廠內綠地假植，設立竹支架固定，必要時以鋼纜拉稱。				
其他備註					

樹木編號	457		基地位置			
樹種	龍眼					
學名	<i>Dimocarpus longan</i>					
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍					
樹高(m)	6.5	樹胸徑(m)	0.190	樹胸圍(m)	0.599	
樹冠幅(m)	3.5	樹齡	不詳	植生年	不詳	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____					
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____					
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形					
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯病蟲害。					
填表日期	113. 02. 29		填表人	台正營造有限公司		
樹木照片						
						
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
種植地點改善說明	以根控盆假植八里汙水處理廠，樹木以間距 ≥ 5 公尺於廠內綠地假植，設立竹支架固定，必要時以鋼纜拉稱。					
其他備註						

樹木編號	458		基地位置			
樹種	龍眼					
學名	<i>Dimocarpus longan</i>					
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍					
樹高(m)	6	樹胸徑(m)	0.150	樹胸圍(m)	0.471	
樹冠幅(m)	4	樹齡	不詳	植生年	不詳	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____					
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____					
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形					
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯病蟲害。					
填表日期	113. 02. 29		填表人	台正營造有限公司		
樹木照片						
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
種植地點改善說明	以根控盆假植八里汙水處理廠，樹木以間距 ≥ 5 公尺於廠內綠地假植，設立竹支架固定，必要時以鋼纜拉稱。					
其他備註						

樹木編號	459		基地位置			
樹種	龍眼					
學名	<i>Dimocarpus longan</i>					
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍					
樹高(m)	5.5	樹胸徑(m)	0.111	樹胸圍(m)	0.349	
樹冠幅(m)	2	樹齡	不詳	植生年	不詳	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市政府工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____					
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____					
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形					
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯病蟲害。					
填表日期	113.02.29		填表人	台正營造有限公司		
樹木照片	  					
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
種植地點改善說明	以根控盆假植八里汙水處理廠，樹木以間距 ≥ 5 公尺於廠內綠地假植，設立竹支架固定，必要時以鋼纜拉稱。					
其他備註						

樹木編號	460		基地位置			
樹種	龍眼					
學名	<i>Dimocarpus longan</i>					
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍					
樹高(m)	6	樹胸徑(m)	0.130	樹胸圍(m)	0.411	
樹冠幅(m)	2	樹齡	不詳	植生年	不詳	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____					
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____					
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形					
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
生長狀況描述	生長勢尚佳，無明顯病蟲害。					
填表日期	113. 02. 29		填表人	台正營造有限公司		
樹木照片				 		
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
種植地點改善說明	以根控盆假植八里汙水處理廠，樹木以間距 ≥ 5 公尺於廠內綠地假植，設立竹支架固定，必要時以鋼纜拉稱。					
其他備註						

樹木編號	461		基地 位置		
樹種	龍眼				
學名	<i>Dimocarpus longan</i>				
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍				
樹高(m)	6	樹胸徑(m)	0.142	樹胸圍(m)	0.449
樹冠幅 (m)	4	樹齡	不詳	植生年	不詳
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____				
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形				
生長地點 概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
生長狀況 描述	生長勢尚佳，無明顯病蟲害。				
填表日期	113. 02. 29		填表人	台正營造有限公司	
樹木照片					
預計移植 地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
種植地點 改善說明	以根控盆假植八里汙水處理廠，樹木以間距 ≥ 5 公尺於廠內綠地假植，設立竹支架固定，必要時以鋼纜拉稱。				
其他備註					

樹木編號	463		基地 位置			
樹種	檸檬					
學名	<i>Citrus limon</i>					
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍					
樹高(m)	5	樹胸徑(m)	0.180	樹胸圍(m)	0.580	
樹冠幅 (m)	4.5	樹齡	不詳	植生年	不詳	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____					
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____					
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形					
生長地點 概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
生長狀況 描述	生長勢尚佳，無明顯病蟲害。					
填表日期	113.02.29		填表人	台正營造有限公司		
樹木照片						
預計移植 地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
種植地點 改善說明	假植後回植於原基地內預定位置。					
其他備註						

樹木編號	466		基地位置			
樹種	紅楠					
學名	<i>Machilus thunbergii</i>					
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍					
樹高(m)	3.8	樹胸徑(m)	0.273	樹胸圍(m)	0.859	
樹冠幅(m)	3	樹齡	不詳	植生年	不詳	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____					
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____					
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形					
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯病蟲害。火龍果攀附生長，樹冠遭攀藤大面積覆蓋。					
填表日期	113.02.29		填表人	台正營造有限公司		
樹木照片	  					
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
種植地點改善說明	假植後回植於原基地內預定位置。					
其他備註						

樹木編號	467		基地位置			
樹種	柚子					
學名	<i>Citrus maxima</i>					
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍					
樹高(m)	3.3	樹胸徑(m)	0.152	樹胸圍(m)	0.478	
樹冠幅(m)	2.5	樹齡	不詳	植生年	不詳	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私 有：_____					
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：					
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形					
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：					
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯病蟲害。					
填表日期	113.02.29		填表人	台正營造有限公司		
樹木照片						
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：					
種植地點改善說明	以根控盆假植八里汙水處理廠，樹木以間距 ≥ 5 公尺於廠內綠地假植，設立竹支架固定，必要時以鋼纜拉稱。					
其他備註						

樹木編號	469		基地 位置		
樹種	柚子				
學名	<i>Citrus maxima</i>				
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍				
樹高(m)	4	樹胸徑(m)	0.127	樹胸圍(m)	0.400
樹冠幅(m)	2.5	樹齡	不詳	植生年	不詳
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市政府工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____				
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯病蟲害。樹冠遭攀藤覆蓋。				
填表日期	113.02.29	填表人	台正營造有限公司		
樹木照片					
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
種植地點改善說明	以根控盆假植八里汙水處理廠，樹木以間距 ≥ 5 公尺於廠內綠地假植，設立竹支架固定，必要時以鋼纜拉稱。				
其他備註					

樹木編號	470		基地 位置			
樹種	柚子					
學名	<i>Citrus maxima</i>					
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍					
樹高(m)	2.2	樹胸徑(m)	0.106	樹胸圍(m)	0.334	
樹冠幅 (m)	2	樹齡	不詳	植生年	不詳	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____					
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____					
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形					
生長地點 概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
生長狀況 描述	生長勢尚可，無明顯病蟲害。					
填表日期	113.02.29		填表人	台正營造有限公司		
樹木照片						
預計移植 地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
種植地點 改善說明	以根控盆假植八里汙水處理廠，樹木以間距 ≥ 5 公尺於廠內綠地假植，設立竹支架固定，必要時以鋼纜拉稱。					
其他備註						

樹木編號	472		基地位置			
樹種	芒果					
學名	<i>Mangifera indica</i>					
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍					
樹高(m)	8	樹胸徑(m)	0.18	樹胸圍(m)	0.565	
樹冠幅(m)	3	樹齡	不詳	植生年	不詳	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____					
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：					
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形					
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：					
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯病蟲害。					
填表日期	113.02.29		填表人	台正營造有限公司		
樹木照片						
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：					
種植地點改善說明	以根控盆假植八里汙水處理廠，樹木以間距 ≥ 5 公尺於廠內綠地假植，設立竹支架固定，必要時以鋼纜拉稱。					
其他備註						

樹木編號	474		基地 位置			
樹種	雀榕					
學名	<i>Ficus superba</i>					
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍					
樹高(m)	10	樹胸徑(m)	0.556	樹胸圍(m)	1.747	
樹冠幅 (m)	7	樹齡	不詳	植生年	不詳	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____					
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____					
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形					
生長地點 概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
生長狀況 描述	生長勢尚可，無明顯病蟲害。					
填表日期	113.02.29		填表人	台正營造有限公司		
樹木照片	   					
預計移植 地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
種植地點 改善說明	以根控盆假植八里汙水處理廠，樹木以間距 ≥ 5 公尺於廠內綠地假植，設立竹支架固定，必要時以鋼纜拉稱。					
其他備註						

樹木編號	475		基地位置			
樹種	芒果					
學名	<i>Mangifera indica</i>					
樹木位置	濱江水資源再生中心基地範圍					
樹高(m)	9	樹胸徑(m)	0.237	樹胸圍(m)	0.730	
樹冠幅(m)	6	樹齡	不詳	植生年	不詳	
權屬	<input checked="" type="checkbox"/> 公有：臺北市工務局衛生下水道工程處 <input type="checkbox"/> 私有：_____					
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他：_____					
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開型 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特形					
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
生長狀況描述	生長勢尚可，無明顯病蟲害。					
填表日期	113.02.29		填表人	台正營造有限公司		
樹木照片	  					
預計移植地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
種植地點改善說明	以根控盆假植八里汙水處理廠，樹木以間距 ≥ 5 公尺於廠內綠地假植，設立竹支架固定，必要時以鋼纜拉稱。					
其他備註						

5. 非屬受保護樹木之證明文件

經上臺北市府受保護樹木資訊平台查詢，此區域內無已登錄之列管受保護樹木。

臺北市府
TAIPEI
受保護樹木資訊平台

首頁 / 受保護樹木查詢

[受保護樹木查詢]

認識受保護樹木 受保護樹木查詢 受保護樹木Q&A 相關法令與檔案下載 樹保會議議程及記錄

地址

樹木編號	行政區	樹種	所在位置
502	中山區	榕	中山區大佳里濱江街256巷1-2號
503	中山區	榕	中山區復華里濱江街5號林安泰古厝

1



6. 斷根及移植預定期程

6.1 落葉性樹種

表 4 落葉性樹種樹木斷根、移植作業項目時程

項次	樹種	規格 cm	株數	移植適期	月份												移植適期
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	臺灣欒樹	30	1	11月-3月												113年3月斷根修剪 113年6月假植 預計118年回植	
2	苦楝	23-28	2														
3	櫻花	9.5	1		■												
4	鳳凰木	19.4	1		▲			●									
5	阿勃勒	14.6	1														
6	欖仁	14.6	1														
7	辣木	33.9	1		■										113年3、6月斷根修剪 113年9月移植 預計118年回植		
				▲			▲				●						
合計			8														

■=修剪 ▲=斷根 ●=移植

6.2 溫帶及亞熱帶常綠性樹種

表 5 溫帶及亞熱帶常綠性樹種樹木斷根、移植作業項目時程

項次	數種	規格 cm	株數	移植適期	月份												移植適期
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	樟樹	19	2	1-4月												113年3月斷根修剪 113年6月假植 預計118年回植	
2	檸檬	14-18	2														
3	紅楠	27.3	1		■												
4	柚子	10-21	5		▲				●								
5	枇杷	10.1	1														
合計			11														

■=修剪 ▲=斷根 ●=移植

6.3 熱帶常綠性樹種

表 6 熱帶常綠性樹種樹木斷根、移植作業項目時程

項次	樹種	規格 cm	株數	移植適期	月份												移植適期
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	茄苳	13-28	4	5-10月												113年3月斷根修剪 113年6月假植 預計118年回植	
2	酪梨	15-24	3														
3	土肉桂	9-25	2														
4	稜果榕	13.7	1														
5	芭樂	12-24	2														
6	蓮霧	27	1		■												
7	龍眼	10-23	16		▲				●								
8	島榕	16.6	1														
8	芒果	12-25	8														
9	波羅蜜	13-17	2														
10	楊桃	13.3	1														

項次	樹種	規格 cm	株數	移植適期	月份												移植適期
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
11	蓮霧	37.9	1													113年3、6月斷根修剪 113年9月假植 預計118年回植	
12	土肉桂	29.3	1														
13	雀榕	61.5	1		■												
14	龍眼	31.8	1		▲			▲							●		
15	芒果	36-42	2														
16	印度橡膠樹	75	1														
合計			48														

■=修剪 ▲=斷根 ●=移植

6.4 棕櫚科樹種

表 7 棕櫚科樹種樹木斷根、移植作業項目時程

項次	數種	規格 cm	株數	移植適期	月份												移植適期
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	大王椰子	31-41	2	6-10月	■											113年3、6月斷根修剪 113年9月假植 預計118年回植	
2	黃椰子	>30	1		▲			▲							●		
合計			3														

■=修剪 ▲=斷根 ●=移植

6.5 針葉樹種

表 8 針葉樹種樹木斷根、移植作業項目時程

項次	數種	規格 cm	株數	移植適期	月份												移植適期
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	小葉南洋杉	32.4	1	12-2	■				▲						●	113年3、6月斷根修剪， 113年9月假植 預計118年回植	
合計			1		▲												

■=修剪 ▲=斷根 ●=移植

本案共移植71株，有臺灣欒樹1株、苦楝2株、櫻花1株、鳳凰木1株、阿勃勒1株、欖仁1株、辣木1株、樟樹2株、檸檬2株、紅楠1株、柚子5株、枇杷1株、茄苳4株、酪梨3株、土肉桂3株、稜果榕1株、芭樂2株、蓮霧2株、龍眼17株、島榕1株、芒果10株、波羅蜜2株、楊桃1株、雀榕1株、印度橡膠樹1株、大王椰子2株、黃椰子1株、小葉南洋杉1株。

胸高直徑30cm以下60株，斷根1次，養根間隔45-60日，預計於113年3月斷根，113年6月移植。

米高直徑30cm以上11株，斷根2次，養根間隔45-60日，預計於113年3月第一次斷根，113年6月第二次斷根，113年9月移植。

7. 樹木移植計畫

7.1 事前公告：

樹木移植前3日將樹木移植公告張貼於臺北市濱江街142號、濱江街150巷口，並通知大佳里辦公處。預定作業之路段及周邊張貼告示，標明施工內容、時間、範圍、施作單位及聯絡方式。



圖 12 公告張貼範例

7.2 修剪作業：

7.2.1 修剪前7日前通知樹木管理單位、監造單位、當地里長到場監督。

7.2.2 修剪作業依「臺北市樹木修剪作業規範」辦理，移植之樹木修剪應以樹冠清理為原則，若無特殊理由，應僅剪除枯枝、病枝、弱枝與老枝為主。

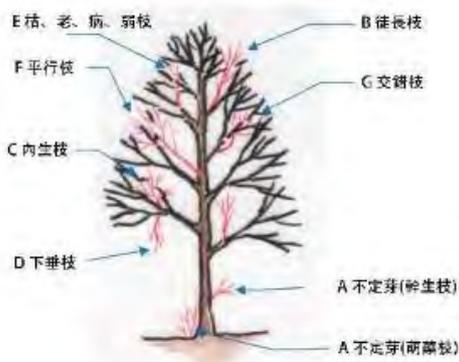


圖 13 樹冠清理須修剪之枝條

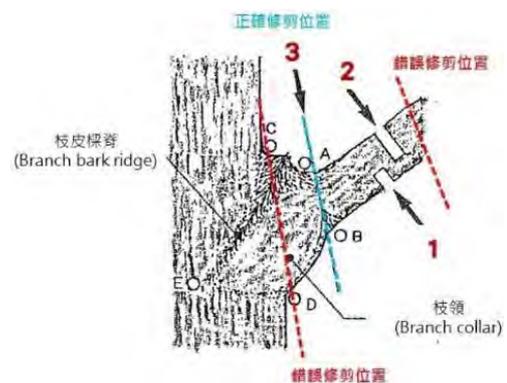


圖 14 樹木枝條正確修剪位置

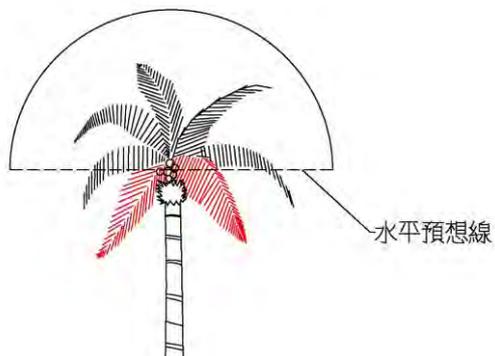


圖 15 棕櫚科植物修剪原則示意



圖 16 棕櫚科植物修除枯葉示意

7.2.3 樹木修剪示意圖：

<p>編號5蓮霧原樹型照片：</p> <p>□原樹高 11 公尺，樹幅 10 公尺，修剪後樹高 8 公尺，樹幅 7 公尺</p> 	<p>計畫後樹型示意圖：</p> <p>計畫修剪葉量: 25 %，將枯乾枝、病蟲害枝等不良枝條修除，考量其為基地外假植，需針對樹冠進行縮減，方能上路運輸，主幹主枝原則不修剪。</p> 
<p>主幹、主枝修剪部位說明圖說：</p> <p>主幹、主枝不修剪</p>	<p>側枝修剪部位說明圖說：</p> <p>樹冠清理原則僅針對枯腐枝進行處理，不修剪側枝。</p>

編號29大王椰子原樹型照片:

□原樹高 14 公尺，樹幅 7 公尺，修剪後樹高 14 公尺，樹幅 7 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 0 %，僅清理枯葉，移植前將樹身所有攀附植物清除。



主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

編號42大王椰子原樹型照片:

□原樹高 14 公尺，樹幅 7 公尺，修剪後樹高 14 公尺，樹幅 7 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 0 %，僅清理枯葉，移植前將樹身所有攀附植物清除



主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

編號74臺灣欒樹原樹型照片:

□原樹高 8.0 公尺，樹幅 6.0 公尺，修剪後
樹高 7.0 公尺，樹幅 5.0 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 20%。將枯乾枝、病蟲害枝等
不良枝條修除，樹冠適度縮減及回剪，主幹
主枝原則不修剪。



主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

編號188小葉南洋杉原樹型照片:

□原樹高 10.5 公尺，樹幅 3.5 公尺，修剪後樹高 10.5 公尺，樹幅 3.5 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 10 %，改善樹形並減少枝條塌壞風險，進行樹冠清理，並針對下垂枝進行修剪，以改善枝下高。



主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

編號199龍眼原樹型照片:

□原樹高 6.0 公尺，樹幅 4.5 公尺，修剪後
樹高 6.0 公尺，樹幅 4.5 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 10 %，改善樹形並減少枝條
塌壞風險，進行樹冠清理，並針對下垂枝進
行修剪，以改善枝下高。



主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

<p>編號200龍眼原樹型照片:</p> <p>□原樹高 6.0 公尺·樹幅 2.0 公尺·修剪後 樹高 6.0 公尺·樹幅 2.0 公尺</p> 	<p>計畫後樹型示意圖:</p> <p>計畫修剪葉量: 0 % · 僅進行枯枝修除。</p>
<p>主幹、主枝修剪部位說明圖說:</p> <p>主幹、主枝不修剪</p>	

編號201龍眼原樹型照片:

□原樹高 7.0 公尺，樹幅 5.0 公尺，修剪後
樹高 7.0 公尺，樹幅 5.0 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 10 %，改善樹形並減少枝條
塌壞風險，進行樹冠清理。



主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

編號202龍眼原樹型照片:

□原樹高 7.5 公尺，樹幅 4.0 公尺，修剪後
樹高 7.5 公尺，樹幅 4 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 15 %，改善樹形並減少枝條
塌壞風險，進行樹冠清理，清除幹生枝，針對
樹冠進行疏剪，增進樹冠間通風，並減輕樹
體荷重。



主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

<p>編號204龍眼原樹型照片:</p> <p>□原樹高 7.0 公尺，樹幅 3.0 公尺，修剪後 樹高 7.0 公尺，樹幅 3.0 公尺</p> 	<p>計畫後樹型示意圖:</p> <p>計畫修剪葉量: 0 %，僅進行枯枝修除。</p>
<p>主幹、主枝修剪部位說明圖說:</p> <p>主幹、主枝不修剪</p>	

編號205龍眼原樹型照片:

□原樹高 7.5 公尺，樹幅 5.0 公尺，修剪後
樹高 7.0 公尺，樹幅 5.0 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 15 %，改善樹形並減少枝條
塌壞風險，進行樹冠清理，並針對下垂枝進
行修剪，以改善枝下高。



主幹、主枝修剪部位說明圖說:
主幹、主枝不修剪

編號210茄苳原樹型照片:

□原樹高 9.0 公尺，樹幅 4.5 公尺，修剪後
樹高 9.0 公尺，樹幅 4.5 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 10 %，僅進行樹冠清理。



主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

編號220苦楝原樹型照片:

□原樹高 8.0 公尺，樹幅 7.0 公尺，修剪後
樹高 8.0 公尺，樹幅 6.0 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 10%，與鄰近樹木生長過近，
造成樹型偏斜、枝條枝徑比過長或是獅尾狀
樹冠之現象，為改善樹型並減少枝條塌壞風
險。應採樹冠清理為主，若需進行回剪擇以
前述修剪原則進行，並盡量維持原樹型。



主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

編號223苦楝原樹型照片:

□原樹高 7.5 公尺，樹幅 5.0 公尺，修剪後
樹高 7.5 公尺，樹幅 5.0 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 10 %，僅進行樹冠清理。



主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

<p>編號226茄苳原樹型照片:</p> <p>□原樹高 5.5 公尺，樹幅 3.0 公尺，修剪後 樹高 5.5 公尺，樹幅 3.0 公尺</p> 	<p>計畫後樹型示意圖:</p> <p>計畫修剪葉量: 0 %，僅進行枯枝修除。</p>
<p>主幹、主枝修剪部位說明圖說:</p> <p>主幹、主枝不修剪</p>	

編號233黃椰子原樹型照片:

□原樹高 7.0 公尺，樹幅 7.0 公尺，修剪後
樹高 7 公尺，樹幅 7 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 10 %，改善樹形並減少枝條
塌壞風險，進行樹冠清理，並針對下垂枝進
行修剪，以改善枝下高。



主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

編號234蓮霧原樹型照片:

□原樹高 8.0 公尺，樹幅 6.0 公尺，修剪後
樹高 7.0 公尺，樹幅 5.0 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 20 %，改善樹形並減少枝條
塌壞風險，進行樹冠清理，因其假植點位於
八里，需適當降低樹高及樹寬方能上路。



主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

編號266茄苳原樹型照片:

□原樹高 4.5 公尺，樹幅 4.0 公尺，修剪後
樹高 4.5 公尺，樹幅 4.0 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 10 %，僅進行樹冠清理。



主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

<p>編號280酪梨原樹型照片:</p> <p>□原樹高 4.3 公尺，樹幅 3.5 公尺，修剪後樹高 4.3 公尺，樹幅 3.5 公尺</p> 	<p>計畫後樹型示意圖:</p> <p>計畫修剪葉量: 0 %，本株樹木僅修除枯枝，移植前須將樹冠上攀附藤蔓移除。</p>
<p>主幹、主枝修剪部位說明圖說:</p> <p>主幹、主枝不修剪</p>	

編號292島榕原樹型照片:

□原樹高 6.5 公尺，樹幅 6.0 公尺，修剪後
樹高 公尺，樹幅 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 15 %，改善樹形並減少枝條
塌壞風險，進行樹冠清理，並針對下垂枝進
行修剪，以改善枝下高。



主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

編號299茄苳原樹型照片:

□原樹高 8.5 公尺，樹幅 5.0 公尺，修剪後
樹高 7.0 公尺，樹幅 5.0 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 10 %，本株樹木因位於林間
因鬱閉度高有徒長現象，應改善樹形並減少
枝條塌壞風險，進行樹冠清理。



主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

編號342印度橡膠樹原樹型照片:

□原樹高 11.0 公尺，樹幅 7.0 公尺，修剪後樹高 9 公尺，樹幅 5 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 25 %，改善樹形並減少枝條塌壞風險，進行樹冠清理，並針對下垂枝進行修剪，以改善枝下高。



主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

編號351酪梨原樹型照片:

□原樹高 10.0 公尺，樹幅 4.0 公尺，修剪後樹高 9.0 公尺，樹幅 4.0 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 10 %，改善樹形並減少枝條塌壞風險，進行樹冠清理，並針對下垂枝進行修剪，以改善枝下高。



主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

<p>編號352櫻花原樹型照片:</p> <p>□原樹高 5.0 公尺·樹幅 2.5 公尺·修剪後 樹高 5.0 公尺·樹幅 2.5 公尺</p> 	<p>計畫後樹型示意圖:</p> <p>計畫修剪葉量: 0 % · 本株樹木不修剪。</p>
<p>主幹、主枝修剪部位說明圖說:</p> <p>主幹、主枝不修剪</p>	

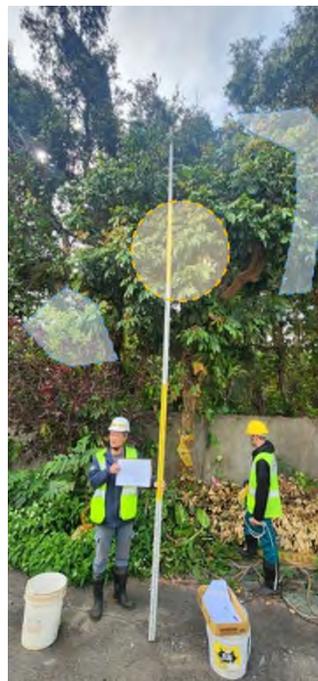
編號354龍眼原樹型照片:

□原樹高 6.0 公尺，樹幅 5.0 公尺，修剪後
樹高 5.5 公尺，樹幅 5.0 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 10 %，改善樹形並減少枝條
塌壞風險，進行樹冠清理，樹體攀附植物移
植前應清除完畢。



主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

<p>編號355柚子原樹型照片:</p> <p>□原樹高 6.0 公尺·樹幅 4.0 公尺·修剪後 樹高 公尺·樹幅 公尺</p> 	<p>計畫後樹型示意圖:</p> <p>計畫修剪葉量: 0 % · 本株樹木不修剪。</p>
<p>主幹、主枝修剪部位說明圖說:</p> <p>主幹、主枝不修剪</p>	

編號356龍眼原樹型照片:

□原樹高 7.5 公尺，樹幅 6.0 公尺，修剪後
樹高 7.5 公尺，樹幅 6.0 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 10 %，僅進行樹冠清理。



主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

<p>編號357楊桃原樹型照片:</p> <p>□原樹高 5.0 公尺，樹幅 2.5 公尺，修剪後 樹高 5.0 公尺，樹幅 2.5 公尺</p> 	<p>計畫後樹型示意圖:</p> <p>計畫修剪葉量: 0 %，本株樹木僅修除枯枝。</p>
<p>主幹、主枝修剪部位說明圖說:</p> <p>主幹、主枝不修剪</p>	

編號358龍眼原樹型照片:

□原樹高 7.5 公尺，樹幅 6.0 公尺，修剪後
樹高 7.5 公尺，樹幅 6.0 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 10 %，改善樹形並減少枝條
塌壞風險，進行樹冠清理，樹體攀附植物移
植前應清除完成。



主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

編號360芒果原樹型照片:

□原樹高 8.5 公尺，樹幅 6.0 公尺，修剪後
樹高 8.0 公尺，樹幅 6.0 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 15 %，改善樹形並減少枝條
塌壞風險，進行樹冠清理。



主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

編號363阿勃勒原樹型照片:

□原樹高 7.0 公尺，樹幅 4.5 公尺，修剪後
樹高 6.0 公尺，樹幅 4.0 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 15 %，改善樹形並減少枝條
塌壞風險，進行樹冠清理，並針對下垂枝進
行修剪，以改善枝下高。



主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

編號364欖仁原樹型照片:

□原樹高 6.0 公尺，樹幅 3.5 公尺，修剪後
樹高 5.0 公尺，樹幅 3.5 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 20 %，改善樹形並減少枝條
塌壞風險，進行樹冠清理，為避免樹冠重心
太高，易受風斷折，故將樹高降低約1m。



主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

編號368樟樹原樹型照片:

□原樹高 6.5 公尺，樹幅 3.8 公尺，修剪後
樹高 6.5 公尺，樹幅 3.8 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 5 %，本株樹木僅進行樹冠清理。
理。



主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

編號369鳳凰木原樹型照片:

□原樹高 6.0 公尺·樹幅 5 公尺·修剪後樹高 6.0 公尺，樹幅 5 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 5 % · 本株樹木僅進行樹冠清理。



主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

<p>編號371枇杷原樹型照片:</p> <p>□原樹高 3.5 公尺，樹幅 2.0 公尺，修剪後 樹高 3.5 公尺，樹幅 2.0 公尺</p> 	<p>計畫後樹型示意圖:</p> <p>計畫修剪葉量: 0 %，本株樹木不修剪。</p>
<p>主幹、主枝修剪部位說明圖說:</p> <p>主幹、主枝不修剪</p>	

編號375樟樹原樹型照片:

□原樹高 6.0 公尺，樹幅 4.3 公尺，修剪後
樹高 6.0 公尺，樹幅 4.3 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 5 %，本株樹木僅進行樹冠清
理。



主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

編號376茄苳原樹型照片:

□原樹高 6.5 公尺，樹幅 3.0 公尺，修剪後
樹高 6.0 公尺，樹幅 3.0 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 15 %，適度降低樹高以平衡
樹心，降低受風斷折風險，並進行樹冠清理。



主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

編號382土肉桂原樹型照片:

□原樹高 5.5 公尺，樹幅 4.5 公尺，修剪後
樹高 5.5 公尺，樹幅 4.5 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 5 %，僅樹冠清理。



主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

<p>編號383土肉桂原樹型照片:</p> <p>□原樹高 4.0 公尺，樹幅 3.0 公尺，修剪後 樹高 4.0 公尺，樹幅 3.0 公尺</p> 	<p>計畫後樹型示意圖:</p> <p>計畫修剪葉量: 0 %，本株樹木不修剪。</p>
<p>主幹、主枝修剪部位說明圖說:</p> <p>主幹、主枝不修剪</p>	

編號384土肉桂原樹型照片:

□原樹高 5.5 公尺，樹幅 5.0 公尺，修剪後
樹高 公尺，樹幅 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 10 %，改善樹形並減少枝條
塌壞風險，進行樹冠清理，並針對下垂枝進
行修剪，以改善枝下高。



主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

編號397龍眼原樹型照片:

□原樹高 5.0 公尺，樹幅 3.5 公尺，修剪後
樹高 4 公尺，樹幅 3.2 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 15 %，改善樹形並減少枝條
塌壞風險，進行樹冠清理。



主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

編號414稜果榕原樹型照片:

□原樹高 4.5 公尺，樹幅 2.5 公尺，修剪後
樹高 4.5 公尺，樹幅 2.5 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 5 %，僅樹冠清理。



主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

編號435芒果原樹型照片:

□原樹高 5.0 公尺，樹幅 4.0 公尺，修剪後
樹高 4.0 公尺，樹幅 3.5 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 15 %，本株樹木多徒長枝及
下垂枝，預計將部分徒長枝條修除並提升枝
下高。



主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

編號439芭樂原樹型照片:

□原樹高 6.0 公尺，樹幅 4.0 公尺，修剪後
樹高 6.0 公尺，樹幅 4.0 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 5 %，僅進行樹冠清理。



主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

編號440芭樂原樹型照片:

□原樹高 6.0 公尺，樹幅 5.0 公尺，修剪後
樹高 5.5 公尺，樹幅 4.5 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 10 %，改善樹形並減少枝條
塌壞風險，進行樹冠清理。



主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

<p>編號441酪梨原樹型照片:</p> <p>□原樹高 5.5 公尺·樹幅 4.0 公尺·修剪後 樹高 5.5 公尺·樹幅 4.0 公尺</p> 	<p>計畫後樹型示意圖:</p> <p>計畫修剪葉量: 0 % · 本株樹木不修剪。</p>
<p>主幹、主枝修剪部位說明圖說:</p> <p>主幹、主枝不修剪</p>	

編號442龍眼原樹型照片:

□原樹高 6.0 公尺，樹幅 4.0 公尺，修剪後
樹高 6.0 公尺，樹幅 4.0 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 15 %，改善樹形並減少枝條
塌壞風險，進行樹冠清理，並針對下垂枝進
行修剪，以改善枝下高。



主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

<p>編號445檸檬原樹型照片:</p> <p>□原樹高 4.5 公尺·樹幅 3.0 公尺·修剪後 樹高 4.5 公尺·樹幅 3.0 公尺</p> 	<p>計畫後樹型示意圖:</p> <p>計畫修剪葉量: 0 % · 本株樹木不修剪。</p>
<p>主幹、主枝修剪部位說明圖說:</p> <p>主幹、主枝不修剪</p>	

編號446芒果原樹型照片:

□原樹高 6.0 公尺，樹幅 4.0 公尺，修剪後
樹高 6.0 公尺，樹幅 4.0 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 8 %，僅進行樹冠清理。



主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

編號447芒果原樹型照片:

□原樹高 5.5 公尺，樹幅 4.0 公尺，修剪後
樹高 公尺，樹幅 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 10 %，改善樹形並移除徒長
枝條，進行樹冠清理。



主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

編號448芒果原樹型照片:

□原樹高 6.5 公尺，樹幅 4.0 公尺，修剪後
樹高 公尺，樹幅 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 10 %，改善樹形並減少枝條
塌壞風險，進行樹冠清理，並針對下垂枝進
行修剪，以改善枝下高。



主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

編號449芒果原樹型照片:

□原樹高 6.5 公尺，樹幅 3.0 公尺，修剪後
樹高 6.5 公尺，樹幅 3.0 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 0 %，改善樹形並減少枝條塌
壞風險，進行樹冠清理，並針對下垂枝進行
修剪，以改善枝下高。



主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

編號450辣木原樹型照片:

□原樹高 6.0 公尺，樹幅 6.0 公尺，修剪後
樹高 公尺，樹幅 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 10 %，應將樹冠進行平衡修
剪，並進行樹冠清理，假植時應將樹木扶正。



主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

編號452芒果原樹型照片:

□原樹高 7.0 公尺，樹幅 10.0 公尺，修剪後樹高 7 公尺，樹幅 7 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 20 %，改善樹形並減少枝條塌壞風險，進行樹冠清理。



主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

編號453龍眼原樹型照片:

□原樹高 7.0 公尺，樹幅 4.0 公尺，修剪後
樹高 7.0 公尺，樹幅 4.0 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 12 %，改善樹形並減少枝條
塌壞風險，進行樹冠清理。



主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

編號454波羅蜜原樹型照片:

□原樹高 7.0 公尺，樹幅 4.0 公尺，修剪後
樹高 7.0 公尺，樹幅 4.0 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 10 %，僅進行樹冠清理。



主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

編號455柚子原樹型照片:

□原樹高 6.0 公尺，樹幅 6.0 公尺，修剪後
樹高 6.0 公尺，樹幅 6.0 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 10 %，僅進行樹冠清理。



主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

編號456波羅蜜原樹型照片:

□原樹高 7.5 公尺，樹幅 3.0 公尺，修剪後
樹高 7.5 公尺，樹幅 3.0 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 8 %，僅進行樹冠清理。



主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

編號457龍眼原樹型照片:

□原樹高 6.5 公尺，樹幅 3.5 公尺，修剪後
樹高 6.0 公尺，樹幅 3.5 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 10 %，改善樹形並減少枝條
塌壞風險，進行樹冠清理。



主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

編號458龍眼原樹型照片:

□原樹高 6.0 公尺，樹幅 4.0 公尺，修剪後
樹高 6.0 公尺，樹幅 4.0 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 5 %，僅進行樹冠清理。



主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

<p>編號459龍眼原樹型照片:</p> <p>□原樹高 5.5 公尺，樹幅 2.0 公尺，修剪後 樹高 5.5 公尺，樹幅 2.0 公尺</p> 	<p>計畫後樹型示意圖:</p> <p>計畫修剪葉量: 0 %，僅修除枯枝。</p>
<p>主幹、主枝修剪部位說明圖說:</p> <p>主幹、主枝不修剪</p>	

<p>編號460龍眼原樹型照片:</p> <p>□原樹高 6.0 公尺，樹幅 2.0 公尺，修剪後 樹高 6.0 公尺，樹幅 2.0 公尺</p> 	<p>計畫後樹型示意圖:</p> <p>計畫修剪葉量: 0%，僅修除枯枝。</p>
<p>主幹、主枝修剪部位說明圖說:</p> <p>主幹、主枝不修剪</p>	

編號461龍眼原樹型照片:

□原樹高 6.0 公尺，樹幅 4.0 公尺，修剪後
樹高 公尺，樹幅 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 10 %，僅進行樹冠清理。



主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

<p>編號463檸檬原樹型照片:</p> <p>□原樹高 5.0 公尺·樹幅 4.5 公尺·修剪後 樹高 5.0 公尺·樹幅 4.5 公尺</p> 	<p>計畫後樹型示意圖:</p> <p>計畫修剪葉量: 0 % · 本株樹木不修剪。</p>
<p>主幹、主枝修剪部位說明圖說:</p> <p>主幹、主枝不修剪</p>	

編號466紅楠原樹型照片:

□原樹高 3.8 公尺，樹幅 3.0 公尺，修剪後
樹高 3.8 公尺，樹幅 3 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 5 %，僅進行樹冠清理。



主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

<p>編號467柚子原樹型照片:</p> <p>□原樹高 3.3 公尺·樹幅 2.5 公尺·修剪後 樹高 3.3 公尺·樹幅 2.5 公尺</p> 	<p>計畫後樹型示意圖:</p> <p>計畫修剪葉量: 0 % · 本株樹木不修剪。</p>
<p>主幹、主枝修剪部位說明圖說:</p> <p>主幹、主枝不修剪</p>	

<p>編號469柚子原樹型照片:</p> <p>□原樹高 4.0 公尺，樹幅 2.5 公尺，修剪後樹高 4.0 公尺，樹幅 2.5 公尺</p> 	<p>計畫後樹型示意圖:</p> <p>計畫修剪葉量: 0 %，本株樹木不修剪，惟移植前需去除樹冠上所有攀附植物。</p>
<p>主幹、主枝修剪部位說明圖說:</p> <p>主幹、主枝不修剪</p>	

編號470柚子原樹型照片:

□原樹高 3.2 公尺，樹幅 2.0 公尺，修剪後
樹高 3.2 公尺，樹幅 2.0 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 0 %，本株樹木不修剪。

主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

編號472芒果原樹型照片:

□原樹高 8.0 公尺，樹幅 3.0 公尺，修剪後
樹高 7.0 公尺，樹幅 3.0 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 15 %，改善樹形並減少枝條
塌壞風險，進行樹冠清理。



主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

編號474雀榕原樹型照片:

□原樹高 10.0 公尺，樹幅 7.0 公尺，修剪後樹高 8.0 公尺，樹幅 5.0 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 25 %，改善樹形並減少枝條塌壞風險，進行樹冠清理。



主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

編號475芒果原樹型照片:

□原樹高 9.0 公尺，樹幅 6.0 公尺，修剪後
樹高 7.0 公尺，樹幅 5.0 公尺



計畫後樹型示意圖:

計畫修剪葉量: 20 %，改善樹形並減少枝條
塌壞風險，進行樹冠清理。



主幹、主枝修剪部位說明圖說:

主幹、主枝不修剪

7.3 斷根作業：



圖 17 斷根示意圖



圖 18 斷根後施用傷口保護劑示意圖

- 7.3.1 本次移植作業共有 71 株，依樹種、移植適期、預定移植作業期、株數等，填列斷根及移植作業預定期程表。
- 7.3.2 斷根過程中挖掘規定大小之根球不需破壞既有人行道鋪面，無須事先向道路管理單位申請。
- 7.3.3 斷根前7日前通知樹木管理單位、監造單位到場監督。
- 7.3.4 斷根前已先勘查現地環境，應先立竹支架，以免作業中有發生傾倒之虞。
- 7.3.5 斷根後，為避免強風使樹木倒伏及傷害剛長出之新根，將立竹支架加強支撐。
- 7.3.6 斷根前應先挖掘環狀作業溝，是以重機具協助進行挖掘環狀作業溝，重機具為：挖土機，應順根系生長方向依放射狀向外挖掘土壤，並由人力進行根部斷根及修整根球作業，使其傷口平整。
- 7.3.7 斷根位置須盡量保留足夠大小的土球範圍，但如果原生長樹穴過小且樹中心偏向單邊生長，須以土球補償方式保留橢圓形土球。
- 7.3.8 使用殺菌劑或促進發根藥劑，於斷根部位進行灌注：開根寶。
- 7.3.9 斷根作業完成後將規劃養根措施，計畫每周至少澆水 1-2 次，並進行樹木根系生長情況檢察，視生長情況調整養護作業，施加適量發根劑或調整給水頻率，以促進發根，並追蹤樹勢發展、支架穩固性。
- 7.3.10 進行斷根作業後，該環狀溝內以原土回填。

7.4 根球挖掘：

- 7.4.1 根球挖掘作業7日前應通知監造單位到場監督。
- 7.4.2 挖掘根球將小心謹慎，不得使之破裂，以免損傷根部組織。

7.4.3 根球大小以樹胸徑5倍為基準，若有特殊理由(如：現地生長空間受限等)以致於根球規格不足樹胸徑5倍者，應採取補償措施(如：根球補償、進行導根作業等)。若以重機具協助則應順根系生長方向依放射狀向外挖掘，並由人力進行根部斷根及修整根球作業。

項次	樹木編號	樹種名稱	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)	根領 直徑 (cm)	根球挖掘尺寸		估計樹木整體 吊搬總重量 (公噸)
						根球直徑	根球深度	
1	5	蓮霧	11	37.9	47.3	2.5	1.0	12.00
2	29	大王椰子	14	39.6	40.0	2.0	1.0	8.59
3	42	大王椰子	14	31	32.5	1.5	1.0	4.92
4	74	臺灣欒樹	8	30	40.1	2.0	1.0	4.44
5	188	小葉南洋杉	10.5	32.4	37.0	2.0	1.0	7.75
6	199	龍眼	6	10.5	26.7	1.5	1.0	3.94
7	200	龍眼	6	10.5	20.0	1.0	1.0	0.48
8	201	龍眼	7	18.8	21.9	1.0	1.0	1.92
9	202	龍眼	7.5	16.8	25.2	1.5	1.0	4.05
10	204	龍眼	7	12.3	17.0	1.0	1.0	1.81
11	205	龍眼	7.5	13.3	37.2	2.0	1.0	7.01
12	210	茄苳	9	27.5	50.2	2.5	1.0	3.91
13	220	苦楝	8	27.7	29.6	1.5	1.0	3.85
14	223	苦楝	7.5	23.5	22.9	1.0	1.0	2.04
15	233	黃椰子	7	無法測量	143.0	3.0	1.0	18.17
16	234	蓮霧	8	27	35.4	2.0	1.0	7.35
17	266	茄苳	4.5	16.2	21.0	1.0	1.0	1.82
18	280	酪梨	4.3	15.1	16.9	1.0	1.0	1.80
19	292	島榕	6.5	16.6	21.5	1.0	1.0	1.86
20	299	茄苳	8.5	27	24.8	1.5	1.0	4.36
21	342	印度橡膠樹	11	75	125.0	4	1.0	32.37
22	351	酪梨	10	23.5	22.0	1.0	1.0	2.15
23	352	櫻花	5	9.5	14.7	1.0	1.0	1.76
24	354	龍眼	6	22.2	25.2	1.5	1.0	4.11
25	355	柚子	6	15.2	18.6	1.0	1.0	1.83
26	356	龍眼	7.5	31.8	39.0	2.0	1.0	5.00
27	357	楊桃	5	13.3	17.4	1.0	1.0	1.79
28	358	龍眼	5	22.6	30.4	1.5	1.0	2.29
29	360	芒果	8.5	39.6	40.0	2.0	1.0	7.93

項次	樹木編號	樹種名稱	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)	根領 直徑 (cm)	根球挖掘尺寸		估計樹木整體 吊搬總重量 (公噸)
						根球直徑	根球深度	
30	363	阿勃勒	7	14.6	15.3	1.0	1.0	1.84
31	364	欖仁	6	14.6	15.1	1.0	1.0	1.82
32	368	樟樹	6.5	19	26.2	1.5	1.0	4.07
33	369	鳳凰木	6	19.4	11.3	1.0	1.0	1.90
34	371	枇杷	3.5	10.1	12.0	1.0	1.0	1.75
35	375	樟樹	6	19	24.8	1.5	1.0	4.05
36	376	茄苳	6.5	17	16.0	1.0	1.0	1.87
37	382	土肉桂	5.5	24.5	37.5	2.0	1.0	7.16
38	383	土肉桂	4	9.5	14.3	1.0	1.0	1.75
39	384	土肉桂	5.5	29.3	30.0	1.5	1.0	4.25
40	385	芒果	4	12.2	11.8	1.0	1.0	1.77
41	397	龍眼	5	14.5	16.6	1.0	1.0	1.81
42	414	稜果榕	4.5	13.7	17.3	1.0	1.0	1.79
43	435	芒果	6	24.6	24.0	1.5	1.0	4.16
44	439	芭樂	6	12	20.0	1.0	1.0	0.69
45	440	芭樂	6	24	27.0	1.5	1.0	4.15
46	441	酪梨	5.5	17.1	26.0	1.5	1.0	4.01
47	442	龍眼	6	18	21.0	1.0	1.0	1.88
48	445	檸檬	4.5	14.4	14.5	1.0	1.0	1.80
49	446	芒果	6	18	27.8	1.5	1.0	4.03
50	447	芒果	5.5	24.5	34.6	2.0	1.0	7.16
51	448	芒果	6.5	17	20.0	1.0	1.0	1.54
52	449	芒果	6.5	16.8	22.0	1.0	1.0	1.87
53	450	辣木	6	33.9	28.3	1.5	1.0	4.41
54	452	芒果	7	42	49.9	2.5	1.0	8.56
55	453	龍眼	7	13	14.5	1.0	1.0	1.82
56	454	波羅蜜	7	13.3	23.0	1.5	1.0	3.98
57	455	柚子	6	21	24.9	1.5	1.0	4.09
58	456	波羅蜜	7.5	16.5	17.0	1.0	1.0	1.88
59	457	龍眼	6.5	19	26.0	1.5	1.0	4.07
60	458	龍眼	6	15	18.0	1.0	1.0	1.83
61	459	龍眼	5.5	11.1	11.5	1.0	1.0	1.78
62	460	龍眼	6	13	14.4	1.0	1.0	1.80
63	461	龍眼	6	14.2	14.8	1.0	1.0	1.82

項次	樹木編號	樹種名稱	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)	根領 直徑 (cm)	根球挖掘尺寸		估計樹木整體 吊搬總重量 (公噸)
						根球直徑	根球深度	
64	463	檸檬	5	18	21.1	1.0	1.0	1.85
65	466	紅楠	3.8	27.3	19.2	1.0	1.0	3.60
66	467	柚子	3.3	15.2	15.9	1.0	1.0	1.79
67	469	柚子	4	12.7	13.6	1.0	1.0	1.78
68	470	柚子	2.2	10.6	10.2	1.0	1.0	1.75
69	472	芒果	8	18	22.3	1.0	1.0	1.93
70	474	雀榕	10	55.6	77.0	4.0	1.0	30
71	475	芒果	9	23.7	25.1	1.5	1.0	4.27

7.5 包裹保護處置：

- 7.5.1 本案擬採用厚麻布3mm，包裹樹身、莖幹。工區內未移植樹木以麻布條包裹樹幹至分支點，避免施工時發生傷及樹木。
- 7.5.2 根球移植包裹材以可分解之環保材質(如麻布、麻繩等)進行根球包裹，假植樹木則直接以根控盆包裹。
- 7.5.3 樹幹包裹保護材料與枝條圍束繩，於定植後應立即拆除。如因特殊天候(夏季暴曬)與樹木狀況需持續包裹樹幹時，應重新整理包裹之，並定期檢查，如有破損需更換包裹材，於成活無虞(萌芽成葉)時，即應立即清理拆除。
- 7.5.4 本案棕櫚類植物大王椰子之頂芽及葉片將以塑膠繩圍束作保護，樹幹以束帶固定於車斗上，並加裝軟墊保護，防止運輸過程間產生搖晃。



圖 19 樹體保護作業示意圖



圖 20 移植根球包裹作業示意圖



圖 21 棕櫚科植物頂芽及葉片圍束示意圖

7.6 吊搬運送作業：

- 7.6.1 本案直徑大於30公分樹木共計11株，最大吊搬重量為33噸，安全有效之機具為100噸之吊掛機具，由既有位置搬運至基地內假植區及區外定植地點。
- 7.6.2 樹身之保護：喬木吊運前，將主幹自基部以厚織麻布毯3mm 整齊捆紮至最低之分枝處。吊運繩索網綁處，應以較厚的軟性材料如棉被、不織布、麻布袋包裹、保護，以免搬運中受損。凡吊運前未包紮妥當以致植栽受損者，其損失由承包商負責。
- 7.6.3 工區內移植無障礙物之高度限制；本案部分樹木移植至新北市八里污水處理廠，移植路線圖示如下。路線中已避開限重與限高路段。

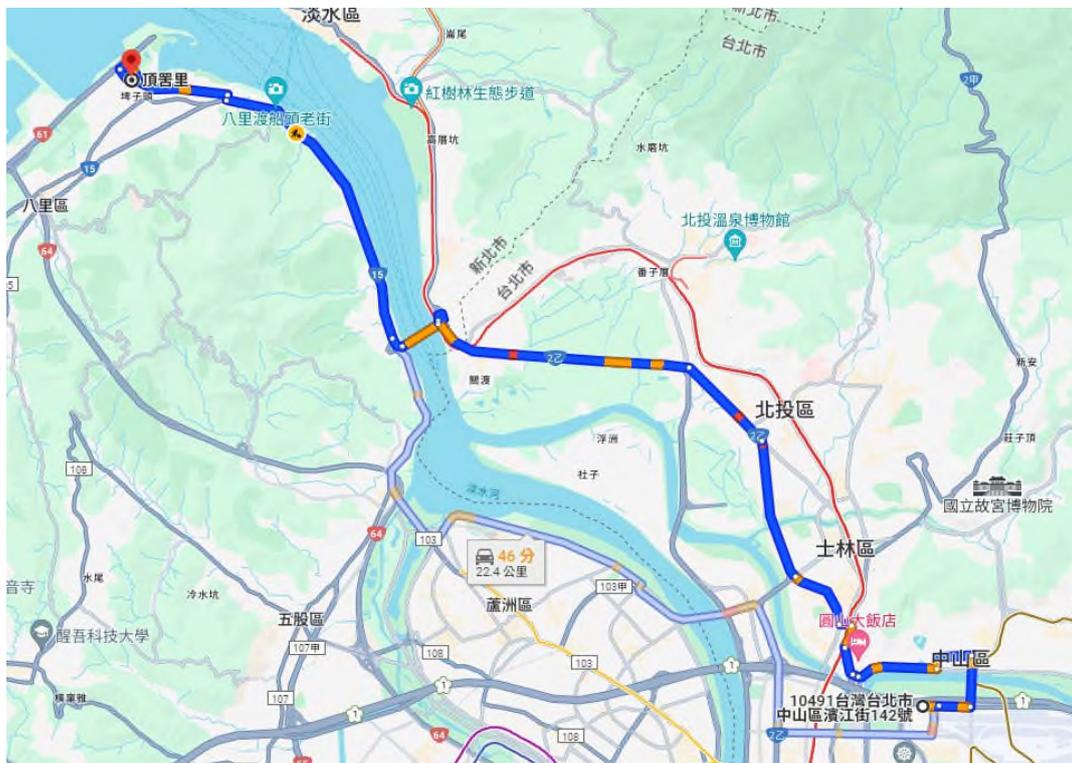


圖 22 濱江街水資源再生中心基地至八里汙水處理廠路線圖

- 7.6.4 大樹吊至車上時，以橫跨木柱供樹幹依附，避免下側枝條折斷受損。吊掛索具與樹幹之接觸部位及樹幹與車斗靠接處另加襯墊包裹保護，以免損傷樹體組織。
- 7.6.5 樹木放置妥當之後，無論運送距離長短，均以繩索固定，以維護人、車及植物之安全；並以網布覆蓋，防止強風、烈日危害。根球並保持完整及濕潤。
- 7.6.6 運輸與裝卸過程，豎立或標示合乎規定之明顯標誌以警告來往車輛及行人。
- 7.6.7 移植樹木於挖掘根球部完成後當日內種植完成，以免影響樹木存活。



圖 23 三點吊運示意圖



圖 24 樹冠覆蓋黑網及高壓噴霧保濕示意圖

7.7 假植作業：

- 7.7.1 假植作業7日前應通知監造單位到場監督。
- 7.7.2 因應部分樹木定植位置位於基地開挖範圍，樹木需先行於規劃之假植區域先行假植，待基地主體工程完成後，再將樹木移植至基地內定位。
- 7.7.3 假植樹木皆使用根控盆假植，故不進行土壤調查，以培養足夠鬚根，有助提高移植存活率。根控盆(空氣斷根盆)在容器上同時設計有朝向容器壁外部和內部的脊柱突起進行導根，根系生長效果明顯。根系觸碰到內部階梯介面時，根尖會被引導至孔槽進行空氣斷根。

- 7.7.4 根控盆大小為根球大小加20cm 為原則，應於四周設立竹支架，或以童軍繩、鋼纜拉撐避免發生倒伏。
- 7.7.5 竹支架原始長度約7m,將視現場工程及樹木需求進行調整，盡可能固定於樹體高度1/2至2/3重心處及主幹與主枝的夾角上。並視樹木大小調整支架型式，可增加支架組數，或單組竹支架單元數量進行補強。
- 7.7.6 假植區域內規劃3.5m 之施工動線，供後續養護及回植作業機具及人員進出，樹木根控盆放置位置應與施工路線及外圍道路保持距離，並以乙種圍籬進行區隔，避免機具、人員使用時不慎對樹木造成損傷之可能。
- 7.7.7 假植樹木放置間距以修剪後樹冠不相互影響為原則(應 $\geq 5m$)，假植期間應等同樹木定植之維護管理頻率進行維護管理，以確保樹木生長良好供後續回植作業。
- 7.7.8 假植結束後應將根控盆拆除並重新進行根球包裹移植作業。



圖 25 根控盆假植範例(根控盆栽培鬚根數增加 2~3 倍)



圖 26 根控盆假植支撐示意圖

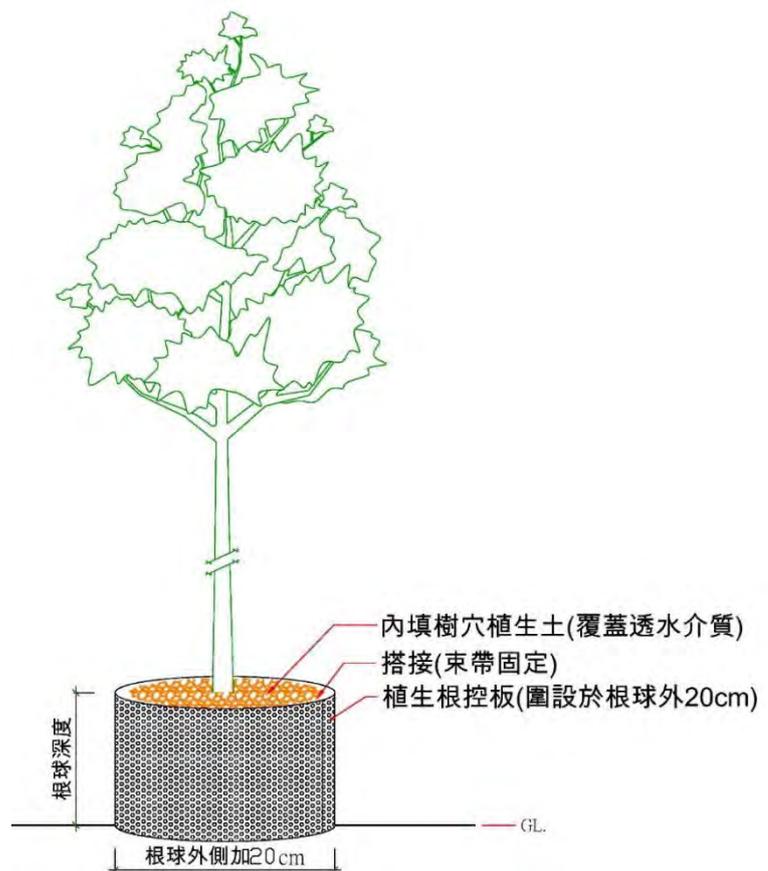


圖 27 根控盆假植施工圖

7.8 定植作業：



圖 28 種植流程示意圖

7.8.1 定植前需先完成定植地準備及土壤檢測，包括：

- 7.8.1.1 進行土壤調查，調查項目包括：PH 值、硬度、排水，後續依調查結果進行土壤改良。
- 7.8.1.2 定植地點土壤改良方式：施用有機肥。
- 7.8.1.3 地內之大型土石塊雜物等，應先進行挖除運棄清理。
- 7.8.1.4 排水管理：定植地點基地排水佳，故基地不需另設排水系統。
- 7.8.1.5 種植前先進行土壤檢測，依檢測結果進行植栽基盤土壤改良。

7.8.2 根控盆在樹木覆土定植前予以拆除。周邊將使用有機質堆肥混合後填入。

7.8.3 植穴大小為根球直徑的兩倍。將根球吊運移至植穴內，以人力與機具扶穩，確認樹木面向後將根球慢慢放入樹穴固定並開始進行回填，回填土介質比例按定植點調查結果調整，適度添加排水通氣材及有機質肥料與砂質壤土適度混拌。

7.8.4 回填土壤至植穴2/3處高度，將根球包裹的麻繩及外露的麻布剪除，灌水並搗實，確保根球與土壤密合、避免形成空洞。並設置通氣管加強植穴土壤氣體、水分通透性。

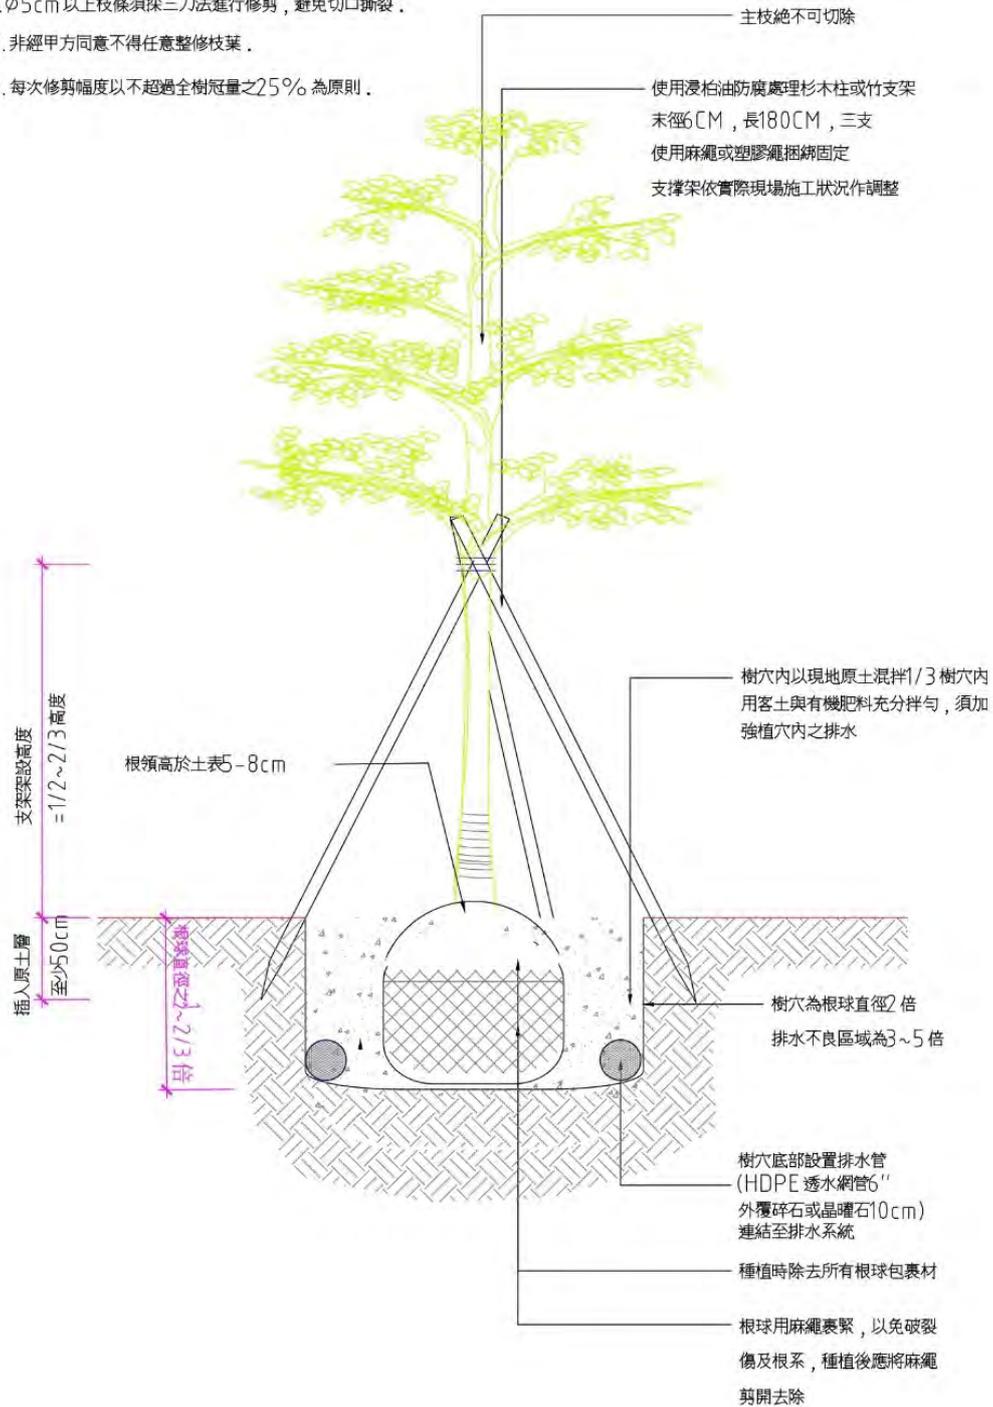
7.8.5 回填土壤時將石塊及其他雜物撿除清理，以免妨礙根系生長。

7.8.6 本案樹木移植後將於在植穴週邊築集水坑，以利澆水及截留雨水。

7.8.7 根球固定後架設竹支架，竹支架原始長度約7m,將視現場工程及樹木需求進行調整，盡可能固定於樹體高度1/2至2/3重心處及主幹與主枝的夾角上。並視樹木大小調整支架型式，可增加支架組數，或單組竹支架單元數量進行補強。

原樹型移植作業以樹冠清理為主，清理枯枝、病枝、殘枝等不良枝，原則如下：

1. $\phi 5\text{cm}$ 以上枝條須採三刀法進行修剪，避免切口撕裂。
2. 非經甲方同意不得任意修整枝葉。
3. 每次修剪幅度以不超過全樹冠量之25%為原則。



- 註：1. 根球直徑按樹之G.L ϕ 之8~12倍，並依樹根群發育而定，不得小於G.L ϕ 之5倍。
2. 樹穴直徑不小於根球直徑2倍，樹穴深約等於根球高度。

圖 29 喬木定植示意圖

7.9 養護期維護管理計畫：

養護項目	項目說明
人力編制	每次、每組2人定期巡邏。
養護頻率	原則上每周進行一次
澆灌水作業頻率	定植後1次/週，視季節氣候條件調整。
植穴排水管理	每次澆水後注意排水狀況，下雨過後再行檢視。多雨及颱風季節加強清理。
除草作業期程	夏季 1 次/2 月、冬季 1 次/4 月
施肥作業期程	每月施追肥一次
病蟲害防治之方式	如發現感染病蟲害，將邀請專家協助檢視，並通知管理單位。

- 7.9.1 澆水作業：定植完成之後，配合樹種特性、環境及氣候，予以適時、適量澆水灌溉，以保持土壤介質濕潤。
- 7.9.2 植穴基盤管理：維護管理期間內，將適時於植穴進行補土及鬆土、集水坑之復原(並於萌芽成葉後整平)以及日常清除雜草等作業，如遇天災或豪雨時應加強注意排水情形。
- 7.9.3 施肥作業：維護管理期間，將針對樹木現況、須肥特性及營養狀態予以評估後再進行追肥。施追肥應注意肥料種類、施肥方法及施肥時期，每平方公尺約施灑0.05公斤之肥料。選用與施給有機質肥料產品時，須依照肥料產品說明內容，並遵守相關肥料使用安全須知規定辦理。
- 7.9.4 樹木健康管理：主要為樹木健康、維持適宜的生長基盤及環境、並適時作好修剪、病蟲障害防治等管理工作。樹木於維護管理期間，每兩週進行檢查，如有病蟲害或生理障害時，將即時改善，必要時得諮詢專業單位或人員，以提供相關解決對策或技術意見，經診斷原因確認後，再進行防治處理措施。
- 7.9.5 維護工作於施作完成後即日開始。養護期(保活期)為自全部移植完成並驗收合格後次日起計12個月。(1年內常態存活率80%，如有枯死將以1：2比例進行換植(即死亡1棵補植2棵)。
- 7.9.6 樹木移植工程廠商將負責施作範圍之環境清潔及工地安全衛生管理，廢棄物將自行運棄處理，不得堆置於現場，若有傷及周邊植栽或設施，將負責復舊。施作完成後，將負責維護管理，包括澆水、雜草清除、修剪、草坪修整、保護架調整、補植、病蟲害防治、施追肥、天災損害後搶修、廢棄物清運等項目。

8. 經費預算

項次	項目	單位	數量	單價	總價	備註
壹 樹木假植工程						以33株基地外假植為準· 不含回植報價
—	全樹型樹木修剪作業					
1-1	全樹形樹木修剪·樹寬≤3m 樹高≤4.5m	株	9	1,900	17,100	
1-2	全樹形樹木修剪·樹寬≤3m 樹高>4.5m	株	10	2,200	22,000	
1-3	全樹形樹木修剪·3m<樹寬≤5m 4.5m>樹高	株	1	3,800	3,800	
1-4	全樹形樹木修剪·3m<樹寬≤5m 4.5m≤樹高≤6m	株	20	4,500	90,000	
1-5	全樹形樹木修剪·3m<樹寬≤5m 6m<樹高≤8m	株	10	7,000	70,000	
1-6	全樹形樹木修剪·3m<樹寬≤5m 8m<樹高≤14m	株	5	11,000	55,000	
1-7	全樹形樹木修剪·5m<樹寬≤8m 5m≤樹高≤8m	株	9	11,000	99,000	
1-8	全樹形樹木修剪·5m<樹寬≤8m 8m<樹高≤14m	株	5	18,000	90,000	
1-9	全樹形樹木修剪·8m<樹寬 6m<樹高≤14m	株	2	25,000	50,000	
	小計				496,900	
二 基地外假植與養護作業						假植點預計為八里污水廠· 以根控盆假植
2-1	斷根作業	株	47	16,000	752,000	
2-2	養根作業	月	6	30,000	180,000	實作實算
2-3	根球包裹作業	株	47	22,000	1,034,000	
2-4	吊掛運輸作業	株	47	36,000	1,692,000	含#233黃椰子
2-5	假植作業	株	47	98,000	4,606,000	含加強固定與防颱作業
2-6	養護作業	月	12	55,000	660,000	
	小計				8,924,000	
三 基地內假植與養護作業						業主指定位置·以根控盆 假植
3-1	斷根作業	株	24	16,000	384,000	
3-2	養根作業	月	6	30,000	180,000	實作實算
3-3	根球包裹作業	株	24	22,000	528,000	
3-4	吊掛運輸作業	株	24	18,000	432,000	
3-5	假植作業	株	24	86,000	2,064,000	
3-6	養護作業	月	12	30,000	360,000	
	小計				3,948,000	
	壹項合計				13,368,900	
	營業稅5%	式	1	668,445	668,445	
	總計(含稅)				14,037,345	

9. 樹木移植申請人及承商資料

9.1 工作組織編制

職稱	姓名	年資	服務經歷	專業證照
計劃 主持人				丙級造園景觀證照/堆高機操作證照/重機械操作挖掘機證照/移動式起重機證照。
計畫 管理員				德明大學/營造業甲種勞工安全衛生業務主管。
景觀 人員				露天開挖/堆高機/吊升荷重在三公噸以上之移動式起重機操作人員/營造業甲種勞工安全衛生業務主管。
				吊掛作業/挖掘機操作證照/施工架/營造業甲種勞工安全衛生業務主管。
				吊掛作業/營造業甲種勞工安全衛生業務主管。

9.2 技術證照



9.3 公司登記證明文件

(公司印章)	(代表公司負責人印章)	有限公司變更登記表		共 2 頁第 1 頁	
		變更預查編號			
		公司統一編號	24486691		
		公司聯絡電話	2793-2975		
		僑外投資事業	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	一人公司	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		陸資	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
		原名稱	有限公司		

一、公司名稱 (變更後)	中文	台正營造			有限公司
	外文				
二、(郵遞區號)公司所在 (含鄉鎮市區村里)	(114)台北市內湖區金湖路28號1樓				
V 三、資本總額	新台幣	22,500,000 元(阿拉伯數字)			
四、董事人數	1 人	五、代表人姓名	張雅盆		
V 六、公司章程修正 (訂定)日期	108 年 07 月 25 日				
V 七、本次資本增加明細 (若資本為7者， 請加填第九欄位)					
八、本次資本減少明細					
九、 被 合 併 公 司	合併基準日	統一編號	公 司 名 稱		
	年 月 日				
	年 月 日				

※ 變更登記 日期文號		10852541200	※ 檢號
公務記載蓋章欄			

(一)申請表一式二份，於核辦後一份存核辦單位，一份送還申請公司收執。
 (二)為配合電腦作業，請打字或電腦以黑色列印填寫清楚，數字部份請採用阿拉伯數字，並請勿摺疊、挖補、浮貼或塗改。
 (三)※各欄如變更登記日期文號、檢號等，申請人請勿填寫。
 (四)違反公司法代作資金導致公司資本不實，公司負責人最高可處五年以下有期徒刑。
 (五)為配合郵政作業，請於所在地加填郵遞區號。

商2302-1綱

台正營造

有限公司變更登記表

註：欄位不足請自行複製，未使用之欄位可自行刪除，若本頁不足使用，請複製全頁後自行增減欄位。

所 營 事 業		
編號	代 碼	營 業 項 目 說 明
1	E101011	綜合營造業
2	J101080	資源回收業
3	J101090	廢棄物清理業
4	J101030	廢棄物清除業
5	J101040	廢棄物處理業
6	ZZ99999	除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

董 事、股 東 或 其 他 負 責 人 名 單				
編號	職 稱 (郵遞區號)	姓名(或法人名稱) 住 所 或 居 所	身分證號(或法人統一編號) (或 法 人 所 在 地)	出 資 額(元)



公務記載蓋章欄

10852541200

9.4 樹木承商

- 公司名稱：樹花園股份有限公司
- 成立時間：97 年 10 月
- 資本額：一億三千九百五十萬元
- 本公司秉持著讓樹開心安居、對環境友善的理念，配合綠建築發展趨勢，借鏡國外案例，引入先進植栽綠化技術與材料，並針對樹木種植場域的氣候環境條件，如風速、光度、濕度、降雨量等進行詳細調查與記錄；並對於植栽基盤進行科學化的調查與整備，特別加強樹木植穴的土壤排水、通氣性，讓根系能有舒適的生長環境。藉由科學化與縝密的技術工法，本公司推出許多領先業界的綠化技術，如移動森林、陽台花園、樹木修剪、土壤改良與屋頂綠化等。近年來，本公司著重於人才之專業培訓，與國際接軌，正面鼓勵員工取得國際樹藝協會 (ISA, International Society of Arboriculture) 認證樹藝師、攀樹師與都市林管理師等資格，進而加強樹木修剪、種植、植栽基盤檢測、樹木目視診斷與風險評估等專業，目前本公司已有 12 位國際樹藝協會 (ISA) 認證樹藝師，包含 1 位都市林管理樹藝師，4 位風險評估師，期以樹木管理專業與專業工法技術帶動都市樹木管理良好風氣，讓每棵樹都有良好生長環境，把樹種好，讓樹像樹。



圖 2 樹花園公司業務項目一覽

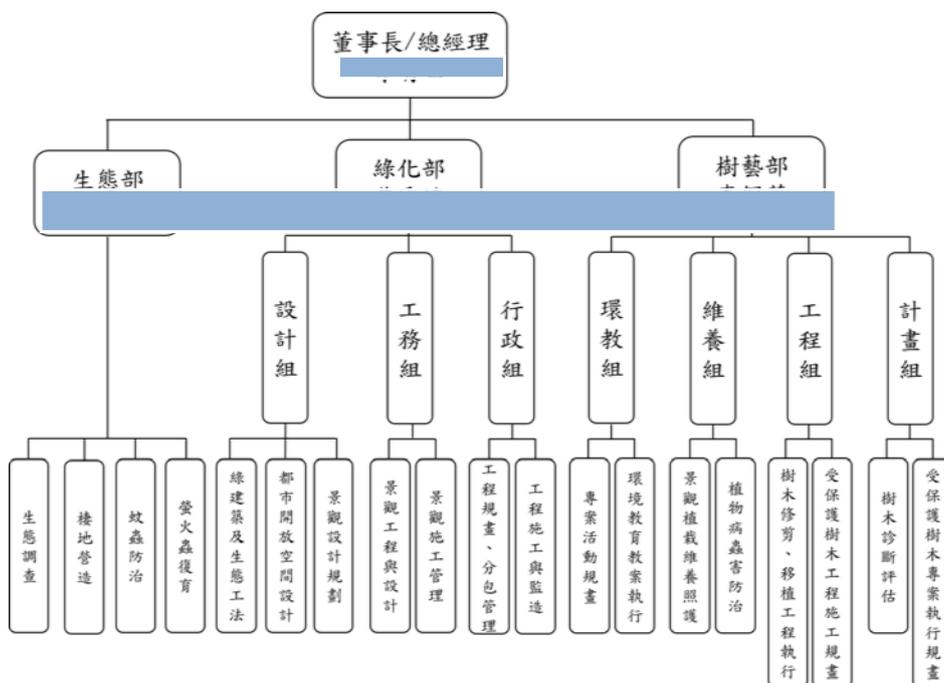


圖 3 樹花園公司組織架構圖

9.4.1 公司主要人員之背景、經驗與能力

職位	姓名	學歷	專長
董事長			都市綠化技術推廣、樹木風險評估、樹木生長評估、綠化工程跨界整合
綠化部副總			景觀設計規劃、景觀工程施作
樹藝部協理			樹木風險評估、土壤改良、受保護樹木專案執行、維養計畫執行、大樹移植、樹木修剪、土壤改良

9.4.2 主要工作人員人數

部門	人數	主要工作內容
綠化部	18	景觀設計規劃及景觀工程案件執行
樹藝部	19	樹木修剪、移植、樹木調查及風險評估、受保護樹木專案計畫、景觀維養案件、環境教育推廣

9.4.3 專業人員技術證照

9.4.3.1 李佩蓉

國際樹藝協會 ISA 認證樹藝師

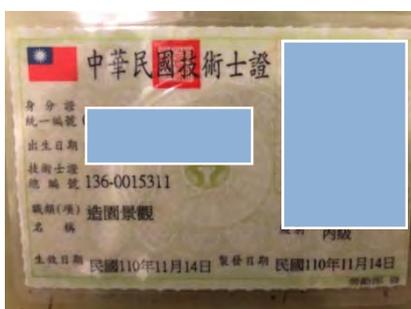


國際樹藝協會 ISA 認證風險評估師



9.4.3.2 戴鴻哲

丙級造園技術士



附件一、移植樹木識別牌

<範例>

編號	
樹種	
規格	胸徑： 公分；高度： 公尺
申請單位	台正營造有限公司
工程名稱	濱江水資源再生中心建物拆除、樹木移植(除)及圍籬圍設工程
移植時間	年 月 日
核准函	年 月 日北景施字第 號函

附件二、切結書

切 結 書

立切結書人 台正營造有限公司 因施工需要，申請樹木移植，應於該工程案竣工時，完成(行道樹)及周邊植栽復原作業，並應通知 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 辦理勘查，自完成勘查之日起負保活責任 3 年，期間若有樹木枯死者應依相同規格樹種補植，並於保活期滿後2週內函報 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 樹木成活照片辦理結案。未復原或依相同規格樹種補植者，願依臺北市行道樹維護管理自治條例第 9 條規定之賠償標準給付賠償金額。

此致

臺北市政府工務局衛生下水道工程處

立切結書人：台正營造有限公司

代 表 人：

營利事業統一編號：

公司地址：臺北市內湖區金湖路28號1樓

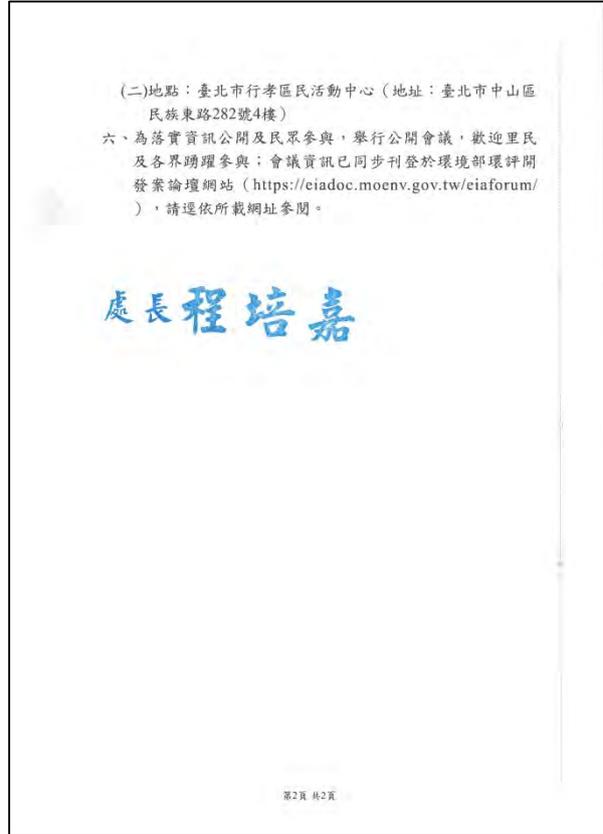
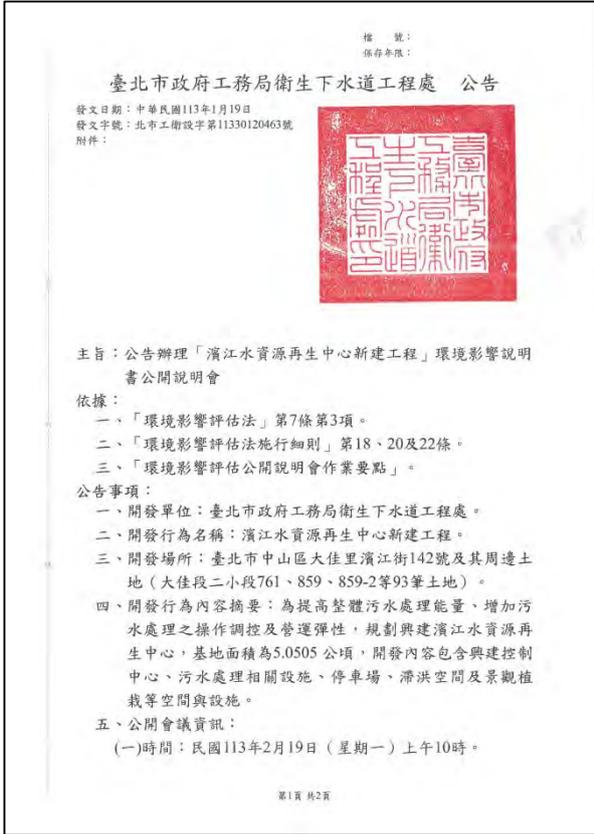
聯絡電話：02-27932975

113 年 03 月 04 日

附件三、樹木移植及移除說明會舉辦紀錄

- 工程說明會通知公告

說明會於2024年(113年)02月19日(星期二)上午10點於臺北市行孝區民活動中心辦理。



- 工程說明會記錄



▲ 說明樹木移植規劃



▲ 回應民眾提問之相關問題

● 工程說明會-會議記錄

臺北市政府工務局衛生下水道工程處
「濱江水資源再生中心新建工程」
環境影響說明書公開說明會會議紀錄

一、時間：113年2月19日(星期一)上午10時
 二、地點：臺北市行孝區區民活動中心(臺北市中山區民族東路282號4樓)
 三、主席：[REDACTED]
 四、出席單位及人員：詳簽到單
 五、主席致詞：(略)
 六、開發單位簡報：
 壹.開發內容說明(含用地規劃及廠區配置、污水處理及放流、動線規劃、基地保水規劃、綠建築規劃、樹木移植計畫)
 貳.環境保護對策
 參.環境監測計畫
 肆.結語
 七、意見交流：
行孝里 呂里長嘉琪：
 1、請問施工及營運階段的進出口位於何處。
 2、目前預計何時動工及完工。
 八、開發單位回應：現場進行簡要說明，詳細內容如下表。
 九、散會：同日上午10時50分

第 1 頁，共 12 頁

「濱江水資源再生中心新建工程」環境影響說明書公開說明會
與會人員意見及開發單位意見回應

與會人員意見	開發單位回應
呂里長嘉琪：	
1、請問施工及營運階段的進出口位於何處。	施工階段的進出口主要位於濱江街、濱江街180巷及開發場所西側；營運階段進出口主要在濱江街，位於開發場所西北側及東北側兩處。
2、目前預計何時動工及完工。	1. 建物拆除、樹木移植(除)及圍蔽圍設工程已發包，目前已開始施作圍蔽圍設工程。 2. 濱江水資源再生中心新建工程統包案預計於今年發包，於第一批次細部設計核定後即動工，預計民國119年完工並進行試運轉。

第 2 頁，共 12 頁

「濱江水資源再生中心新建工程」環境影響說明書公開說明會
現場照片

	
來賓簽到	會議現況
	
主席致詞	會場簡報
	
與會來賓發言	機關回覆

第 3 頁，共 12 頁

「濱江水資源再生中心新建工程」環境影響說明書公開說明會
簽名單

「濱江水資源再生中心新建工程」環境影響說明書公開說明會

時間	113年2月19日(一) 上午10時00分	地點	臺北市行孝區區民活動中心 (臺北市中山區民族東路282號4樓)
出席(列)席單位及人員簽名單			
機關(單位)	職稱	簽名	
內政部國土管理署			
交通部民用航空局			
交通部高速公路局			
臺北市議會			
臺北市議會葉林傳議員			

1

第 4 頁，共 12 頁

● 工程說明會-會議記錄

出(列)席單位及人員簽名單		
機關(單位)	職稱	簽名
臺北市議會王世堅議員		
臺北市議會陳炳甫議員		
臺北市議會翻芳芳議員		
臺北市議會柳永發議員		
臺北市議會林珍羽議員		
臺北市議會陳怡君議員		

2

第 5 頁，共 12 頁

出(列)席單位及人員簽名單		
機關(單位)	職稱	簽名
臺北市議會林亮君議員		
臺北市政府		
臺北市政府環境保護局		
臺北市政府都市發展局		
臺北市政府產業發展局		
臺北市政府交通局		

第 6 頁，共 12 頁

出(列)席單位及人員簽名單		
機關(單位)	職稱	簽名
臺北市政府消防局		
臺北市政府文化局		
臺北市政府工務局		
臺北市停車管理工程處		
臺北市交通管制工程處		
臺北市公共運輸處		

4

第 7 頁，共 12 頁

出(列)席單位及人員簽名單		
機關(單位)	職稱	簽名
臺北市建築管理工程處		
臺北市動物保護處		
臺北市政府工務局水利工程處		
臺北市政府工務局新建工程處		
臺北市政府工務局公園路燈工程管理處		
臺北市中山區公所		

5

第 8 頁，共 12 頁

● 工程說明會-會議記錄

出(列)席單位及人員簽名單		
機關(單位)	職稱	簽名
臺北市士林區公所		
臺北市大同區公所		
臺北市大安區公所		
臺北市中正區公所		
臺北市內湖區公所		
臺北市松山區公所		

6

第 9 頁，共 12 頁

出(列)席單位及人員簽名單		
機關(單位)	職稱	簽名
臺北市中山區大佳里辦公處		
臺北市中山區行政里辦公處		
臺北市中山區行孝里辦公處		
臺北市中山區行仁里辦公處		
臺北市中山區新庄里辦公處		
臺北市中山區新喜里辦公處		
臺北市中山區新福里辦公處		
臺北市松山區精忠里辦公處		
臺北市中山區成功里辦公處		
臺北市中山區永安里辦公處		
臺北市中山區劍潭里辦公處		
臺北市中山區下埤里辦公處		
臺北市松山區莊敬里辦公處		

7

第 10 頁，共 12 頁

出(列)席單位及人員簽名單		
機關(單位)	職稱	簽名
艾美康工程顧問股份有限公司		
式斯工程顧問股份有限公司		
臺北市府工務局衛生下水道工程處		
馬啓隆副處長		
曾盛愷副總工程師		
臺北市府工務局衛生下水道工程處工務科北區工務所		
臺北市府工務局衛生下水道工程處規劃設計科		
臺北市府工務局衛生下水道工程處規劃設計科		

8

第 11 頁，共 12 頁

「濱江水資源再生中心新建工程」環境影響說明書公開說明會 出(列)席單位及人員簽名單		
參與民眾：		姓名
1		16
2		17
3		18
4		19
5		20
6		21
7		22
8		23
9		24
10		25
11		26
12		27
13		28
14		29
15		30

9

第 12 頁，共 12 頁

附件四、「樹木資源媒合平台」樹木媒合證明

 臺北市政府公園路燈工程管理處 樹木資源媒介平台			
樹木媒合證明			
列印日期:2024-03-21			
工程名稱:	濱江水資源再生中心建物拆除、樹木移植(除)及圍籬圍設工程		
案號:	SG11302002	年度:	113
機關單位:	臺北市政府工務局衛生 下水道工程處	連絡人:	陳雪芬
公告起日:	2024-06-10	公告訖日:	2024-10-15
移植起日:	2024-06-15	移植訖日:	2024-11-17
媒合成功樹種及數量:			
未媒合成功樹種及數量:			