

「臺北市立陽明教養院永福之家重建工程」

【樹木移植計畫書】

【修正二版】

主辦機關：臺北市立陽明教養院

代辦機關：臺北市政府工務局新建工程處

設計單位：徐維志建築師事務所



中 華 民 國 1 1 4 年 1 1 月 1 4 日



臺北市立陽明教養院
Taipei City Yangming Home
for the Disabled



臺北市政府工務局新建工程處
New Construction Office, Public Works Department, Taipei City Government

KHL
Architects

**「臺北市立陽明教養院永福之家重建工程」樹木移植會議
意見回覆表**

會議名稱：公園路燈工程管理處「114年7月份第2次樹木移植審查會議」	
會議記錄文號：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 114 年 8 月 4 日北市工公園字第 1143043012 號	
審查會議時間：114 年 7 月 30 日	意見回復時間：114 年 10 月 30 日

項次	文件 頁碼	審查意見	事務所回覆執行情形
1. 邱志明委員			
(1)		T26 櫻花胸徑 8.3CM，樹高 2 公尺，有點疑慮。	T26 櫻花受風災影響，樹高因斷枝修剪，經評估樹況仍健康，因而仍建議移植。
(2)		斷根及移植預定期程，皆 5-10 月，樹種不一樣，移植之適期不同，建議修正。	移植適期已依各樹種填列，詳報告書 P.27。
(3)		P.5 定植模擬圖，不同樹種株行距必須明確。	已補充間距，詳報告書 P.4~5。
(4)		櫻花之修剪不可在冬季(11~翌年 2 月)修剪，但是確是移植適期。	已修正為 115 年 12 月移植，詳報告書 P.27。
(5)		另櫻花修剪量不可太大，傷口直徑不要超過 3 公分。	已修正櫻花修剪內容，詳報告書 P.28。
(6)		土球大小為基徑 3-7 倍，非米高直徑。	已補充幹基直徑，詳報告書 P.32。
2. 許榮輝委員：			
(1)		請確認樹木的規格、移植適期。	已修正相關數據，詳報告書 P.8、27。
(2)		定植位置的株行距應有明確的標示。	已標示於平面圖上，詳報告書 P.4~5。
(3)		櫻花落葉樹請確認移植適期，提早斷根。	已修正為 115 年 12 月移植，詳報告書 P.27。
(4)		確定使用正確之工程圖說，避免土球下陷或覆土過深。	工程圖說採臺北市施工規範「第 02905 章移植」之附圖。
3. 公園路燈工程管理處：			
(1)		P.1 工程概述，承攬廠商與契約金額以及涉及承商切結、證明文件等請於發包後儘速補充函送本處備查。	遵照辦理。
(2)		P.4~5 定植地點配置應補充定植株距及空間相對位置，例如與緣石、既有樹木及設施路燈等距離關係，以及排水。	已標示於平面圖上，詳報告書 P.4~5。
(3)		4.2 樹木基本資料表： A. 學名未填。 B. 現況照片應有明確測量樹胸徑之照片。 C. 部分量測樹胸圍之照片與提供之樹據不符，請再全盤檢視確認，如為多主幹者請加以註明。	A. 已補充學名。 B. 已補充樹胸徑照片。 C. 已修正相關數據。 詳報告書 P.8~24。

**「臺北市立陽明教養院永福之家重建工程」樹木移植會議
意見回覆表**

項次	文件 頁碼	審查意見	事務所回覆執行情形
(4)		P. 26 預定期程表： A. 移植適期請依各樹種填列，例如櫻花應落葉後至萌芽前，全列 5~10 月明顯為誤植。 B. 請於表頭”預定修剪、斷根及移植時間”欄位加註年份”(115 年)”。 C. 米高直徑數據與基本資料表胸高直徑相同，是否為誤植，建議修正為胸高直徑。	A. 移植適期已依各樹種填列。 B. 已加註年份 115 年。 C. 已修正為胸高直徑。 詳報告書 P. 27。
(5)		P. 27 7.1 事前公告日期請修正提早至移植前 7 日。	已修正為 7 日，詳報告書 P. 28。
(6)		7.2.1 通知監造請提早至修剪作業 7 日前。	已修正為 7 日，詳報告書 P. 28。
(7)		未見修剪示意圖，請補充本案移植樹木逐株之修剪示意圖。	已補充修剪示意圖，詳報告書 P. 28~31。
(8)		7.3.3 斷根作業亦請提早於 7 日前通知監造到場。	已修正為 7 日，詳報告書 P. 31。
(9)		7.2.6 速生樹種方可修剪至 1/3，本案中櫻花不得修剪超過 1/4 葉量。	已修正修剪量，詳報告書 P. 28。
(10)		7.4.1 根球挖掘作業請提早至 7 日前通知監造到場。	已修正為 7 日，詳報告書 P. 32。
(11)		P. 28 根球挖掘大小估算表，米高直徑請改列樹胸徑，另請加列幹基直徑，因幹基直徑為計算根球大小之基準數值。	已修正為樹胸徑，並補充幹基直徑，詳報告書 P. 32。
(12)		P. 31 7.7.1 定植作業請提早至 7 日前通知監造到場。	已修正為 7 日，詳報告書 P. 35。
(13)		P. 31 7.7.2.1 土壤調查結果為何？	待施工廠商進場後補充調查。
(14)		本案未檢附臺北市樹木移植規畫設計階段、施工階段、維護管理階段應辦事項檢核表，且規畫設計檢核表應確實檢核並核章簽認。	已檢附。
(15)		本案移除 7 株喬木貴院業依臺北市樹木申請移植移除作業要點辦理移除程序，本次會議不另審查，僅就移植部分審理。	遵照辦理。
三、會議結論：			
1.		臺北市立陽明教養院永福之家重建工程：請申請單位依照審查意見補充及修正移植計畫書，並儘速函送本處複核。	遵照辦理。

臺北市樹木移植規劃設計階段應辦事項檢核參考表

檢查日期：114 年 9 月 10 日				
工程 名稱	臺北市立陽明教養院永福之家重建工程			
申請 單位	臺北市立陽明教養院			
設計 單位	徐維志建築師事務所			
檢查 地點	臺北市士林區至善段四小段154地號（臺北市士林區莊頂路2號）			
階段	項 次	內容	是	否
規劃 設計 階段	1	工程之推動是否已評估不移樹之可行性，如需移植樹木時，應研擬移樹最少、對樹木、環境傷害最小之方案	V	
	2	若評估後仍須移樹，是否已簽市府核可，並將「不移樹」方案評估結果併陳供參	V	
	3	應擬定移植計畫書，確認移植樹木範圍、樹種、數量、規格並掛牌標示，且應於移植計畫書上詳述	V	
	4	確認是否所有樹木皆有足夠時間完成斷根程序	V	
	5	確認是否所有樹木能於移植適期移植	V	
	6	若無充足時間完成養根程序、行道樹斷根後無支架支撑空間或無法於移植適期移植，是否於移植計畫書提出具體作為藉以提升樹木成活率	V	
	7	工程預計施作前一年應依「臺北市樹木移植作業規範」擬定樹木移植計畫書送公園處審查	V	
	8	將「臺北市樹木移植作業規範」及公園處審查同意完成之樹木移植計畫書納入樹木移植之工程契約中	V	
	9	契約中明定廠商應遵守本規範規定辦理外，並訂定廠商違反本規範時之違約處理機制	V	

承辦人：


複核：

主管：

註1：機關得依實際需求修訂表格內容。

註2：本表由申請機關或該機關之監造機關填寫。

註3：本表勾選「否」，若勾選「否」，應於備註欄加註原因。

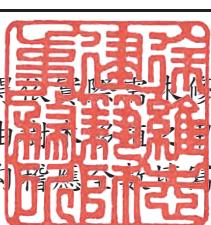

臺北市樹木移植施工階段應辦事項檢核參考表

檢查日期： 年 月 日					
工程 名稱	臺北市立陽明教養院永福之家重建工程				
申請 單位	臺北市立陽明教養院				
監造 單位	徐維志建築師事務所				
施工 單位	尚未發包				
檢查 地點	臺北市士林區至善段四小段154地號（臺北市士林區莊頂路2號）				
階段	項 次			備 註	
施工 範圍 確認	1	樹木移植工程廠商及其業主應於施工前，會同樹木管理單位及監造單位赴現場確認施工範圍			
	2	是否斷根作業如需破壞人行道或道路，是否向道路管理機關提出申請同意			
移植 適期	3	依移植計畫書預定移植時間： 實際移植時間：			
事前 公告	4	是否於施工3日前在預定作業之路段及周邊張貼告示，公告標示內容應包括施工內容、時間、範圍、施作單位及聯絡方式			
	5	協調當地里、鄰長及鄰近商家、住戶等勿於施工地點停車			
修剪 除葉	6	是否於修剪7日前通知監造單位確實到場監督			
	7	修剪作業依「臺北市樹木修剪作業規範」辦理			
	8	修剪應維持完整樹形，且應注意切口平整，修剪枝葉量以不超過25%為原則			
斷根	9	斷根作業如需破壞人行道或道路，是否向道路管理機關提出申請			
	10	是否於斷根7日前通知監造單位到場監督			
	11	斷根之後有適當時機養根後再移植			
	12	移植計畫書標示斷根養根時間： 實際斷根養根時間：			
	13	斷根前是否已先勘查環境並確認先設立支架			
	14	斷根時監造單位是否在場監督			
	15	斷根前是否先挖掘環狀作業溝，並視根系深淺及根球大小決定範圍，直徑應大於根球			
	16	挖土機挖掘時是否順應根系生長方向以放射狀向外挖掘			

斷根	17	是否以人力進行根部斷根及修整根球作業，工具是否鋒利，傷口是否平整			
	18	土質不良時，是否以壤土類客土回填，並得拌合有機質，以利新根生長			
	19	無充足時間完成養根程序、行道樹斷根後無支架支撐空間、於非移植適期移植或其他特殊狀況者，樹木移植工程廠商應依核定樹木移植計畫書加強移植品質之具體作為，據以施作			
	20	具體作為簡述： _____			
植穴準備作業	21	是否於整地放樣作業7日前通知監造單位到場監督			
	22	是否已完成基地內之土石塊雜物等之挖除運棄清理			
	23	應考量未來的生長空間，預留適當的株距，並依設計圖進行放樣，確認種植地點位置與高程並標記			
	24	如現場土質不佳須置換客土，是否已依規定使用壤土或砂質壤土			
	25	基地排水狀況是否良好；如排水狀況不良，處置方式： _____			
	26	植穴挖掘尺寸是否符合移植計畫書規定			
	27	植穴挖掘完成後排水是否良好			
移植作業	28	是否於根球挖掘作業7日前是否通知監造單位確實到場監督			
	29	挖掘根球是否完整無破裂損傷根部組織情形			
	30	根球直徑大小是否符合規定			
包裹保護處置	31	對莖幹及根球是否適當包裹保護，包裹材質： _____			
	32	樹幹之包裹保護材料與枝條圍束繩，於定植後應立即拆除。如因特殊天候（夏季暴曬）與樹木狀況需持續包裹樹幹時，應重新整理包裹之，並定期檢查，如有破損需更換包裹材，於成活無虞（萌芽成葉）時，及根球包裹材料於覆土定植前，是否立即清理拆除			
吊搬運送作業	33	樹木之米高直徑大於30公分以上時，吊搬前是否估算樹木吊搬總重量併選用適合機具、載具			
	34	吊掛索具與樹幹之接觸部位及樹幹與車斗靠接處是否已加襯墊包裹保護			
	35	樹木高度如長於運送車輛之載斗時，是否於樹梢末端處懸掛符合相關交通安全法規之紅色警示布條或裝設警示燈號			
	36	運送過程樹體、樹冠是否以防風遮光網完整覆蓋植株			
	37	是否於挖掘根球後當日內定植完成			

	38	是否依核定運送路線載運；運送路線有無事先檢查及妥善安排			
定植作業	39	是否於定植作業7日前通知監造單位到場監督			
	40	定植時是否依深挖淺植原則種植			
	41	周邊可使用培養土與有機質堆肥混合後填入			
	42	樹木放入植穴後，根球上部是否略高於地面，並將客土適度壓實，無填土灌水後樹木下陷之情形			
	43	回填土壤時是否確實將石塊及其他雜物檢除清理			
	44	定植後是否施作集水坑(淺槽高、寬10cm，但地勢低窪者無須設置)			
	45	支架規格是否選用得當，是否穩固			
	46	支架與樹木接觸處，是否有使用透氣襯墊保護			
	47	種植完成後是否充分澆水			

承辦人：

複核：

主管：

註1：機關得依實際需求修訂表格內容。

註2：本表由樹木移植之申請機關或該機關之委外監造機關填寫。

註3：本表勾稽應全數填寫，若勾選「否」，應於備註欄加註原因。

臺北市樹木移植維護管理階段應辦事項檢核參考表

檢查日期： 年 月 日					
工程 名稱	臺北市立陽明教養院永福之家重建工程				
申請 單位	臺北市立陽明教養院				
監造 單位	徐維志建築師事務所				
維管 單位	臺北市立陽明教養院				
檢查 地點	臺北市士林區至善段四小段154地號（臺北市士林區莊頂路2號）				
階段	項 次	內容	是	否	備 註
維護 管理 階段	1	定植完成之後，是否依樹種特性、環境及氣候，適時、適量澆水灌溉，以保持土壤介質濕潤			
	2	定植地點應配合土壤排水能力、環境、氣候及樹種特性，規劃設置適當排水系統，以避免積水而影響樹木生長			
	3	適時於植穴進行補土及鬆土			
	4	集水坑是否已復原(是否於萌芽成葉後將集水坑整平復原)			
	5	日常是否有確實清除雜草作業			
	6	遇天災或豪雨時是否有確實巡視加強注意排水情形			
	7	是否維持基地範圍環境之整潔			
	8	樹幹包裹保護材料是否完整			
	9	基地排水是否良好，排水不良之處置：			
	10	樹木是否健康無感染病蟲害，感染病蟲害之處置：_____			
	11	樹木支架是否牢固			
	12	支架綁繩是否過緊			
	13	基地原有樹木是否有受損			
	14	定植後株距是否符合圖說規定			

維護 管理 階段	15	移植完成尚未驗收前或假植期間移植工程單位是否於每月15日提送上個月養護資料予監造單位，並是否每月會同監造單位查驗1次			
	16	保活期間是否每月提送養護資料予樹木管理單位，爾後每季是否查驗1次			

承辦人：

複核：

主管：

註1：機關得依實際需求修訂表格內容。

註2：本表由樹木移植之申請機關或該機關之委外監造機關填寫。

註3：本表勾稽應全數填寫，若勾選「否」，應於備註欄加註原因。

目錄

1	工程概述	1
1.1	工程名稱	1
1.2	主辦機關	1
1.3	代辦機關	1
1.4	承攬廠商	1
1.5	監造單位	1
1.6	工程地點	1
1.7	契約金額	1
1.8	工程期限	1
1.9	工程內容	1
2	基地環境概述	2
2.1	基地交通位置及範圍示意圖	2
2.2	全區平面配置及施工範圍圖	3
2.3	定植平面配置及施工範圍圖	3
3	申請移除樹木之理由	7
4	欲移除樹木樹籍基本資料	8
4.1	樹木樹籍資料總表	8
4.2	樹木基本資料表	9
5	非屬受保護樹木之證明文件	25
6	斷根及移植預定期程	27
7	樹木移植計畫	28
7.1	事前公告	28
7.2	修剪作業	28
7.3	斷根作業	31
7.4	根球挖掘	32
7.5	包裹保護處置	33
7.6	吊搬運送作業	33
7.7	定植作業	35
7.8	養護期維護管理計畫(發包後請承商提供)	36
8	經費預算	37
9	樹木移植申請人及廠商資料(尚未發包，待工程發包後補充)	38
9.1	檢附證明文件	38
9.2	檢附切結書(範本)	38

10. 其他須檢附之資料	39
10.1 移植樹木識別牌(範本)	39
10.2 樹木移植工程說明會舉辦紀錄	43
10.3 基地內樹木褐根病會勘紀錄	48
10.4 114 年 8 月 4 日 北市工公園字第 1143043012 號 樹木移植計畫書審查會議紀錄	51

1. 工程概述

- 1.1 工程名稱：臺北市立陽明教養院永福之家重建工程
- 1.2 主辦機關：臺北市立陽明教養院
- 1.3 代辦機關：臺北市政府工務局新建工程處
- 1.4 承攬廠商：未發包
- 1.5 監造單位：徐維志建築師事務所
- 1.6 工程地點：臺北市士林區至善段四小段154地號（臺北市士林區莊頂路2號）
- 1.7 契約金額：未發包
- 1.8 工程期限：預計工期115 年 3 月～115 年 6 月
- 1.9 工程內容：

本工程包含施作臺北市立陽明教養院永福之家之樹木移植。地點位於士林區莊頂路 2 號，樹木有櫻花、圓柏、柚子、芒果等幾 4 種，共 16 株。

2. 基地環境概述

2.1 基地交通位置及範圍示意圖

- (1)工程地點：臺北市士林區莊頂路 2 號
- (2)本基地座落於臺北市士林區至善段四小段 154 地號等一筆地號
- (3)本基地面積：共計 5,502 平方公尺



圖 1 基地位置圖



永福之家拆除前現況



南側擋土牆現況



萬善堂現況




基地受保樹木位置



拆除後現況



西側現況

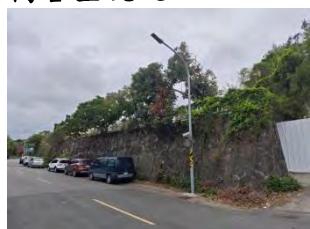

南側拆除後現況



東側拆除後現況

2.2 全區平面配置及施工範圍圖

本案樹木移植地點位於臺北市士林區至善段四小段 154 地號，共計移植樹木 16 株。



圖 2 基地樹木配置圖（綠色：原地保留、黃色：基地外移植、棕色：移除）

2.3 定植平面配置及施工範圍圖

本案樹木移植至臺北市立陽明教養院華岡院區，地點位於士林區凱旋路 61 巷 4 弄 9 號。



圖 3 定植施工範圍圖

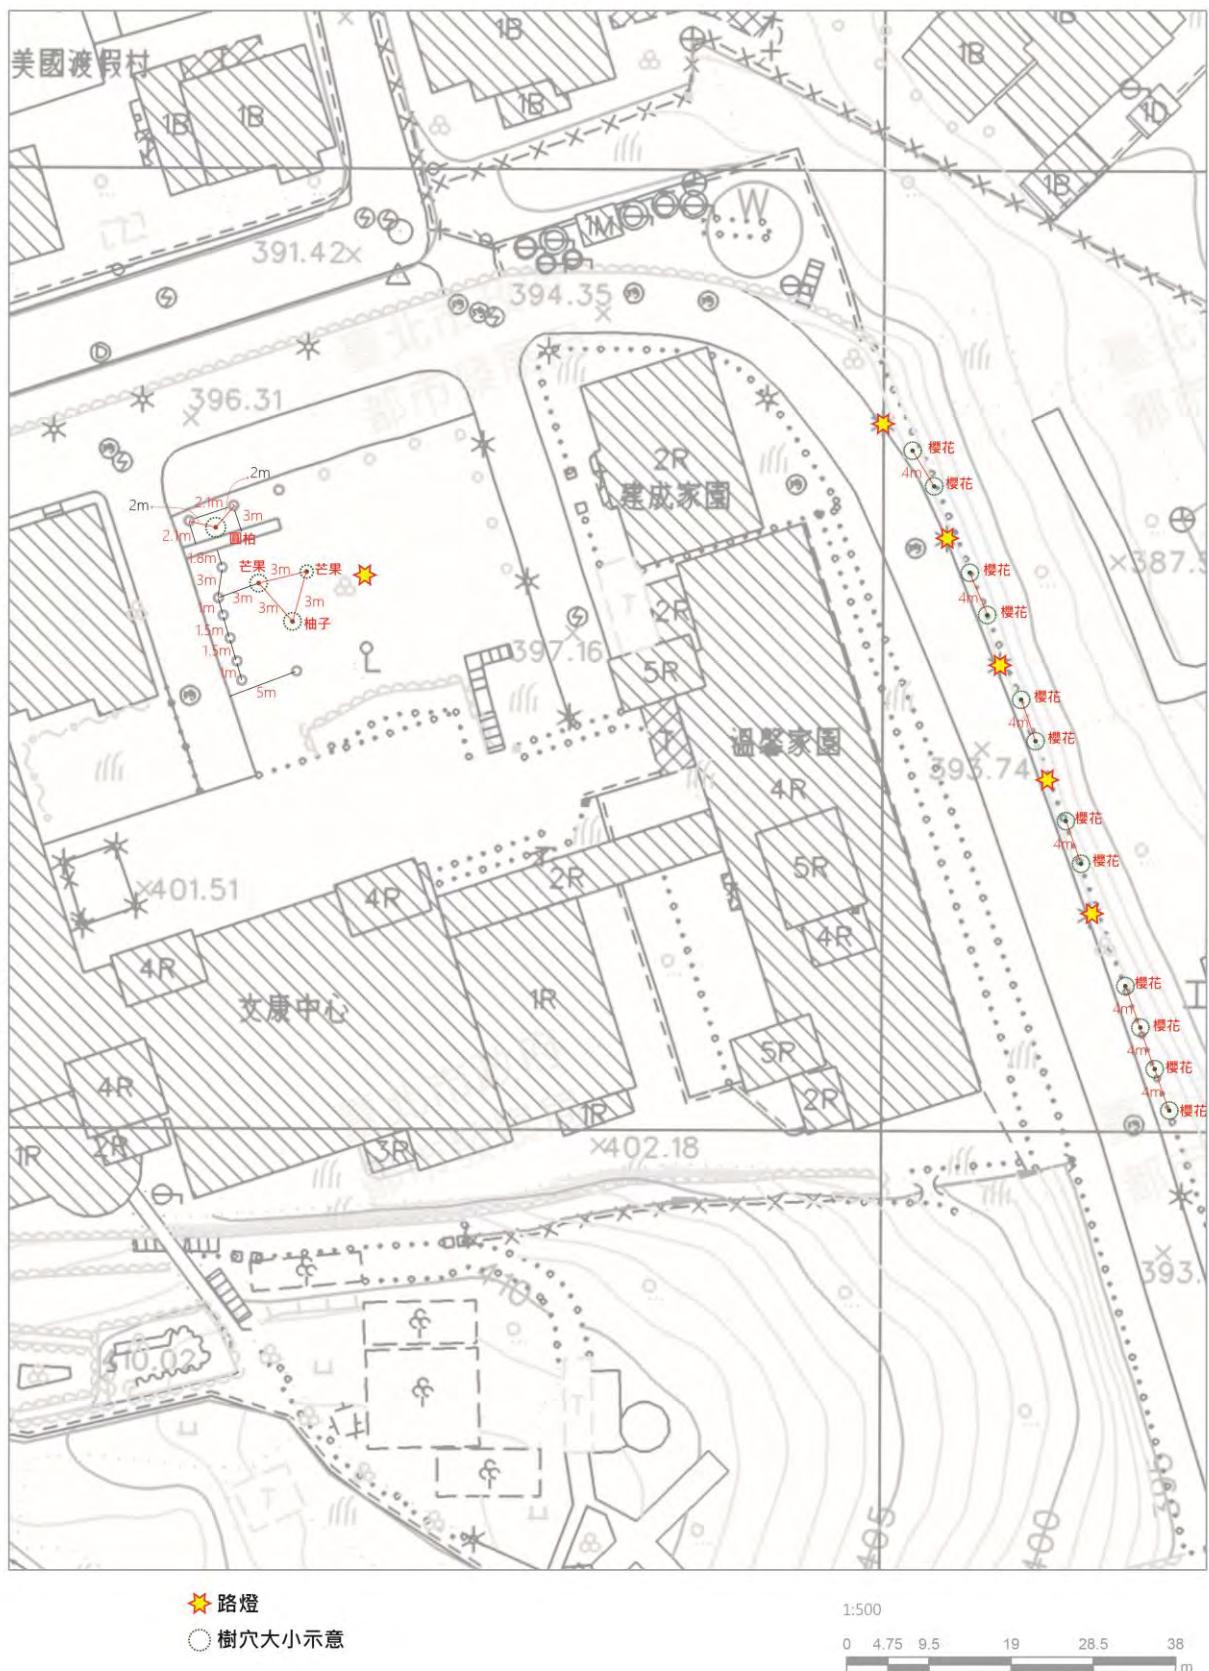


圖 4 定植平面配置圖

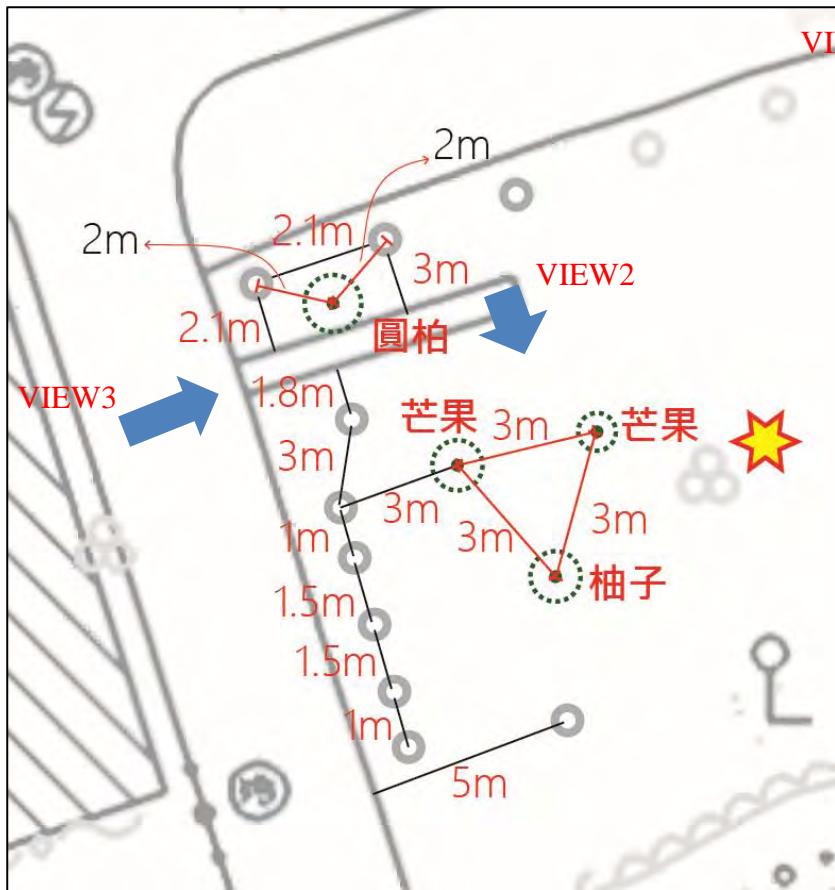


圖 4.1 定植平面配置圖

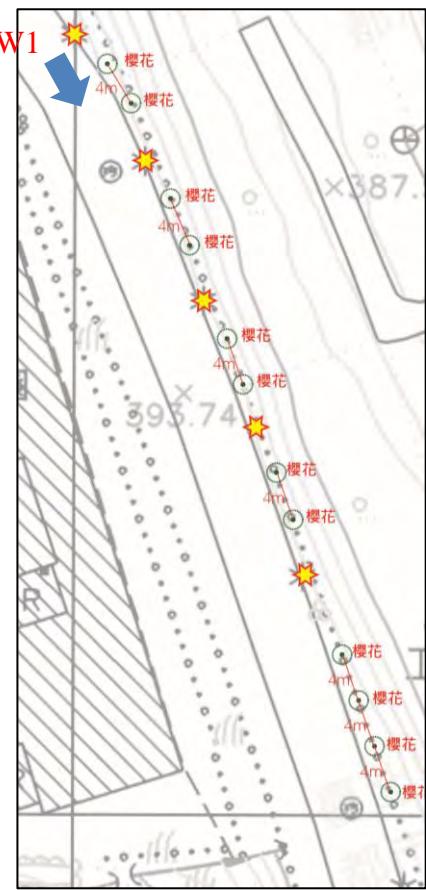


圖 4.2 定植平面配置圖



圖 5 定植模擬示意圖 (VIEW1)



圖 6 定植模擬示意圖 (VIEW2)



圖 7 定植模擬示意圖 (VIEW3)

3. 申請移植樹木之理由

永福之家於107年3月31日委託社團法人新北市結構工程技師公會完成耐震詳評報告，結論為該建築物耐震能力不符合國家地震工程中心側推分析與現行規範之耐震要求，且氯離子及中性化數值皆超過標準值（海砂屋），已造成鋼筋鏽蝕、牆面裂縫、混凝土剝落等情況，此為不可逆現象，僅做結構性補強無法解決氯離子含量偏高及鋼筋鏽蝕，非長久之計，已於113年辦理部分拆除工程，並預計於115年進行重建工程。

本案基地內共計有28株樹木，其中包含2棵受保護樹木，受保護樹木保護計畫經文化局113年12月11日府授文化資源字第1133037681號函准予核定，並確認基地範圍內其他樹木皆未達受保護樹木之認定標準。本次重建工程經整體建築及景觀規劃，將原地保留5株（含2株受保護樹木），有7株移除，另有16株辦理樹木移植，由臺北市立陽明教養院的永福之家移植到華岡院區定植。



圖8 整體景觀配置圖

4. 欲移植樹木樹籍基本資料

4.1 樹木樹籍資料總表

項次	樹籍 編號	樹種	胸高 直徑 (cm)	樹高 (m)	胸圍 (cm)	樹冠幅 (m)	是否為 受保護 樹木	定植地點
1	T10	圓柏	23.1	3	72.5	3	否	臺北市立陽明教養院 華岡院區(士林區凱旋 路 61 巷 4 弄 9 號)
2	T12	芒果	8.75	3	27.5	3	否	
3	T14	櫻花	11.7	3	36.7	2	否	
4	T15	櫻花	14	3	37.5	3	否	
5	T16	櫻花	8	3	26.0	2	否	
6	T17	櫻花	26	4	47.83	2	否	
7	T18	櫻花	6.5	3	19.0	2	否	
8	T19	櫻花	5.5	4	22.0	2	否	
9	T20	櫻花	8.3	4	19.25	2	否	
10	T21	櫻花	14.5	4	33.3	3	否	
11	T22	櫻花	8.9	4	29.2	3	否	
12	T23	櫻花	9.8	4	37.0	3	否	
13	T24	櫻花	33	5	67.38	5	否	
14	T26	櫻花	8.3	2	26.87	2	否	
15	T27	柚子	19	5	42	3	否	
16	T30	芒果	12.41	4	39.0	2	否	

4.2 樹木基本資料表

樹木基本資料表

填表日期:2025.07.01

樹木編號	T10			位置圖	
樹種	圓柏				
學名	Chinese Juniper				
樹址	士林區永福里莊頂路 2 號				
樹高	3 公尺	胸高直徑	23.1 公分	樹胸圍	72.5 公分
樹冠幅	3 公尺	樹齡	約歲	植生年	約西元年
權屬	1. 公有： <u>臺北市立陽明教養院</u> 2. 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input checked="" type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input type="checkbox"/> 7. 其他：_____				
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input type="checkbox"/> 3. 寬展開形 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
生長狀況描述	生長良好，經風險評估屬無風險樹木。				
留存建議	<input type="checkbox"/> 1. 原地保留 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 移植他處 <input type="checkbox"/> 3. 假植後再回植 <input type="checkbox"/> 4. 移除				
其他備註					
現況照片					

樹木基本資料表

填表日期:2025.07.01

樹木編號	T12		位置圖		
樹種	芒果				
學名	Mangifera indica L.				
樹址	士林區永福里莊頂路 2 號				
樹高	3 公尺	胸高直徑	8.75 公分	樹胸圍	27.5 公分
樹冠幅	3 公尺	樹齡	約歲	植生年	約西元年
權屬	1. 公有： <u>臺北市立陽明教養院</u> 2. 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input checked="" type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input type="checkbox"/> 7. 其他：_____				
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開形 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
生長狀況描述	生長良好，經風險評估屬無風險樹木。				
留存建議	<input type="checkbox"/> 1. 原地保留 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 移植他處 <input type="checkbox"/> 3. 假植後再回植 <input type="checkbox"/> 4. 移除				
其他備註					
現況照片					

樹木基本資料表

填表日期:2025.07.01

樹木編號	T14		位置圖		
樹種	櫻花				
學名	Prunus campanulata Maxim.				
樹址	士林區永福里莊頂路 2 號				
樹高	3 公尺	胸高直徑	11.7 公分	樹胸圍	36.7 公分
樹冠幅	2 公尺	樹齡	約歲	植生年	約西元年
權屬	1. 公有： <u>臺北市立陽明教養院</u> 2. 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input checked="" type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input type="checkbox"/> 7. 其他：_____				
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開形 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
生長狀況描述	生長良好，經風險評估屬無風險樹木。				
留存建議	<input type="checkbox"/> 1. 原地保留 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 移植他處 <input type="checkbox"/> 3. 假植後再回植 <input type="checkbox"/> 4. 移除				
其他備註					
現況照片				 	

樹木基本資料表

填表日期:2025.07.01

樹木編號	T15		位置圖		
樹種	櫻花				
學名	Prunus campanulata Maxim.				
樹址	士林區永福里莊頂路 2 號				
樹高	3 公尺	胸高直徑	14 公分	樹胸圍	37.5 公分
樹冠幅	3 公尺	樹齡	約歲	植生年	約西元年
權屬	1. 公有： <u>臺北市立陽明教養院</u> 2. 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input checked="" type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input type="checkbox"/> 7. 其他：_____				
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開形 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
生長狀況描述	生長良好，經風險評估屬無風險樹木。				
留存建議	<input type="checkbox"/> 1. 原地保留 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 移植他處 <input type="checkbox"/> 3. 假植後再回植 <input type="checkbox"/> 4. 移除				
其他備註					
現況照片			   		

樹木基本資料表

填表日期:2025.07.01

樹木編號	T16					位置圖	
樹種	櫻花						
學名	Prunus campanulata Maxim.						
樹址	士林區永福里莊頂路 2 號						
樹高	3 公尺	胸高直徑	8 公分		樹胸圍	26 公分	
樹冠幅	2 公尺	樹齡	約歲		植生年	約西元年	
權屬	1. 公有： <u>臺北市立陽明教養院</u> 2. 私有：_____						
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input checked="" type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input type="checkbox"/> 7. 其他：_____						
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開形 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特型						
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____						
生長狀況描述	生長良好，經風險評估屬無風險樹木。						
留存建議	<input type="checkbox"/> 1. 原地保留 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 移植他處 <input type="checkbox"/> 3. 假植後再回植 <input type="checkbox"/> 4. 移除						
其他備註							
現況照片							

樹木基本資料表

填表日期:2025.07.01

樹木編號	T17			位置圖		
樹種	櫻花					
學名	Prunus campanulata Maxim.					
樹址	士林區永福里莊頂路 2 號					
樹高	4 公尺	胸高直徑	26 公分	樹胸圍	47.83 公分	
樹冠幅	2 公尺	樹齡	約 歲	植生年	約西元 年	
權屬	1. 公有： <u>臺北市立陽明教養院</u> 2. 私有：					
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input checked="" type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input type="checkbox"/> 7. 其他：_____					
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開形 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特型					
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____					
生長狀況描述	生長良好，經風險評估屬無風險樹木。					
留存建議	<input type="checkbox"/> 1. 原地保留 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 移植他處 <input type="checkbox"/> 3. 假植後再回植 <input type="checkbox"/> 4. 移除					
其他備註						
現況照片						

樹木基本資料表

填表日期:2025.07.01

樹木編號	T18		位置圖		
樹種	櫻花				
學名	Prunus campanulata Maxim.				
樹址	士林區永福里莊頂路 2 號				
樹高	3 公尺	胸高直徑	6.5 公分	樹胸圍	19.0 公分
樹冠幅	2 公尺	樹齡	約歲	植生年	約西元年
權屬	1. 公有： <u>臺北市立陽明教養院</u> 2. 私有：_____				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input checked="" type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input type="checkbox"/> 7. 其他：_____				
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開形 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____				
生長狀況描述	生長良好，經風險評估屬無風險樹木。				
留存建議	<input type="checkbox"/> 1. 原地保留 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 移植他處 <input type="checkbox"/> 3. 假植後再回植 <input type="checkbox"/> 4. 移除				
其他備註					
現況照片				 	

樹木基本資料表

填表日期:2025.07.01

樹木編號	T19		位置圖		
樹種	圓柏				
學名	Prunus campanulata Maxim.				
樹址	士林區永福里莊頂路 2 號				
樹高	4 公尺	胸高直徑	5.5 公分	樹胸圍	22 公分
樹冠幅	2 公尺	樹齡	約歲	植生年	約西元年
權屬	1. 公有： <u>臺北市立陽明教養院</u> 2. 私有： <u> </u>				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input checked="" type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input type="checkbox"/> 7. 其他： <u> </u>				
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開形 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他： <u> </u>				
生長狀況描述	生長良好，經風險評估屬無風險樹木。				
留存建議	<input type="checkbox"/> 1. 原地保留 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 移植他處 <input type="checkbox"/> 3. 假植後再回植 <input type="checkbox"/> 4. 移除				
其他備註					
現況照片			 		

樹木基本資料表

填表日期:2025.07.01

樹木編號	T20		位置圖							
樹種	櫻花									
學名	Prunus campanulata Maxim.									
樹址	士林區永福里莊頂路 2 號									
樹高	4 公尺	胸高直徑	8.3 公分	樹胸圍	19.25 公分					
樹冠幅	3 公尺	樹齡	約歲	植生年	約西元年					
權屬	1. 公有： <u>臺北市立陽明教養院</u> 2. 私有： <u> </u>									
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input checked="" type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input type="checkbox"/> 7. 其他： <u> </u>									
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開形 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特型									
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他： <u> </u>									
生長狀況描述	生長良好，經風險評估屬無風險樹木。									
留存建議	<input type="checkbox"/> 1. 原地保留 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 移植他處 <input type="checkbox"/> 3. 假植後再回植 <input type="checkbox"/> 4. 移除									
其他備註										
現況照片				 14.2cm						
				 13cm						
										

樹木基本資料表

填表日期:2025.07.01

樹木編號	T21					位置圖	
樹種	櫻花						
學名	Prunus campanulata Maxim.						
樹址	士林區永福里莊頂路 2 號						
樹高	4 公尺	胸高直徑	14.5 公分	樹胸圍	33.3 公分		
樹冠幅	3 公尺	樹齡	約歲	植生年	約西元年		
權屬	1. 公有： <u>臺北市立陽明教養院</u> 2. 私有： <u> </u>						
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input checked="" type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input type="checkbox"/> 7. 其他： <u> </u>						
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開形 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特型						
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他： <u> </u>						
生長狀況描述	生長良好，經風險評估屬無風險樹木。						
留存建議	<input type="checkbox"/> 1. 原地保留 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 移植他處 <input type="checkbox"/> 3. 假植後再回植 <input type="checkbox"/> 4. 移除						
其他備註							
現況照片							

樹木基本資料表

填表日期:2025.07.01

樹木編號	T22		位置圖		
樹種	櫻花				
學名	Prunus campanulata Maxim.				
樹址	士林區永福里莊頂路 2 號				
樹高	4 公尺	胸高直徑	8.9 公分	樹胸圍	29.2 公分
樹冠幅	3 公尺	樹齡	約歲	植生年	約西元年
權屬	1. 公有： <u>臺北市立陽明教養院</u> 2. 私有： <u> </u>				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input checked="" type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input type="checkbox"/> 7. 其他： <u> </u>				
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開形 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他： <u> </u>				
生長狀況描述	生長良好，經風險評估屬無風險樹木。				
留存建議	<input type="checkbox"/> 1. 原地保留 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 移植他處 <input type="checkbox"/> 3. 假植後再回植 <input type="checkbox"/> 4. 移除				
其他備註					
現況照片			 		

樹木基本資料表

填表日期:2025.07.01

樹木編號	T23		位置圖		
樹種	櫻花				
學名	Prunus campanulata Maxim.				
樹址	士林區永福里莊頂路 2 號				
樹高	4 公尺	胸高直徑	9.8 公分	樹胸圍	37 公分
樹冠幅	3 公尺	樹齡	約歲	植生年	約西元年
權屬	1. 公有： <u>臺北市立陽明教養院</u> 2. 私有： <u> </u>				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input checked="" type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input type="checkbox"/> 7. 其他： <u> </u>				
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開形 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他： <u> </u>				
生長狀況描述	生長良好，經風險評估屬無風險樹木。				
留存建議	<input type="checkbox"/> 1. 原地保留 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 移植他處 <input type="checkbox"/> 3. 假植後再回植 <input type="checkbox"/> 4. 移除				
其他備註					
現況照片			 		

樹木基本資料表

填表日期:2025.07.01

樹木編號	T24		位置圖							
樹種	櫻花									
學名	Prunus campanulata Maxim.									
樹址	士林區永福里莊頂路 2 號									
樹高	5 公尺	胸高直徑	33 公分	樹胸圍	67.38 公分					
樹冠幅	5 公尺	樹齡	約歲	植生年	約西元年					
權屬	1. 公有： <u>臺北市立陽明教養院</u> 2. 私有： <u> </u>									
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input checked="" type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input type="checkbox"/> 7. 其他： <u> </u>									
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開形 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特型									
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他： <u> </u>									
生長狀況描述	生長良好，經風險評估屬無風險樹木。									
留存建議	<input type="checkbox"/> 1. 原地保留 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 移植他處 <input type="checkbox"/> 3. 假植後再回植 <input type="checkbox"/> 4. 移除									
其他備註										
現況照片				 46cm  24cm  43cm  10cm  10cm  10cm						

樹木基本資料表

填表日期:2025.07.01

樹木編號	T26					位置圖	
樹種	櫻花						
學名	Prunus campanulata Maxim.						
樹址	士林區永福里莊頂路 2 號						
樹高	2 公尺	胸高直徑	8.3 公分		樹胸圍	26.87 公分	
樹冠幅	2 公尺	樹齡	約 歲		植生年	約西元 年	
權屬	1. 公有： <u>臺北市立陽明教養院</u> 2. 私有：_____						
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input checked="" type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input type="checkbox"/> 7. 其他：_____						
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開形 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特型						
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他：_____						
生長狀況描述	生長良好，經風險評估屬無風險樹木。						
留存建議	<input type="checkbox"/> 1. 原地保留 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 移植他處 <input type="checkbox"/> 3. 假植後再回植 <input type="checkbox"/> 4. 移除						
其他備註							
現況照片				 19cm			

樹木基本資料表

填表日期:2025.07.01

樹木編號	T27					位置圖	
樹種	柚子						
學名	Citrus maxima						
樹址	士林區永福里莊頂路 2 號						
樹高	5 公尺	胸高直徑	19 公分	樹胸圍	42 公分		
樹冠幅	3 公尺	樹齡	約歲	植生年	約西元年		
權屬	1. 公有： <u>臺北市立陽明教養院</u> 2. 私有： <u> </u>						
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input checked="" type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input type="checkbox"/> 7. 其他： <u> </u>						
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開形 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特型						
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他： <u> </u>						
生長狀況描述	生長良好，經風險評估屬無風險樹木。						
留存建議	<input type="checkbox"/> 1. 原地保留 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 移植他處 <input type="checkbox"/> 3. 假植後再回植 <input type="checkbox"/> 4. 移除						
其他備註							
現況照片							

樹木基本資料表

填表日期:2025.07.01

樹木編號	T30		位置圖		
樹種	芒果				
學名	Mangifera indica L.				
樹址	士林區永福里莊頂路 2 號				
樹高	4 公尺	胸高直徑	12.41 公分	樹胸圍	39 公分
樹冠幅	2 公尺	樹齡	約歲	植生年	約西元年
權屬	1. 公有： <u>臺北市立陽明教養院</u> 2. 私有： <u> </u>				
位置屬性	<input type="checkbox"/> 1. 道路、人行道 <input type="checkbox"/> 2. 公園、綠地 <input type="checkbox"/> 3. 學校 <input type="checkbox"/> 4. 郊山 <input type="checkbox"/> 5. 私有住宅 <input checked="" type="checkbox"/> 6. 公共場所 <input type="checkbox"/> 7. 其他： <u> </u>				
樹形	<input type="checkbox"/> 1. 尖錐形 <input type="checkbox"/> 2. 寬錐形 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 寬展開形 <input type="checkbox"/> 4. 窄柱形 <input type="checkbox"/> 5. 寬柱形 <input type="checkbox"/> 6. 獨特型				
生長地點概述	<input type="checkbox"/> 1. 水泥、柏油鋪面 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 草地、土壤鋪面 <input type="checkbox"/> 3. 有建築物影響發育 <input type="checkbox"/> 4. 垃圾雜物堆積 <input type="checkbox"/> 5. 其他： <u> </u>				
生長狀況描述	生長良好，經風險評估屬無風險樹木。				
留存建議	<input type="checkbox"/> 1. 原地保留 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 移植他處 <input type="checkbox"/> 3. 假植後再回植 <input type="checkbox"/> 4. 移除				
其他備註					
現況照片					

5. 非屬受保護樹木之證明文件

本案有兩棵受保護樹木，受保護樹木保護計畫經文化局113年12月11日府授文化資源字第1133037681號函准予核定，並確認基地範圍內其他樹木皆未達受保護樹木之認定標準。

檔 號：
保存年限：

臺北市政府 函

地址：11008臺北市信義區市府路1號4樓東
北區
承辦人：鄭修誠
電話：02-27208899轉3564
電子信箱：sm0599@gov.taipei

受文者：徐維志建築師事務所

發文日期：中華民國113年12月11日
發文字號：府授文化資源字第1133037681號

速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：

附件：「臺北市立陽明教養院永福之家拆除工程及重建工程（重建工程部分）（臺北市士林區至善路四小段154地號）」保護計畫（編號3806、3807）-核定版，本文附件請至下載區（<https://doc-attach.gov.taipei/public/AttachDownload.jsp>）驗證碼：96EH0K8Z

主旨：有關貴院委託「徐維志建築師事務所」辦理「臺北市立陽明教養院永福之家拆除工程及重建工程（重建工程部分）（臺北市士林區至善路四小段154地號）」受保護樹木保護計畫，業經113年11月22日第14屆臺北市樹木保護委員會第25次幹事會議審議通過，本府依臺北市樹木保護自治條例第6條規定准予核定，詳如說明，請查照。

說明：

一、依徐維志建築師事務所113年12月9日113劍字第120901號函辦理。

二、檢附「臺北市立陽明教養院永福之家拆除工程及重建工程（重建工程部分）（臺北市士林區至善路四小段154地號）受保護樹木保護計畫」核定版1份（如附件），請依下述說明覈實辦理：

(一) 旨揭計畫內容應併入工程相關契約規範內據以執行，現場併應備妥旨揭核定計畫書，以供相關施作廠商憑辦，

且應督導現場員工落實計畫中各工作要項暨保護、維管等措施。

(二)各工作要項施作前3天請通知本府文化局，俾利本府文化局當日派員查察現場施作狀況。

(三)案內各工作要項均應拍照紀錄，且交由設計監造單位簽證負責，於計畫執行期程所訂工項完成後2週內，檢送施工要項紀錄至本府文化局備查（紀錄格式下載網址：本府文化局網站/受保護樹木/相關法令及檔案下載）。

三、本案計畫執行期間內，本府文化局將不定期抽查，倘有進行任何未經審核同意之施工行為，影響本市受保護樹木或現地已遭受保護標準樹木之生育情狀者，本府文化局將依「臺北市樹木保護自治條例」等相關法規逕行裁處。

四、為維護本市珍貴綠色資源，同函副知本府都市發展局，旨揭工程核發使用執照前，申辦單位應陳送施工要項紀錄至本府文化局同意備查後，始得核發使用執照。

五、如對本處分不服，請依訴願法第14條及第58條之規定，於文到次日起30日內（訴願之提起以受理機關實際收文日為準），繕具訴願書向本府遞送（地址：110臺北市信義區市府路1號），並將副本抄送農業部。

正本：徐維志建築師事務所

副本：臺北市立陽明教養院（含附件）、臺北市政府工務局新建工程處（含附件）、臺北市政府都市發展局

電 2011/12/31 文
交 10:06:03 摘 章

08
文化局代決

6. 斷根及移植預定期程

編號	樹種	胸高直徑 (cm)	株數	移植適期	預定修剪、斷根及移植時間												備註(幾月幾日 修剪、斷根、移植)	
					115年													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
T10	圓柏	23.1	1	5-10 月										▲		●	發包後請廠商 補充	
T12	芒果	8.75	1	5-10 月	▲ ■		●										發包後請廠商 補充	
T14	櫻花	11.7	1	11-2 月										▲ ■		●	發包後請廠商 補充	
T15	櫻花	14	1	11-2 月										▲ ■		●	發包後請廠商 補充	
T16	櫻花	8	1	11-2 月										▲ ■		●	發包後請廠商 補充	
T17	櫻花	26	1	11-2 月										▲ ■		●	發包後請廠商 補充	
T18	櫻花	6.5	1	11-2 月										▲ ■		●	發包後請廠商 補充	
T19	櫻花	5.5	1	11-2 月										▲ ■		●	發包後請廠商 補充	
T20	櫻花	8.3	1	11-2 月										▲ ■		●	發包後請廠商 補充	
T21	櫻花	14.5	1	11-2 月										▲ ■		●	發包後請廠商 補充	
T22	櫻花	8.9	1	11-2 月										▲ ■		●	發包後請廠商 補充	
T23	櫻花	9.8	1	11-2 月										▲ ■		●	發包後請廠商 補充	
T24	櫻花	33	1	11-2 月										▲ ■		●	發包後請廠商 補充	
T26	櫻花	8.3	1	11-2 月										▲ ■		●	發包後請廠商 補充	
T27	柚子	19	1	5-10 月	▲ ■		●										發包後請廠商 補充	
T30	芒果	12.41	1	5-10 月	▲ ■		●										發包後請廠商 補充	

■=修剪 ▲=斷根 ●=移植

本案共移植 16 株，有櫻花 12 株、圓柏 1 株、柚子 1 株、芒果 2 株。

樹胸徑均為 30cm 以下，採斷根 1 次，時間 60 日。

7 樹木移植計畫

7.1 事前公告：

樹木移植前 7 日將樹木移植公告張貼於預定作業之路段及周邊地區張貼告示，標明施工內容、時間、範圍、施作單位及聯絡方式，並通知永福里。

7.2 修剪作業：

7.2.1 修剪 7 日前通知監造單位到場監督。

7.2.2 修剪作業依「臺北市樹木修剪作業規範」辦理。

7.2.3 進行剪枝時，以使樹型完整、均衡、穩定、美觀等目標為原則，並避免破壞樹型之粗魯裁剪。進行剪枝時，以使樹型完整、均衡、穩定、美觀等目標為原則，並避免破壞樹型之粗魯裁剪。

7.2.4 喬木主幹高度 1m 以下不影響樹型之低分枝應先行剪除。

7.2.5 所有枯萎枝、病蟲害枝及徒長枝均應剪除，纏繞其上的蔓藤亦應清除。

7.2.6 芒果及柚子主幹高度應全部保留，主幹分枝應保留至少 1.5 公尺長，為改善樹型及減輕蒸散量，修剪樹冠總強度不得超出 1/3。



7.2.7 櫻花移植或種植前之修剪作業，修剪量不可過大，修剪樹冠總強度不得超出 1/4，且單一傷口直徑不要超過 3 公分，以免影響成活率。

7.2.8 圓柏植物原則上不進行修剪，進行移植或種植前之修剪作業，僅修剪枯枝及病蟲害枝。


7.2.9 斷根後避免樹木脫水枯萎，可除葉約 1/4 葉片數減輕蒸散負荷，或全株噴施蒸散抑制劑。

7.2.10 修剪切口粗大約 10cm 以上者宜塗消毒劑及癒合劑減少水分蒸散。

項次	樹籍編號	樹種	樹木修剪示意圖
T10 圓柏		T12 芒果	

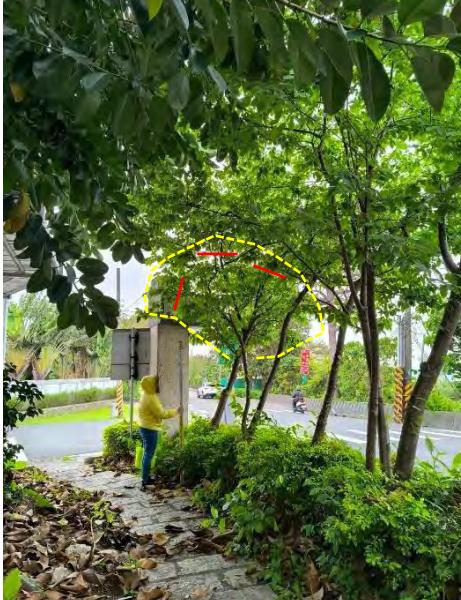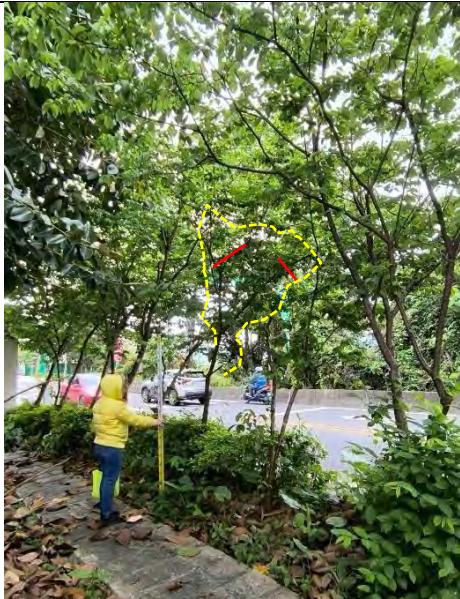T14 櫻花		T15 櫻花	
T16 櫻花		T17 櫻花	
T18 櫻花		T19 櫻花	

T20 櫻花		T21 櫻花	
T22 櫻花		T23 櫻花	
T24 櫻花		T26 櫻花	

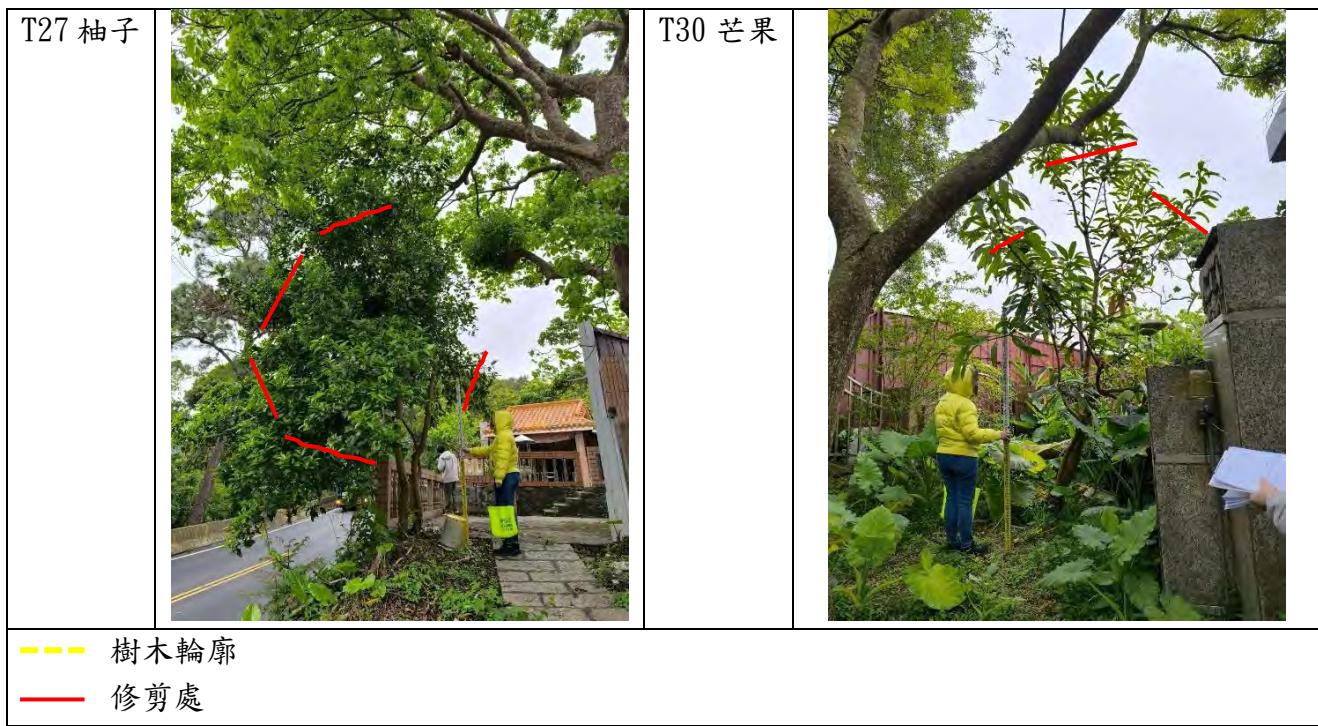

7.3 斷根作業：

- 7.3.1 本次移植作業共有 16 株，依樹種、分類、移植適期、預定移植作業期、株數等，填列斷根及移植作業預定期程表。
- 7.3.2 斷根過程中挖掘規定大小之根球需破壞既有人行道鋪面，預計將於施工前事先向道路管理單位申請同意後施行。斷根期間需保持開挖路面之平整，移植後將所破壞之鋪面復原，並依規定填平樹穴。
- 7.3.3 斷根 7 日前通知監造單位到場監督。
- 7.3.4 斷根前已先勘查現地環境須先立原木支柱保護架，以免作業中有發生傾倒之虞。
- 7.3.5 斷根後，為避免強風使樹木倒伏及傷害剛長出之新根，將立原木支柱保護架加強支撐。
- 7.3.6 斷根前應先挖掘環狀作業溝，以重機具協助進行挖掘環狀作業溝，重機具為挖土機，應順根系生長方向依放射狀向外挖掘土壤，並由人力進行根部斷根及修整根球作業，使其傷口平整。
- 7.3.7 根斷根位置須盡量保留足夠大小的土球範圍，但如果原生長樹穴過小且樹中心偏向單邊生長，須以土球補償方式保留橢圓形土球。
- 7.3.8 進行斷根作業後，該環狀溝內以原土回填，若土壤品質不優，則填入沙質土和腐熟堆肥增肥。
- 7.3.9 斷根後使用促進發根藥劑，於斷根部位進行噴佈，主要配方以撲克拉 25% 或三秦芬 5% 粉劑稀釋 500 倍溶液。

7.4 根球挖掘：

7.4.1 根球挖掘作業 7 日前應通知監造單位到場監督。

7.4.2 挖掘根球將小心謹慎，不得使之破裂，以免損傷根部組織。

(根球挖掘大小為建議值，發包後併同估計樹木整體吊搬總重量，請廠商補充)

項次	樹籍編號	樹種	胸高直徑(cm)	幹基直徑(cm)	樹高(m)	根球挖掘大小(直徑)	估計樹木整體吊搬總重量(公噸)
1	T10	圓柏	23.1	23.5	3	94cm	發包後請廠商補充
2	T12	芒果	8.75	9.5	3	38cm	發包後請廠商補充
3	T14	櫻花	11.7	12.5	3	50cm	發包後請廠商補充
4	T15	櫻花	14	10	3	40cm	發包後請廠商補充
5	T16	櫻花	8	8.5	3	34cm	發包後請廠商補充
6	T17	櫻花	26	15	4	60cm	發包後請廠商補充
7	T18	櫻花	6.5	6.5	3	26cm	發包後請廠商補充
8	T19	櫻花	5.5	7	4	28cm	發包後請廠商補充
9	T20	櫻花	8.3	11	4	44cm	發包後請廠商補充
10	T21	櫻花	14.5	17	4	68cm	發包後請廠商補充
11	T22	櫻花	8.9	9	4	36cm	發包後請廠商補充
12	T23	櫻花	9.8	11	4	44cm	發包後請廠商補充
13	T24	櫻花	33	30	5	120cm	發包後請廠商補充
14	T26	櫻花	8.3	8.5	2	34cm	發包後請廠商補充
15	T27	柚子	19	21	5	76cm	發包後請廠商補充
16	T30	芒果	12.41	13	4	52cm	發包後請廠商補充

註：本表數值僅供參考，實際施作範圍依現場調整。

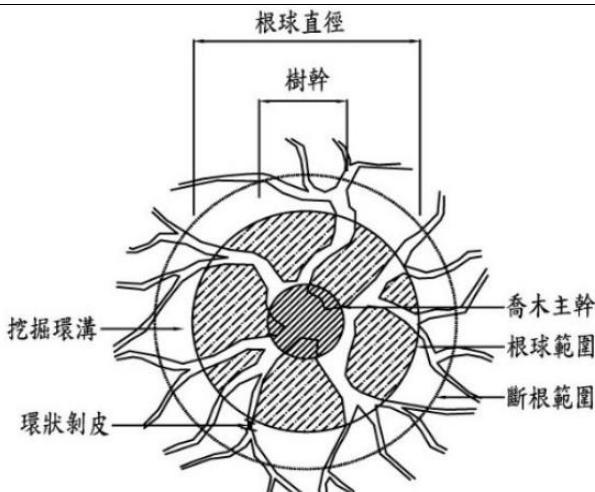


圖 9 喬木斷根平面圖

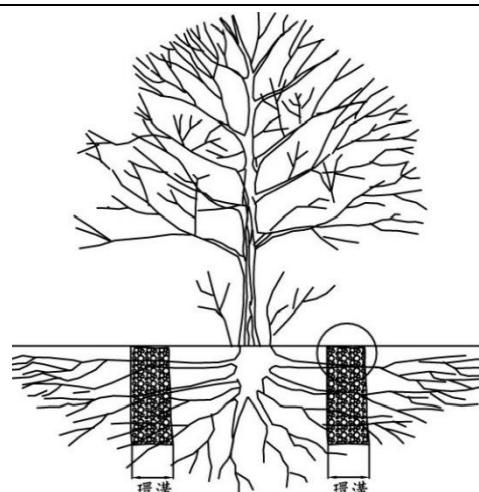


圖 10 喬木斷根剖面圖

7.5 包裹保護處置：

- 7.5.1 本案擬採用厚織 3mm 麻布毯包裹樹身、莖幹，以 2mm 不織布加濕包裹根球。
- 7.5.2 土球包裹材料若為不能自然分解之材質，將於覆土定植前予以清理拆除。
- 7.5.3 樹幹包裹保護後，於成活無虞（萌芽成葉）時，將立即清理拆除。

7.6 吊搬運送作業：

- 7.6.1 本案 16 株移植樹木樹胸徑均小於 30 公分，定植地點位於臺北市立陽明教養院華岡院區內。

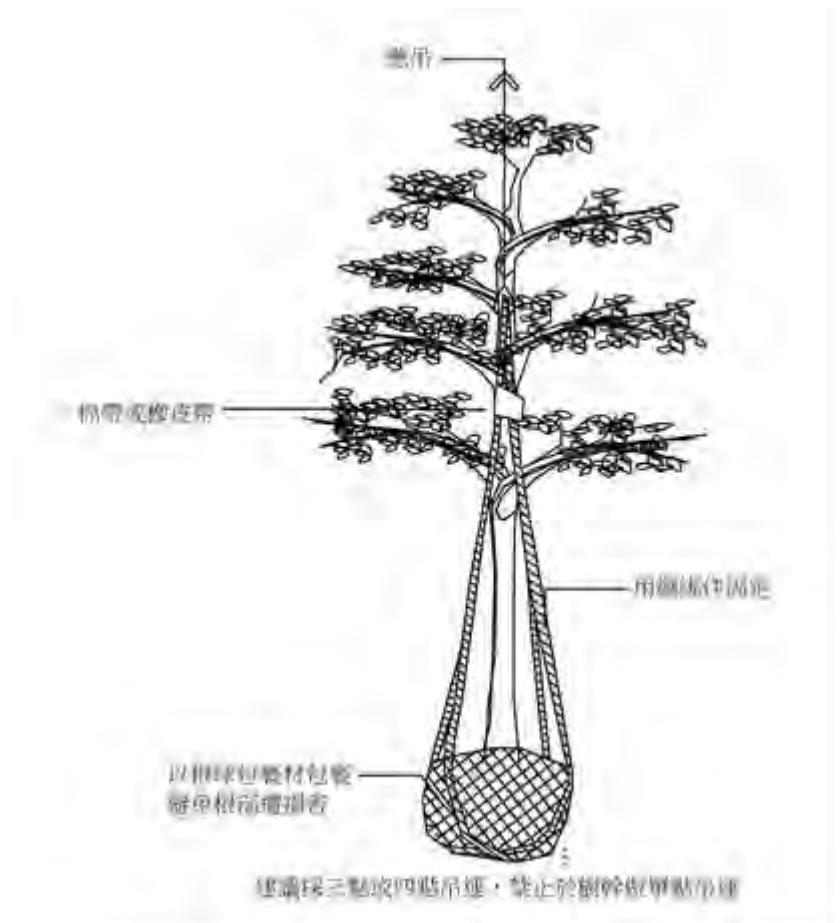


圖 11 喬木類植栽移植搬運處理示意圖

- 7.6.2 樹身之保護：喬木吊運前，將主幹自基部以麻布及草繩整齊捆紮至最低之分枝處。吊運繩索綑綁處，應以較厚的軟性材料舊棉被包裹、保護，以免搬運中受損。凡吊運前未包紮妥當以致植栽受損者，其損失由承包商負責。

- 7.6.3 由臺北市立陽明教養院的永福之家移植到華岡院區定植，距離約 3.6 公里，沿途道路寬敞無高度限制。

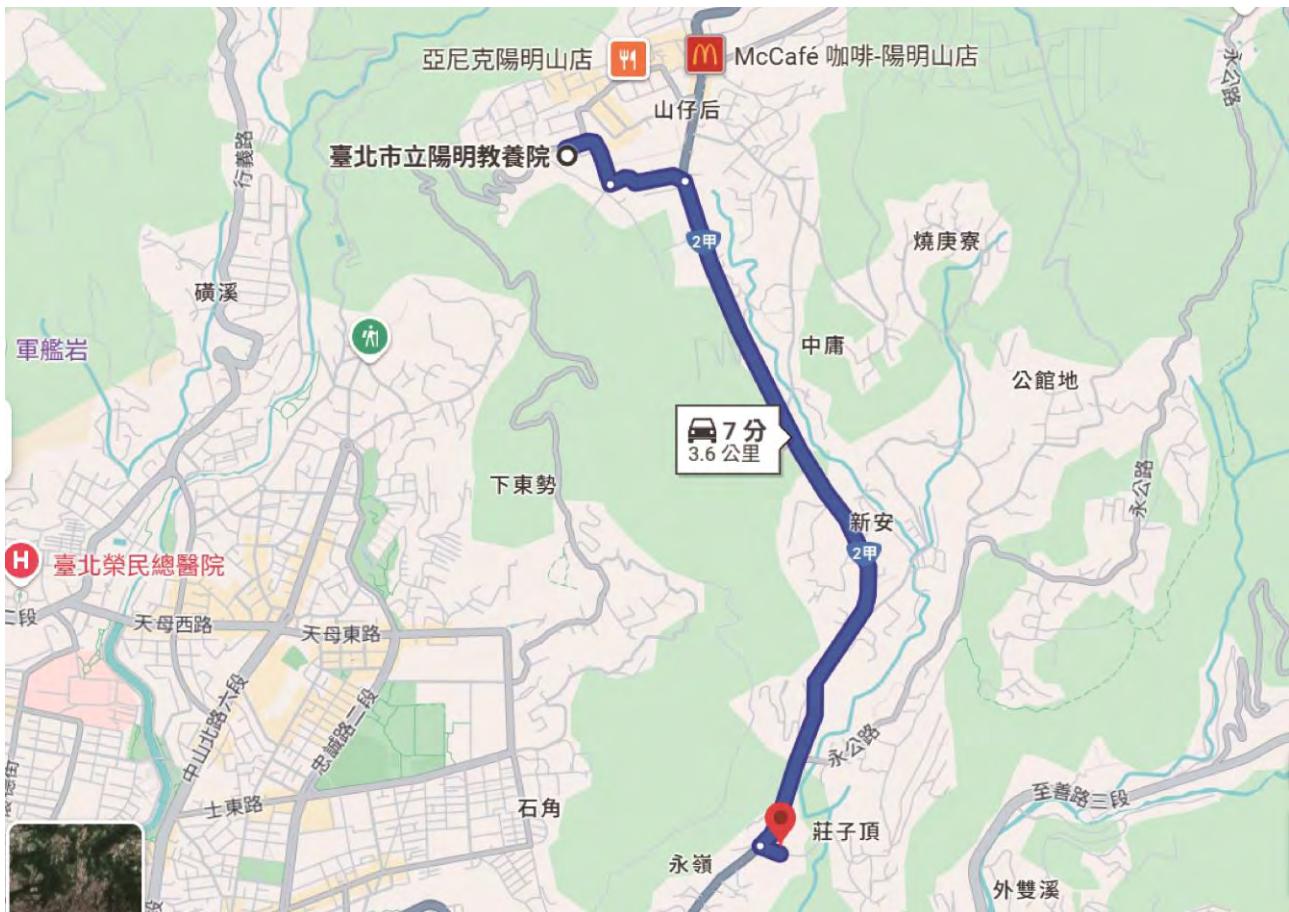


圖 12 樹木運送路線圖

- 7.6.4 樹吊至車上時，以橫跨木柱供樹幹依附，避免下側枝條折斷受損。吊掛索具與樹幹之接觸部位及樹幹與車斗靠接處另加襯墊包裹保護，以免損傷樹體組織。
- 7.6.5 樹木放置妥當之後，無論運送距離長短，均以繩索固定，以維護人、車及植物之安全；並以網布覆蓋，防止強風、烈日危害。根球並保持完整及濕潤。
- 7.6.6 運輸與裝卸過程，豎立或標示合乎規定之明顯標誌以警告來往車輛及行人。
- 7.6.7 移植樹木於挖掘根球部完成後當日內種植完成，以免影響樹木存活。

7.7 定植作業：

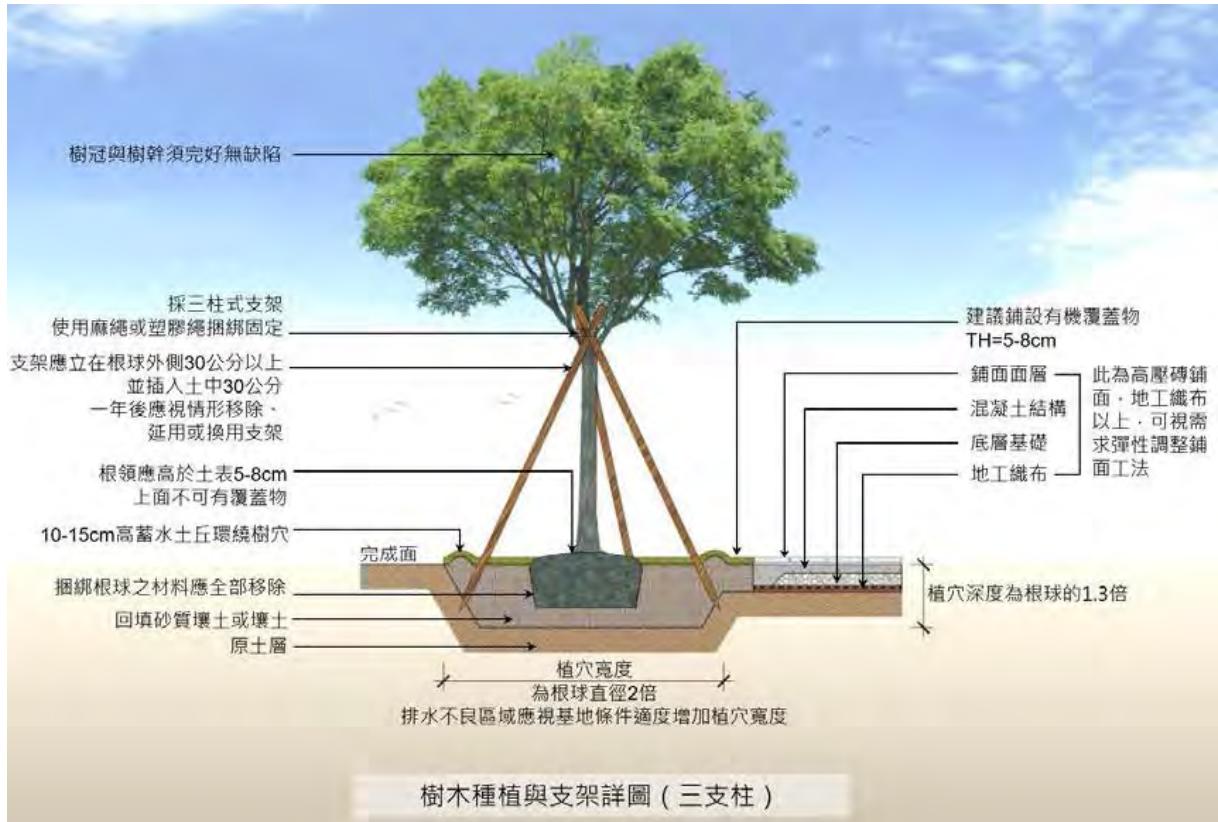


圖 13 喬木類移植施工剖面圖

7.7.1 定植作業 7 日前應通知監造單位到場監督。

7.7.2 定植前需先完成定植地準備及土壤檢測，包括：

7.7.2.1 進行土壤調查，調查項目包括：(PH 值、EC 值、硬度、排水)，後續依調查結果進行土壤改良。

7.7.2.2 基地內之大型土石塊雜物等，應先進行挖除運棄清理。

7.7.2.3 定植地點土壤為壤土、基地排水佳尚可，不需另設排水系統。

7.7.2.4 種植前先進行土壤檢測，依檢測結果進行植栽基盤土壤改良。

7.7.3 捆綁根球之材料於樹木覆土定植前予以拆除清理。周邊將使用有機發酵介質與原土以 1:10 之體積比混合後填入。

7.7.4 樹木放入植穴後，根球上部略高於地面，進行客土時，將客土適度壓實，以免填土灌水後樹木下陷。

7.7.5 回填土壤時將石塊及其他雜物檢除清理，以免妨礙根系生長。

7.7.6 本案樹木移植後將於在植穴週邊築集水坑，以利澆水及截留雨水。

7.7.7 考量樹木的規格及環境的特性，選用原木柱(材料)高度 1.8 公尺直徑 6 公分之保護架，以 3 支柱架設。

7.7.8 支架與樹木接觸處，將以透氣柔軟材料護布(麻布厚墊)作襯墊，並應將支架綑綁固定但不宜過緊，以免樹木受傷。

7.8 養護期維護管理計畫(發包後請承商提供)

養護項目	項目說明
人力編制	人數及採行方式(自行或委外)等。
養護頻率	
澆灌水作業頻率	原則每 (2) 天一次，視氣候而定
植穴排水管理	每次澆水後注意排水狀況，下雨過後再行檢視
除草作業期程	每 (20) 天一次，並注意不傷及根基部
施肥作業期程	(3) 個月施追肥一次
病蟲害防治之方式	如發現感染病蟲害，將邀請專家協助檢視，並通知管理單位。

- 7.8.1 澆水作業：定植完成之後，配合樹種特性、環境及氣候，予以適時、適量澆水灌溉，以保持土壤介質濕潤。
- 7.8.2 植穴基盤管理：維護管理期間內，將適時於植穴進行補土及鬆土、集水坑之復原(並於萌芽成葉後整平)以及日常清除雜草等作業，如遇天災或豪雨時應加強注意排水情形。
- 7.8.3 施肥作業：維護管理期間，將針對樹木現況、需肥特性及營養狀態予以評估後再進行追肥。施追肥應注意肥料種類、施肥方法、施肥用量及施肥時期，以達成最佳效益。選用與施給有機質肥料產品時，須依照肥料產品說明內容，並遵守相關肥料使用安全須知規定辦理。
- 7.8.4 樹木健康管理：樹木健康管理主要為樹木健康、維持適宜的生長基盤及環境、並適時作好修剪、病蟲障礙防治等管理工作。樹木於維護管理期間，每兩週進行檢查，如有病蟲害或生理障礙時，將即時改善，必要時得諮詢專業單位或人員，以提供相關解決對策或技術意見，經診斷原因確認後，再進行防治處理措施。
- 7.8.5 維護工作將於施作完成後即日開始。保活期為自移植完成並驗收合格日起計 12 個月。
- 7.8.6 樹木移植工程廠商將負責施作範圍之環境清潔及工地安全衛生管理，廢棄物將自行運棄處理，不得堆置於現場，若有傷及周邊植栽或設施，將負責復舊。施作完成後，將負責維護管理，包括澆水、雜草清除、修剪、草坪修整、支架調整、補植、病蟲害防治、施追肥、天災損害後搶修、廢棄物清運等項目。

8. 經費預算

		單位	數量	單價	複價	備註
壹	非受保護樹木移植作業					
1-1	移植作業，樹木胸徑<10cm	株	8	20,000	160,000	(含修剪、斷根、搬運、定植、養護)
1-2	移植作業，10cm<樹木胸徑≤30cm	株	8	30,000	240,000	(含修剪、斷根、搬運、定植、養護)
1-3	樹穴及人行道復原	式	1	200,000	200,000	
	小計				600,000	
貳	工程保險(3%)				18,000	
參	勞安費(0.5%)				3,000	
肆	稅什費(5%)				30,000	
	總計				651,000	

9. **樹木移植申請人及廠商資料**(包含申請者證明文件、切結書、工作組織編制、技術證照等相關資料)

9.1 檢附證明文件

9.1.1 以個人名義申請：檢附身份證影本

9.1.2 以公司名義申請：檢附公司登記證明文件或商業登記證明文件

9.2 檢附切結書（範本）

切結書

立切結書人_____因施工需要，申請樹木移植，應於該工程案竣工時，完成(行道樹)及周邊植栽復原作業，並應通知(樹木管理單位)辦理勘查，自完成勘查之日起負保活責任 1 年，期間若有樹木枯死者應依相同規格樹種補植，並於保活期滿後 2 週內函報(樹木管理單位)樹木成活照片辦理結案。未復原或依相同規格樹種補植者，願依臺北市行道樹維護管理自治條例第 9 條規定之賠償標準給付賠償金額。

此致

（樹木管理單位）

立切結書人：

代表人：

統一編號：

公司地址：

聯絡電話：

年 月 日

10. 其他須檢附之資料

10.1 移植樹木識別牌（範本）

編號	T10
樹種	圓柏
規格	胸徑： 23.1 公分；高度： 3 公尺
申請單位	臺北市立陽明教養院
工程名稱 (或移植原因)	
移植時間	年 月 日

編號	T12
樹種	芒果
規格	胸徑： 8.75 公分；高度： 3 公尺
申請單位	臺北市立陽明教養院
工程名稱 (或移植原因)	
移植時間	年 月 日

編號	T14
樹種	櫻花
規格	胸徑： 11.7 公分；高度： 3 公尺
申請單位	臺北市立陽明教養院
工程名稱 (或移植原因)	
移植時間	年 月 日

編號	T15
樹種	櫻花
規格	胸徑： 14 公分；高度： 3 公尺
申請單位	臺北市立陽明教養院
工程名稱 (或移植原因)	
移植時間	年 月 日

編號	T16
樹種	櫻花
規格	胸徑： 8 公分；高度： 3 公尺
申請單位	臺北市立陽明教養院
工程名稱 (或移植原因)	
移植時間	年 月 日

編號	T17
樹種	櫻花
規格	胸徑： 26 公分；高度： 4 公尺
申請單位	臺北市立陽明教養院
工程名稱 (或移植原因)	
移植時間	年 月 日

編號	T18
樹種	櫻花
規格	胸徑： 6.5 公分；高度： 3 公尺
申請單位	臺北市立陽明教養院
工程名稱 (或移植原因)	
移植時間	年 月 日

編號	T19
樹種	櫻花
規格	胸徑： 5.5 公分；高度： 4 公尺
申請單位	臺北市立陽明教養院
工程名稱 (或移植原因)	
移植時間	年 月 日

編號	T20
樹種	櫻花
規格	胸徑： 8.3 公分；高度： 4 公尺
申請單位	臺北市立陽明教養院
工程名稱 (或移植原因)	
移植時間	年 月 日

編號	T21
樹種	櫻花
規格	胸徑： 14.5 公分；高度： 4 公尺
申請單位	臺北市立陽明教養院
工程名稱 (或移植原因)	
移植時間	年 月 日

編號	T22
樹種	櫻花
規格	胸徑： 8.9 公分；高度： 4 公尺
申請單位	臺北市立陽明教養院
工程名稱 (或移植原因)	
移植時間	年 月 日

編號	T23
樹種	櫻花
規格	胸徑： 9.8 公分；高度： 4 公尺
申請單位	臺北市立陽明教養院
工程名稱 (或移植原因)	
移植時間	年 月 日

編號	T24
樹種	櫻花
規格	胸徑： 33 公分；高度： 5 公尺
申請單位	臺北市立陽明教養院
工程名稱 (或移植原因)	
移植時間	年 月 日

編號	T26
樹種	櫻花
規格	胸徑： 8.3 公分；高度： 2 公尺
申請單位	臺北市立陽明教養院
工程名稱 (或移植原因)	
移植時間	年 月 日

編號	T27
樹種	柚子
規格	胸徑： 19 公分；高度： 54 公尺
申請單位	臺北市立陽明教養院
工程名稱 (或移植原因)	
移植時間	年 月 日

編號	T30
樹種	芒果
規格	胸徑： 12.41 公分；高度： 4 公尺
申請單位	臺北市立陽明教養院
工程名稱 (或移植原因)	
移植時間	年 月 日

10.2 樹木移植工程說明會舉辦紀錄

本案已於 114 年 6 月 18 下午 2 點 30 分於陽明教養院本院召開樹木移植工程說明會。

檔 號：
保存年限：

臺北市立陽明教養院 函

地址：111095臺北市士林區陽明里凱旋路
61巷4弄9號
承辦人：林素華
電話：02-28611380轉分機107
傳真：02-28621034
電子信箱：wy6961@gov.taipei


受文者：徐維志建築師事務所

發文日期：中華民國114年6月26日
發文字號：北市陽院秘字第1146002135號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：會議紀錄、簽到表各1份 (38098463_1146002135_1_ATTACH1.pdf、
38098463_1146002135_1_ATTACH2.pdf)

主旨：檢送「臺北市立陽明教養院永福之家重建工程」樹木移植工程說明會會議紀錄，請查照。

說明：依本院114年6月13日北市陽院秘字第1146001980號開會通知單續辦。

正本：臺北市士林區永福里辦公處、臺北市士林區陽明里辦公處、臺北市政府社會局、臺北市政府工務局新建工程處、徐維志建築師事務所、臺北市立陽明教養院家長會、永福之家-廣慈園區服務對象及家長、永福之家-興岩園區服務對象及家長

副本： 2025/06/26
15:00:20

臺北市立陽明教養院 會議紀錄

壹、開會事由：「臺北市立陽明教養院永福之家重建工程」樹木移植工程說明會

貳、開會時間：民國114年6月18日（星期三）14時30分

參、開會地點：本院3樓多功能教室

肆、主持人：張良銘秘書

紀錄：林素華

伍、出席單位及人員：詳會議簽到表

陸、說明事項：

一、為本院「永福之家重建工程」重建工程作業，需將永福之家基地內及基地周邊樹木先行移植，故依「臺北市樹木申請移植及移除作業要點」，邀請周邊居民、服務對象及家長於說明會中提供相關建議，以利本院納入後續作業參考。

二、基地既有30棵喬木，康芮颱風倒2棵，目前現有28株樹木位於施工影響範圍內，考量其生長狀況良好，具備景觀與生態價值，且為避免樹木因多次移植導致根系受損，影響後續存活率及樹木生長健康狀態，並為確保樹木資源之保存與生態效益之延續，規劃原地保留5棵（含2棵受保樹木），將16株移植至本院華岡院區。

柒、徐維志建築師事務所簡報：略。

捌、與會單位意見及說明：

臺北市立陽明教養院服務對象：無意見，尊重教養院之決定。

玖、會議結論：

一、目前各單位皆無意見，惟各單位或民眾後續如有相關疑問時，可隨時洽詢臺北市立陽明教養院。

二、請臺北市立陽明教養院依據「臺北市樹木申請移植及移除作業要點」之相關規定辦理後續事宜。

壹拾、散會：是日15時00分

~以下空白~

永福之家重建工程樹木移植說明會

時間：114 年 6 月 18 日（星期三）14 時 30 分

地點：3-5 多功能教室

主席：張良銘秘書

紀錄：林素華約僱課員

單 位	職 稱	姓 名	簽 名
臺北市政府 社會局陽明 教養院院本 部	秘書	張良銘	台北通簽到 14:34:39
臺北市政府 社會局陽明 教養院秘書 室	約僱課員	林素華	台北通簽到 14:33:50
臺北市政府 社會局陽明 教養院秘書 室	主任	鄒宜庭	台北通簽到 14:43:01

會議代碼:114596230

臺北市立陽明教養院永福之家重建工程 樹木移植工程說明會簽到表

會議時間：114 年 6 月 18 日（星期三）下午 2 點 30 分

會議主席：臺北市立陽明教養院張良銘秘書

出席人員：

單位	姓名
臺北市立陽明教養院	何佳玲 林伯軒 金川超倫
臺北市政府社會局	

臺北市政府工務局新建工程處	
徐維志建築師事務所	王宗鴻
臺北市士林區永福里辦公處	
臺北市士林區陽明里辦公處	
臺北市立陽明教養院家長會	
永福之家-廣慈園區服務對象及家長	
永福之家 -興岩園區服務對象及家長	

10.3 基地內樹木褐根病會勘紀錄

本案已於 113 年 12 月 26 日召開基地內樹木褐根病現場檢測會勘。

檔 號：
保存年限：

臺北市立陽明教養院 函

地址：111095臺北市士林區凱旋路61巷4弄
9號
承辦人：陳科穎
電話：02-28611380轉分機112
傳真：02-28621034
電子信箱：bh1721@gov.taipei

受文者：徐維志建築師事務所

發文日期：中華民國113年12月30日
發文字號：北市陽院秘字第1136004052號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：「永福之家重建工程」基地內樹木褐根病現場檢測會勘紀錄（含簽到表）1份
(35300971_1136004052_1_ATTACH1.pdf)

主旨：檢送本院113年12月26日召開「永福之家重建工程」基地
內樹木褐根病現場檢測會勘紀錄1份，請查照。

說明：依據本院113年12月23日北市陽院秘字第1136003973號開會
通知單續辦。

正本：農業部林業試驗所傅春旭研究員、徐維志建築師事務所、臺北市政府工務局新建
工程處

副本： 2024/12/31
10:16:06

臺北市立陽明教養院 會議紀錄

壹、開會事由：本院「永福之家重建工程」基地內褐根病現場檢測會勘

貳、開會時間：113年12月26日（星期四）14時0分

參、地點：臺北市士林區莊頂路2號

肆、主持 人：張良銘秘書代 紀錄：王宗鴻

伍、出席人員：詳簽到表

陸、說明事項：臺北市立陽明教養院（下稱教養院）預定於臺北市士林區至善段四小段154地號辦理「永福之家重建工程」，因基地內樹木擬遷移至它處，惟遷移前需先確認該基地內樹木是否感染褐根病，故邀請農業部林業試驗所傅春旭研究員協助至基地現場勘查。

柒、會議結論：

- 一、 本工程基地經農業部林業試驗所傅春旭研究員現場勘查後，基地內既有印度像膠樹（受保護樹木編號3806）旁未移除之樹頭發現褐根病病徵，經觀察後印度橡膠樹亦有少量褐根病病徵，請教養院委託專業廠商依「臺北市樹木褐根病防治作業手冊」進行該區域之褐根病防治，及該區域喬木根系檢查，如果其他樹木亦感染褐根病時亦需依該作業手冊進行防治。
- 二、 因褐根病非屬「臺北市立陽明教養院永福之家重建工程」之辦理範圍，請教養院儘速籌措相關防治處理經費並進行相關防治作業，以免影響該重建工程之進行。
- 三、 另請教養院委請專業廠商完成基地內園整體清查作業，並確認需進行移除之喬木及需辦理防治之區域及範圍後，再請徐維志建築師事務所進行樹木盤點作業，以確認保留、移植他處或移除之樹木數量。

捌、散會：是日15時0分。

臺北市立陽明教養院

「臺北市永福之家重建工程」基地內樹木褐根病檢測會勘

簽到表

壹、 時間 113 年 12 月 26 日下午 14 時

貳、 地點：士林區莊頂路 2 號

參、 主持人：張良銘秘書

張良銘

紀錄：王宗鴻

出席單位	出席人員	簽名欄
行政院農委會林業試驗所	傅博士春旭	傅春旭
臺北市政府工務局	新建工程處	江東波
徐維志建築師事務所		王宗鴻

檔 號：
保存年限：

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 函

地址：100004臺北市中正區懷寧街109號
承辦人：顏家駿
電話：02-23815132#315
傳真：02-23899501
電子信箱：ar4812@gov.taipei

受文者：徐維志建築師事務所

發文日期：中華民國114年8月4日
發文字號：北市工公園字第1143043012號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：11400730木移植計畫書審查會議紀錄、簽到表1份
(38651447_1143043012_1_ATTACH1.odt)

主旨：檢送本處114年7月30日辦理「114年7月份第2次樹木移植
計畫審查會議」會議紀錄，請查照。

說明：依本處114年7月22日北市工公園字第1143041185號開會通
知單續辦。

正本：邱志明委員、許榮輝委員、臺北市政府工務局新建工程處、臺北市立陽明教養
院、臺北市北投區石牌國民小學、徐維志建築師事務所、陳文彥建築師事務所

副本： 2025/08/04
12:02:42
換章

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處會議紀錄

開會事由：公園路燈工程管理處「114年7月份第2次樹木移植審查會議」

開會時間：114年7月16日(星期三)下午2時30分

開會地點：公園處1樓第2會議室

主 持 人：陳俊成副總工程司(楊國瑜隊長代理) 紀錄：顏家駿

出席單位及人員：詳如簽到表

審查意見：

一、臺北市立陽明教養院永福之家重建工程：

1. 邱志明委員：

- (1) T26櫻花胸徑8.3CM，樹高2公尺，有點疑慮。
- (2) 斷根及移植預定期程，皆5-10月，樹種不一樣，移植之適期不同，建議修正。
- (3) P.5 定植模擬圖，不同樹種株行距必須明確。
- (4) 櫻花之修剪不可在冬季(11-翌年2月)修剪，但是確是移植適期。
- (5) 另櫻花修剪量不可太大，傷口直徑不要超過3公分。
- (6) 土球大小為基徑3-7倍，非米高直徑。

2. 許榮輝委員：

- (1) 請確認樹木的規格、移植適期。
- (2) 定植位置的株行距應有明確的標示。
- (3) 櫻花落葉樹請確認移植適期，提早斷根。
- (4) 確定使用正確之工程圖說，避免土球下陷或覆土過深。

3. 公園路燈工程管理處：

- (1) P.1 工程概述，承攬廠商與契約金額以及涉及承商切結、證明文件等請於發包後儘速補充函送本處備查。

(2) P. 4~5 定植地點配置應補充定植株距及空間相對位置，例如與緣石、既有樹木及設施路燈等距離關係，以及排水。

(3) 4.2 樹木基本資料表：

- A. 學名未填。
- B. 現況照片應有明確測量樹胸徑之照片。
- C. 部分量測樹胸圍之照片與提供之樹據不符，請再全盤檢視確認，如為多主幹者請加以註明。

(4) 4. P. 26 預定期程表：

- A. 移植適期請依各樹種填列，例如櫻花應落葉後至萌芽前，全列5~10月明顯為誤植。
- B. 請於表頭”預定修剪、斷根及移植時間”欄位加註年份”(115年)”。
- C. 米高直徑數據與基本資料表胸高直徑相同，是否為誤植，建議修正為胸高直徑。

(5) P. 27 7.1 事前公告日期請修正提早至移植前7日。

(6) 7.2.1 通知監造請提早至修剪作業7日前。

(7) 未見修剪示意圖，請補充本案移植樹木逐株之修剪示意圖。

(8) 7.3.3 斷根作業亦請提早於7日前通知監造到場。

(9) 7.2.6 速生樹種方可修剪至1/3，本案中櫻花不得修剪超過1/4葉量。

(10) 7.4.1 根球挖掘作業請提早至7日前通知監造到場。

(11) P. 28 根球挖掘大小估算表，米高直徑請改列樹胸徑，另請加列幹基直徑，因幹基直徑為計算根球大小之基準數值。

(12) P. 31 7.7.1 定植作業請提早至7日前通知監造到場。

(13) P. 31 7.7.2.1 土壤調查結果為何？。

(14) 本案未檢附臺北市樹木移植規畫設計階段、施工階段、維護管理階段應辦事項檢核表，且規畫設計檢核表應確實檢核並核章簽認。

- (15) 本案移除7株喬木貴院業依臺北市樹木申請移植移除作業要點辦理移除程序，本次會議不另審查，僅就移植部分審理。

二、臺北市北投區石牌國民小學舊校區校舍改建工程：

1. 邱志明委員：

- (1) 樹種不同，常綠或落葉移植適期不同，針葉樹種移植適期在12-3月，但P.21移植，斷根都在7月，為何？
- (2) 小葉南洋杉樹高14公尺，要修剪降至11公尺，請問如何修剪？主幹傷口直徑多大？
- (3) 樹木移植是先以空氣盆假植，校舍改建完成後再定植回校內，請問如何控制空氣盆水份之供給。
- (4) 假植區及定植區樹木之株行距需標註，不同樹種株行距不同及定植點土質狀況如何？
- (5) 編號10 小葉羅漢松米高直徑5.2CM，樹高2.5M，是否有誤。
- (6) 編號13 蘭嶼羅漢松米高直徑7.3CM，樹高2M，請確認。

2. 許榮輝委員：

- (1) 請補充施作假植回植之時程。
- (2) 請確認施工圖說，避免土球下陷造成覆土過深影響生長。
- (3) 補充未來定植回植的位置，土壤，空間及相對距離。
- (4) 移植樹木的修剪應有說明，尤其小葉南洋杉降高修剪避免斷頭修剪。

3. 公園路燈工程管理處-園藝工程隊：

- (1) P.1 工程概述，承攬廠商與契約金額以及涉及承商切結，證明文件等請於發包後儘速補充函送本處備查。
- (2) P.8 樹籍資料表之樹胸徑、樹胸圍以及 p.10~19樹木基本資料表米高直徑、米高樹圍數值皆相同，(另有 p25根球吊運重量表之米高直徑)，請再確認，並建議統一列樹胸徑及樹胸圍數值即可。

- (3) P.21 預定期程為114年7月，惟依工程概述提及本案尚未發包，建議修正為合理之期程。
- (4) P.21 預定期程表之針葉樹種移植適期請再檢討，依各樹種適期填寫，羅漢松類為熱帶針葉樹種，與龍柏溫帶針葉樹種適期明顯不同。另表頭“規格”應明述為何規格，如“樹胸徑”。
- (5) 本案小葉南洋杉胸徑達40cm 者有2株，依規定應至少斷根養根1次，若期程來得及，建議仍依規定斷根，若無法亦請提出加強樹成活之具體作為。P.24 7.3.8.2 所提之幹基直徑5倍再加大15-20%，惟依 p.25之球根及吊運重量表所示，2株南洋杉皆預留200cm 之根球，僅1株達幹基5倍之大小，遑論再加大15-20%。
- (6) P.22 修剪示意圖應依本案移植樹木逐株標示之。另 p.23南洋杉之修剪示意圖直接截頂為禁止之修剪方式。
- (7) P.25 根球吊運重量表米高直徑(建議修正為胸徑)未列單位。
- (8) P.28 7.6.7 假植樹木應於當日種植完成。
- (9) P.28 7.7提及「……待校舍新建工程完工後，再做為景觀樹木回植於校內……」回植是否已經規畫配置，建議提供平面配置圖。
- (10) P.48 附件3. 規畫設計階段應辦事項檢核表未填檢查日期及核章，請補充。
- (11) 本計畫書內工程範圍標示應一致，請再修正。
- (12)

三、 會議結論：

1. 臺北市立陽明教養院永福之家重建工程：請申請單位依照審查意見補充及修正移植計畫書，並儘速函送本處複核。
2. 臺北市北投區石牌國民小學舊校區校舍改建工程：請申請單位先行確認植規畫是否完成，可納入本次計畫，並依審查意見補充及修正移植計畫書，儘速函送本處辦理複審。

四、 散會：下午4時(以下空白)

公園路燈工程管理處「114年7月份第2次樹木移植審查會議」

時間：114年7月30日（星期三）14時30分

地點：公園處第二會議室

主席：陳俊成副總工程司（楊國瑜隊長代理）

紀錄：顏家駿技工

單 位	職 稱	姓 名	簽 名
臺北市政府工務局公園處本部	副總工程司	陳俊成	（楊國瑜隊長代理）
臺北市政府教育局國民小學石牌國小總務處	幹事	蘇淑政	台北通簽到 14:01:01
臺北市政府工務局公園處園藝工程隊	技工	顏家駿	台北通簽到 14:03:17
臺北市政府社會局陽明教養院秘書室	技術員	吳孟杰	台北通簽到 14:15:23
臺北市政府工務局公園處園藝工程隊	隊長	楊國瑜	台北通簽到 14:27:15
		李隆銘	台北通簽到 14:28:01
	委員	邱志明	台北通簽到 14:28:01
		潘則瑄	台北通簽到 15:41:39
		王宗鴻	台北通簽到 14:24:24

		李建儒	台北通簽到 15:41:37
	委員	許榮輝	台北通簽到 14:28:13

會議代碼:114104367