


案例1・鄭〇〇君


申請部分(申請單位提供)			核定補助部分(業務單位)												
申請項目	改善項目		核定補助項目	工程經費	報價金額 45%	補助 工程經費	小計	核定補助 總工程經費	核定補助 設計簽證費	核定補助 總經費	展延 完工期程				
避難層坡道及 扶手	現況	高差2cm未設坡道	-	-	-	-	-	150,000	60,000	210,000	113.02.27				
	改善方式	新設1/2斜角水平長5公分	-	-	-	-	-								
樓梯 附掛式 升降座椅	現況	無昇降設備	-	-	-	-	-								
	改善方式	新設樓梯附掛式升降椅	彎軌樓梯附掛式升降椅(1~2F)	400,000	180,000	150,000	150,000								

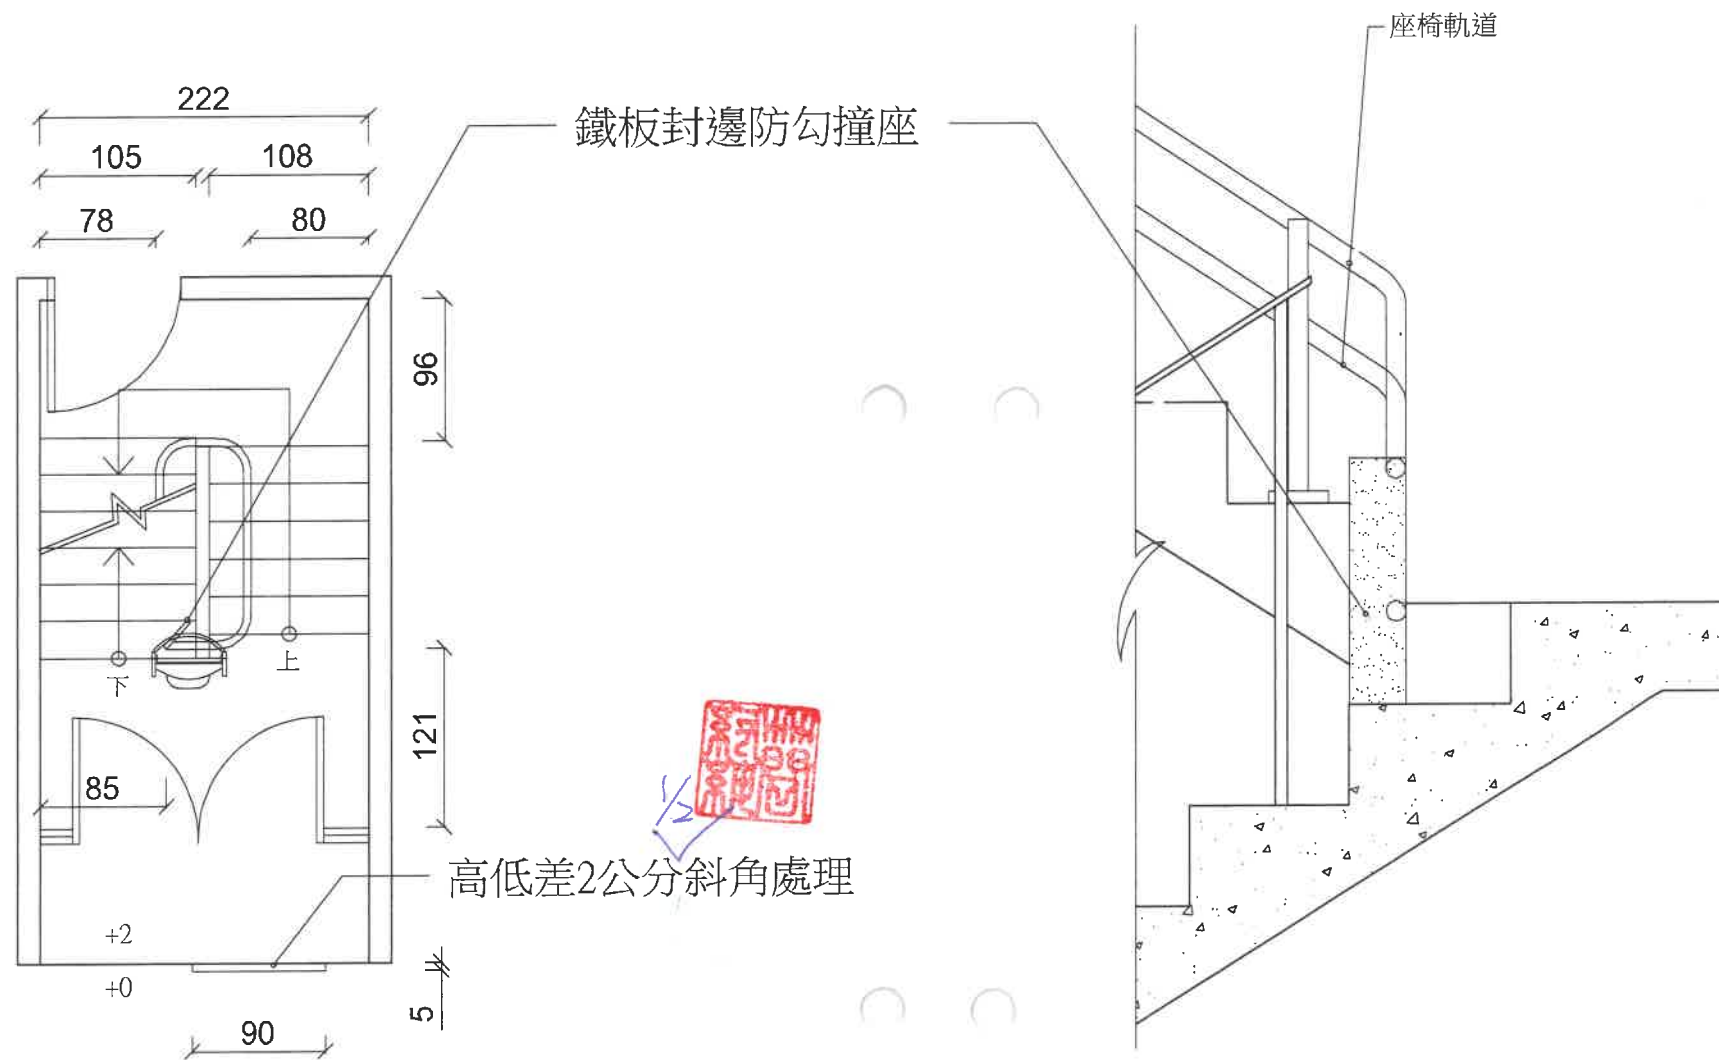

一樓平面圖

一樓軌道起端防勾撞設計

高低差2公分 改善方式:新設1/2斜角處理
 未設置升降設備 改善方式:新設樓梯附掛式座椅
 建物地址:台北市

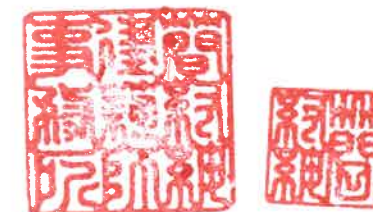

現況、改善計畫、竣工成果照片表

現況：高低差2公分未設置斜坡道



改善計畫及竣工成果：高低差2公分新設1/2斜角



改善計畫及竣工成果：高低差2公分新設1/2斜角



改善計畫及竣工成果：新設1/2斜角水平長4公分



現況、改善計畫、竣工成果照片表

改善計畫及竣工成果：高低差2公分新設1/2斜角



改善計畫及竣工成果：高低差2公分新設1/2斜角



1. 現況：1樓無升降設備



改善計畫及竣工成果：1樓新設樓梯附掛式升降椅



現況、改善計畫、竣工成果照片表

改善計畫及竣工成果：1樓防勾撞處理



改善計畫及竣工成果：1樓新設樓梯附掛式升降椅



1. 現況：2樓無升降設備



改善計畫及竣工成果：2樓新設樓梯附掛式升降椅



現況、改善計畫、竣工成果照片表


改善計畫及竣工成果：2樓新設樓梯附掛式升降椅



改善計畫及竣工成果：2樓末端防勾撞處理



改善計畫及竣工成果：2樓新設樓梯附掛式升降椅


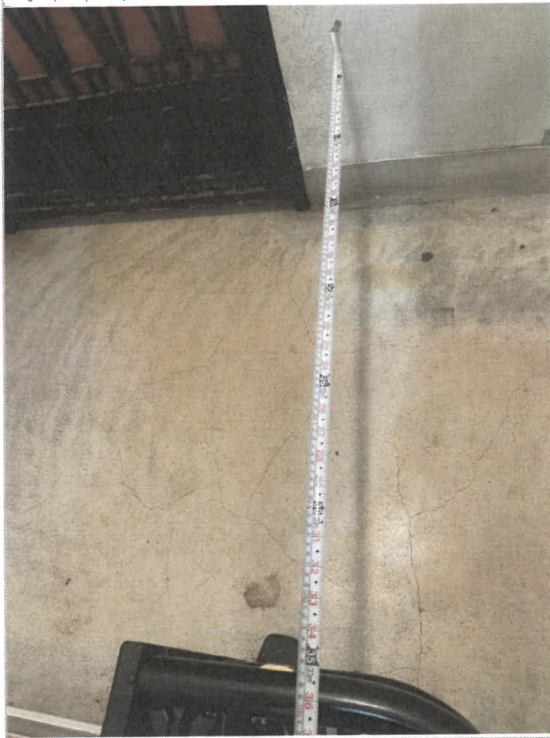


改善計畫及竣工成果：2樓新設樓梯附掛式升降椅



案例2・王〇〇君

申請部分(申請單位提供)			核定補助部分(業務單位)												
申請項目	改善項目		核定補助項目	工程經費	報價金額 45%	補助 工程經費	小計	核定補助 總工程經費	核定補助 設計簽證費	核定補助 總經費	展延 完工期程				
避難層坡道及 扶手	現況	高差8cm未設坡道	-	-	-	-	-	250,000	60,000	310,000	113.06.28				
	改善方式	新設單片活動式斜坡板45x95cm 水平長45cm・坡度1/5內	-	-	-	-	-								
樓梯 附掛式 升降座椅	現況	無昇降設備	-	-	-	-	-								
	改善方式	新設樓梯附掛式升降椅	彎軌樓梯附掛式升降椅(1~4F)	689,000	310,050	250,000	250,000								




改善方式:


- 新設43*95cm坡度1/5活動式斜坡板改善
新設樓梯附掛式座椅

建物地址:臺北市



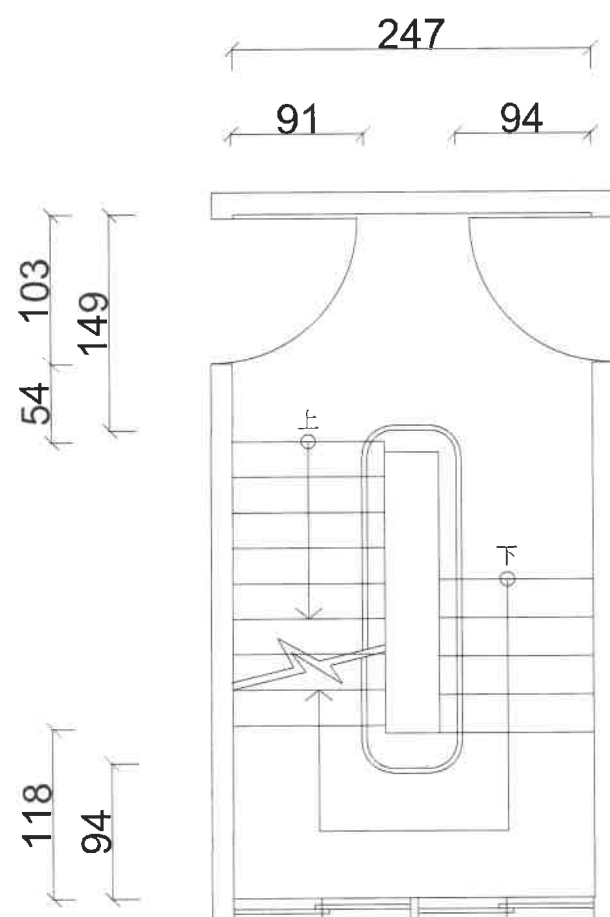

二樓平面圖

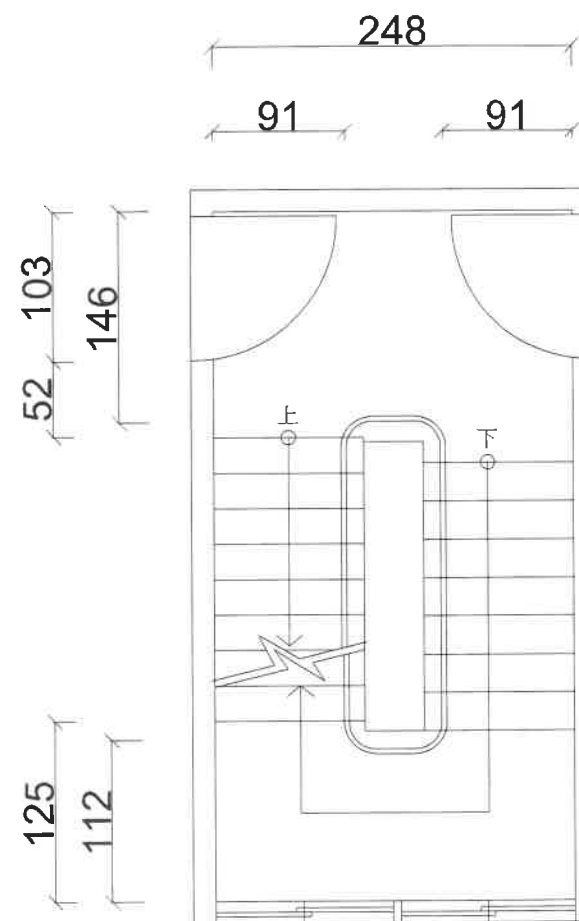

三樓平面圖

建物地址:臺北市



簡紘紳建築師事務所

修正 REVISION	日期 DATE	說明 DESCRIPTION	核准 APPROVED BY	繪圖 DRAWN BY	設計 DESIGNED BY	比例尺 SCALE	1:50	日期 DATE	圖號 DRAWING NO.	A-2


二至三樓平面圖

圖號
DRAWING NO.


A-2

張號
SHEET NO.

/

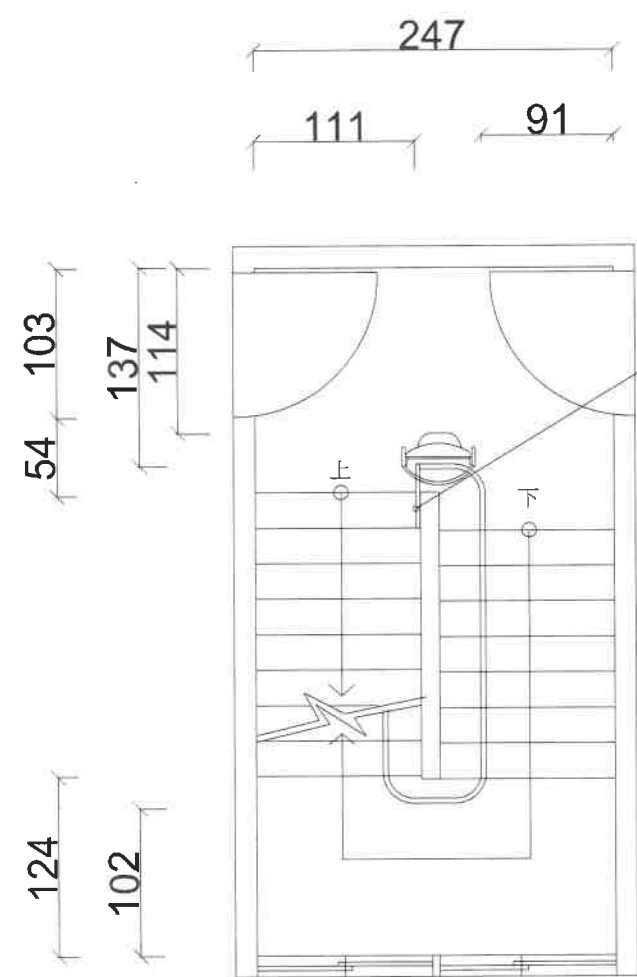


四樓平面圖

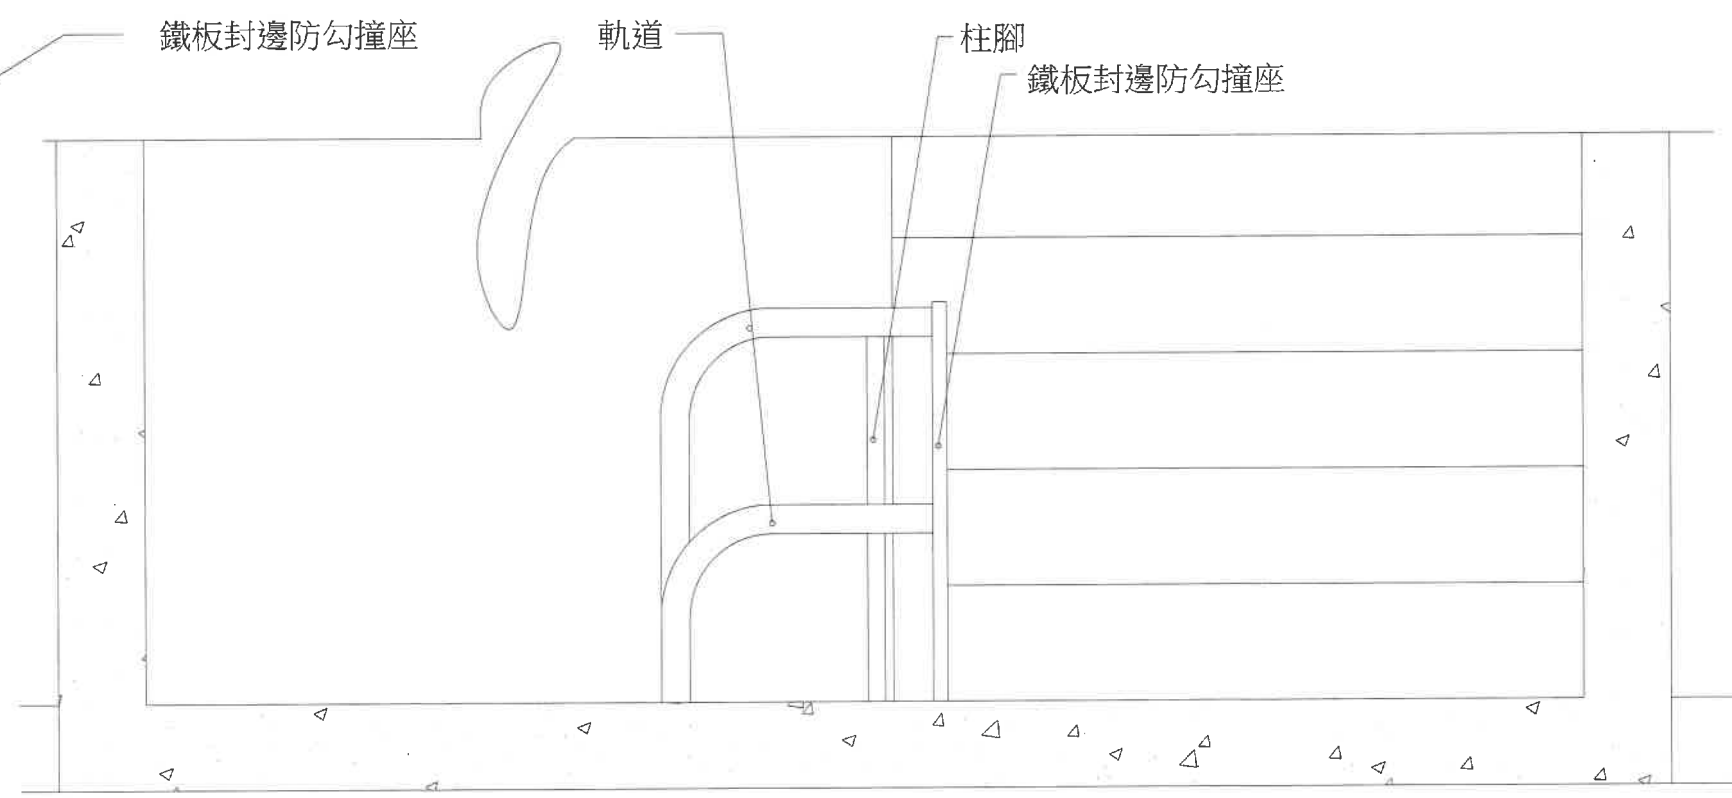

四樓軌道末端防勾撞設計

建物地址:臺北市

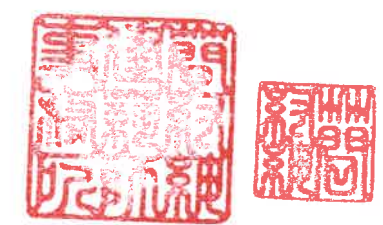

簡紘紳建築師事務所	修正 REVISION	日期 DATE	說明 DESCRIPTION	核准 APPROVED BY	繪圖 DRAWN BY	設計 DESIGNED BY	比例尺 SCALE	1:50	四樓平面圖	圖號 DRAWING NO.	A-3
					核對 CHECKED BY	核準 APPROVED BY	日期 DATE			張號 SHEET NO.	/

現況、改善計畫、竣工成果照片表

1現況：高低差8公分未設置斜坡道



改善計畫及竣工成果：鋁合金單片活動式斜坡板，寬95公分，斜坡長40.8公分，水平長40公分，坡度1/5



改善計畫及竣工成果：鋁合金單片活動式斜坡板，寬95公分，斜坡長45公分，水平長43公分，坡度1/5



改善計畫及竣工成果：鋁合金單片活動式斜坡板，寬95公分，斜坡長45公分，水平長43公分，坡度1/5



現況、改善計畫、竣工成果照片表

改善計畫及竣工成果：鋁合金單片活動式斜坡板，寬95公分，斜坡長45公分，水平長43公分，坡度1/5



改善計畫及竣工成果：鋁合金單片活動式斜坡板，寬95公分，斜坡長45公分，水平長43公分，坡度1/5



2現況：1樓無昇降設備



改善計畫及竣工成果：1樓新設樓梯附掛式升降椅



現況、改善計畫、竣工成果照片表

改善計畫及竣工成果：1樓新設樓梯附掛式升降椅防勾撞裝置



改善計畫及竣工成果：1樓新設樓梯附掛式升降椅



改善計畫及竣工成果：1樓新設樓梯附掛式升降椅



改善計畫及竣工成果：1樓新設樓梯附掛式升降椅



現況、改善計畫、竣工成果照片表

2現況：2樓無升降設備



改善計畫及竣工成果：2樓新設樓梯附掛式升降椅



改善計畫及竣工成果：2樓新設樓梯附掛式升降椅




改善計畫及竣工成果：2樓新設樓梯附掛式升降椅



現況、改善計畫、竣工成果照片表

2現況：3樓無升降設備

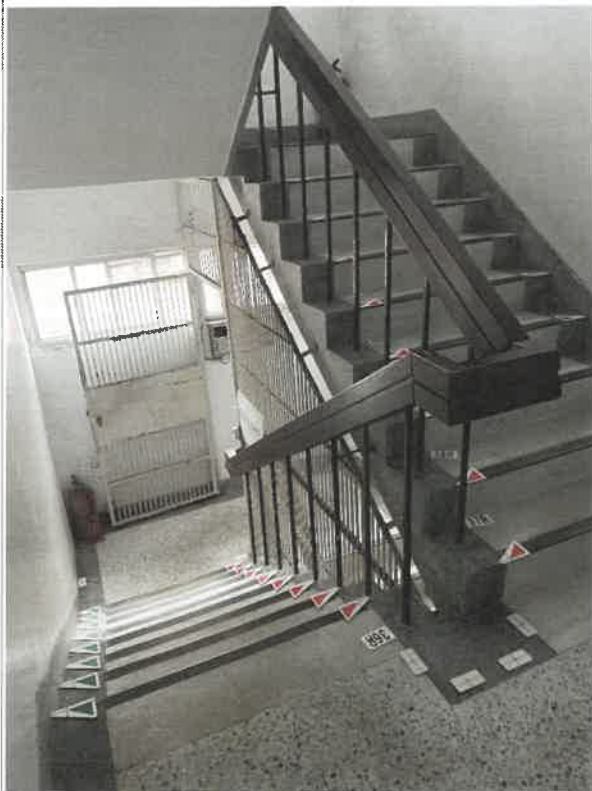

改善計畫及竣工成果：3樓新設樓梯附掛式升降椅



改善計畫及竣工成果：3樓新設樓梯附掛式升降椅



改善計畫及竣工成果：3樓新設樓梯附掛式升降椅



現況、改善計畫、竣工成果照片表

2現況：4樓無升降設備



改善計畫及竣工成果：4樓新設樓梯附掛式升降椅



改善計畫及竣工成果：4樓新設樓梯附掛式升降椅



改善計畫及竣工成果：4樓新設樓梯附掛式升降椅



現況、改善計畫、竣工成果照片表

改善計畫及竣工成果：4樓新設樓梯附掛式升降椅防勾撞裝置




改善計畫及竣工成果：4樓新設樓梯附掛式升降椅防勾撞裝置




案例3・宋〇〇君


申請部分(申請單位提供)			核定補助部分(業務單位)								
申請項目	改善項目		核定補助項目	工程經費	報價金額 45%	補助 工程經費	小計	核定補助 總工程經費	核定補助 設計簽證費	核定補助 總經費	展延 完工期限
避難層坡道及 扶手	現況	高差7cm未設坡道	-	-	-	-	-	250,000	60,000	310,000	113.06.30
	改善方式	新設單片活動式斜坡板70x75cm ・坡度1/9內	-	-	-	-	-				
避難層 出入口	現況	平台深度86cm<120cm 內側門面未設門把	-	-	-	-	-				
	改善方式	新設單片活動式斜坡板70x75cm ・坡度1/9內； 內側新作門把・中心高度80cm	-	-	-	-	-				
樓梯 附掛式 升降座椅	現況	無昇降設備	-	-	-	-	-				
	改善方式	新設樓梯附掛式升降椅	彎軌樓梯附掛式升降椅(1~4F)	609,000	274,050	250,000	250,000				

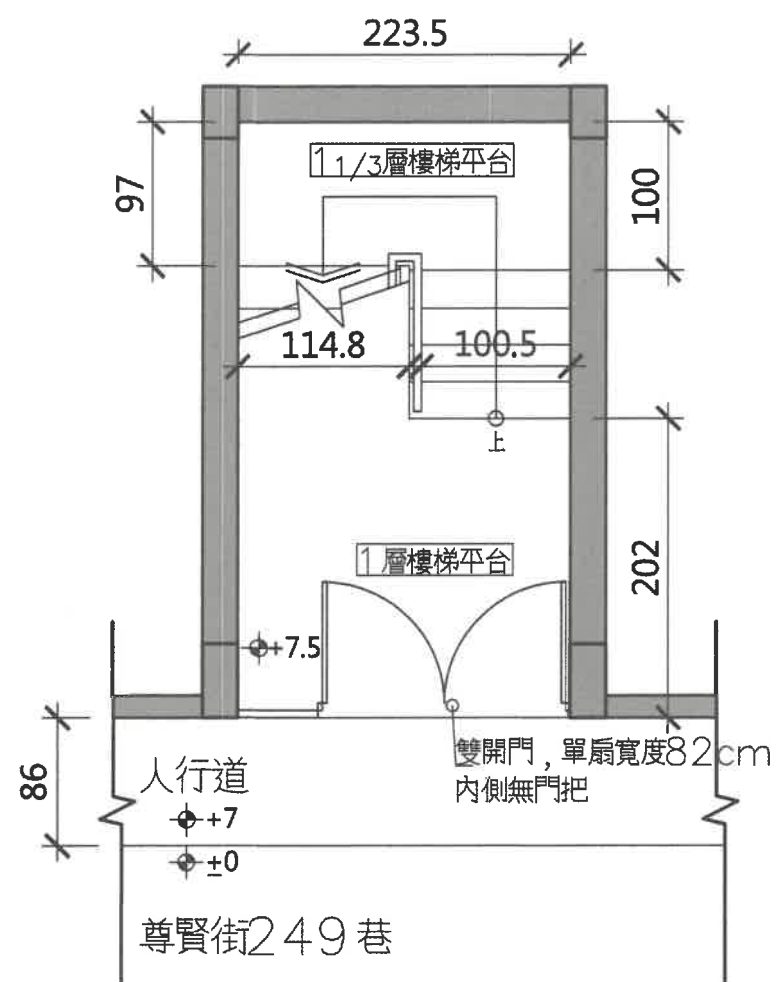


1 A2-1 一層平面圖

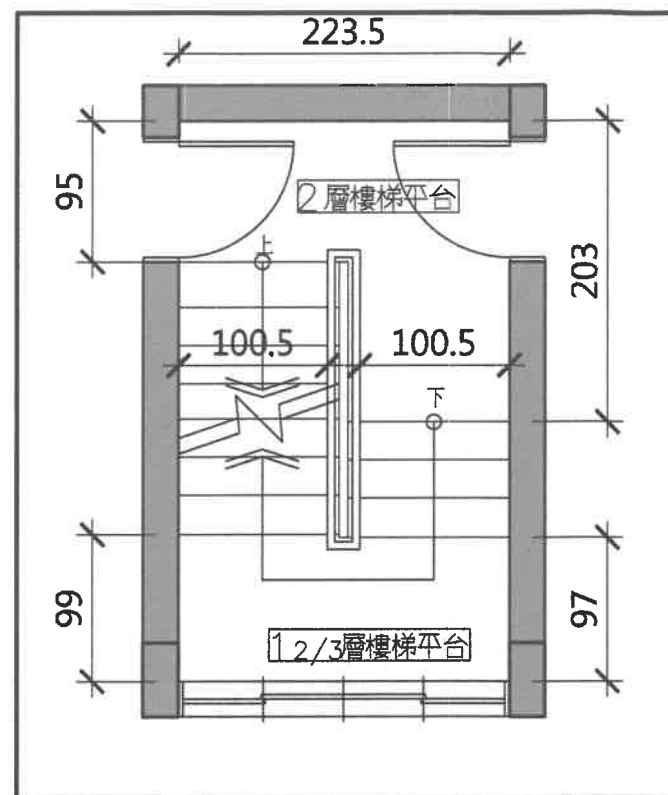

2 A2-1 二層平面圖

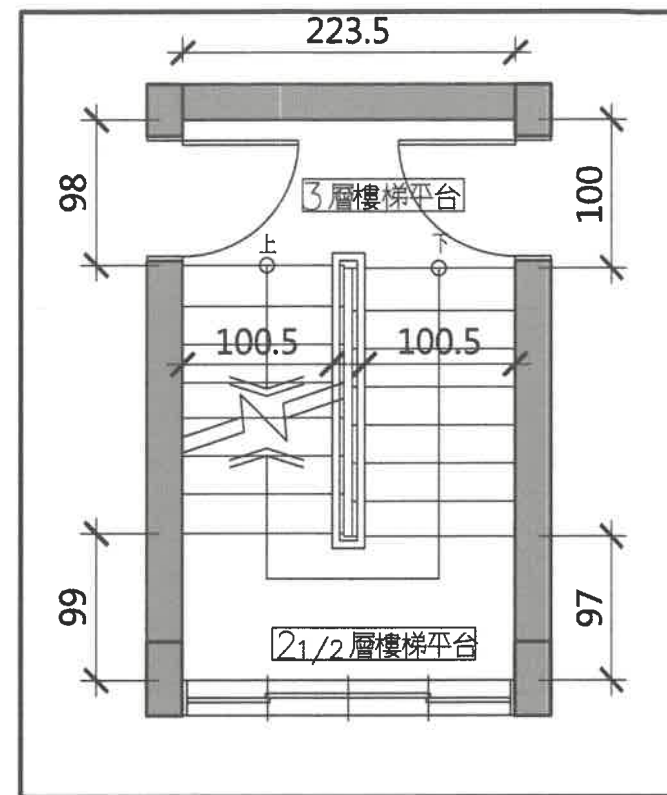

3 A2-1 三層平面圖

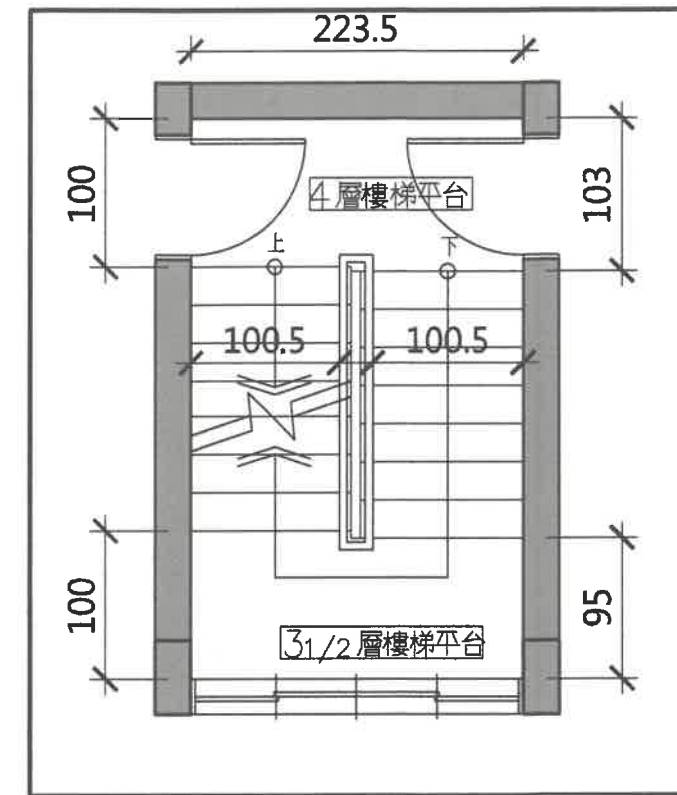


4 A2-1 四層平面圖




改善項目	現況說明
1 避難層坡道及扶手	1樓避難層出入口高差7公分, 未設坡道。
2 避難層出入口	平台深度86公分, 未達120公分。 內側未設門把。
3 樓梯附掛式升降椅	建築物現況僅設階梯, 無昇降設備(電梯), 樓梯附掛式升降椅...等。

				A3 1:50	李彥輝建築師事務所	臺北市原有住宅無障礙設施改善費用補助(新增樓梯附掛式升降座椅)	圖號	張數	案號
				112/12		現況平面圖	A2-1		

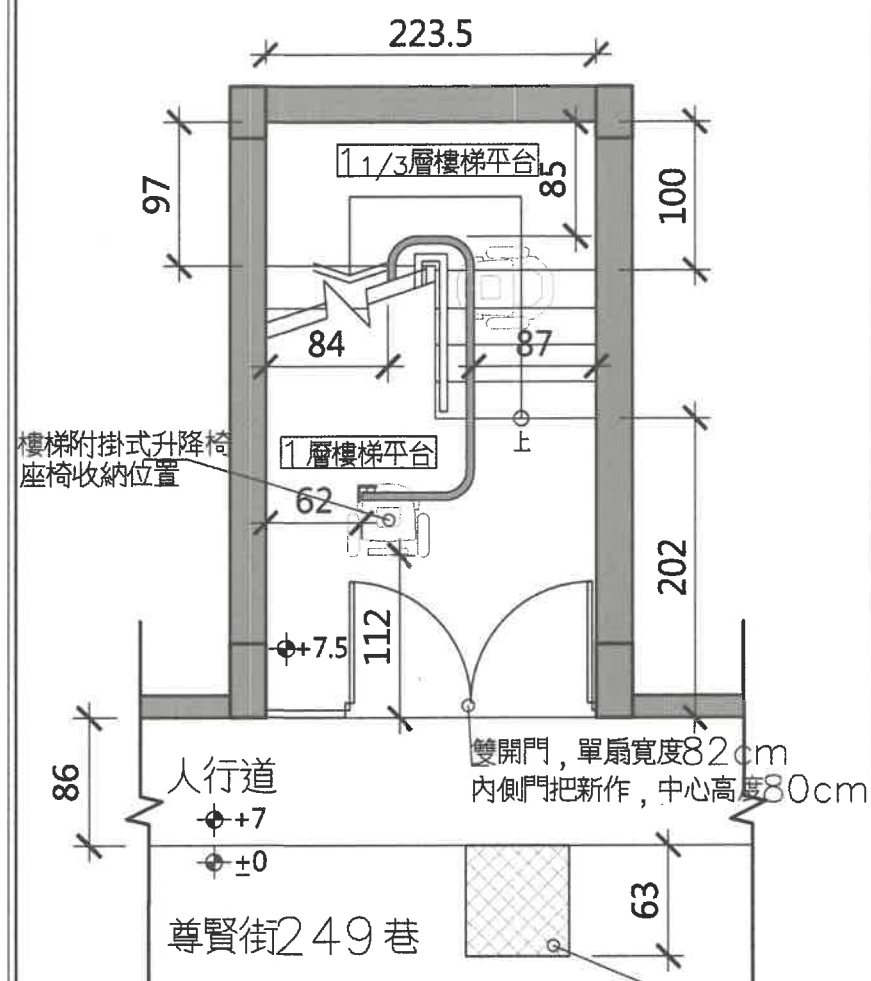


① A2-2 一層平面圖


高差7公分，設活動斜坡板 (W70*L75)
坡度1/9，兩側設突起安全邊緣

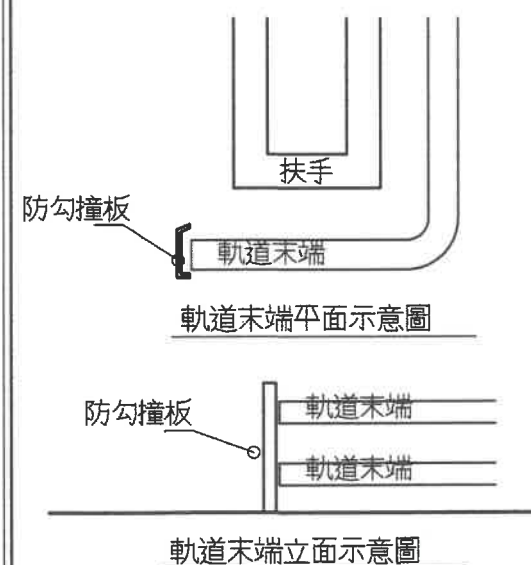


⑤ A2-2 軌道末端防勾撞示意圖

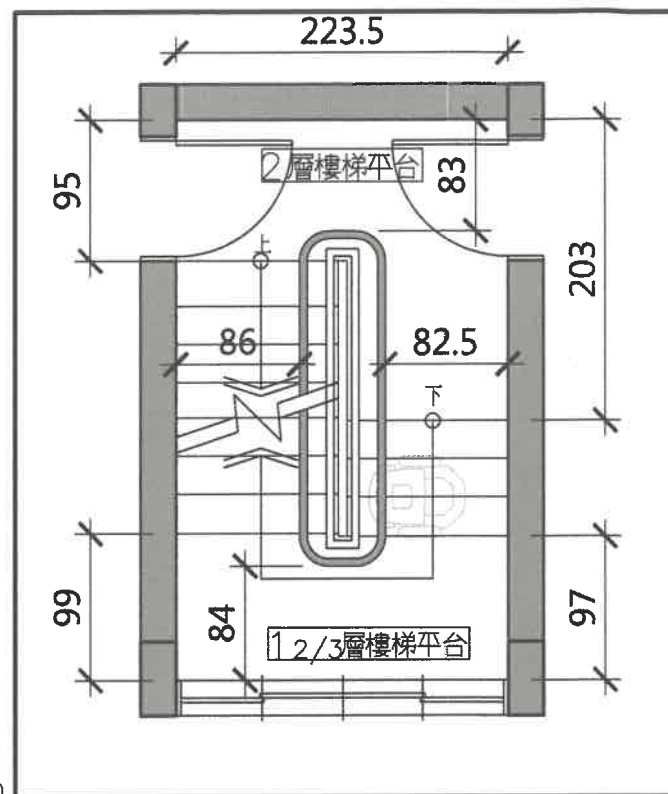

② A2-2 二層平面圖

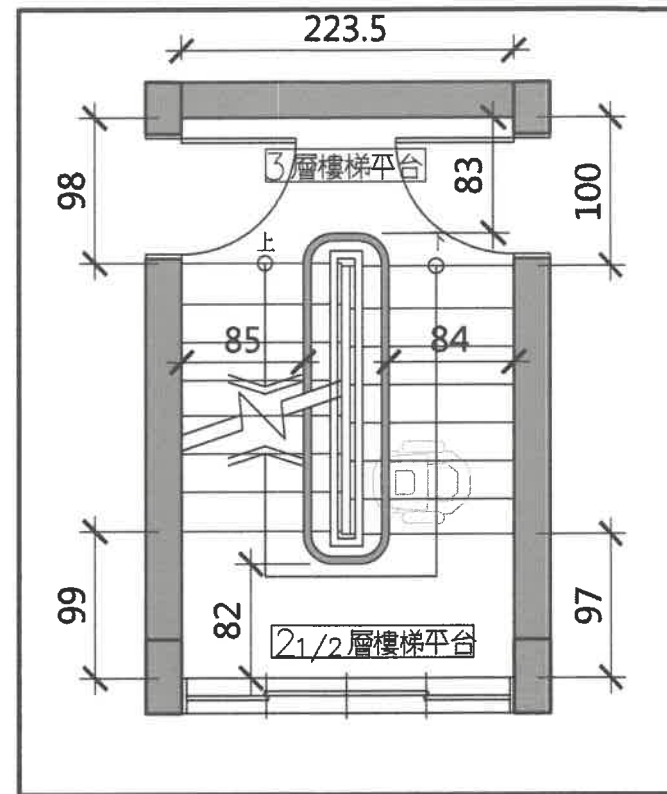


③ A2-2 三層平面圖

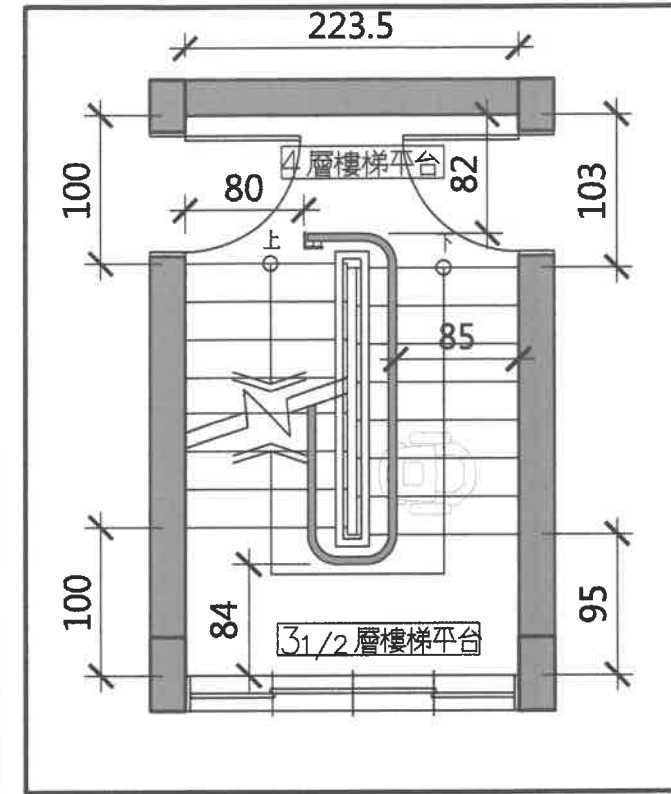

④ A2-4 四層平面圖


雙開門，單扇寬度82cm
內側門把新作，中心高度80cm

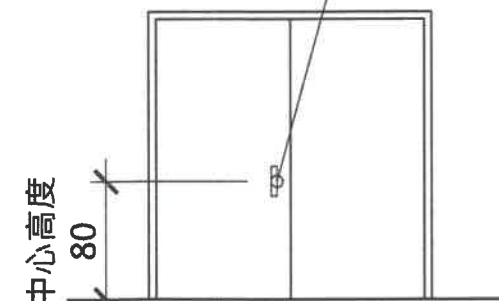


⑥ A2-2 避難層出入口內側門把詳圖




改善項目	現況說明	改善方式
1 避難層坡道及扶手	1樓避難層出入口高差7公分，未設坡道。	設活動斜坡板 (W70*L75) 坡度1/9，兩側設突起安全邊緣。
2 避難層出入口	平台深度86公分，未達120公分。 內側未設門把。	設活動斜坡板 (W70*L75) 坡度1/9，兩側設突起安全邊緣。 內側門把新作，中心高度80cm。
3 樓梯附掛式升降椅	建築物現況僅設階梯，無昇降設備 (電梯)， 樓梯附掛式升降椅...等。	1~4樓新設樓梯附掛式升降椅。 (申請補助項目)

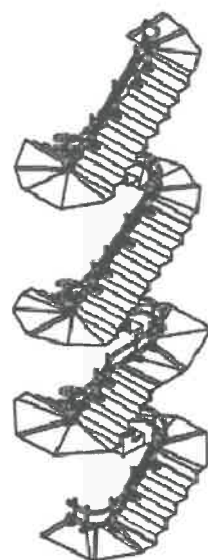

請確認終點軌道長度及上下車位置
簽名：_____

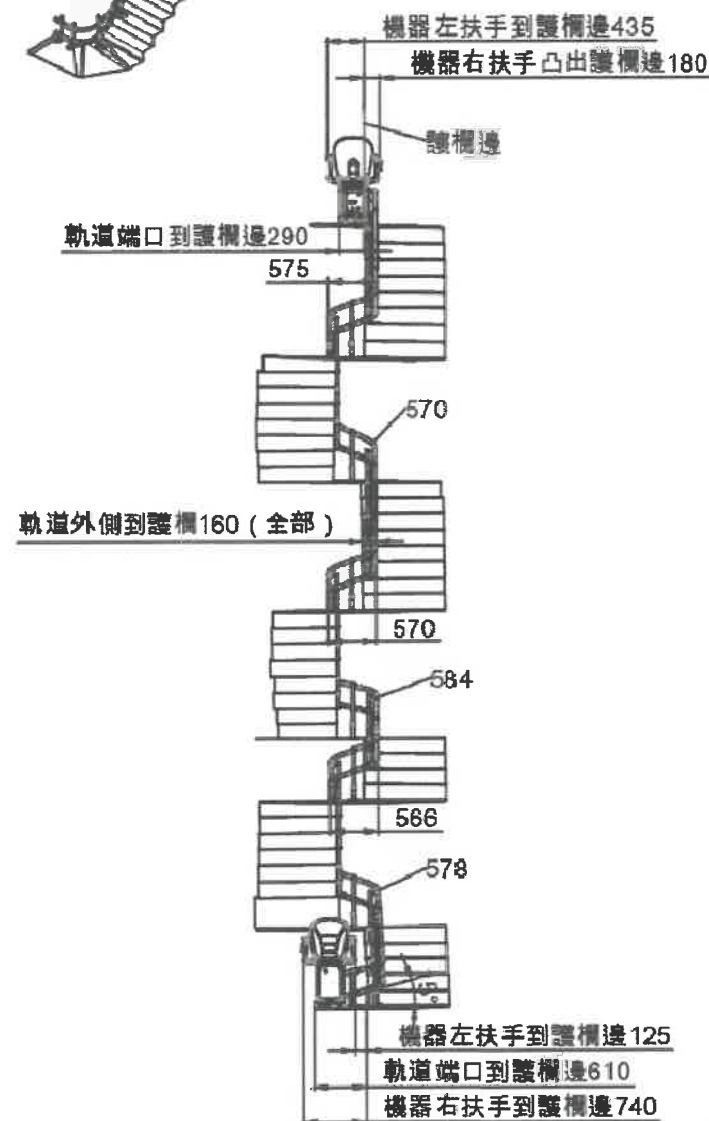

請確認起點軌道長度及上下車位置
簽名：_____

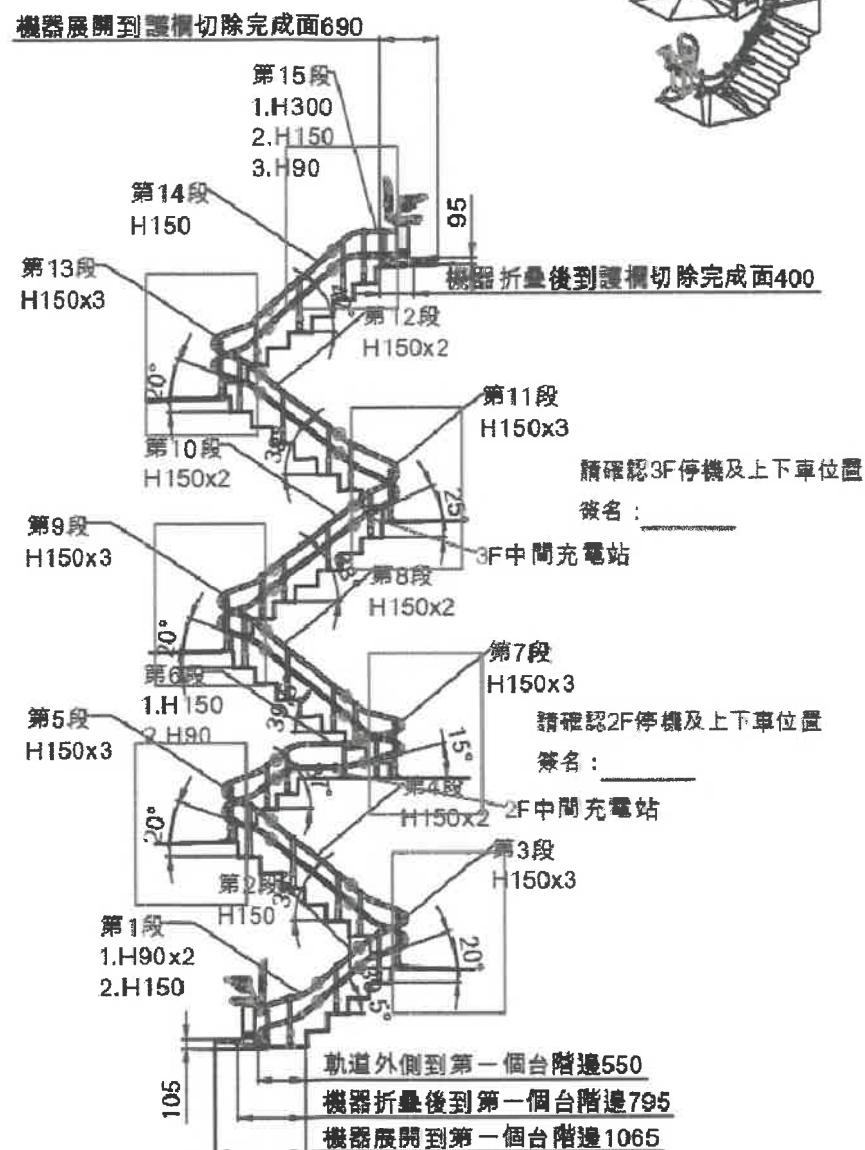

圖號：230801

如果確認圖紙，請簽字！

簽字：_____ 日期：_____

如果有問題請聯絡我們。

經辦業務

簽字：_____

備註：

1. 尊榮款式：☐ 家用主機 ☐ 公寓用磁卡主機
 2. 腳踏板功能：☐ 手動 ☐ 電動
 3. 椅墊材質：☐ PU ☐ 皮革
 4. 椅墊顏色：
 3. 軌道顏色：
 4. 電源位置： 樓 距離位置： 米
 5. 插座電壓：
 6. 預計交貨日期：
 7. 現場使用注意事項 & 協助事項：
- 備註：
1. 使用7.5A鉛酸電池；
 2. 左圖紅色框位置（共7處）的轉彎處扶手切除完成面均不能超過第一個台階邊。

施工提醒：
：樓梯升降椅為單一客製化生產，經圖紙確認後，即開始生產，恕無法訂製中斷、取消、退貨或將設備轉移至其他客戶及其他地點安裝。
2. 因原樓梯台面施工品質不一，常遇空心(空鼓、膨空、膨拱)，導致台面破裂，我方負責修復後，無法做更新替換，免觀修復。

序號	客戶確認信息
1	軌道分佈圖
2	機器起始和末端停靠位置
3	座椅電梯在樓道中空間位置
4	座椅墊及軌道顏色
5	插座是否客戶自裝 ☐ 是 ☒ 否 ☐ 已有

備註：此設計方案為多方面綜合考慮而得的最佳方案，圖紙確認後即為開始訂製，無法取消訂製、修改或追加尺寸長度，否則須同報審重制，費用需另外計算。



1
A2-3 樓梯附掛式升降椅製造圖(1~4樓)

			A3 1:50	李彥輝建築師事務所	臺北市原有住宅無障礙設施改善費用補助(新增樓梯附掛式升降椅)	圖號	張數	審圖
			112/12		無障礙設施改善構造詳圖(二)	A2-3		

現況、改善計畫、竣工成果照片表

現況：建物外觀



改善計畫及竣工成果：建物外觀



現況：2(2)1F 本案避難層出入口平台深度86、高差7公分未設坡道。



改善計畫及竣工成果：設活動斜坡板 W70、L75、S1/9，兩側設突起安全邊緣，水平長度63cm。



現況：3(7)1F 避難層出入口內側未設門把。



改善計畫及竣工成果：內側門把新作，中心高度80cm。



現況、改善計畫、竣工成果照片表


現況：7(1)1F 本案地上4層地下1層，無升降設備，1~4樓新設樓梯附掛式升降座椅。



改善計畫及竣工成果：1~4樓新設樓梯附掛式升降座椅。(1F)



現況：7(1)2F 本案地上4層地下1層，無升降設備，1~4樓新設樓梯附掛式升降座椅。

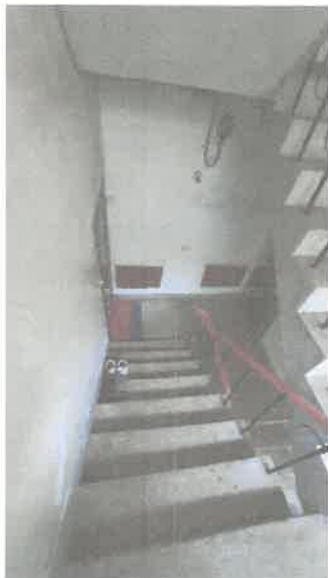

改善計畫及竣工成果：1~4樓新設樓梯附掛式升降座椅。(2F)



現況：7(1)3F 本案地上4層地下1層，無升降設備，1~4樓新設樓梯附掛式升降座椅。



改善計畫及竣工成果：1~4樓新設樓梯附掛式升降座椅。(3F)



現況、改善計畫、竣工成果照片表

現況：7(1)4F 本案地上4層地下1層，無升降設備，1~4樓新設樓梯附掛式升降座椅。



改善計畫及竣工成果：1~4樓新設樓梯附掛式升降座椅。(4F)



現況、改善計畫、竣工成果照片表

其他細部照片

改善計畫及竣工成果：軌道末端防勾撞1F



改善計畫及竣工成果：軌道末端防勾撞4F



改善計畫及竣工成果：4F 平台淨寬82cm。




改善計畫及竣工成果：4F 平台淨寬82cm。



現況、改善計畫、竣工成果照片表

改善計畫及竣工成果：4F 向下樓梯淨寬 85cm。

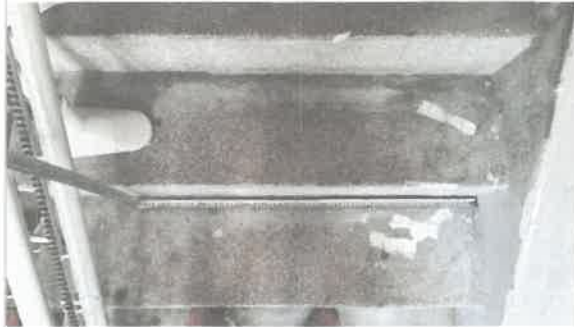

改善計畫及竣工成果：4F 向下樓梯淨寬 85cm。



改善計畫及竣工成果：3、4F 中間平台淨寬 84cm。



改善計畫及竣工成果：3、4F 中間平台淨寬 84cm。



改善計畫及竣工成果：3F 向上樓梯淨寬 85cm。



改善計畫及竣工成果：3F 向上樓梯淨寬 85cm。



改善計畫及竣工成果：3F 樓梯平台淨寬 83cm。



改善計畫及竣工成果：3F 樓梯平台淨寬 83cm。



現況、改善計畫、竣工成果照片表

改善計畫及竣工成果：3F 向下樓梯淨寬 84cm。



改善計畫及竣工成果：3F 向下樓梯淨寬 84cm。



改善計畫及竣工成果：2、3F 中間平台淨寬 82cm。



改善計畫及竣工成果：2、3F 中間平台淨寬 82cm。



改善計畫及竣工成果：2F 向上樓梯淨寬 86cm。



改善計畫及竣工成果：2F 向上樓梯淨寬 86cm。



改善計畫及竣工成果：2F 樓梯平台淨寬 83cm。



改善計畫及竣工成果：2F 樓梯平台淨寬 83cm。



現況、改善計畫、竣工成果照片表

改善計畫及竣工成果：2F 向下樓梯淨寬 82.5cm。



改善計畫及竣工成果：2F 向下樓梯淨寬 82.5cm。



改善計畫及竣工成果：1、2F 中間平台(1-2/3)淨寬84cm。




改善計畫及竣工成果：1、2F 中間平台(1-2/3)淨寬84cm。



改善計畫及竣工成果：1、2F 中間平台(1-1/3)淨寬85cm。



改善計畫及竣工成果：1、2F 中間平台(1-1/3)淨寬85cm。

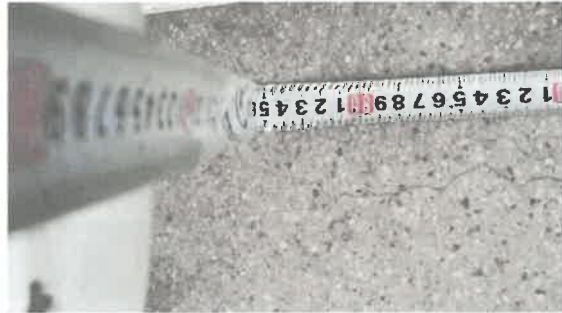

改善計畫及竣工成果：1、2F 中間平台(1-1/3)向上樓梯淨寬84cm。




改善計畫及竣工成果：1、2F 中間平台(1-1/3)向上樓梯淨寬84cm。



現況、改善計畫、竣工成果照片表

改善計畫及竣工成果：1F 向上樓梯淨寬 87cm。

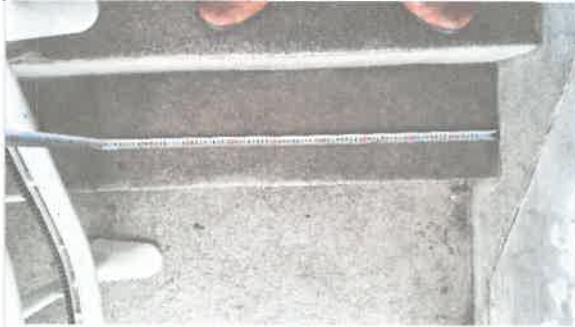

改善計畫及竣工成果：1F 向上樓梯淨寬 87cm。



改善計畫及竣工成果：內側門把新作，中心高度80cm。



改善計畫及竣工成果：內側門把新作，中心高度80cm。



改善計畫及竣工成果：活動式斜坡板水平長度63以上(高差7公分，坡度1/9)。




改善計畫及竣工成果：活動式斜坡板水平長度63以上(高差7公分，坡度1/9)。



現況、改善計畫、竣工成果照片表

改善計畫及竣工成果：活動式斜坡板寬度70cm。


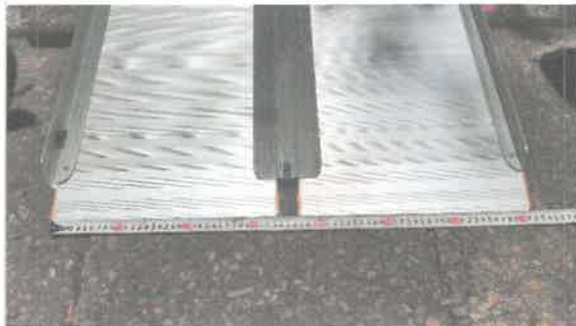


改善計畫及竣工成果：活動式斜坡板寬度70cm。





案例4・周〇〇君

申請部分(申請單位提供)			核定補助部分(業務單位)								
申請項目	改善項目		核定補助項目	工程經費	報價金額 45%	補助 工程經費	小計	核定補助 總工程經費	核定補助 設計簽證費	核定補助 總經費	展延 完工工期
室外通路	現況	室外通路未平整	-	-	-	-	-	200,000	60,000	260,000	113.06.30
	改善方式	水泥砂漿整平	-	-	-	-	-				
避難層坡道及 扶手	現況	高差7cm未設坡道	-	-	-	-	-				
	改善方式	新設單片活動式斜坡板70x75cm ・坡度1/9內	-	-	-	-	-				
避難層 出入口	現況	出入口未設置平台 內側門面未設置門把	-	-	-	-	-				
	改善方式	新設單片活動式斜坡板70x75cm ・坡度1/9內； 內側新作門把・中心高度80cm	-	-	-	-	-				
樓梯 附掛式 升降座椅	現況	無昇降設備	-	-	-	-	-				
	改善方式	新設樓梯附掛式升降椅	彎軌樓梯附掛式升降椅(1~3F)	469,350	211,208	200,000	200,000				

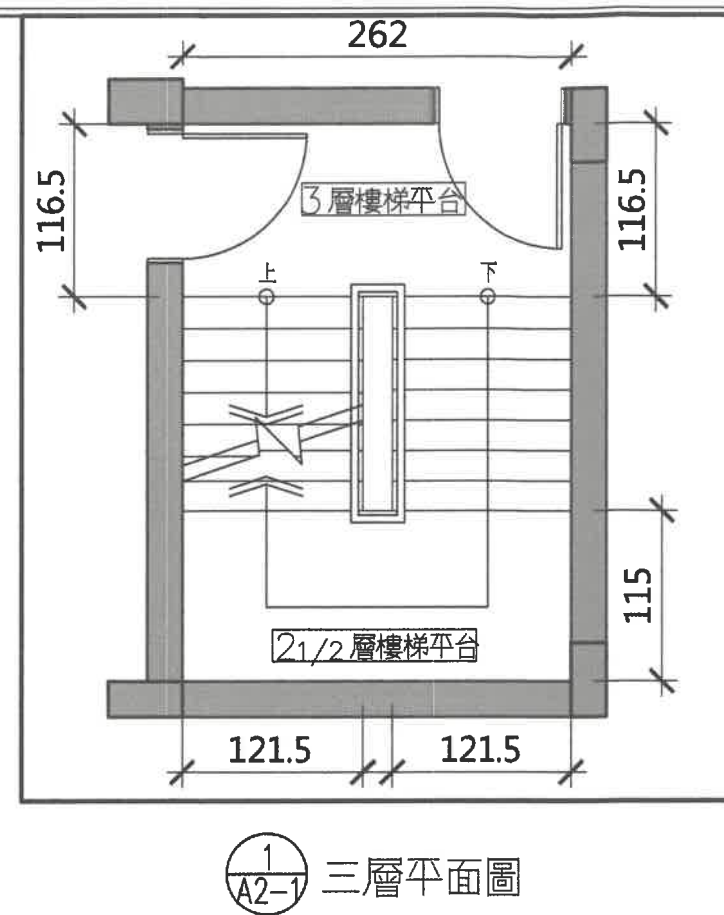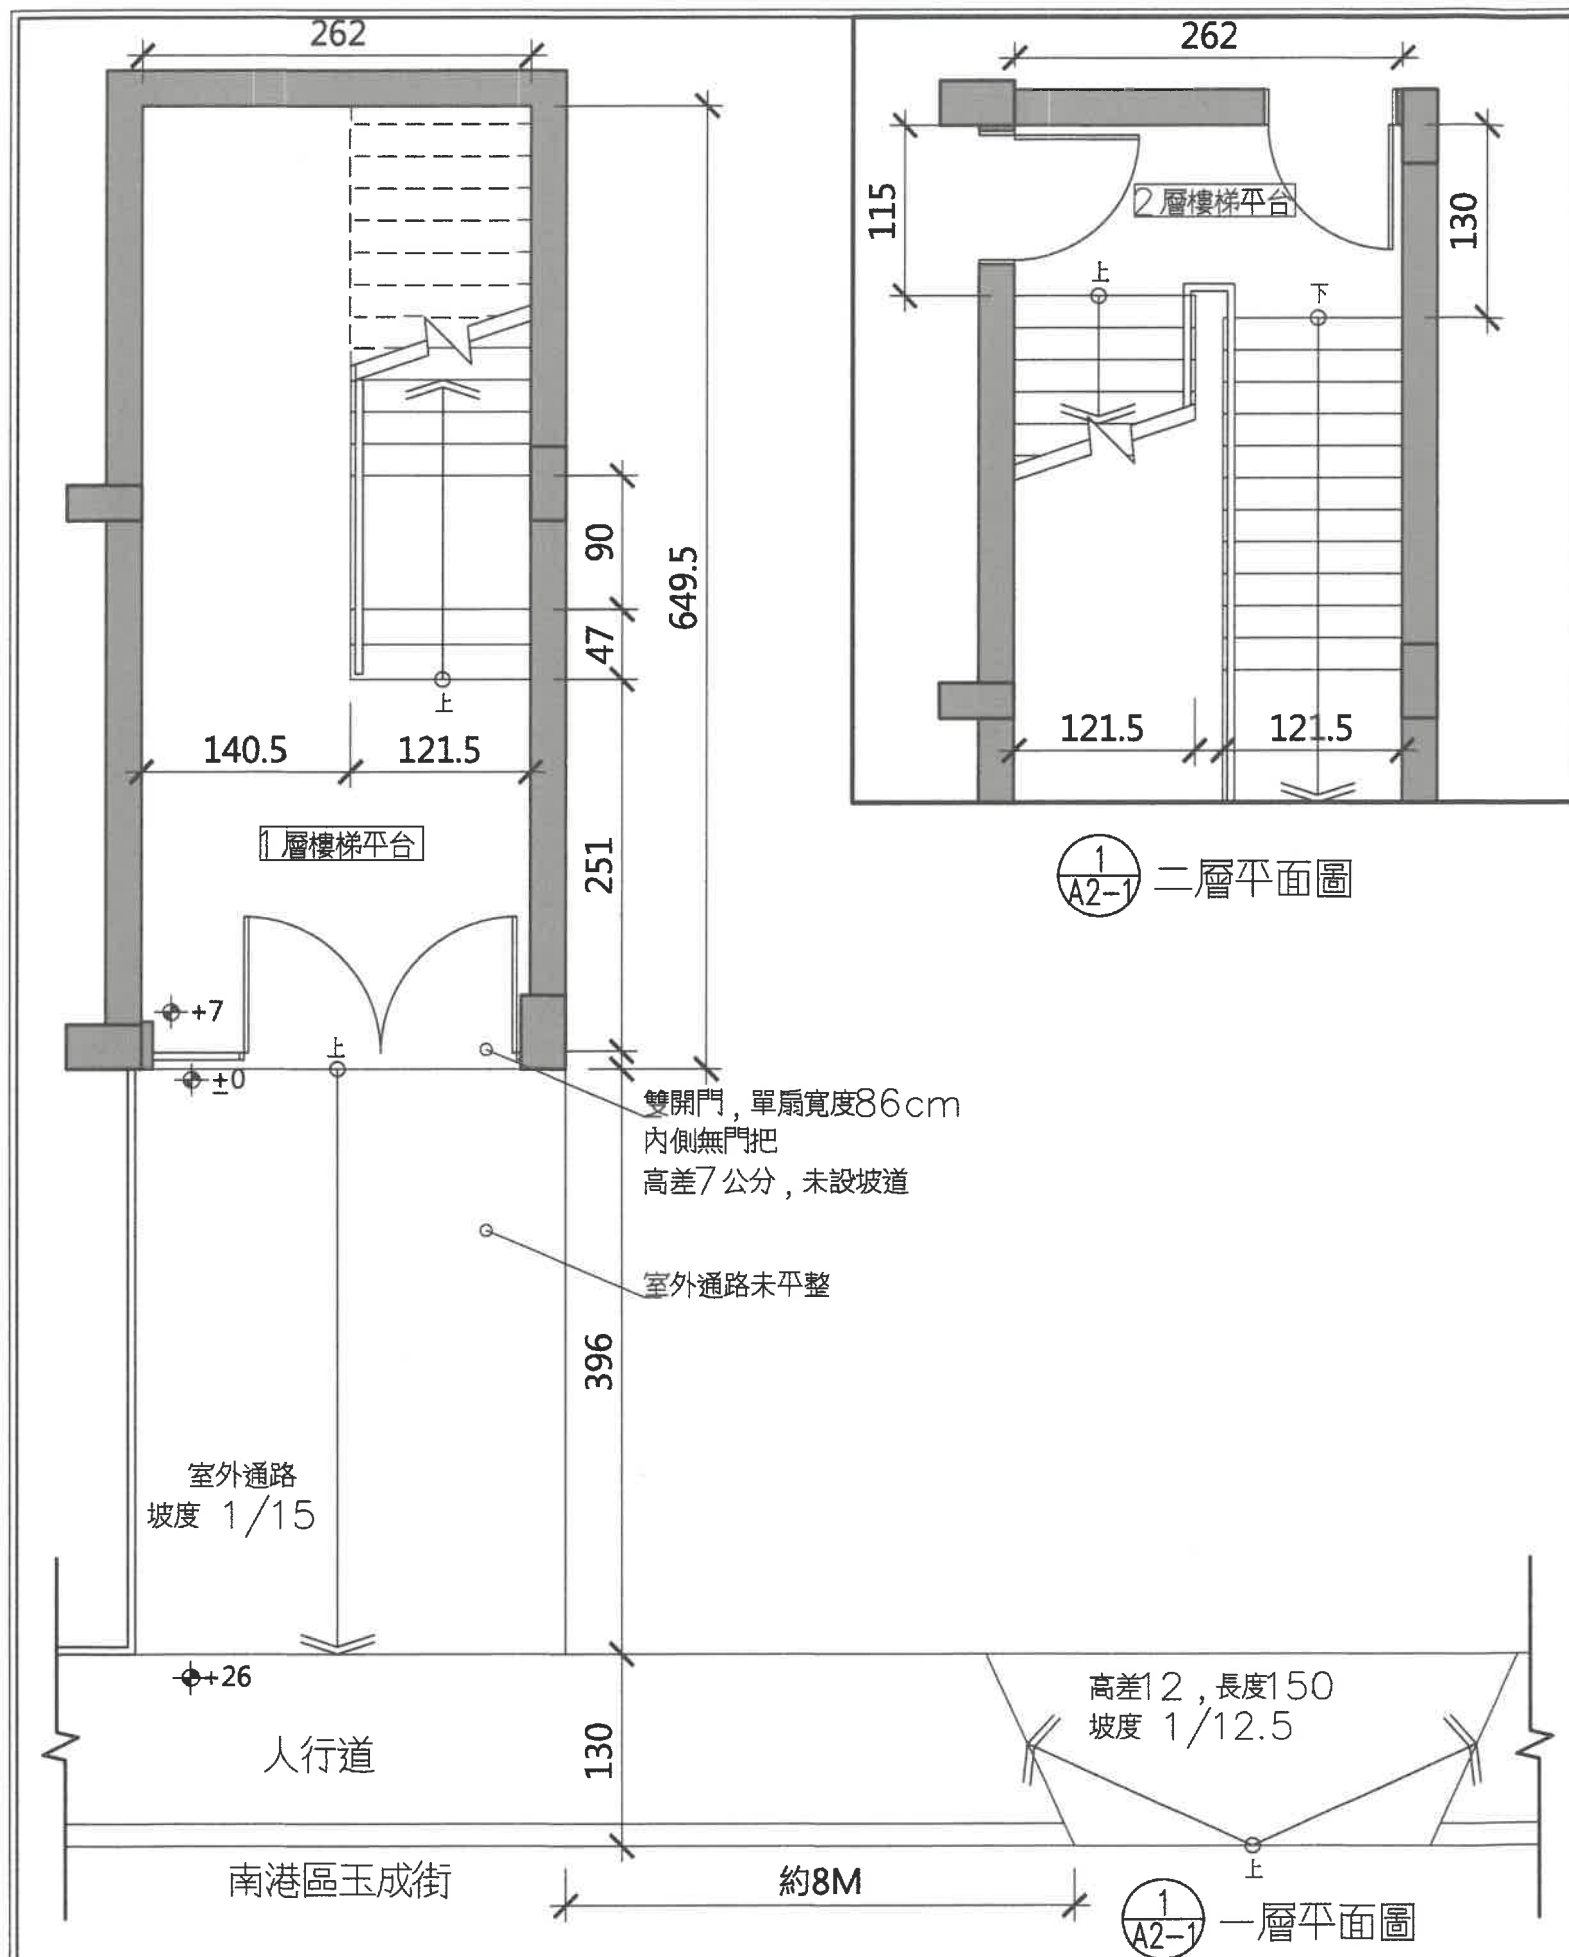

改善項目	現況說明
1 室外通路	室外通路未平整。
2 避難層坡道及扶手	1樓避難層出入口高差7公分，未設坡道。
3 避難層出入口	未設出入口平台。 內側未設門把。
4 樓梯附掛式升降椅	建築物現況僅設階梯，無昇降設備（電梯）、樓梯附掛式升降椅...等。

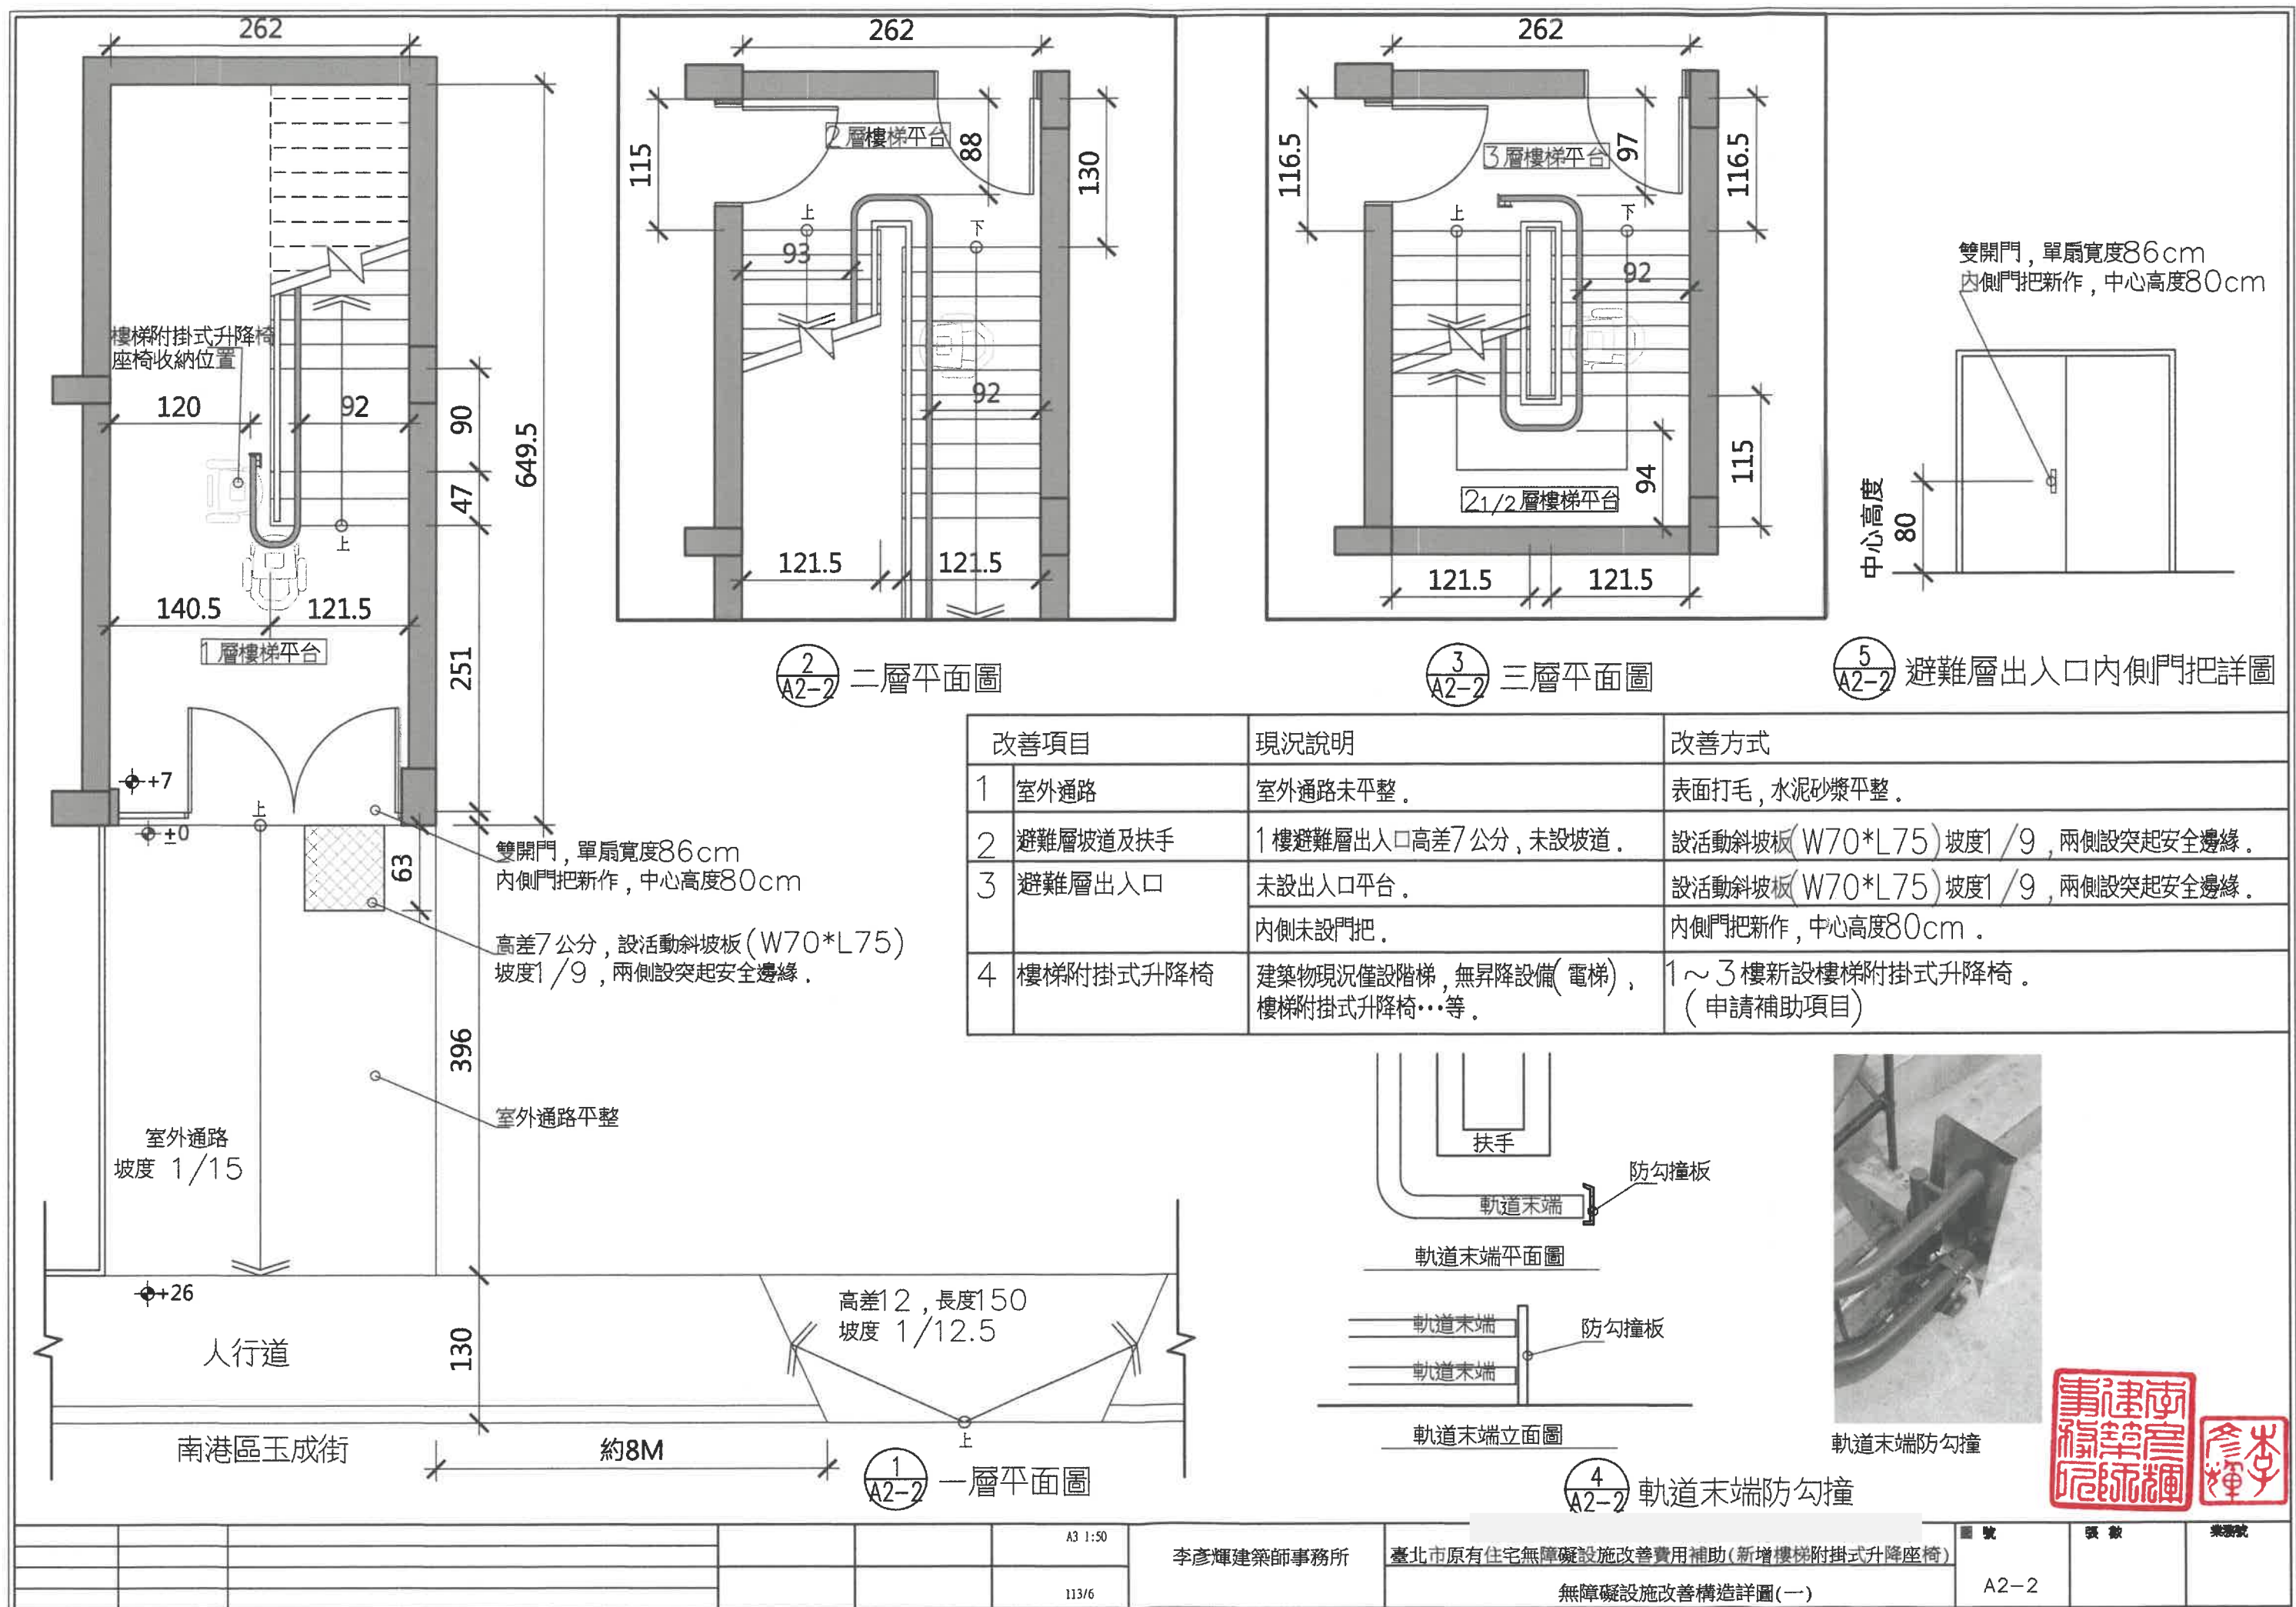

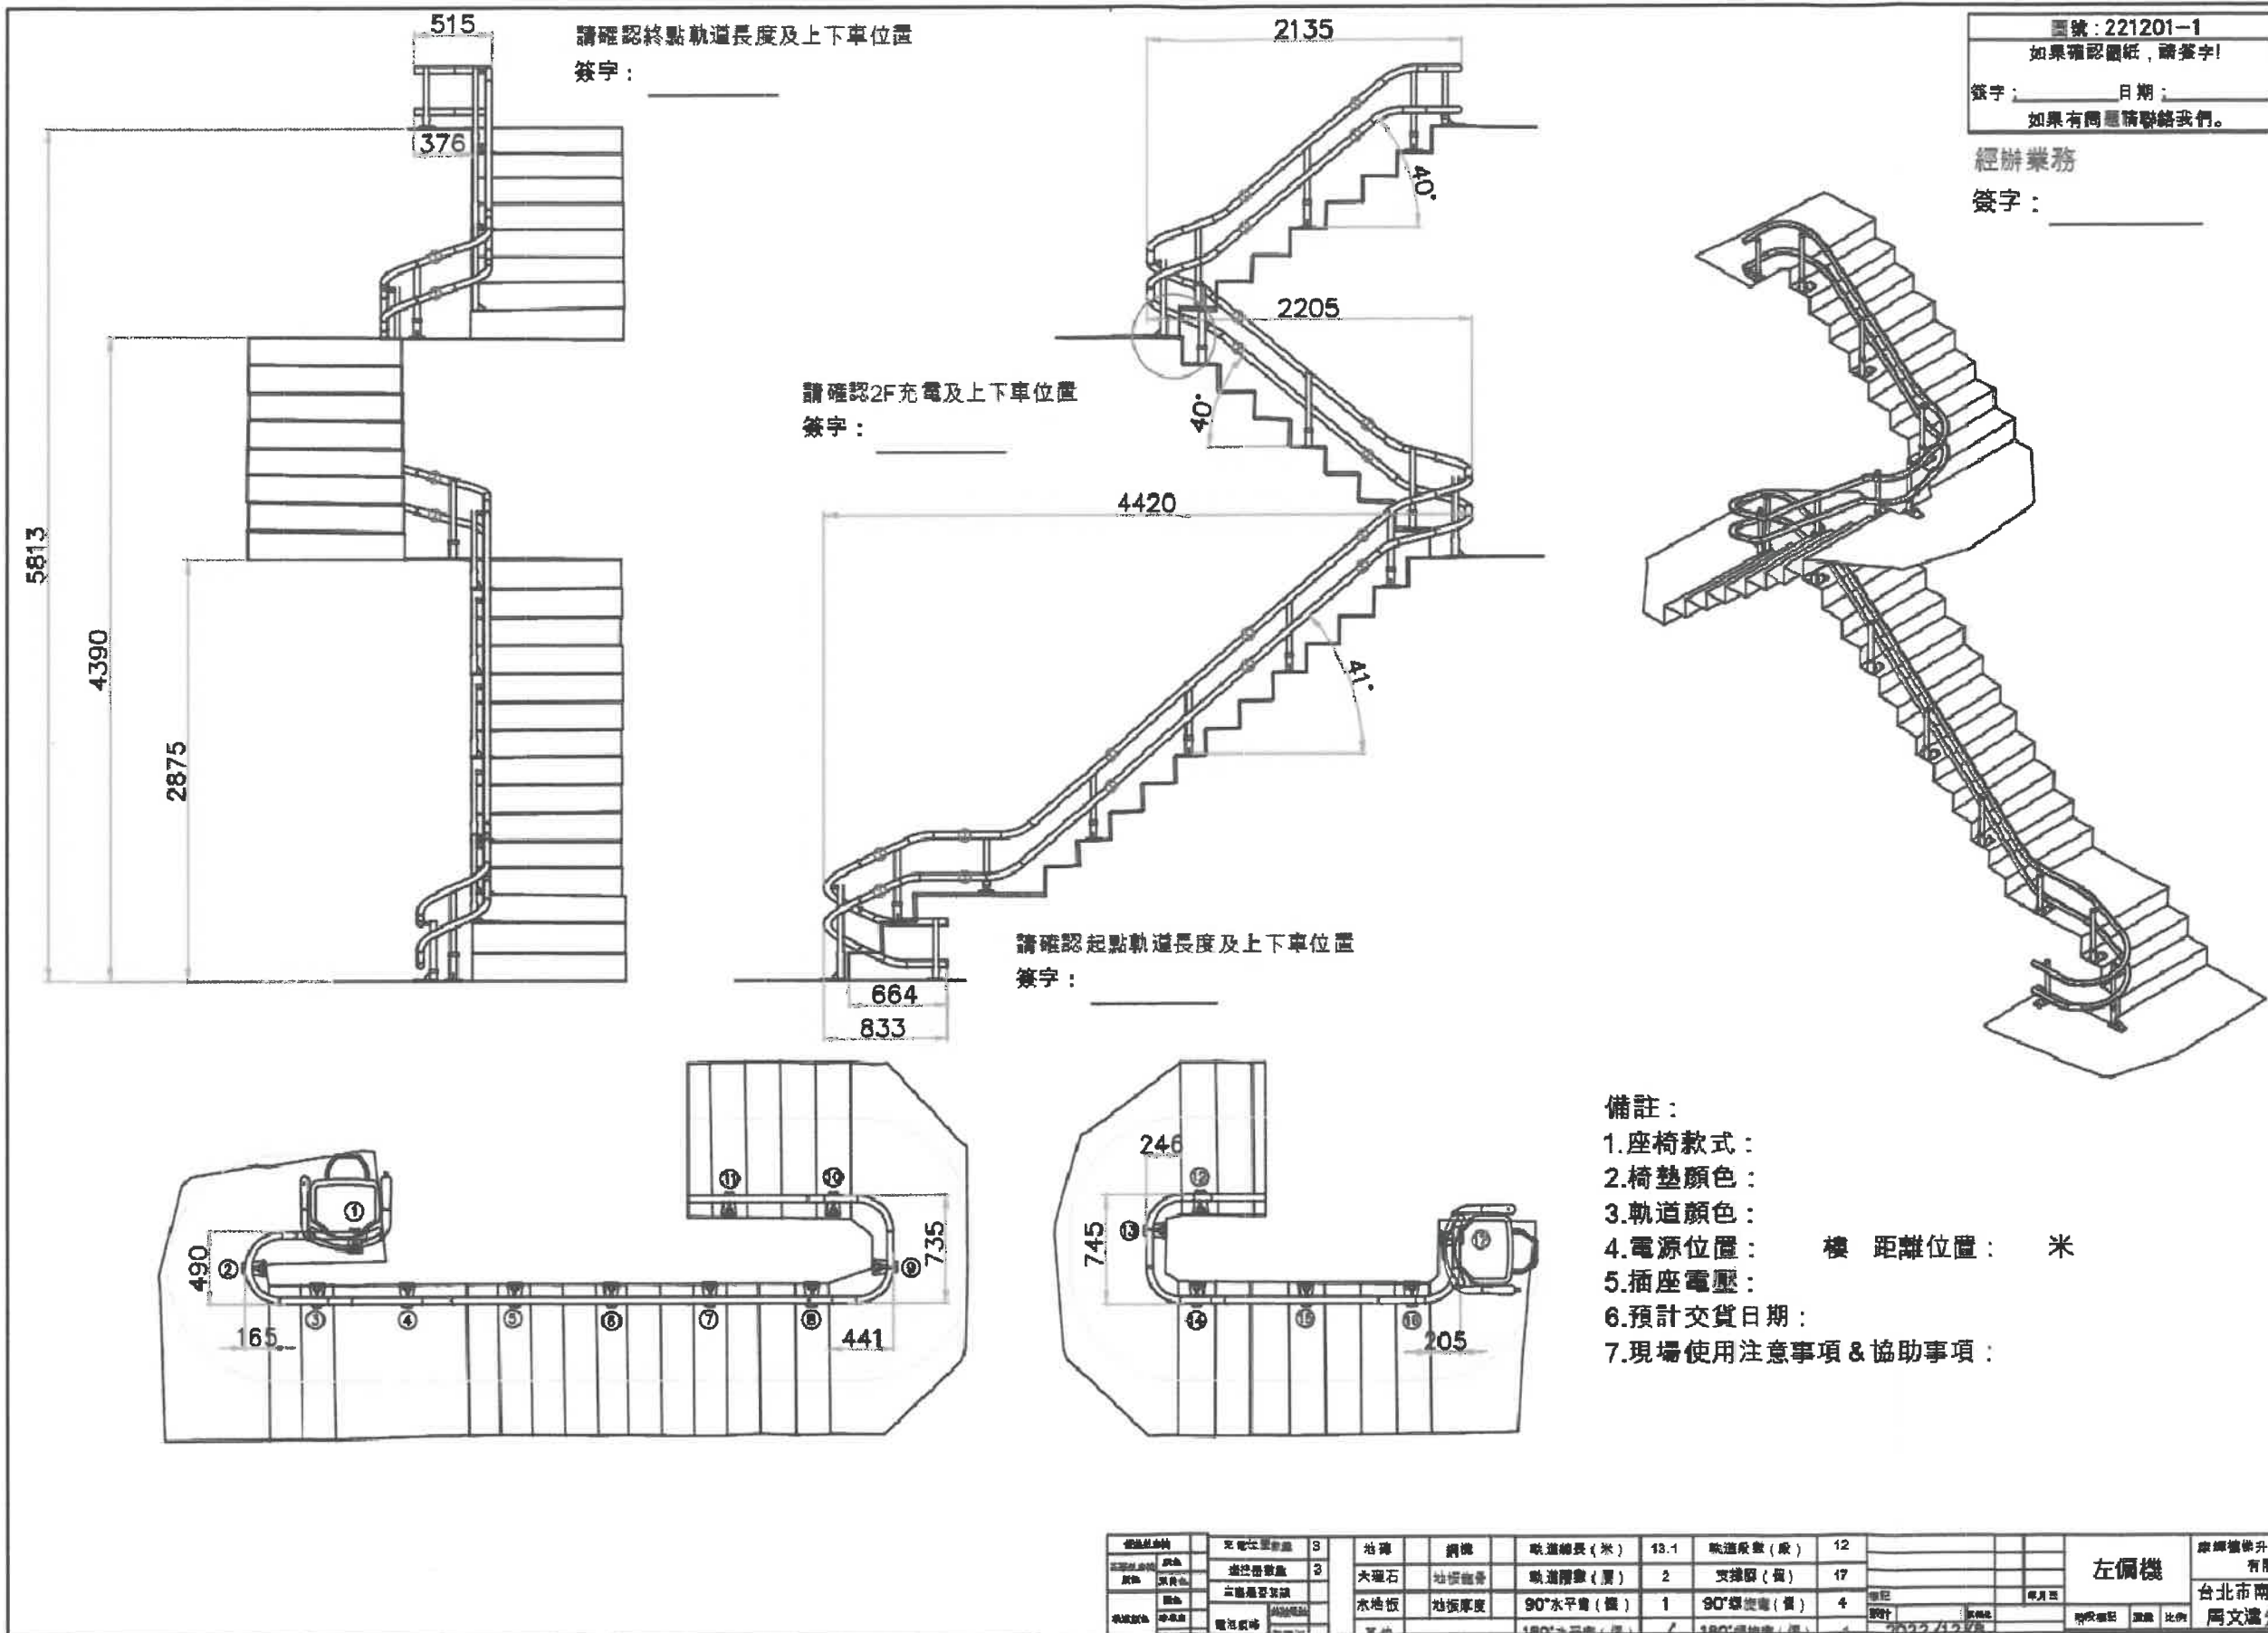

1
A2-3 樓梯附掛式升降椅製造圖(1~3樓)

				A3 1:50	李彥輝建築師事務所	臺北市原有住宅無障礙設施改善費用補助(新增樓梯附掛式升降座椅)	圖號	張數	業務號
				112/112		無障礙設施改善構造詳圖(二)	A2-3		

現況、改善計畫、竣工成果照片表

現況：建物外觀



改善計畫及竣工成果：



現況：1(2)1F 室外通路未平整。



改善計畫及竣工成果：地面應平整而未平整，表面打毛，水泥砂漿平整。



現況：2(2)1F 1樓避難層坡道及扶手高差7公分、未設坡道。避難層出入口未設置平台。



改善計畫及竣工成果：本案高差7公分，設活動斜坡板 W70、L75、S1/9，兩側設突起安全邊緣，水平長度63cm。



現況、改善計畫、竣工成果照片表

現況：3(7)1F 避難層出入口內側未設門把。



改善計畫及竣工成果：避難層出入口內側未設門把，內側門把新作，中心高度80公分。



現況：7(1)3F 建築物未設置升降設備僅設樓梯(3F)。




改善計畫及竣工成果：建築物未設置升降設備僅設樓梯，增設樓梯附掛式升降座椅。



現況：7(1)2F 建築物未設置升降設備僅設樓梯(2F)。



改善計畫及竣工成果：建築物未設置升降設備僅設樓梯，增設樓梯附掛式升降座椅。

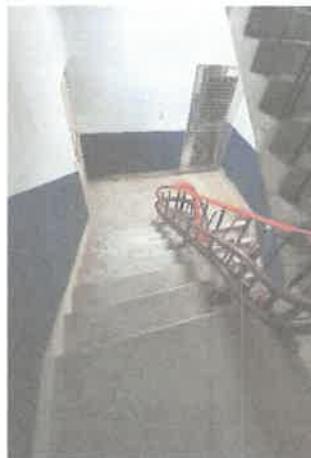


現況、改善計畫、竣工成果照片表

現況：7(1)1F 建築物未設置升降設備僅設樓梯(1F)。



改善計畫及竣工成果：建築物未設置升降設備僅設樓梯，增設樓梯附掛式升降座椅。

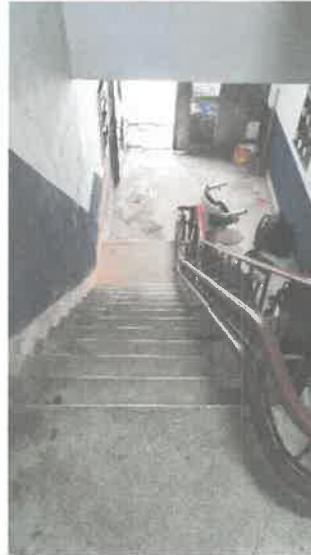

現況、改善計畫、竣工成果照片表

其他細部照片

改善計畫及竣工成果：軌道末端防勾撞1F



改善計畫及竣工成果：軌道末端防勾撞3F



改善計畫及竣工成果：3F 樓梯平台淨寬97cm。



改善計畫及竣工成果：3F 樓梯平台淨寬97cm。



改善計畫及竣工成果：3F 向下樓梯淨寬92cm。



改善計畫及竣工成果：3F 向下樓梯淨寬92cm。



現況、改善計畫、竣工成果照片表

改善計畫及竣工成果：2、3F 中間平台淨寬94cm。



改善計畫及竣工成果：2、3F 中間平台淨寬94cm。



改善計畫及竣工成果：2F 向上樓梯淨寬93cm。



改善計畫及竣工成果：2F 向上樓梯淨寬93cm。



改善計畫及竣工成果：2F 樓梯平台淨寬88cm。



改善計畫及竣工成果：2F 樓梯平台淨寬88cm。



現況、改善計畫、竣工成果照片表

改善計畫及竣工成果：2F 向下樓梯淨寬 92cm。



改善計畫及竣工成果：2F 向下樓梯淨寬 92cm。



改善計畫及竣工成果：內側門把新作，中心高度80cm。



改善計畫及竣工成果：內側門把新作，中心高度80cm。



現況、改善計畫、竣工成果照片表

改善計畫及竣工成果：活動式斜坡板水平長度63以上(高差7公分，坡度1/9)。



改善計畫及竣工成果：活動式斜坡板水平長度63以上(高差7公分，坡度1/9)。



改善計畫及竣工成果：活動式斜坡板寬度70cm。




改善計畫及竣工成果：活動式斜坡板寬度70cm。




案例5・林〇〇君

申請部分(申請單位提供)			核定補助部分(業務單位)												
申請項目	改善項目		核定補助項目	工程經費	報價金額 45%	補助 工程經費	小計	核定補助 總工程經費	核定補助 設計簽證費	核定補助 總經費	展延 完工工期				
避難層坡道及 扶手	現況	高差5cm未設坡道	-	-	-	-	-	250,000	60,000	310,000	113.08.30				
	改善方式	新設60X75cm活動式斜坡板，坡度1/11	-	-	-	-	-								
樓梯 附掛式 升降座椅	現況	無昇降設備	-	-	-	-	-								
	改善方式	新設樓梯附掛式升降椅	彎軌樓梯附掛式升降椅(1~4F)	650,000	292,500	250,000	250,000								

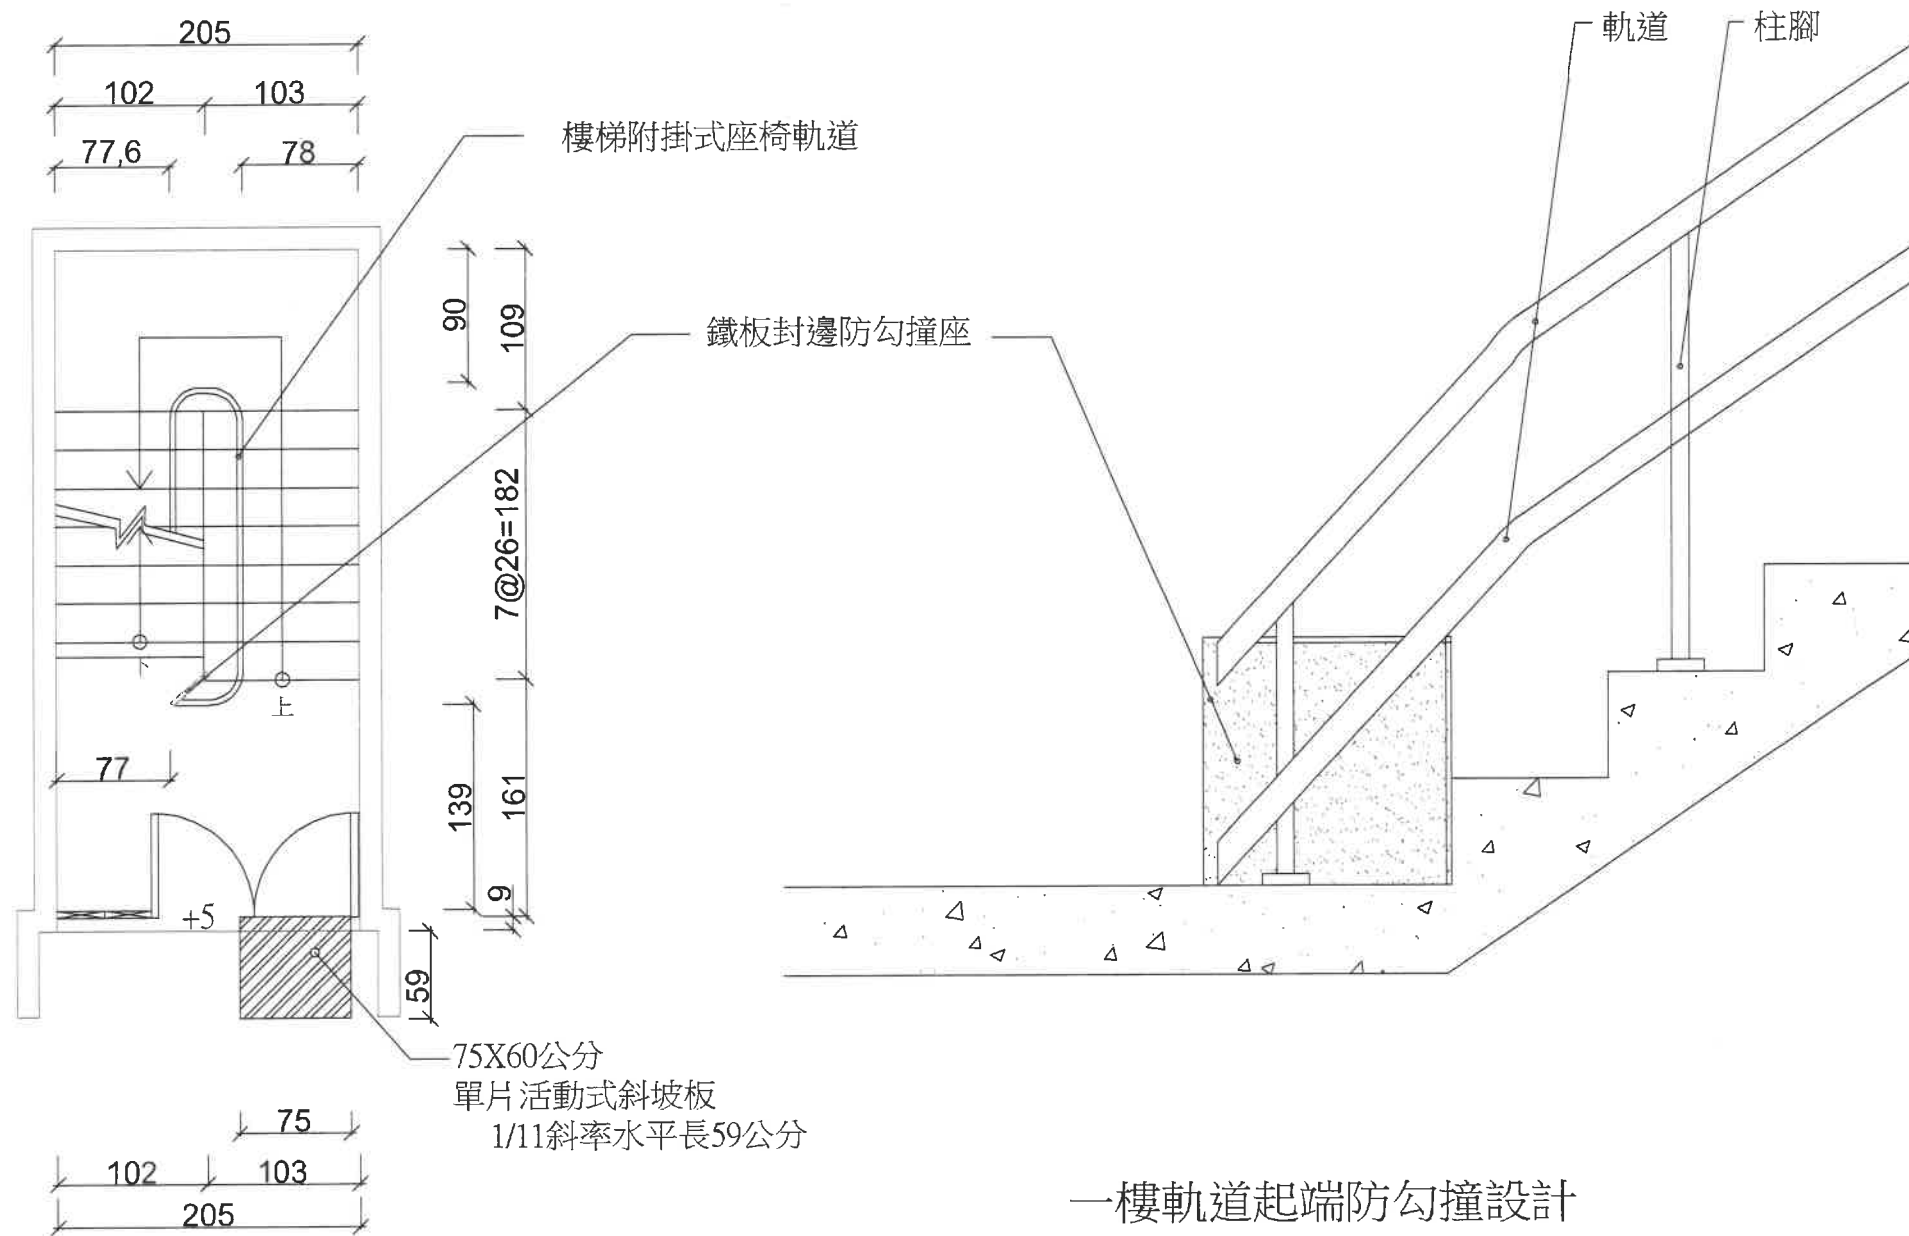

一樓 平面圖

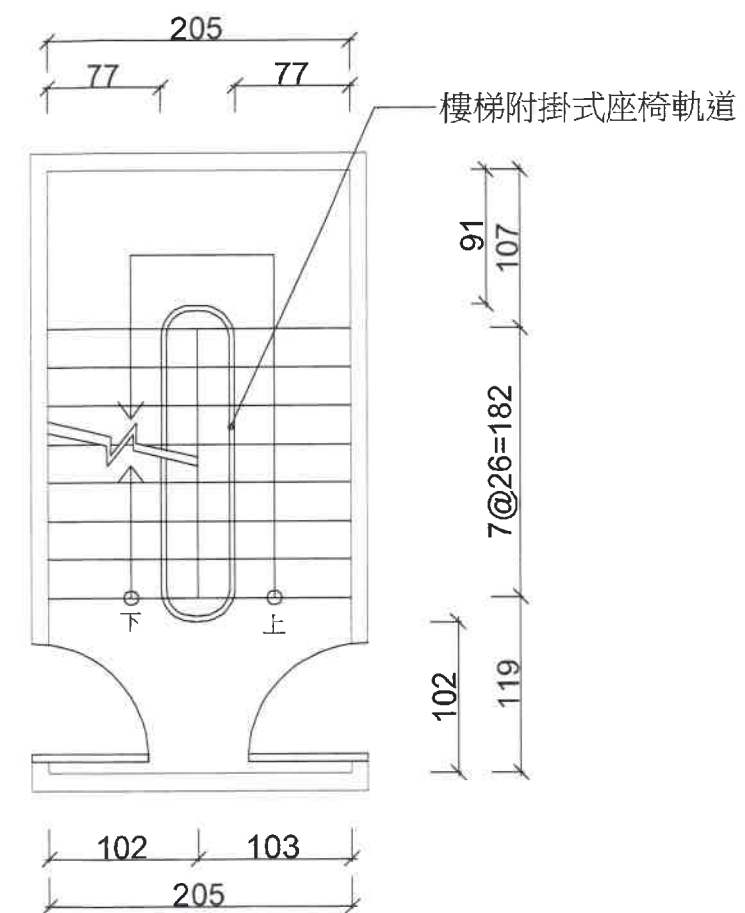


二樓 平面圖


改善方案:高低差5公分新設75X59公分活動式斜坡板改善
未設置升降設備新設樓梯附掛式座椅1-4樓改善

建物地址:



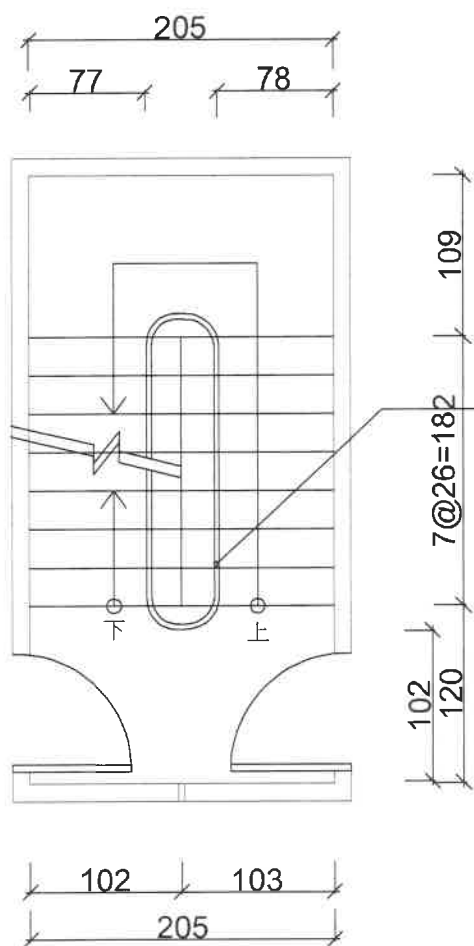


三樓 平面圖

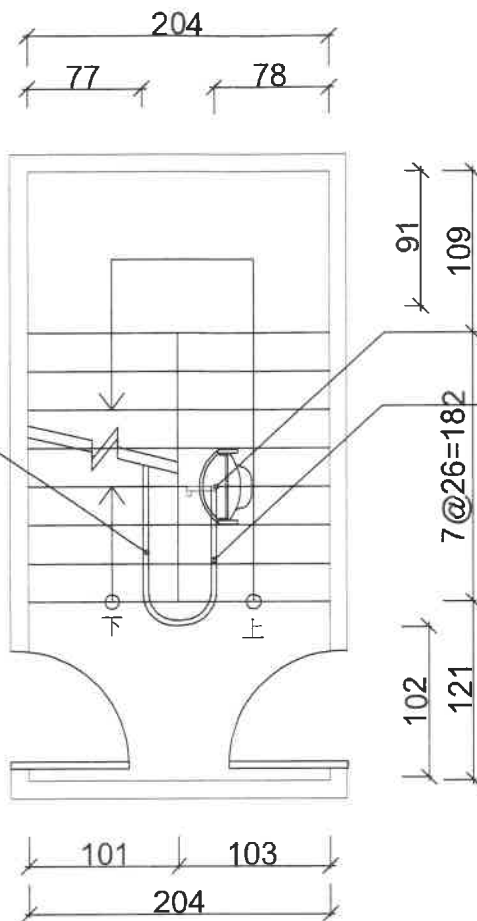

四樓 平面圖

鐵板封邊防勾撞座

座椅軌道

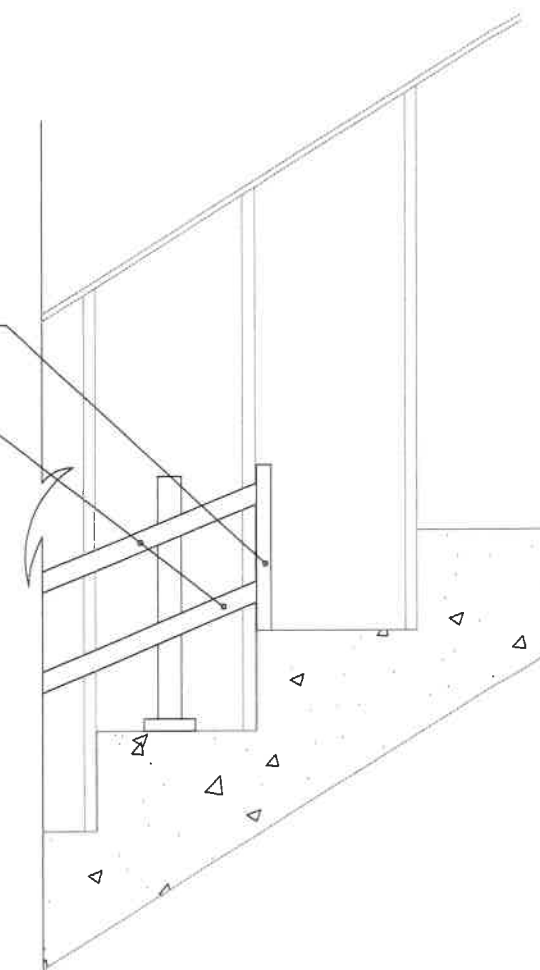

四樓軌道末端防勾撞設計

改善方案:新設樓梯附掛式座椅1-4樓

建物地址:



現況、改善計畫、竣工成果照片表

現況：高低差5公分未設置斜坡道



改善計畫及竣工成果：75X60公分鋁合金單片活動式斜坡板，水平長59公分，坡度1/11。



改善計畫及竣工成果：鋁合金單片活動式斜坡板，寬75公分，斜坡長60公分，水平長59公分，坡度1/11。




改善計畫及竣工成果：鋁合金單片活動式斜坡板，寬75公分，斜坡長60公分，水平長59公分，坡度1/11。



現況、改善計畫、竣工成果照片表

改善計畫及竣工成果：鋁合金單片活動式斜坡板，寬75公分，斜坡長60公分，水平長59公分，坡度1/11。

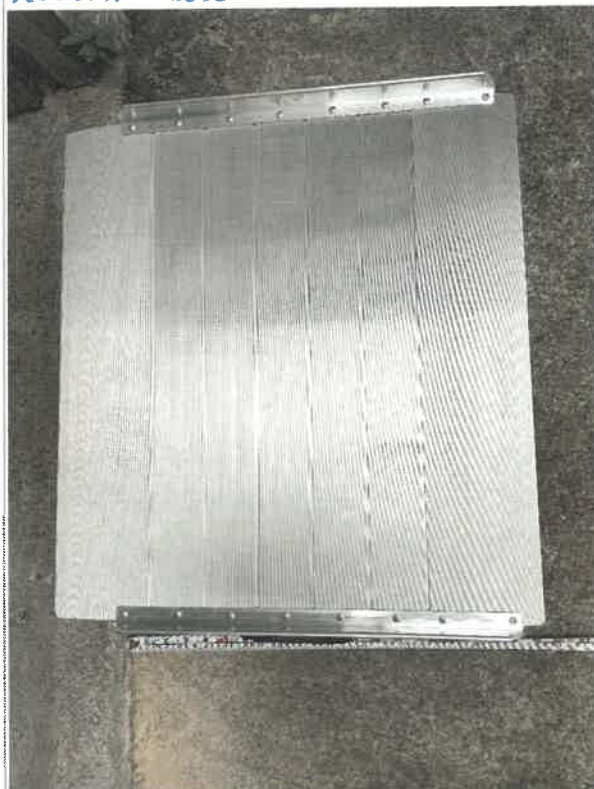

改善計畫及竣工成果：鋁合金單片活動式斜坡板，寬75公分，斜坡長60公分，水平長59公分，坡度1/11。



現況：1樓無升降設備



改善計畫及竣工成果：1樓新設樓梯附掛式升降椅




現況、改善計畫、竣工成果照片表

改善計畫及竣工成果：1樓新設樓梯附掛式升降椅



改善計畫及竣工成果：1樓新設樓梯附掛式升降椅

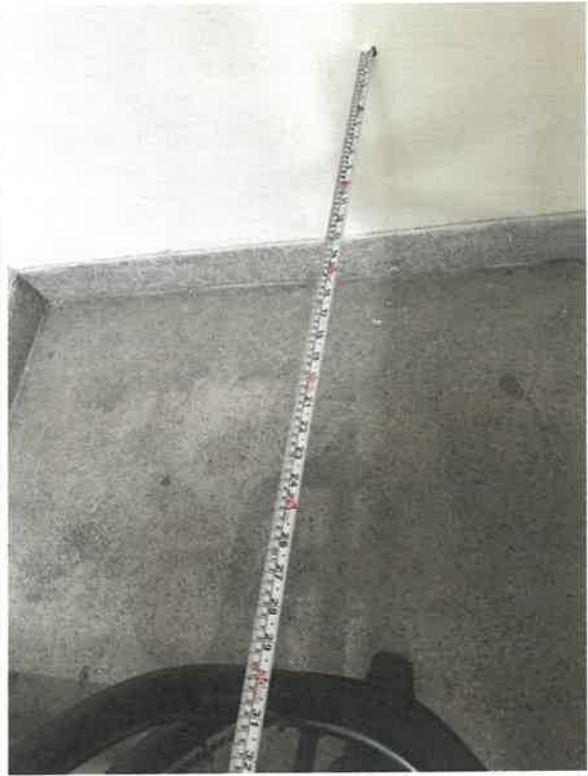

改善計畫及竣工成果：1樓防勾撞處理



改善計畫及竣工成果：1樓防勾撞處理



現況、改善計畫、竣工成果照片表

現況：2樓無升降設備



改善計畫及竣工成果：2樓新設樓梯附掛式升降椅



改善計畫及竣工成果：2樓新設樓梯附掛式升降椅



改善計畫及竣工成果：2樓新設樓梯附掛式升降椅



現況、改善計畫、竣工成果照片表

現況：3樓無升降設備




改善計畫及竣工成果：3樓新設樓梯附掛式升降椅



改善計畫及竣工成果：3樓新設樓梯附掛式升降椅



改善計畫及竣工成果：3樓新設樓梯附掛式升降椅

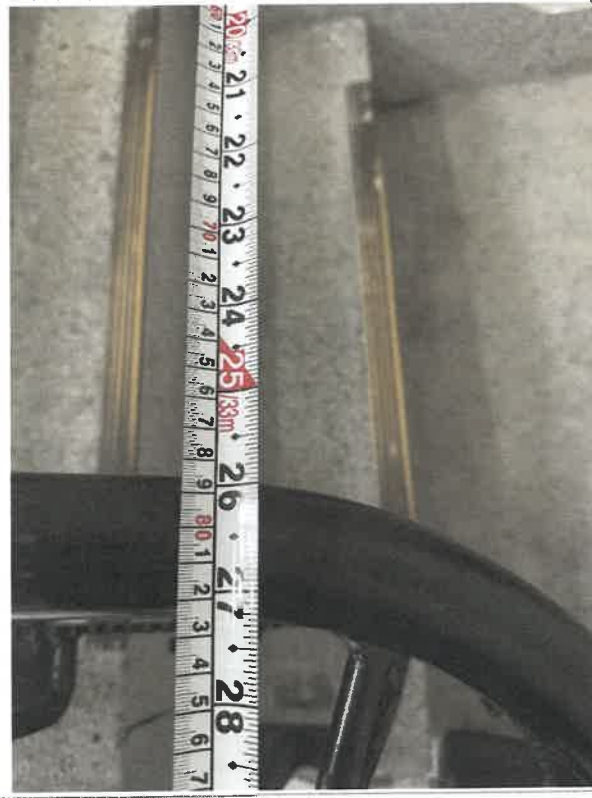

現況、改善計畫、竣工成果照片表

現況：4樓無升降設備



改善計畫及竣工成果：4樓新設樓梯附掛式升降椅



改善計畫及竣工成果：4樓新設樓梯附掛式升降椅



改善計畫及竣工成果：4樓新設樓梯附掛式升降椅




現況、改善計畫、竣工成果照片表

改善計畫及竣工成果：4樓防勾撞處理





改善計畫及竣工成果：改善成果照片

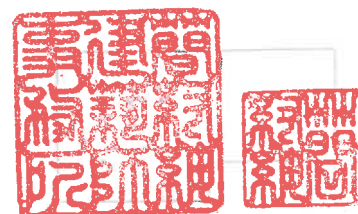


案例6・周〇〇君


申請部分(申請單位提供)			核定補助部分(業務單位)								
申請項目	改善項目		核定補助項目	工程經費	報價金額 45%	補助 工程經費	小計	核定補助 總工程經費	核定補助 設計簽證費	核定補助 總經費	展延 完工期程
避難層坡道及 扶手	現況	高差14cm未設坡道	-	-	-	-	-	250,000	60,000	310,000	113.05.20
	改善方式	新設單片活動式斜坡板91x75cm 水平長90cm・坡度1/6內	-	-	-	-	-				
樓梯 附掛式 升降座椅	現況	無昇降設備	-	-	-	-	-				
	改善方式	新設樓梯附掛式升降椅	彎軌樓梯附掛式升降椅(1~4F)	774,900	348,705	250,000	250,000				




2.未設置升降設備採樓梯附掛式座椅

建物地址:臺北市

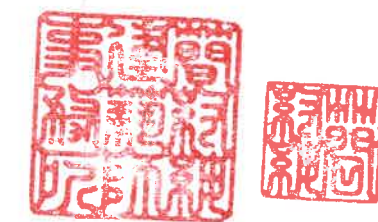


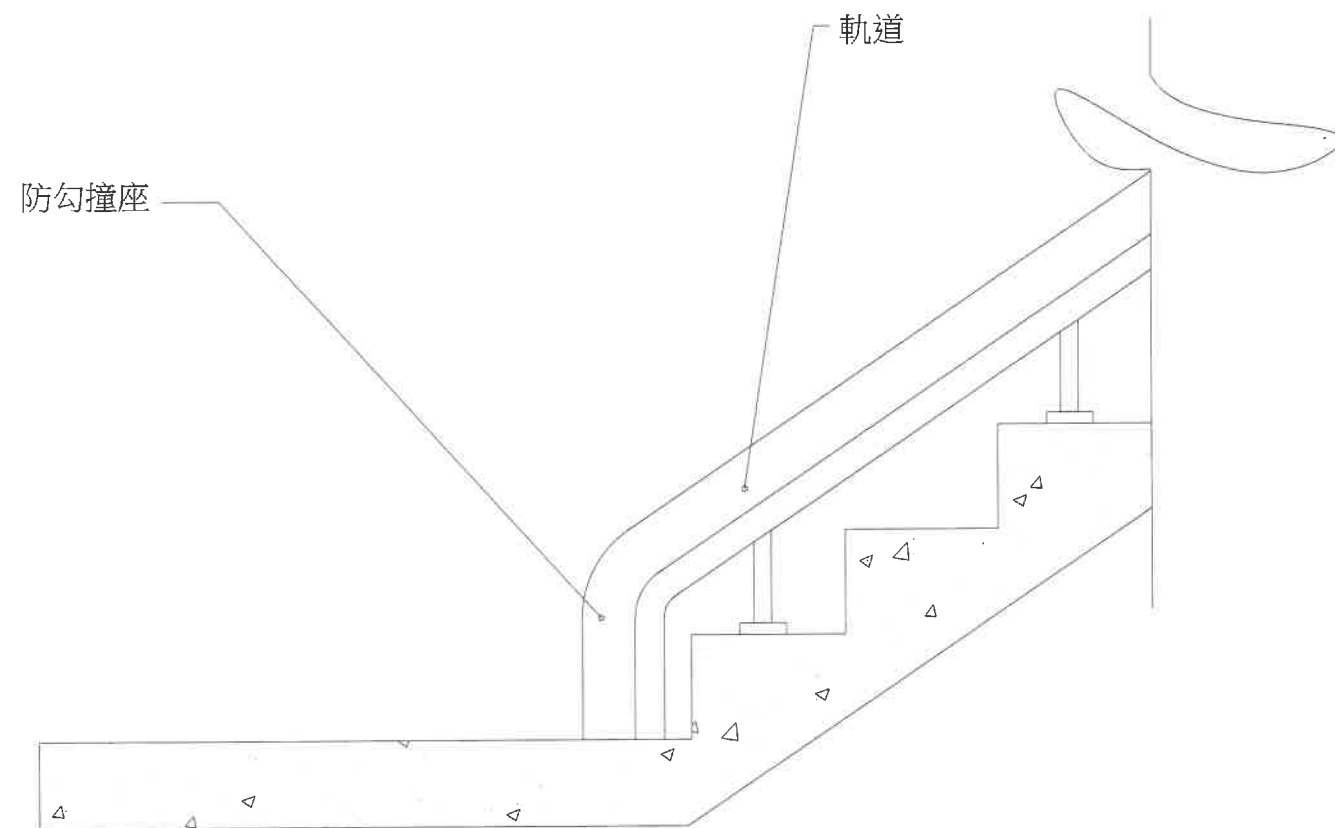

1樓軌道起端防勾撞設計

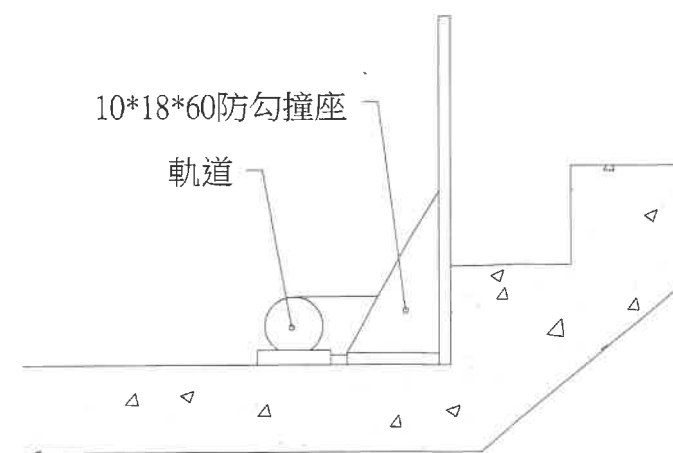


四層軌道末端防勾撞設計

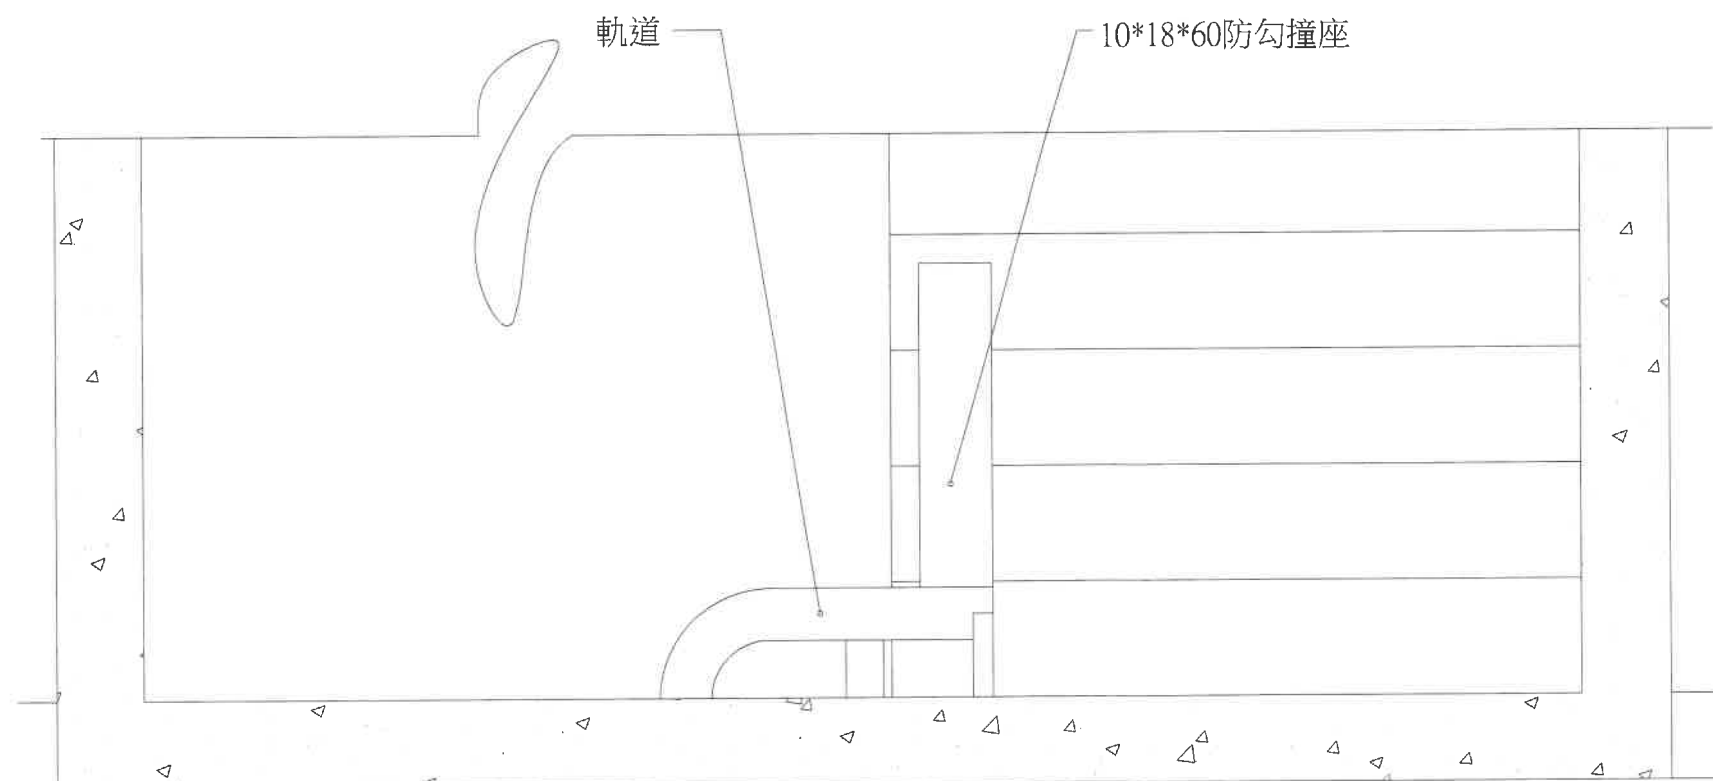

四層軌道末端防勾撞設計

建物地址:臺北市

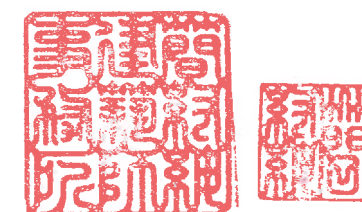

簡紘紳建築師事務所

修正	REVISION	日期	DATE	說明	DESCRIPTION	核准	APPROVE BY	繪圖	DRAWN BY	設計	DESIGNED BY	比例尺	SCALE	1:20	防勾撞圖	圖號	DRAWING NO.	A-2

圖號


A-2

現況、改善計畫、竣工成果照片表

現況：高低差14公分未設置斜坡道



改善計畫及竣工成果：高低差5公分。

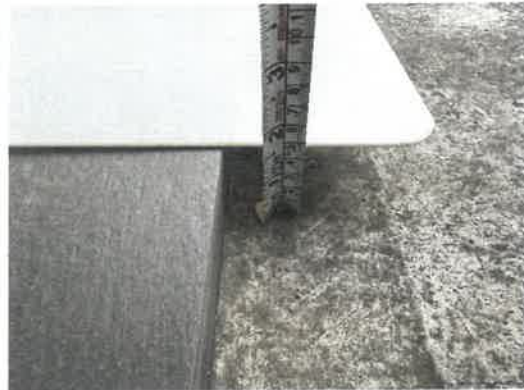


改善計畫及竣工成果：高低差9公分。



改善計畫及竣工成果：75X91公分單片鋁合金活動式斜坡板，坡度1/6。



改善計畫及竣工成果：75X91公分單片鋁合金活動式斜坡板，水平長90公分。

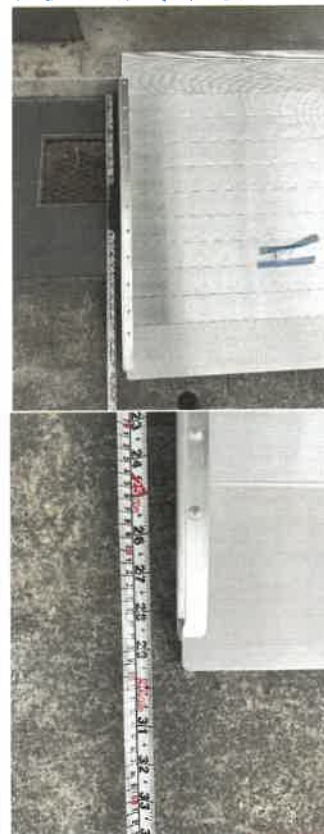

現況、改善計畫、竣工成果照片表

改善計畫及竣工成果：75X91公分單片鋁合金活動式斜坡板，寬長75公分。



改善計畫及竣工成果：75X91公分單片鋁合金活動式斜坡板，寬長75公分。



現況：1樓無升降設備



改善計畫及竣工成果：1樓新設樓梯附掛式升降椅軌道起點防勾撞



現況、改善計畫、竣工成果照片表

改善計畫及竣工成果：1樓新設樓梯附掛式升降椅



改善計畫及竣工成果：1樓新設樓梯附掛式升降椅



現況：2樓無升降設備



改善計畫及竣工成果：2樓新設樓梯附掛式升降椅



現況、改善計畫、竣工成果照片表

改善計畫及竣工成果：2樓新設樓梯附掛式升降椅




改善計畫及竣工成果：2樓新設樓梯附掛式升降椅



現況：3樓無升降設備



改善計畫及竣工成果：3樓新設樓梯附掛式升降椅

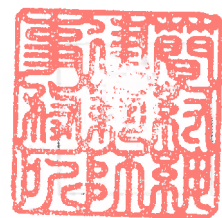

現況、改善計畫、竣工成果照片表

改善計畫及竣工成果：3樓新設樓梯附掛式升降椅



改善計畫及竣工成果：3樓新設樓梯附掛式升降椅



現況：4樓無升降設備



改善計畫及竣工成果：4樓新設樓梯附掛式升降椅



現況、改善計畫、竣工成果照片表

改善計畫及竣工成果：4樓新設樓梯附掛式升降椅



改善計畫及竣工成果：4樓新設樓梯附掛式升降椅



改善計畫及竣工成果：4樓新設樓梯附掛式升降椅



改善計畫及竣工成果：4樓新設樓梯附掛式升降椅



現況、改善計畫、竣工成果照片表

改善計畫及竣工成果：4樓防勾撞處理。




改善計畫及竣工成果：4樓防勾撞處理。



改善計畫及竣工成果：成果改善照片。




改善計畫及竣工成果：成果改善照片。

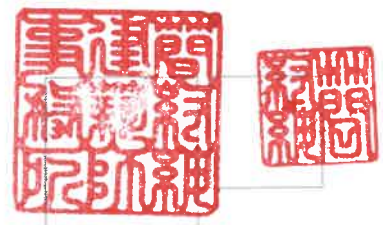


案例7・楊〇〇君

申請部分(申請單位提供)			核定補助部分(業務單位)												
申請項目	改善項目		核定補助項目	工程經費	報價金額 45%	補助 工程經費	小計	核定補助 總工程經費	核定補助 設計簽證費	核定補助 總經費	展延 完工期程				
避難層坡道及 扶手	現況	高差21cm未設坡道	-		-	-	-	253,555	60,000	313,555	113.05.20				
	改善方式	新設單片活動式斜坡板 75x144cm・坡度1/6	單片活動式斜坡板75x144cm 水平長130cm・坡度1/6	7,900	3,555	3,555	3,555								
樓梯 附掛式 升降座椅	現況	無昇降設備	-	-	-	-	-								
	改善方式	新設樓梯附掛式升降椅	彎軌樓梯附掛式升降椅(1~4F)	600,000	270,000	250,000	250,000								

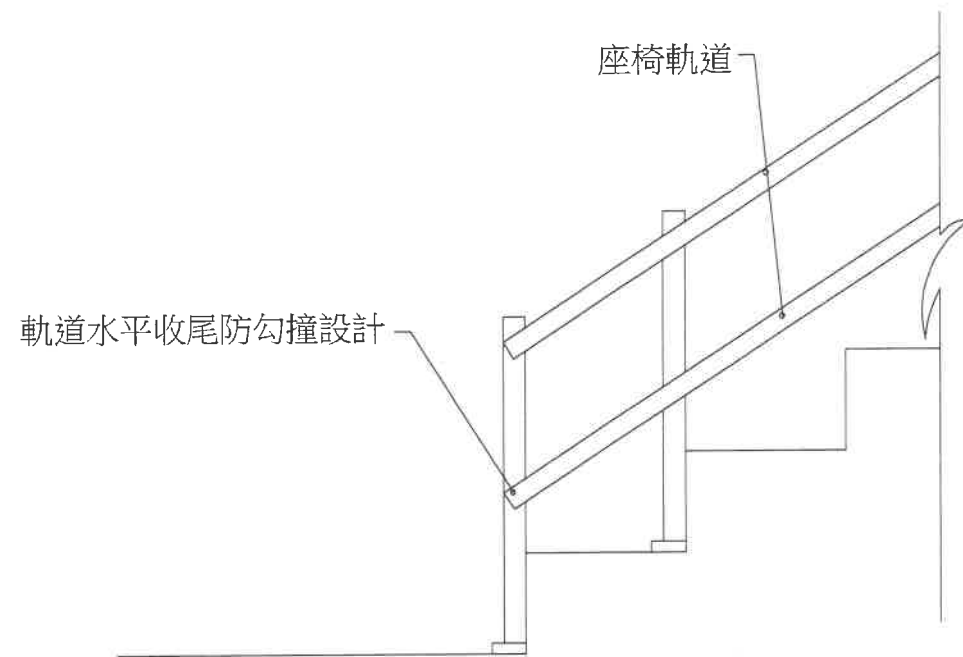


1樓軌道起端防勾撞設計

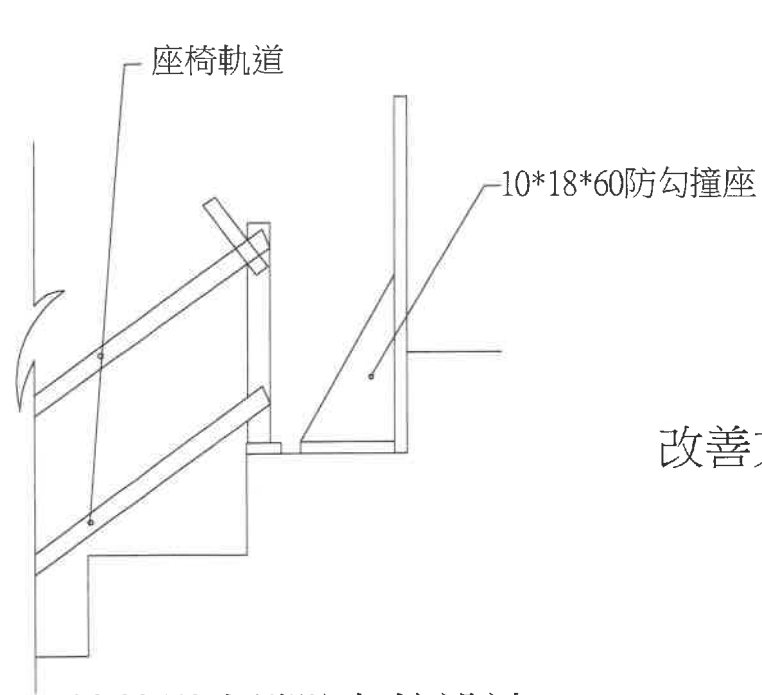


4樓軌道末端防勾撞設計


改善方案:高低差21公分採1/6活動式斜坡板改善
無升降設備採樓梯附掛式座椅改善

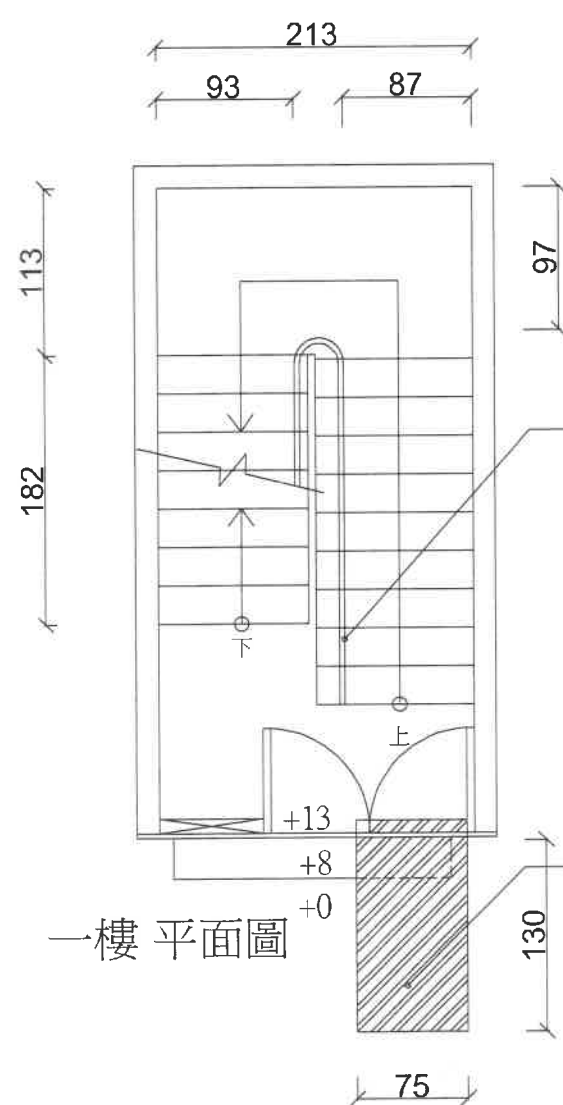


一樓 平面圖

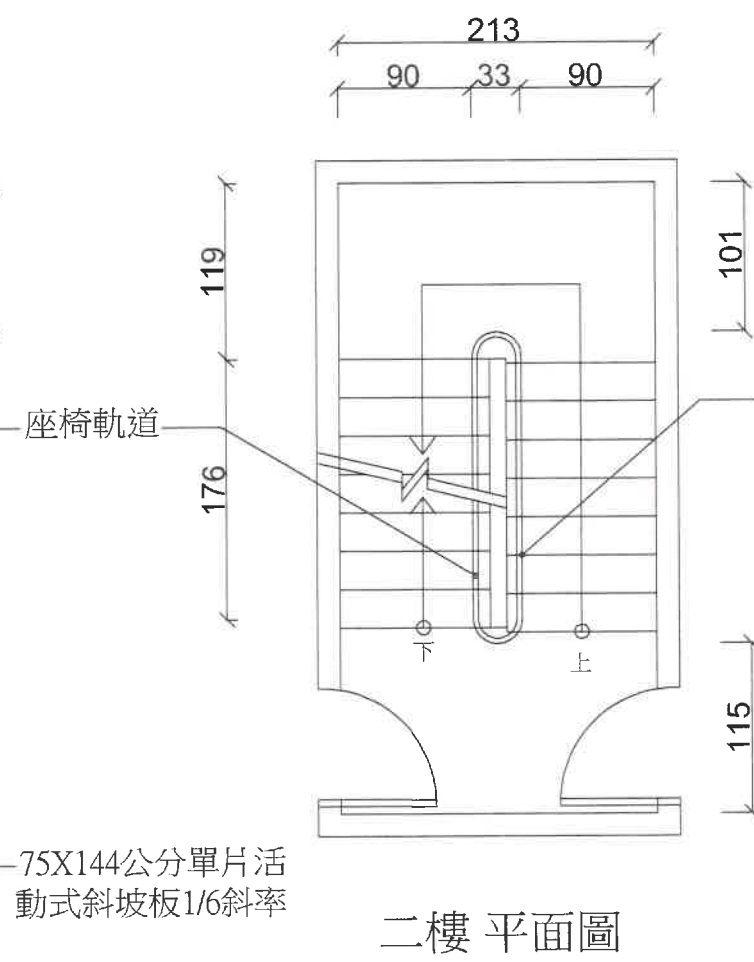

二樓 平面圖

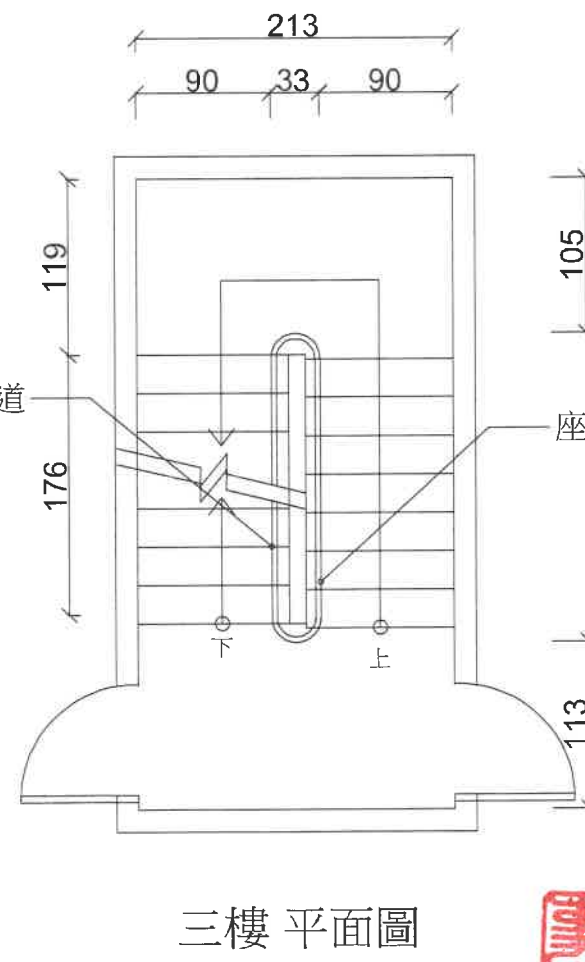

三樓 平面圖

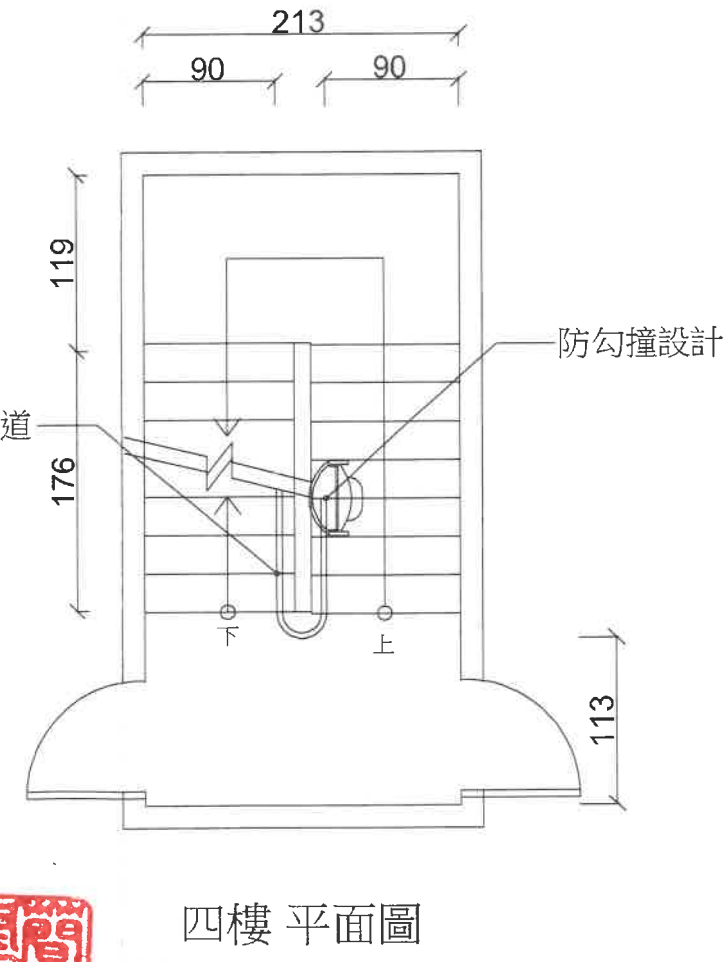

四樓 平面圖

建物地址:臺北市



簡紘紳建築師事務所

修正	REVISION	日期	DATE

說明 DESCRIPTION

核准 APPROVED BY

繪圖 DRAWING BY

設計 DESIGNED BY

比例尺 SCALE

1:50

日期 DATE

一至四樓平面圖

圖號 DRAWING NO.

A-1

圖號 SHEET NO.

/

現況、改善計畫、竣工成果照片表


1. 現況：高低差21分未設置斜坡道



改善計畫及竣工成果：新設鋁合金單片活動式斜坡板，寬75公分，斜坡長144公分，水平長130公分，坡度1/6



改善計畫及竣工成果：新設鋁合金單片活動式斜坡板，寬75公分，斜坡長144公分，水平長130公分，坡度1/6

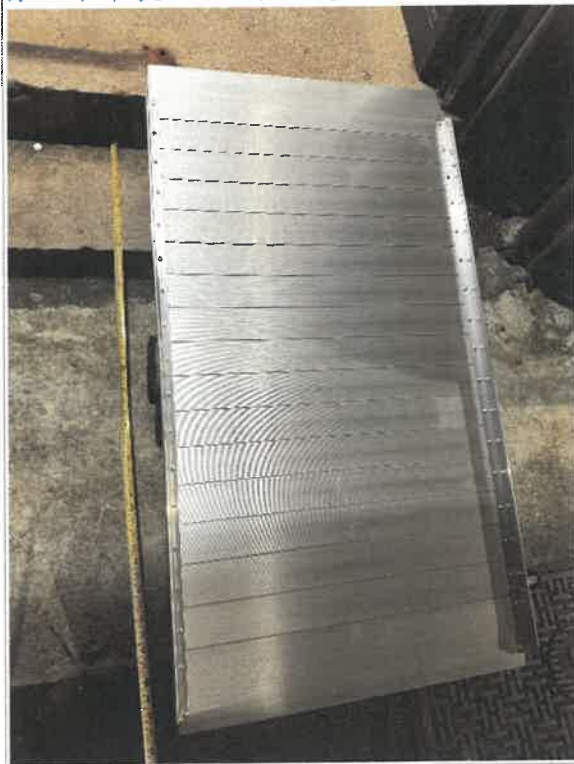


改善計畫及竣工成果：新設鋁合金單片活動式斜坡板，寬75公分，斜坡長144公分，水平長130公分，坡度1/6



現況、改善計畫、竣工成果照片表

改善計畫及竣工成果：新設鋁合金單片活動式斜坡板，寬75公分，斜坡長144公分，水平長130公分，坡度1/6

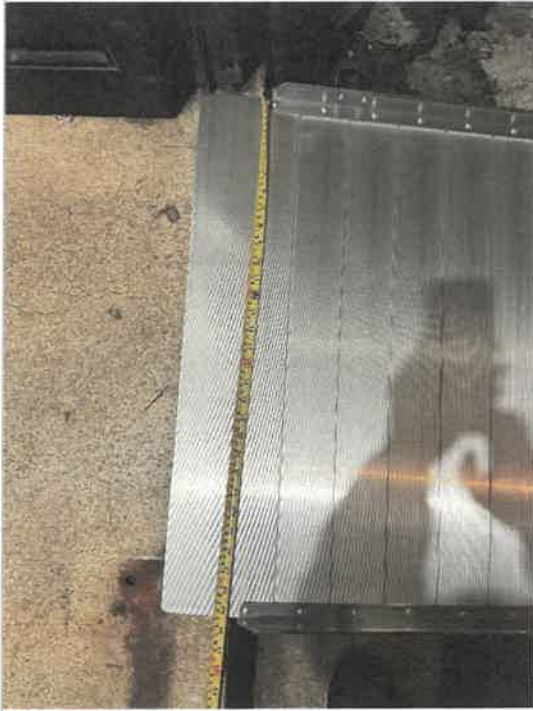

2. 現況：1樓無昇降設備



改善計畫及竣工成果：1樓新設樓梯附掛式升降椅



現況、改善計畫、竣工成果照片表

改善計畫及竣工成果：1樓起始端防勾撞處理



改善計畫及竣工成果：1樓新設樓梯附掛式升降椅



3. 現況：2樓無升降設備



改善計畫及竣工成果：2樓新設樓梯附掛式升降椅



現況、改善計畫、竣工成果照片表

改善計畫及竣工成果：2樓新設樓梯附掛式升降椅



改善計畫及竣工成果：2樓新設樓梯附掛式升降椅



現況：3樓無升降設備



改善計畫及竣工成果：3樓新設樓梯附掛式升降椅



現況、改善計畫、竣工成果照片表

改善計畫及竣工成果：3樓新設樓梯附掛式升降椅



改善計畫及竣工成果：3樓新設樓梯附掛式升降椅



5. 現況：4樓無升降設備



改善計畫及竣工成果：4樓新設樓梯附掛式升降椅



現況、改善計畫、竣工成果照片表

改善計畫及竣工成果：4樓新設樓梯附掛式升降椅



改善計畫及竣工成果：4樓新設樓梯附掛式升降椅



改善計畫及竣工成果：4樓新設樓梯附掛式升降椅



改善計畫及竣工成果：4樓防勾撞處理



現況、改善計畫、竣工成果照片表

改善計畫及竣工成果：4樓防勾撞處理




改善計畫及竣工成果：4樓防勾撞處理




案例8・蕭○○君

申請部分(申請單位提供)			核定補助部分(業務單位)								
申請項目	改善項目		核定補助項目	工程經費	報價金額 45%	補助 工程經費	小計	核定補助 總工程經費	核定補助 設計簽證費	核定補助 總經費	展延 完工工期
樓梯 附掛式 升降座椅	現況	無昇降設備	-	-	-	-	-	200,000	60,000	260,000	113.09.30
	改善方式	新設樓梯附掛式升降椅	彎軌樓梯附掛式升降椅(1~3F)	627,900	282,555	200,000	200,000				


6020

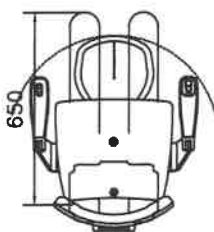

1.5F

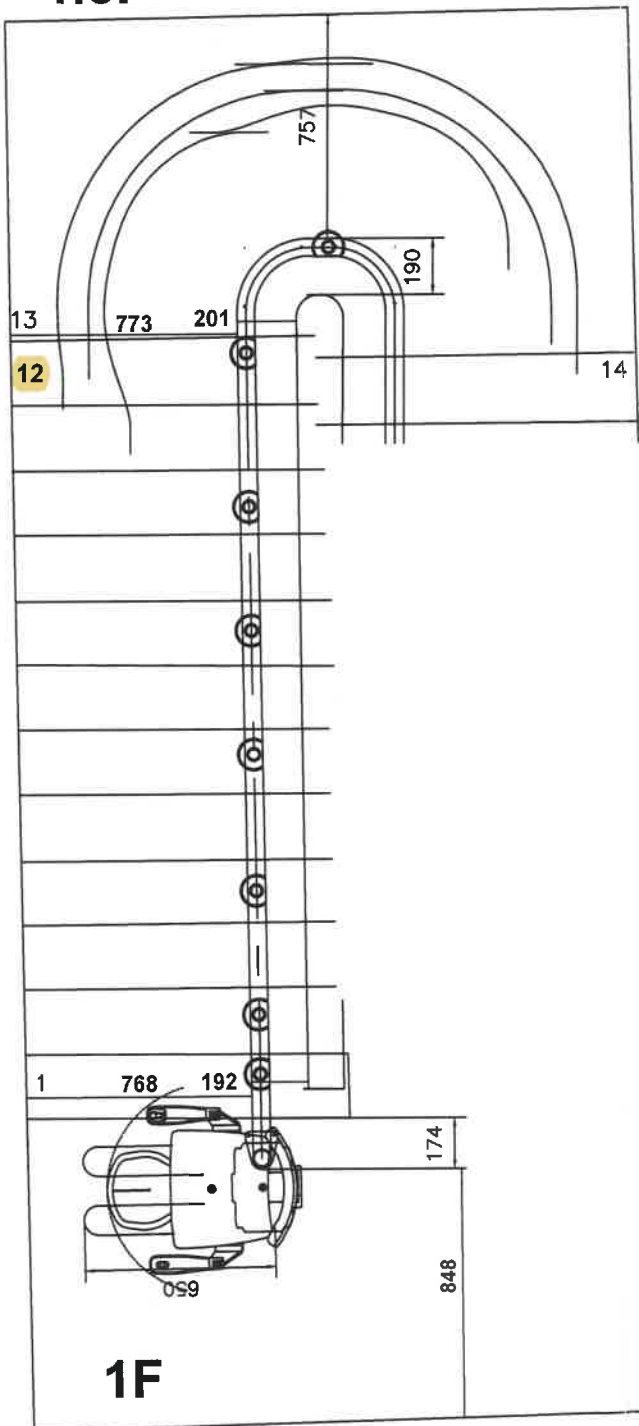

1.5F

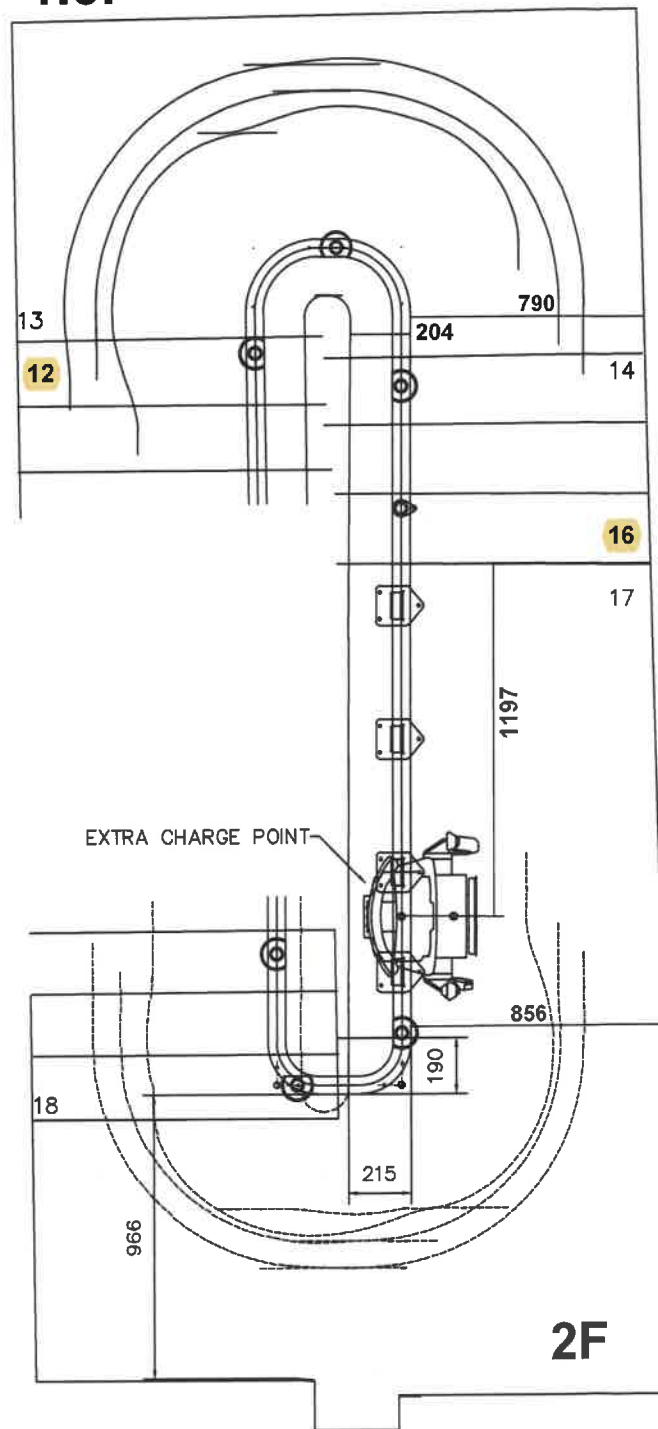

出圖人員

出圖日期

業務人員


對圖日期

客戶簽名

對圖日期

客戶名稱：

台北市

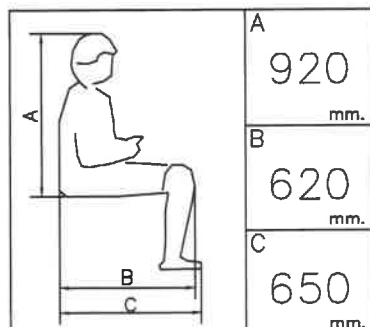

Drawn by

Date

2024

Remarks

Type

Scale 1 : 25


Units mm

Size A3

Serial No.

Order No.

6020

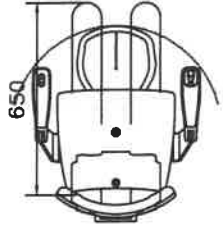


第18階扶手內縮250mm
第30階扶手內縮500mm
2F至2.5F扶手拆除


第23階鐵門與門框拆除

2.5F

2.5F木櫃移除

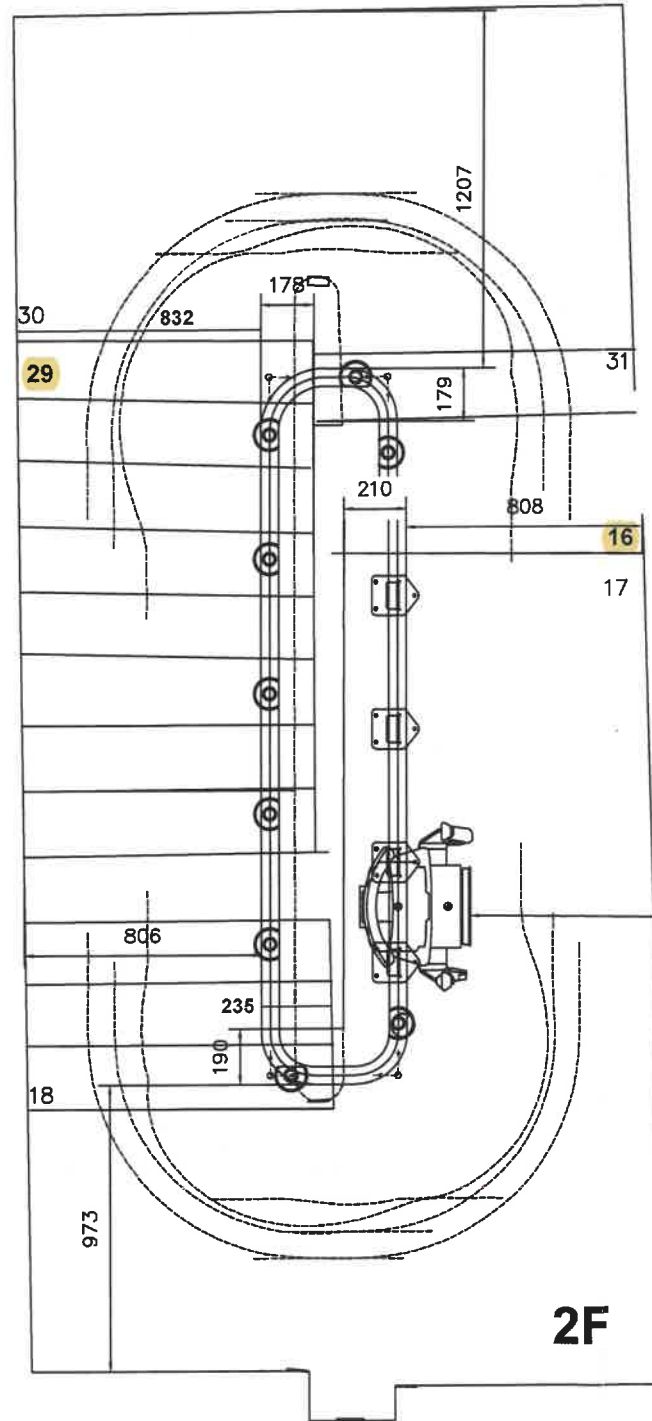

2.5F

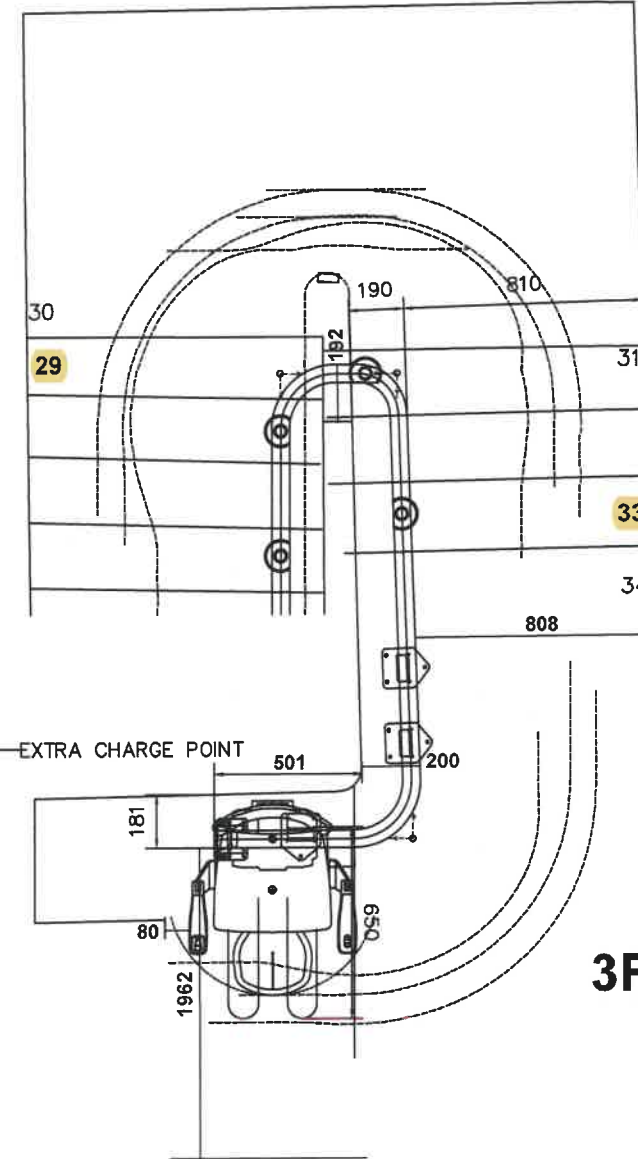

EXTRA CHARGE POINT

出圖人員

出圖日期

業務人員

對圖日期

客戶簽名

對圖日期

客戶名稱：

台北市

Drawn by

Date

Remarks

2024

Type

Scale 1 : 25





Units mm

Size A3

Serial No.

Order No.

6020

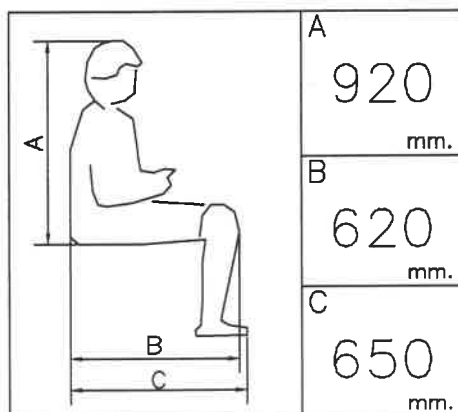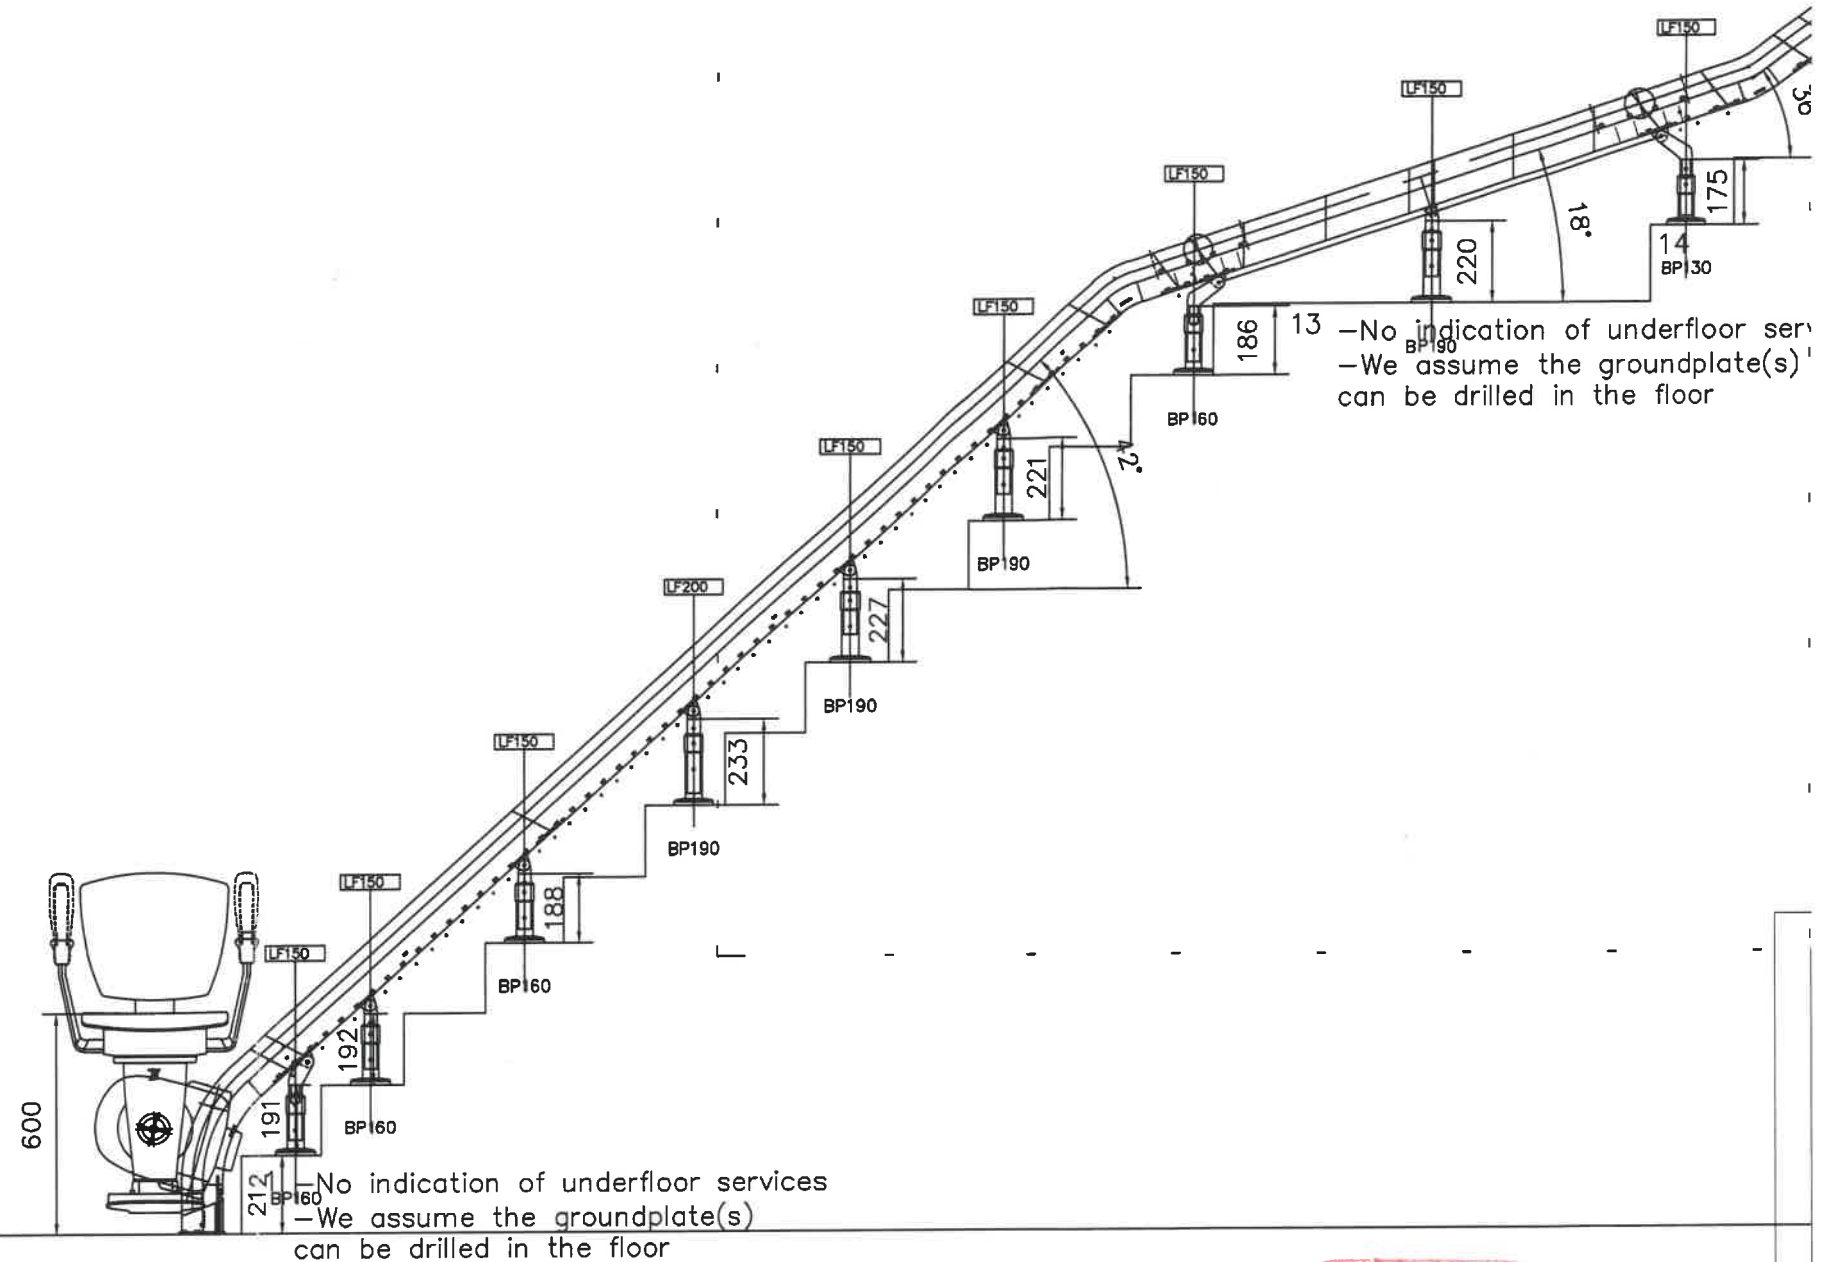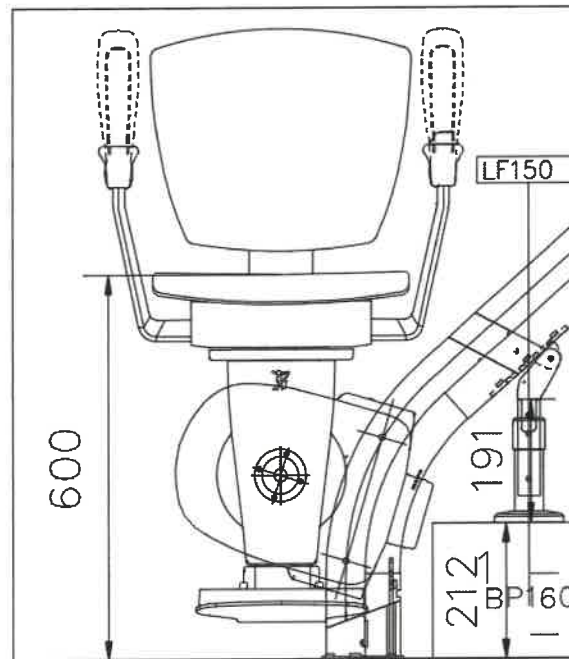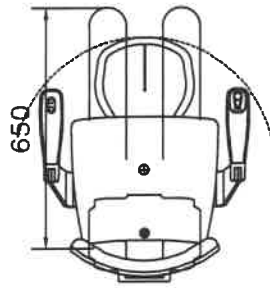


出圖人員		出圖日期	
業務人員		對圖日期	
客戶簽名		對圖日期	

客戶名稱：

台北市

Drawn by	Date	Remarks
		Scale 1 : 20
		Units mm
		Size A3
No.		Order No.


6020

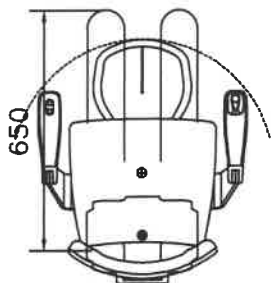

出圖人員		出圖日期	
業務人員		對圖日期	
客戶簽名		對圖日期	

客戶名稱：

注意頭部干涉

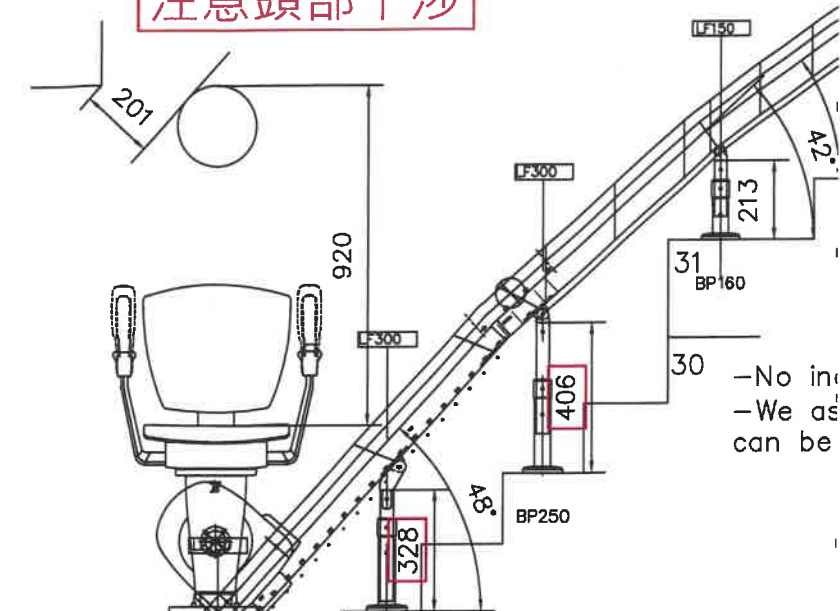


注意軌道高度

注意軌道高度

17 -No indication of underfloor services
-We assume the groundplate(s)
can be drilled in the floor



13 -No indication of underfloor services
-We assume the groundplate(s)
can be drilled in the floor

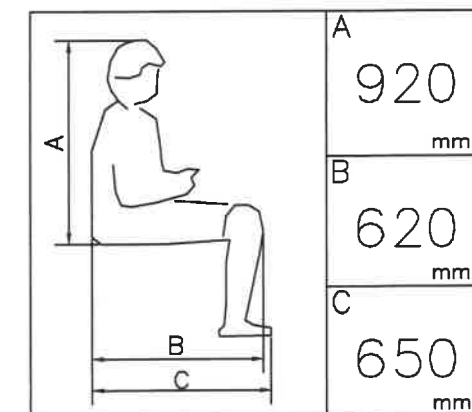

台北市

Drawn by	Date	Remarks
Type	Scale 1 : 20	
	Units mm	
	Size A3	
Serial No.	Order No.	




6020

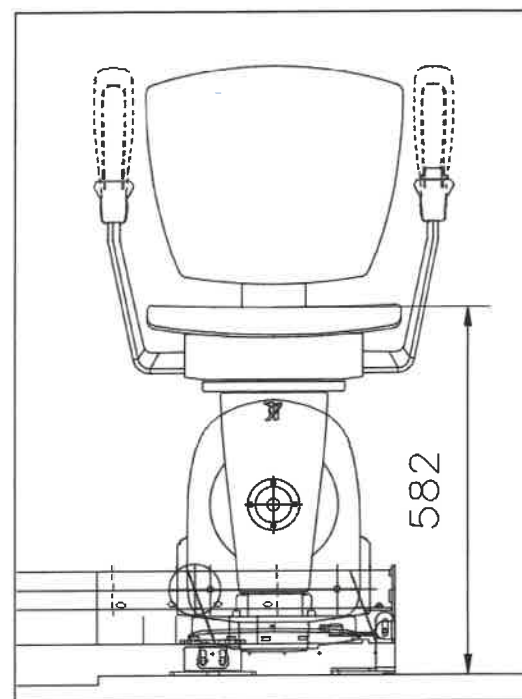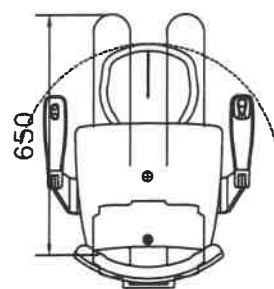

出圖人員		出圖日期	
業務人員		對圖日期	
客戶簽名		對圖日期	

客戶名稱：

注意頭部干涉

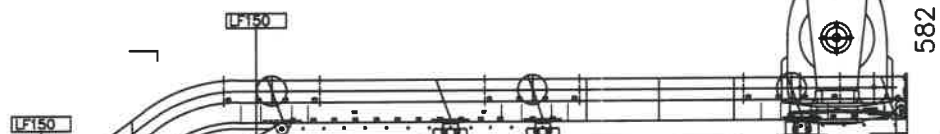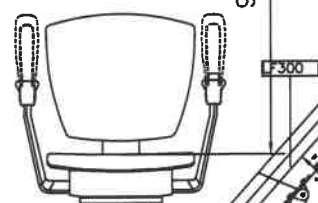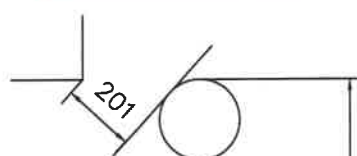

-No indication of underfloor services
-We assume the groundplate(s) can be drilled in the floor

-No indication of underfloor services
-We assume the groundplate(s) can be drilled in the floor

注意軌道高度

A	920 mm.
B	620 mm.
C	650 mm.

注意軌道高度

台北市

Drawn by a. goshova	Date 22	Remarks
Type	Scale 1 : 20	Units mm
Serial No.	Size A3	Order No.

現況、改善計畫、竣工成果照片表

現況：室外通路地面防滑順平



改善計畫及竣工成果：同現況



現況：避難層避難層出入口地面高差
0.5cm 依規定1/2斜角



改善計畫及竣工成果：同現況



現況：避難層出入口淨寬85cm>80cm



改善計畫及竣工成果：同現況



建築師
事務所
大章

建築師
小章

現況、改善計畫、竣工成果照片表


現況：避難層出入口門把距地90cm<110cm




改善計畫及竣工成果：同現況



現況：門鎖距地110cm<120cm

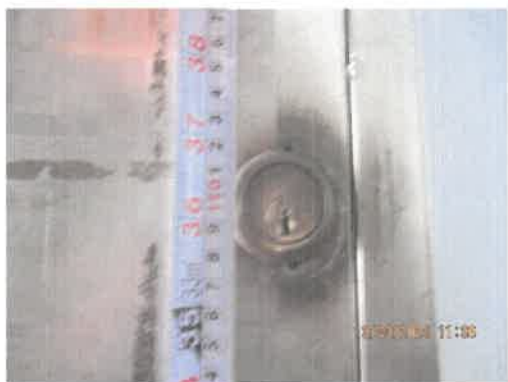

改善計畫及竣工成果：同現況

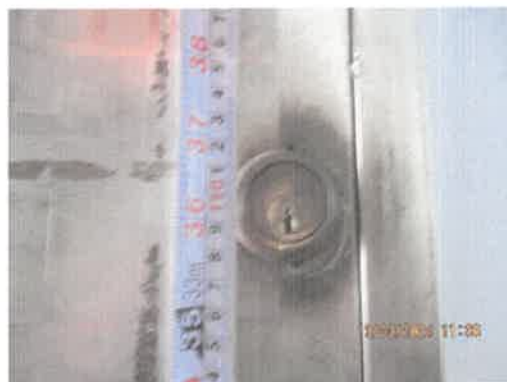

現況：避難層出入口操作空間>45cm



改善計畫及竣工成果：同現況



建築師
事務所
大章

建築師
小章

現況、改善計畫、竣工成果照片表

現況：室內通路走廊淨寬103cm>90cm



改善計畫及竣工成果：施工後室內通路走廊淨寬103cm>90cm 同原來



現況：1樓平台寬度105cm



改善計畫及竣工成果：施工後 1樓平台淨寬度84cm



改善計畫及竣工成果：1樓平台淨寬度84cm



建築師
事務所
大章

建築師
小章

現況、改善計畫、竣工成果照片表

改善計畫及竣工成果：1F 防勾撞處理



現況：本案有樓梯無電梯




改善計畫及竣工成果：以樓梯附掛式昇降座椅1F~3F 替代



現況：1樓階梯寬度98cm



改善計畫及竣工成果：施工後 1樓階梯淨寬度78cm

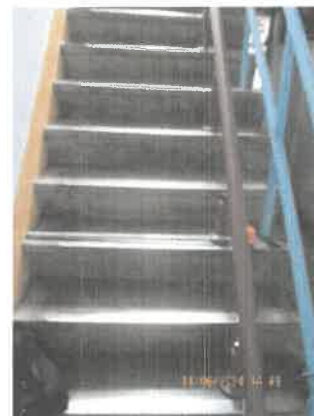

建築師
事務所
大章

建築師
小章

現況、改善計畫、竣工成果照片表

	改善計畫及竣工成果：施工後 1樓階梯 淨寬度78cm 
現況：1樓往中間平台階梯寬度95cm 	改善計畫及竣工成果：施工後 1樓平台 淨寬度79cm 
	改善計畫及竣工成果：施工後 1樓平台 淨寬度79cm 



建築師
事務所
大章

建築師
小章

現況、改善計畫、竣工成果照片表

現況：中間平台往2樓



改善計畫及竣工成果：中間平台往2樓階梯淨寬度85公分



現況：2樓階梯寬度100cm



改善計畫及竣工成果：中間平台往2樓階梯淨寬度85公分



改善計畫及竣工成果：2樓階梯淨寬度81cm



建築師
事務所
大章

建築師
小章

現況、改善計畫、竣工成果照片表

現況：2樓平台深度125cm



改善計畫及竣工成果：2樓平台淨寬度125cm 同原來




改善計畫及竣工成果：2樓平台淨寬度125cm 同原來



現況：2樓往中間平台階梯寬度95cm



改善計畫及竣工成果：2樓往中間平台階梯寬度80cm

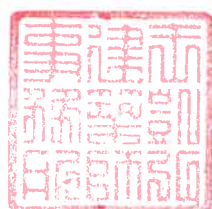

建築師
事務所
大章

建築師
小章

現況、改善計畫、竣工成果照片表

改善計畫及竣工成果：2樓往中間平台階
梯寬度80cm



現況：2樓往中間平台有不銹鋼門管制



改善計畫及竣工成果：將不銹鋼門拆除



現況：2樓中間平台深度92.5cm



改善計畫及竣工成果：2樓中間平台深度
116cm



建築師
事務所
大章

建築師
小章

現況、改善計畫、竣工成果照片表

	改善計畫及竣工成果：2樓中間平台深度116cm 
現況：3樓走道寬度100cm 	改善計畫及竣工成果：3樓走道寬度83cm 
	改善計畫及竣工成果：3樓走道寬度83cm 



建築師
事務所
大章

建築師
小章

現況、改善計畫、竣工成果照片表

現況：3樓平台深度213m



改善計畫及竣工成果：彎軌式無障礙升降座椅3F，平台淨深度195公分



現況：3樓申請人居住之32號3樓



改善計畫及竣工成果：彎軌式無障礙升降座椅3F，平台淨深度195公分



現況：3樓出入口平台



改善計畫及竣工成果：申請人乘坐彎軌式無障礙升降座椅3F



建築師
事務所
大章

建築師
小章

現況、改善計畫、竣工成果照片表


改善計畫及竣工成果：彎軌式無障礙升降座椅3F 為平時收闔位置



改善計畫及竣工成果：彎軌式無障礙升降座椅3F 端點防勾撞處理



改善計畫及竣工成果：彎軌式無障礙升降座椅3F 端點防勾撞處理

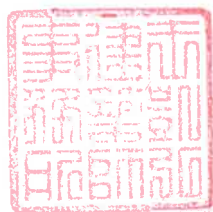


建築師
事務所
大章


建築師
小章

案例9・于〇〇君


申請部分(申請單位提供)			核定補助部分(業務單位)								
申請項目	改善項目		核定補助項目	工程經費	報價金額 45%	補助 工程經費	小計	核定補助 總工程經費	核定補助 設計簽證費	核定補助 總經費	展延 完工期程
避難層坡道及 扶手	現況	高差9cm未設坡道，未設平台	-	-	-	-	-	250,000	60,000	310,000	113.11.30
	改善方式	新設水平長78.5cm、寬70cm活動式斜坡板，坡度1/8	-	-	-	-	-				
避難層坡道及 扶手	現況	外側門把中心高度117cm>75-80cm 內側未設門把	-	-	-	-	-				
	改善方式	外側新設門把，中心高度80cm 內側新設門把，中心高度80cm	-	-	-	-	-				
樓梯 附掛式 升降座椅	現況	無昇降設備	-	-	-	-	-				
	改善方式	新設樓梯附掛式升降椅	彎軌樓梯附掛式升降椅(1~4F)	618,500	278,325	250,000	250,000				

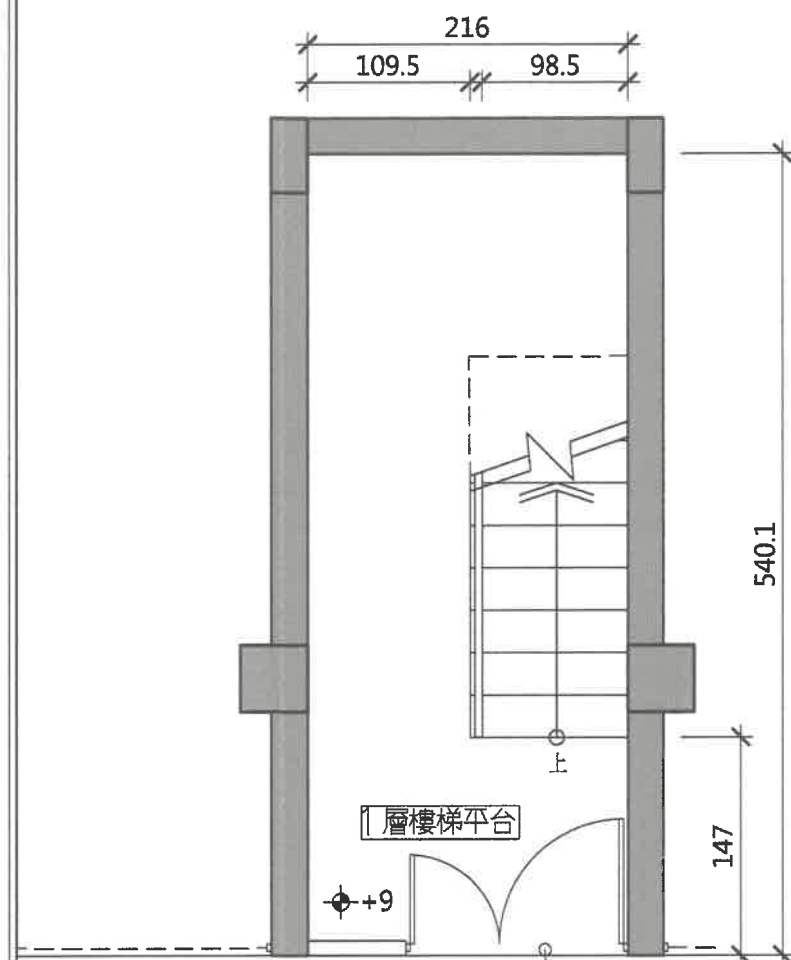


出入口高差9公分，未設坡道。
未設避難層出入口平台。
內側未設門把。
外側門把中心高度117公分>75~85。

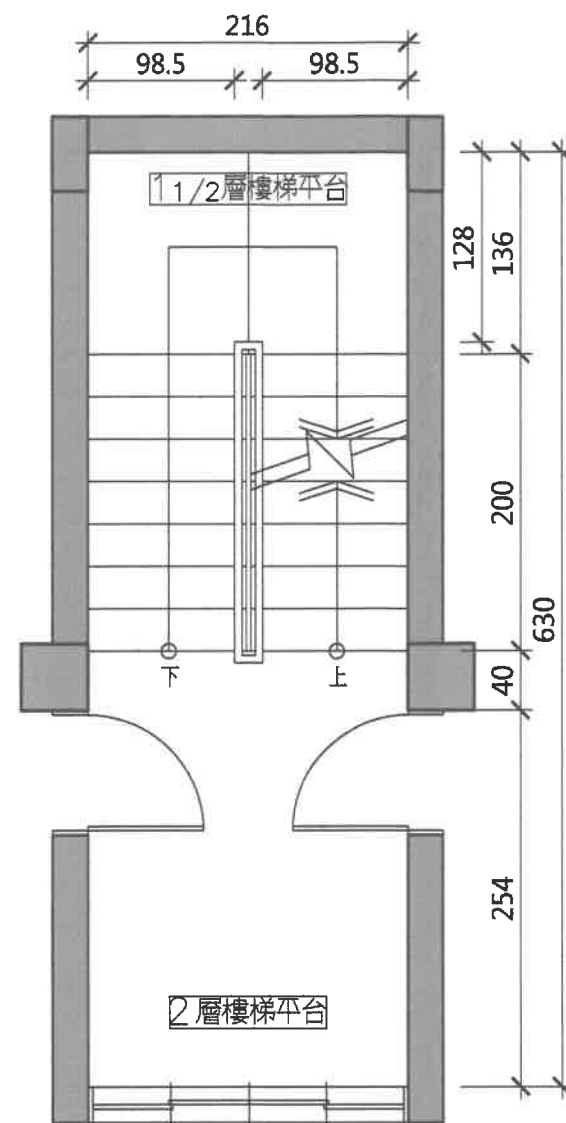


二層平面圖

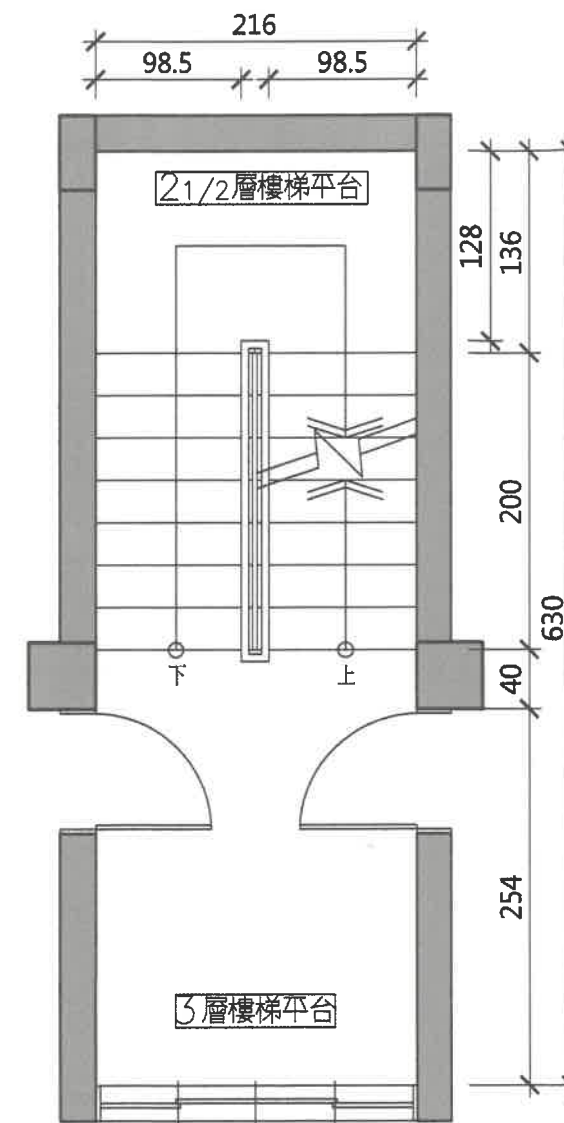


 三層平面圖

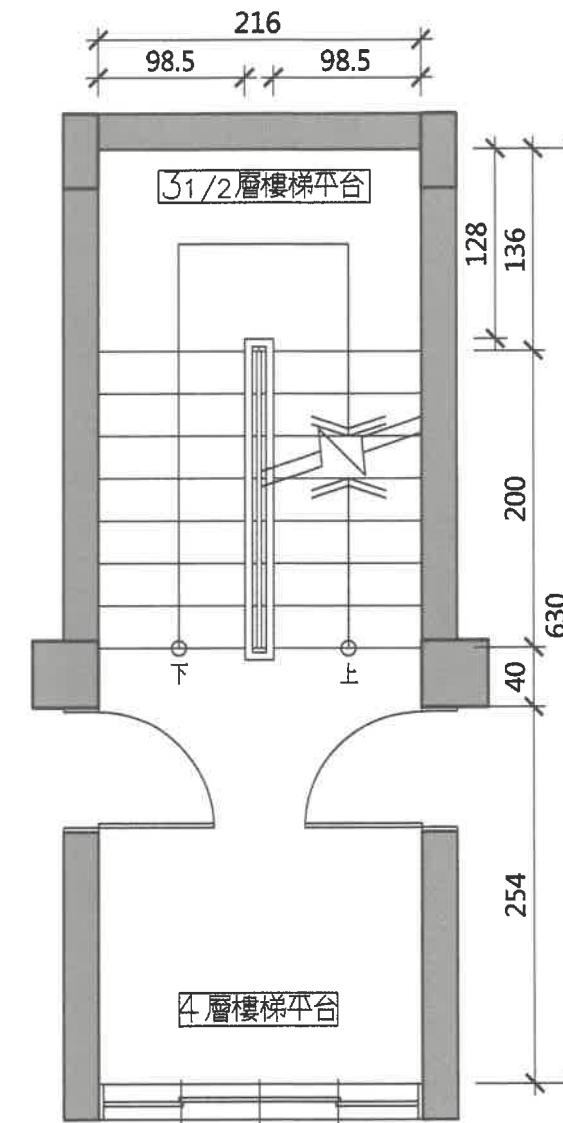



4
A2-1 四層平面圖

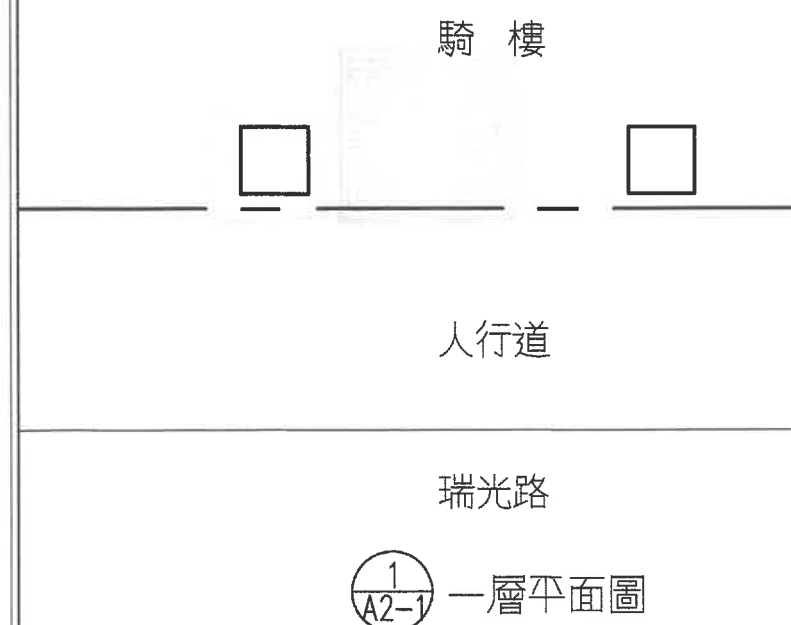

改善項目		現況說明
1	避難層坡道及扶手	出入口高差9公分，未設坡道。
2	避難層出入口	未設平台。
		內側未設門把。
		外側門把中心高度117公分>75~85。
3	樓梯附掛式升降椅	建築物現況僅設階梯，無昇降設備（電梯），樓梯附掛式升降椅…等。



				A3 1:50	李彥輝建築師事務所	臺北市原有住宅無障礙設施改善費用補助(新增樓梯附掛式升降座椅)	圖 號	張 數	備 註
				113/9		現況平面圖	A2-1		

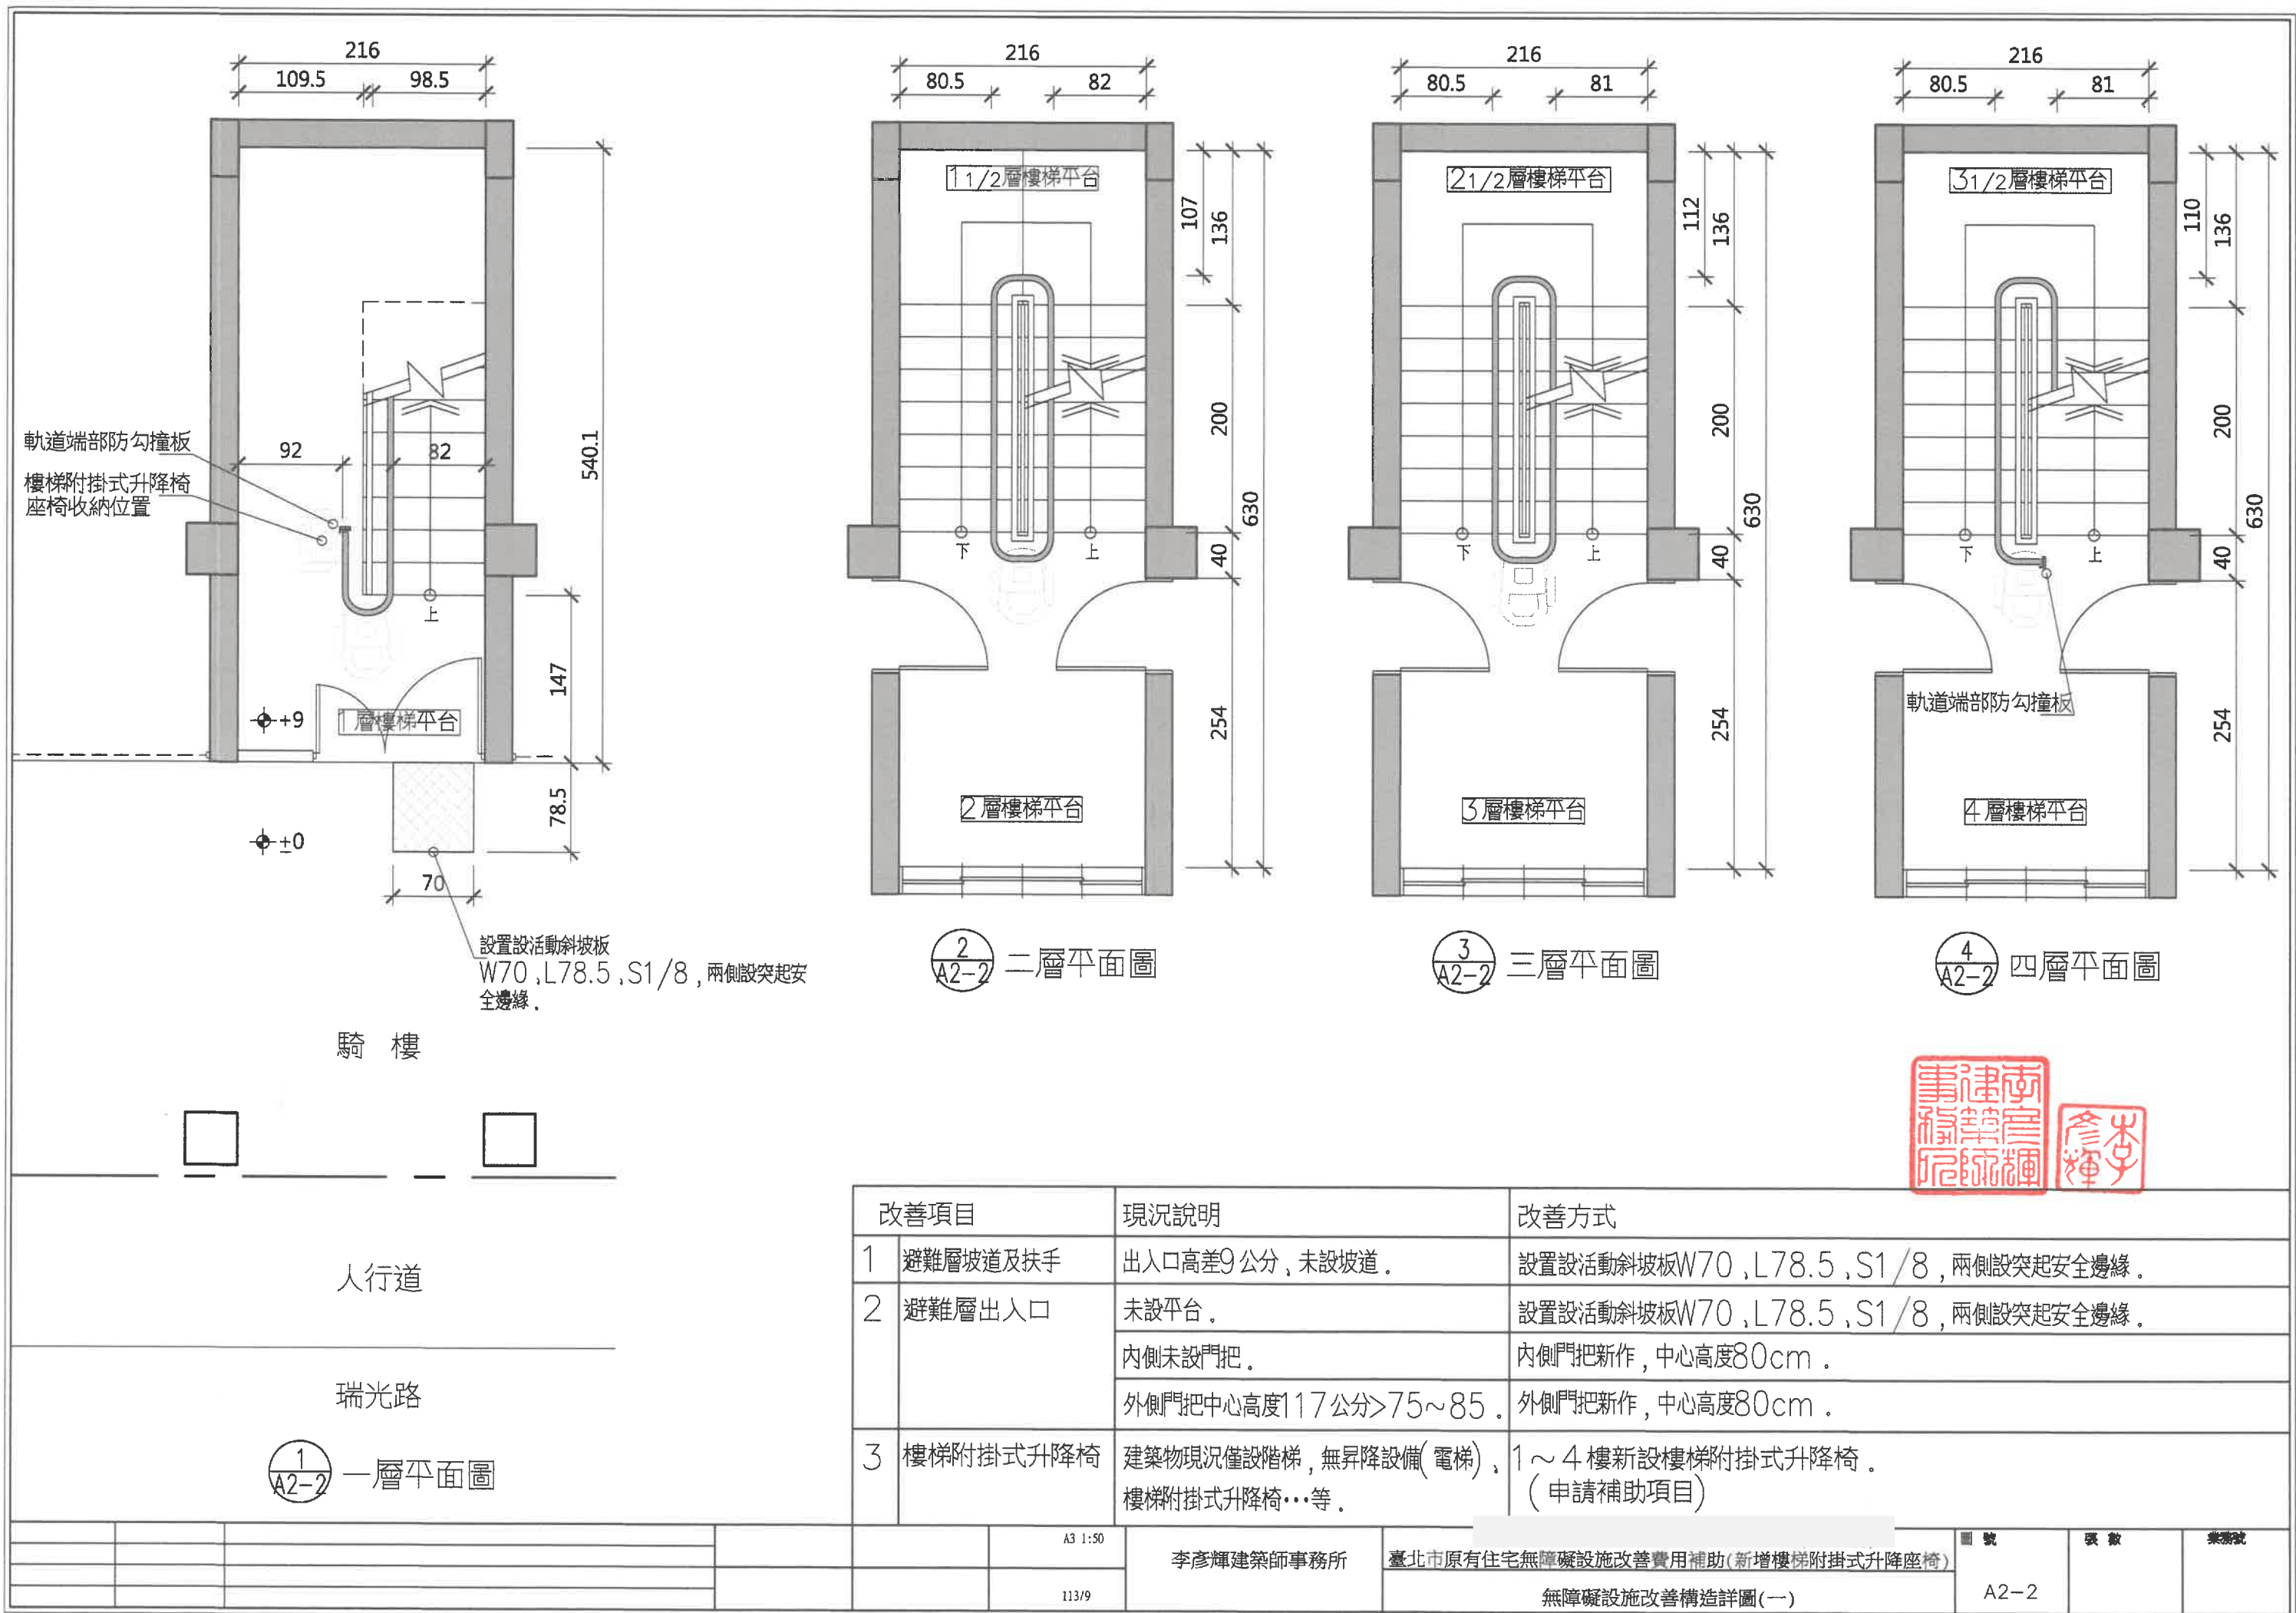

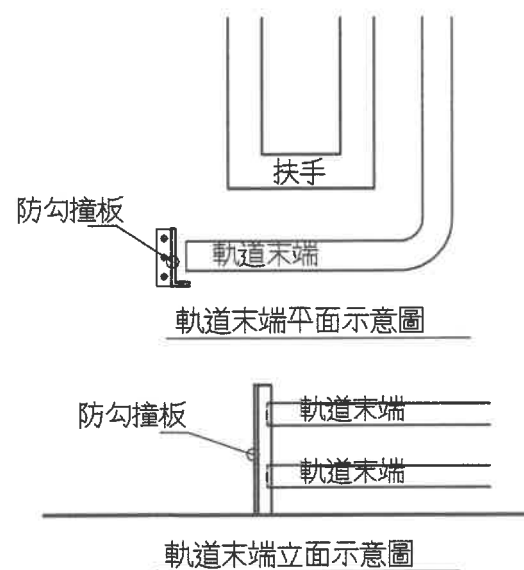

軌道末端防勾撞示意圖

①
A2-3 軌道末端防勾撞示意圖

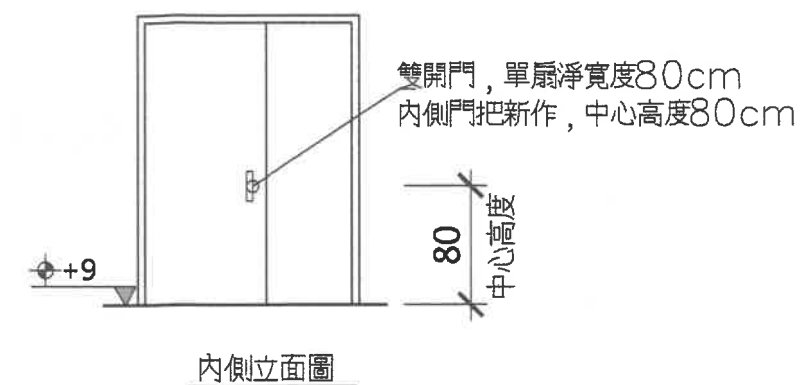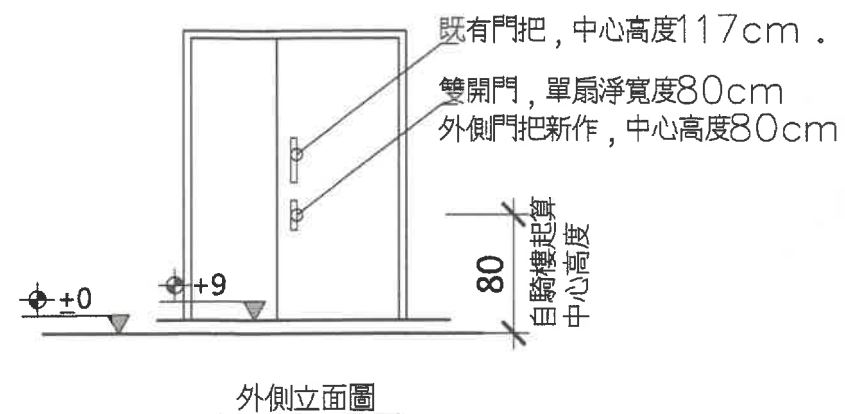


②
A2-3 避難層出入口門把詳圖




				A3 1:50	李彥輝建築師事務所	臺北市原有住宅無障礙設施改善費用補助(新增樓梯附掛式升降座椅)	號	張欽	樂善號
				113/9		無障礙設施改善構造詳圖(二)	A2-3		

標準配件清單	
充電槽總成-左	1個
充電槽總成-右	1個
充電適配器	1個
M8x45內六角圓柱頭半牙螺絲	1包
M8開口彈墊	每種
M6x12內六角圓柱頭螺絲	4個
35mm管口蓋	4個
PVC保護套	2個
充電適配器固定支架	1個
安裝溝通書	
用戶說明書	1袋
設備驗收表	
維修工具箱	1個


其餘配件清單	
樓梯層數	4
軌道總長	21米
電池容量	9ah
充電槽總數	4個
H90	3個
H150	31個
H300	0個
H400	0個
H500	0個
支腳總數	34個
支撐腳上蓋	
支撐腳下蓋	34個
管口蓋32mm	
魚鱗膨脹螺絲	0個
M8x30六角自攻螺絲	0個
M8x60外六角膨脹螺	12個
絲x60小黃魚尼龍膨脹管	90個
M8x60外六角自攻螺絲	
軌道段數	14段
卷鋼6x38	28個
M8x40內六角圓柱頭螺絲	13個
M8防鬆螺母	
無線遙控器及支架	4個
ST4.0x19十字沉頭自攻螺絲	10個
M6x25膨脹膠塞	

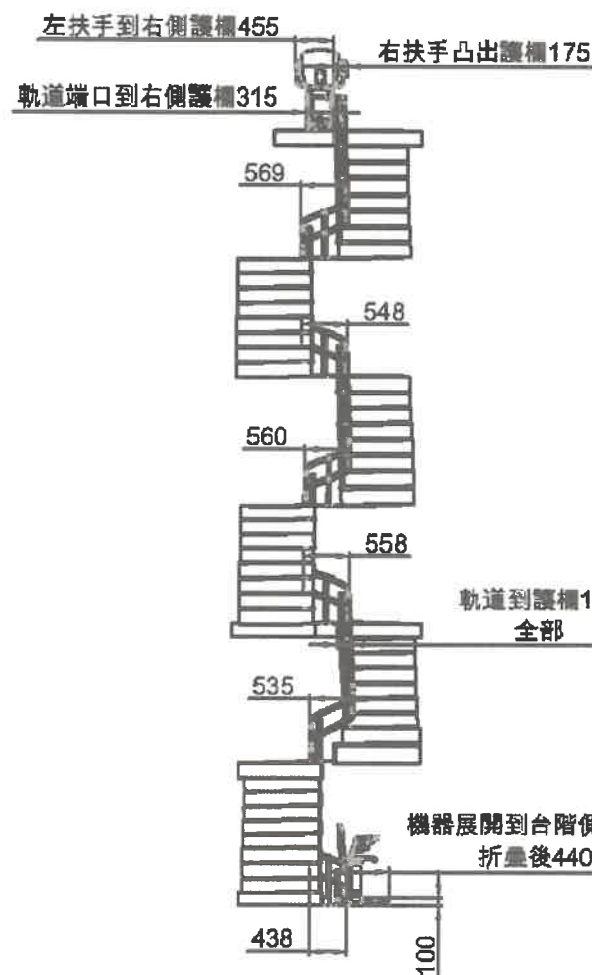

請確認終點軌道長度及上下車位置
簽名：_____

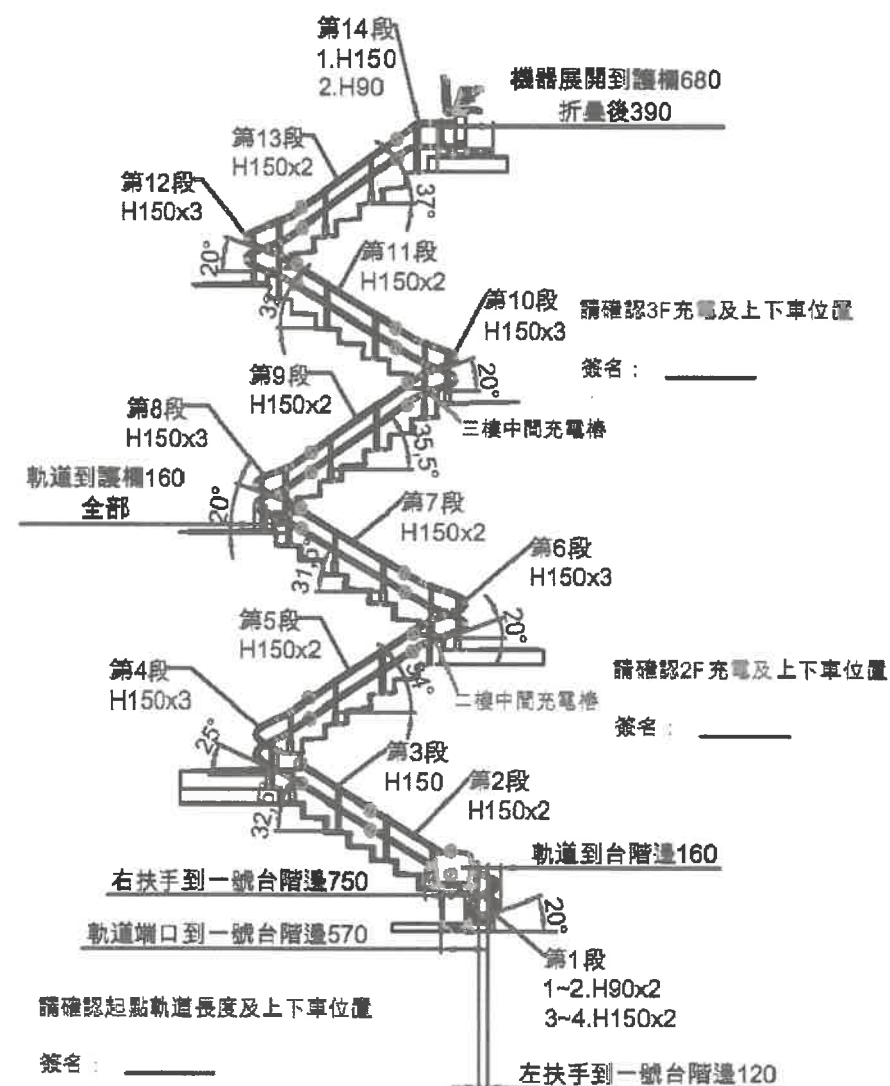

① A2-4 樓梯附掛式升降椅製造圖(1~4樓)

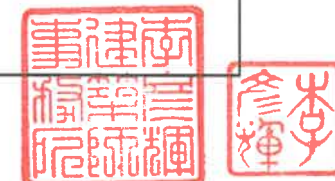

				A3 1:100	李彥輝建築師事務所	臺北市原有住宅無障礙設施改善費用補助(新增樓梯附掛式升降座椅)	圖號	張數	業務號
				113/9		樓梯附掛式升降椅製造圖	A2-4		

現況、改善計畫、竣工成果照片表

現況：建物外觀



改善計畫及竣工成果：建物外觀




現況：2(2)1F 本案高差9cm，應設避難層坡道及扶手而未設。本案未設置避難層出入口平台。



改善計畫及竣工成果：本案高差9cm，設置活動斜坡板 W70、L78.5、S1/8，兩側設突起安全邊緣。



現況：3(7)1F-1 本案內側無門把。

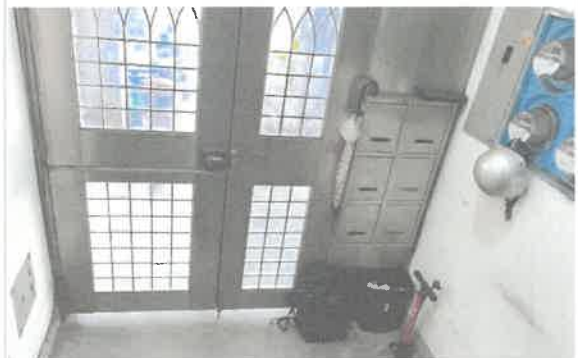

改善計畫及竣工成果：新作門把，中心高度80公分。



現況、改善計畫、竣工成果照片表

現況：3(7)1F-2外側門把中心高度117公分>75~85。



改善計畫及竣工成果：新作門把，中心高度80公分。



現況：7(1)1F 本案地上4層地下1層，無升降設備。



改善計畫及竣工成果：1~4樓新設樓梯附掛式升降座椅。(1F)



現況、改善計畫、竣工成果照片表

現況：7(1)2F 本案地上4層地下1層，無升降設備。



改善計畫及竣工成果：1~4樓新設樓梯附掛式升降座椅。(2F)



現況：7(1)3F 本案地上4層地下1層，無升降設備。



改善計畫及竣工成果：1~4樓新設樓梯附掛式升降座椅。(3F)



現況：7(1)4F 本案地上4層地下1層，無升降設備。



改善計畫及竣工成果：1~4樓新設樓梯附掛式升降座椅。(4F)



現況、改善計畫、竣工成果照片表

其他細部照片

改善計畫及竣工成果：軌道末端防勾撞1F



改善計畫及竣工成果：軌道末端防勾撞4F



改善計畫及竣工成果：4F 向下樓梯淨寬 80.5cm。



改善計畫及竣工成果：4F 向下樓梯淨寬 80.5cm。



改善計畫及竣工成果：3、4F 中間平台淨寬110cm。



改善計畫及竣工成果：3、4F 中間平台淨寬110cm。



現況、改善計畫、竣工成果照片表

改善計畫及竣工成果：3F 向上樓梯淨寬 81cm。



改善計畫及竣工成果：3F 向上樓梯淨寬 81cm。



改善計畫及竣工成果：3F 向下樓梯淨寬 80.5cm。



改善計畫及竣工成果：3F 向下樓梯淨寬 80.5cm。



改善計畫及竣工成果：2、3F 中間平台淨寬 112cm。



改善計畫及竣工成果：2、3F 中間平台淨寬 112cm。



改善計畫及竣工成果：2F 向上樓梯淨寬 81cm。



改善計畫及竣工成果：2F 向上樓梯淨寬 81cm。



現況、改善計畫、竣工成果照片表


改善計畫及竣工成果：2F 向下樓梯淨寬 80.5cm。



改善計畫及竣工成果：2F 向下樓梯淨寬 80.5cm。



改善計畫及竣工成果：1、2F 中間平台淨寬 107cm。

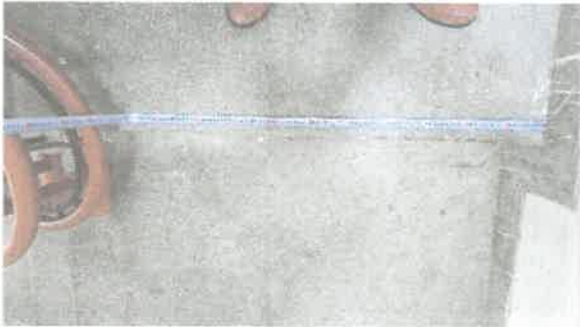

改善計畫及竣工成果：1、2F 中間平台淨寬 107cm。



改善計畫及竣工成果：1F 向上樓梯淨寬 82cm。



改善計畫及竣工成果：1F 向上樓梯淨寬 82cm。



改善計畫及竣工成果：高差7公分，活動式斜坡板 W70、L78.5、S1/8，兩側設突起安全邊緣。



改善計畫及竣工成果：高差7公分，活動式斜坡板 W70、L78.5、S1/8，兩側設突起安全邊緣。



現況、改善計畫、竣工成果照片表

改善計畫及竣工成果：活動式斜坡板寬度70cm。



改善計畫及竣工成果：活動式斜坡板寬度70cm。

