

油漆作業職業災害

案例1：970707 北安路 茂○工程有限公司 職災案

財團法人○○廣播電台將外牆油漆工程，交由茂○工程有限公司承攬，作業勞工甘○○使用屈臂式高空工作車從事外牆油漆作業，作業至下午5 點15分左右，因罹災者甘○○口渴，降下工作臺拿取開水解渴後，即一邊喝水，一邊操作上升工作臺，在上升途中，工作臺傾倒翻覆，罹災者(未使用安全帽、安全帶，且未鉤掛於安全母索上)由約4.5 米高工作臺墜落至地面，頭部直接落地，送醫傷重不治死亡。



說明：現場工作臺傾倒翻覆（未使用安全帽、安全帶，且未鉤掛於安全母索上）



案例2：970215 臨溪街 理○工地職災案

97年2月15日，長○友股份有限公司僱用勞工朱○○等四人於東○大學校區圖書館增建工程進行批土作業。當日下午13時10分許罹災者王○○於1樓多用途活動場地教室進行批土作業，該員使用約2.4 公尺高之鋁合梯，因未確實跨坐於合梯兩側，以致在作業時不慎從合梯上墜落至地面，經領班朱○○立即通報119 並呼叫救護車送往陽明醫院急救，於當日下午13 時許出院療養。說明：使用合梯進行2 公尺以上之高處作業。（未確實跨坐於合梯兩側）


案例3：920630 敦化南路 民宅油漆職災案

92年6月30日上午十一時四十分左右，正施作油漆作業之房間忽然由紀○○手提之油漆桶竄出火花，忽然「轟」一聲，火勢變大且施作油漆作業之房間門口堆放三片櫥櫃門片及木合梯無法逃出，受困於屋內，經消防局救下後送台安醫院已不治死亡。另現場油漆施工人員因協助滅火來不及由大門逃生，但欲由陽台逃生，卻因無法忍受高溫，墜樓死亡。肇災原因為現場使用有機溶劑(香蕉水等)屬引火性物質，針對易引起火災之場所未規定現場嚴禁煙火及禁止使用明火之規定及工作場所消防安全設備之設置未符合規定



說明：火災大樓之外貌和現場留下使用

有機溶劑之油漆桶

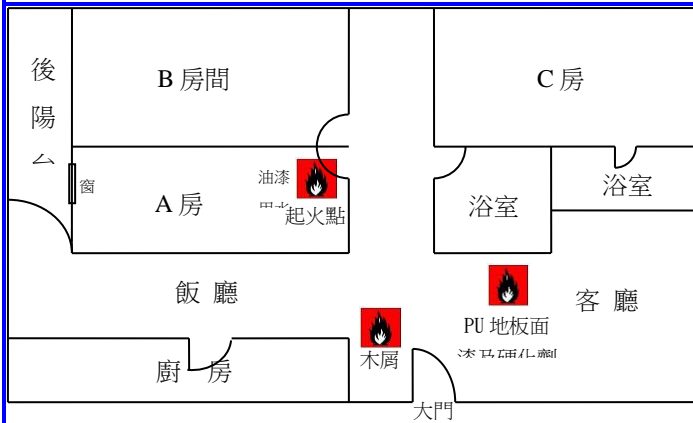


案例4：961108 通北街裝潢火災案

96年11月8日下午6時23分左右勞工許○○至臺北市中山區通北街○○號○○樓從事室內裝修地板工程之油漆作業，罹災者當日於室內木製通鋪房使用松香水及凡力水進行木製地板調漆作業，因吊燈掉落破裂產生火花引燃造成火災，經該樓層鄰居通報119送醫急救，經數次植皮手術，延至同年12月13日上午7時30分不治死亡。其發生原因為現場門窗緊閉，作業場所有易燃液體之蒸氣或可燃性氣體，而有爆炸、火災之虞者；且未指定專人於作業前測定並依危險特性採取通風換氣措施。



**案例5：950606 羅斯福路
裝潢噴漆火災案**

95年6月6日下午3時30分許，勞工葉○○獨自於臺北市大安區羅斯福路3段工區3樓從事室內牆面噴漆作業，因門窗緊閉且未實施強制通風換氣，工作燈電線走火引發火災，葉員全身燒灼傷，經緊急送往台大醫院救治，延至6月8日凌晨1時許不治死亡。調查其職災發生原因為油漆作業場所，未有適當之通風換氣。

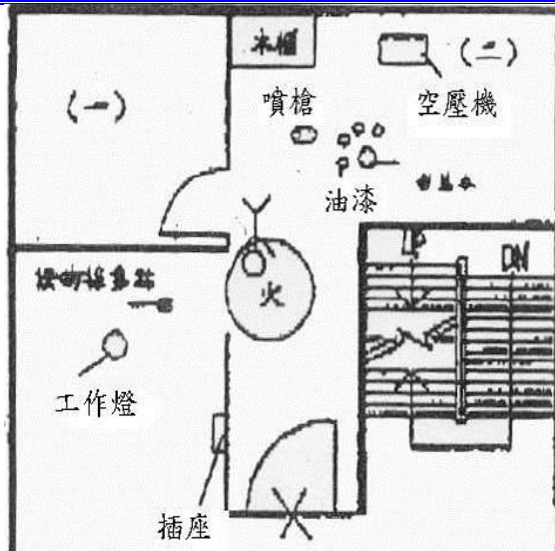

**案例6：970911敬業三路 ○○消防水箱防
水作業中毒職災案**

97年9月11日下午3時許，勞工陳○○等4人於○○工程地下2樓之消防水箱從事防水作業，不慎踢倒了甲苯容器，大量甲苯溶劑揮發，因消防水箱為局限空間場所，現場並未對水箱內實施通風換氣，造成陳○○身體不適昏迷；現場未指定有有機溶劑作業主及缺氧作業主管監督作業，另一名勞工當時於水箱上方看到此情形，立刻呼叫其他夥伴進入水箱內施救，並於拖拉陳○○時，不慎墜地造成右手骨折。送醫急救後僅手部骨折的勞工需留院觀察，其餘並無大礙。

說明：事故現場檢測與事後改善對水箱進行通風換氣。