拆除作業職業災害

案例 1:950702 師大路 宿舍牆面拆除案

95年7月2日,謝〇〇獨自於工區女一舍1樓從事牆壁(浴室及洗衣間隔間牆)拆除作業,所拆除的牆壁已有32年歷史,不僅老舊,且牆壁施工品質不良,牆壁與樑柱無混擬土黏著痕跡。下午14時00分許,謝〇〇未佩戴安全帽,於拆除牆壁時未按序由上而下逐步拆除,導致遭倒場牆壁壓傷,經緊急送往台大醫院救治,延至6月8日凌晨1時許不治死亡。



說明:勞工遭倒塌牆壁壓傷情形。

案例 2:960511 中山北路 鐵窗拆除職災案

96年5月11日上午8時30分左右,華〇工程行由陳〇〇(現場負責人)帶領3名勞工(含罹災者謝〇〇)進入屋內作業,4人先行進行石塊清運,在9時40分左右,謝〇〇進行客廳鐵窗拆除作業(該鐵窗寬約3米、高約1.8米),先將鐵窗均分切割爲兩塊(一塊寬約1.5米、高約1.8米),將其中一塊移入室內後,繼續將第二塊拆除移入時,鐵窗因罹災者搖晃即滑落並懸於6樓處,謝〇〇因未佩戴(掛)安全帽(安全帶)亦隨之掉出窗外,墜落到1樓地面,當場死亡。



說明:現場鐵窗拆除。 (窗臺開口無作防墜措施)

案例 3:970304 重慶北路 冷氣機拆除案

97年3月4日上午10時許,自營作業者 劉○○欲<u>拆除重慶北路民宅4樓陽台前</u> 冷氣機,遂從陽台女兒牆(高87公分、 寬23公分),手撫摸隔棟4樓(女兒牆 寬15公分)上方橫樑,欲跨越到窗戶內 ,因重心不穩,連同橫樑一起墜落,劉 ○○因未佩戴(掛)安全帽(安全帶) ,直接墜落至1樓(墜落高度約10公尺 、地上留有一攤血跡),橫樑則因2樓電 線卡住,懸在半空中。雖經臺北市政府 消防局緊急送往新光醫院,仍不治 死亡。



說明:現場冷氣機拆除。 (女兒牆開口無作防墜措施)

說明:現場使用之電動圓盤鋸。 (未設置護罩之防護設備)

案例 4:970414 中華路 民宅木板拆除受傷案


97年4月14日中華路民宅修繕工程,由廖〇 ○分配兩位勞工工作,李○○負責衛浴間磁 磚拆除部份,范○○進行房間木地板之拆除 部分,約上午9時許,作業者林○進入某房 間,**進行木地板之拆除工作,該員使用電動** 圓盤鋸操作時,不慎因器具設備掌握不當, 且未於電動圓盤鋸上設置護罩之防護設備, 而遭電動圓盤鋸割傷右邊大腿和左邊腳踝。 經現場簡單之止血和包紮後,由李○○陪同 受傷作業者林○前往臺北市立聯合醫院和平 院區,接受醫療處理,並於當日11時許離開



說明:現場打石機及牆面倒場位置。


案例 6:971016 新生南路 民宅鋁窗拆除 職災案

97年10月16日上午,保○公司2名勞 工劉〇〇及黃〇〇進行室內裝修作業, 劉員負責室內水電配管,**黃員單獨1人** 進行臥室窗台花格鋁窗拆除作業,下午 1時40分許,黃員站在窗台上進行第3 間臥室窗台花格鋁窗拆除(該鋁窗寬約 1.8 米、高約 1.5 米)作業,拆除過程中 <u>花格鋁窗滑落,黃員因</u>未佩帶安全帶及 安全帽、亦隨之墜落到1樓防火巷地面 ,經緊急送台大醫院急救,延至18日中 午官告不治。



案例 5:970729 軍功路 住宅地下室管線漏水

防管線漏水,請全○消防工程企業有限公司 派員修繕,該公司**勞工劉〇〇及陳〇〇於打** 除消防管包覆牆面時,因由底部開始打除且 上部未有支撐,致被牆面倒場壓傷,倒塌牆 面亦壓毀 1 台汽車。劉員及陳員經送臺北市 立萬芳醫院急診室治療後,劉員經送醫治療 後出院,陳員因下顎撕裂傷進行微整形手術

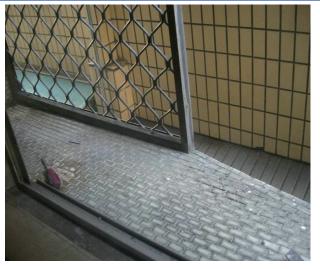

說明:現場鐵窗拆除位置。 (窗臺開口無作防墜措施)





關心您